

फिटिंग औज़ार - मार्किंग औज़ार - विनिर्देश - ग्रेड्स - उपयोग (Fitting tools - marking tools - specification - grades - uses)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :


- विभिन्न प्रकार रेतियों के प्रकार, ग्रेड, आकार, विनिर्देश और अनुप्रयोग बताना
- रेतियों के विभिन्न कट के नाम बताना और प्रत्येक कट का अनुप्रयोग बताना
- रेली के भागों का अभिनिर्धारण करना ।

रेती (File) : रेली एक साधन है जिससे धातुओं की खुरदुरी सतहों को रेतने का काम किया जाता है ।

रेती विनिर्देश (File specification) : रेतियों का विनिर्देशन उनकी

- लम्बाई (length)
- वर्ग (grade)
- कट (cut)
- प्रारूप (shape) के अनुसार होता है।

लम्बाई (Length) : टिप से एंडी तक की दूरी लम्बाई होती है (Fig 1)। यह 300mm, 250mm, 200mm, 150mm अथवा 100mm का हो सकती है।

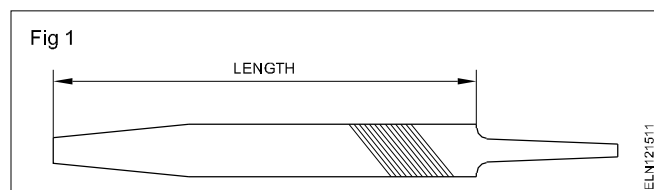

रूक्ष, अधम (Bestard) द्वितीय कट, चिकनी और मृत चिकनी विभिन्न ग्रेड्स है रेतियों के जो साधारणतः उपलब्ध है।


अधिक पदार्थ को शीघ्रता से हटा देने के लिये रूक्ष रेली प्रयोग में लायी जाती है (Fig 2a)

साधारण रेतने के लिये अधम रेली का प्रयोग करते हैं। (Fig 2b)

उत्तम सम्पूर्ति के लिये द्वितीय कट रेली प्रयोग में लायी जाती है। (Fig 2c)

एक चिकनी रेली का प्रयोग कम पदार्थ को हटाने और उत्तम तल सम्पूर्ति के लिये होता है (Fig 2d)

एक मृत चिकनी रेली का प्रयोग उच्च कोटि सम्पूर्ति के लिये होता है। (Fig 2e)


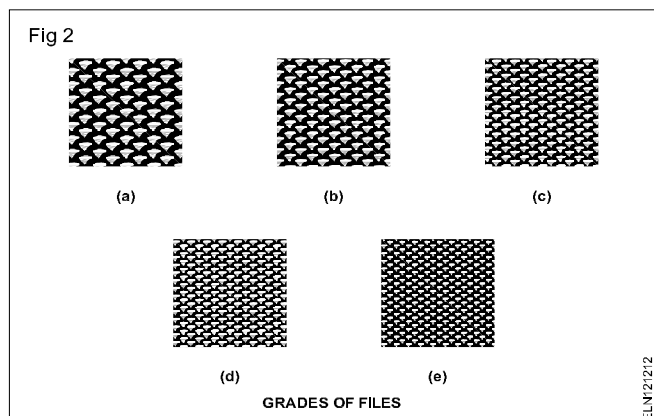


रेती के कट (Cut of file) : दातों की पंक्तियाँ रेली के कट का निर्णय करती है ।


कट के प्रकार (Types of cut)

एकल कट, द्वितीय कट, उधकन्त (Resp) और वक्र कट विभिन्न प्रकार के कट हैं।

एकल कट (Single cut) : एक एकल कट रेली में दातों की एकल पंक्ति 60° पर एक ही दिशा में रेली तल पर होती है और रेली का प्रयोग मुलयायम पदार्थ जैसे सीसा, टिन, एल्यूमिनियम को रेतने में किया जाता है। (Fig 3 & 4)

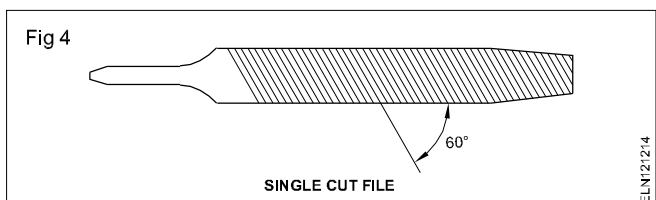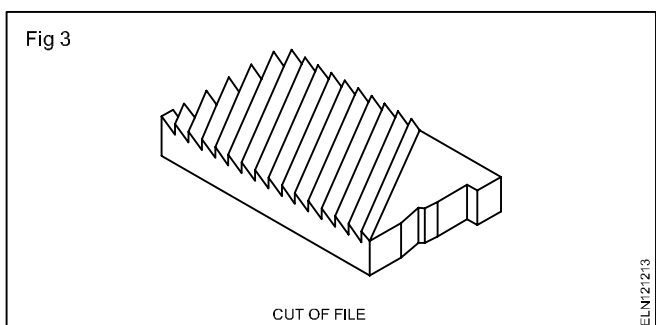


द्विकट (Double cut) : एक द्विकट रेली में दातों की दो पंक्तियाँ एक दूसरे की प्रति दिशाओं में होती हैं। एक 50° से 60° कोण पर और दूसरी पंक्ति 70° जिसका प्रयोग दृढ़ पदार्थ जैसे स्टील, पीतल, कांसा इत्यादि को रेतने के लिये होता है। (Fig 5)

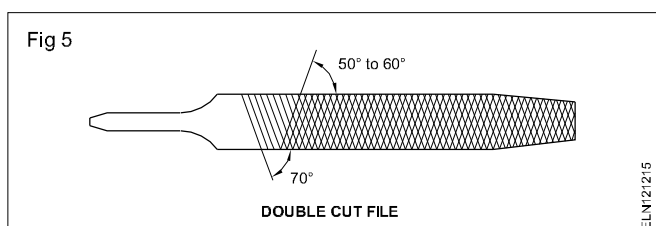


उदकन्त कट (Rasp cut) : इसमें एक रेखा में वृष्टि (individual), पौने नुकीले दांत होते हैं और लकड़ी चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतने के लिये उपयोगी है। यह रेतियाँ केवल अर्धगोलाकार प्रारूप में उपलब्ध हैं। (Fig 6)

Fig 6

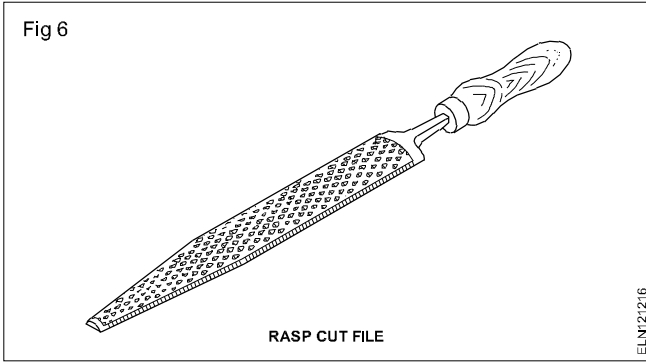

वक्र कट (Curved cut) : इन रेतियों का कट गहरा होता है और मूलायम पदार्थ जैसे एल्युमिनियम टिन, तांबा और प्लास्टिक को रेतने के उपयोग में आती है। यह केवल चपटे प्रारूप में उपलब्ध है। (Fig 7)


Fig 7

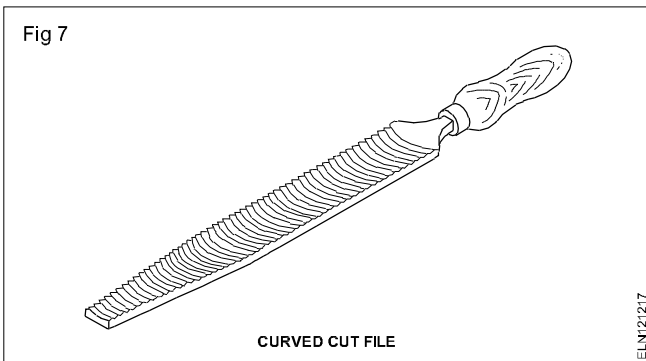

कट के प्रकार का चयन रेतने जाने वाले पदार्थ पर आधारित होता है। एकल कट रेतियां मुलायम पदार्थों को रेतने में प्रयुक्त होती हैं। लेकिन कुछ विशेष रेतियां जैसे दातों को पैंने करने वाली भी एकल कट होती हैं।

प्रारूप (Shape) : नीचे विभिन्न प्रारूप की रेतियाँ उनके अनुप्रयोगों के साथ दिखायी गई हैं। रेतनी में आरेखित परिच्छेद रेतनी के प्रारूप को व्यक्त करता है। (Fig 8)

Fig 8

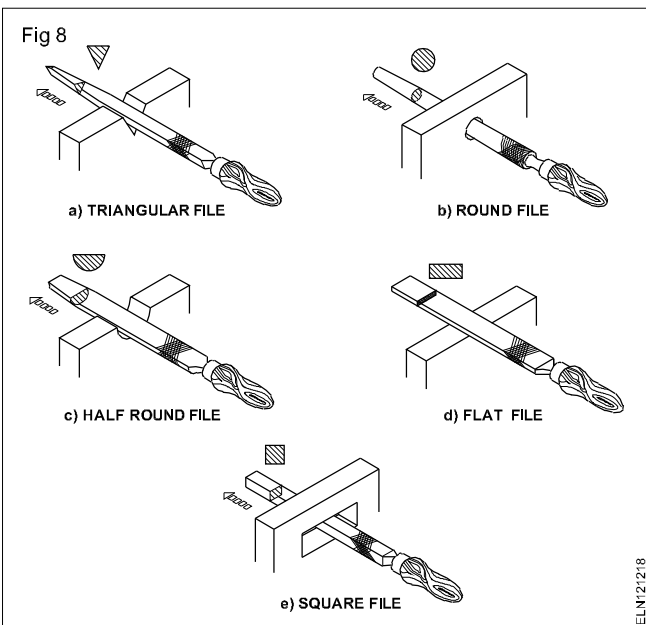


रेती के भाग (Parts of file)

रेती (File) : रेतनी एक काटने वाला टूल है जिसमें अनेक काटने वाले किनारे होते हैं जो विभिन्न पदार्थों को रेतने के काम आते हैं।

रेती के भाग (Parts of a file) : (Fig 1 देखें)

Fig 1

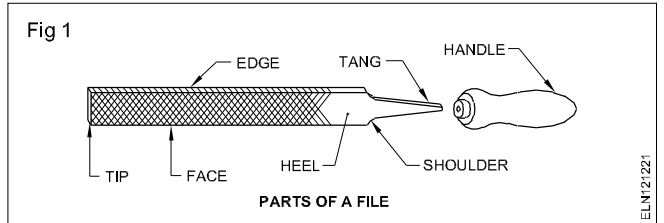

टिप अथवा बिन्दु (Tip or point) : यह टैंग के विपरीत रेतनी का सिरा होता है।

पृष्ठ अथवा तल (Face or side) : रेतनी का चौड़ा भाग जिस पर दांत कटे होते हैं।

किनारा (Edge) : रेतनी का पतला भाग जिसमें समान्तर दातों की एक सरल पंक्ति होती है।

एड़ी (Heel) : रेतनी का चौड़ा भाग जिसमें दांत नहीं होते हैं।

कंधा (Shoulder) : यह रेतनी का वक्र भाग होता है जो टैंग को काय से पृथक करता है।

टैंग (Tang) : रेतनी का संक्रीण और पतला भाग जो हैंडिल में लगता है।

हैंडिल (Handle) : वह भाग जो टैंग में लगा होता है और पकड़ने तथा रेतनी को प्रयोग करते समय काम में आता है।

बेंच शिकंजा (Bench vice)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- बेंच शिकंजे के भागों के नाम और उपयोग बताना
- बेंच शिकंजे के आकार का अभिनिर्धारण करना
- बेंच शिकंजे के उपयोग बताना ।

बेंच शिकंजा (Bench vice) : कृत्य को पकड़े रहने के लिये बेंच शिकंजो का प्रयोग होता है। यह विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है।

बेंच कार्य के लिये प्रयुक्त शिकंजों के लिये बेंच शिकंजा (अभियन्त्र शिकंजा)।

एक बेंच शिकंजा ढले हुये लोहे अथवा स्टील का बना होता है इसका उपयोग कृत्य को रेतने चीरने चूड़ियां बनाने तथा अन्य हस्त प्रचालनों में किया जाता है। (Fig 1)

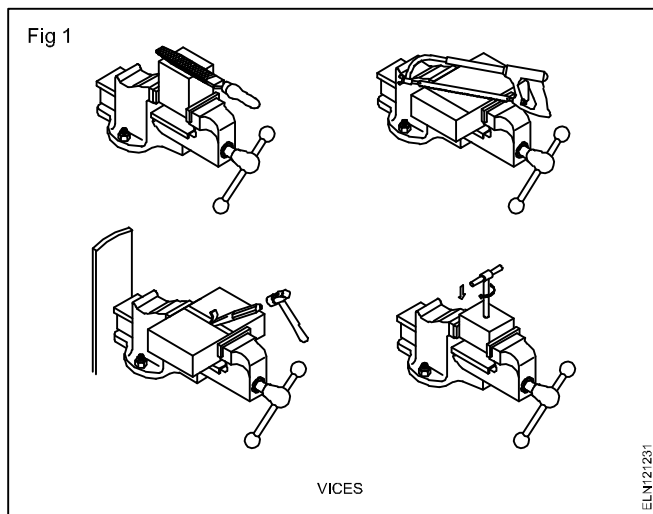

शिकंजे का आकार उसके जबड़ों की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है।

एक बेंच शिकंजे के भाग (Parts of a bench vice) (Fig 2)

- जबड़ा (Fixed jaw) (1)
- चल जबड़ा (Movable jaw) (2)
- दृढ़ जबड़ा (Hard jaw) (3)
- स्पिन्दल (Spindle) (4)


हथौड़ा (Hammer)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- अभियन्ता हथौड़े के उपयोग बताना
- अभियन्ता हथौड़े के भागों का अभिनिर्धारण और उनक लक्षणों को बताना
- अभियन्ता हथौड़े को विनिर्देशित करना ।

हथौड़ा (Hammer) : अभियन्ता हथौड़ा एक हस्त टूल है जो विभिन्न आघातों जैसे पंचिंग, मोड़ना, सीधा करना, तोड़ना, फोजिंग और रिबेटिंग के लिये प्रयुक्त होता है (Fig 1)


- हैंडिल (Handle) (5)
- बाक्स नट (Box nut) (6)
- स्प्रिंग (Spring) (7)

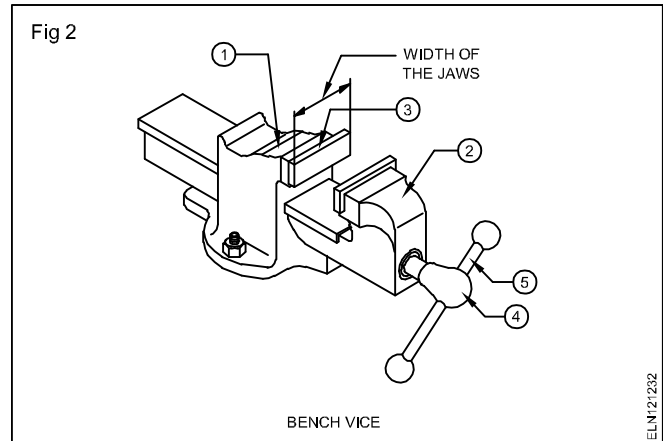

बाक्स नट और स्प्रिंग आन्तरिक भाग है।



शिकंजा क्लैम्प अथवा मुलायम जबड़े (Vice clamps or soft jaws)

: एक सम्पूर्ति कृत्य को पकड़ने के लिये मुलायम जबड़े (शिकंजा)(Fig 3) का प्रयोग करें जो दृढ़ जबड़े के ऊपर एल्युमिनियम के बने होते हैं। यह कृत्य सतह को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। शिकंजे का अति कसाव न करें जिससे स्पिन्दल को क्षति न पहुंचे।

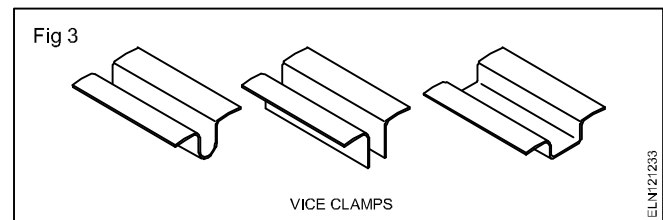

हथौड़े के मुख्य भाग (Major parts of a hammer) (Fig 2)

- हेड
- हैंडिल

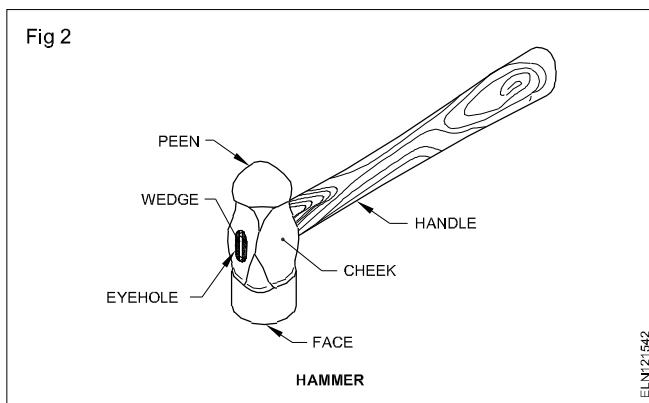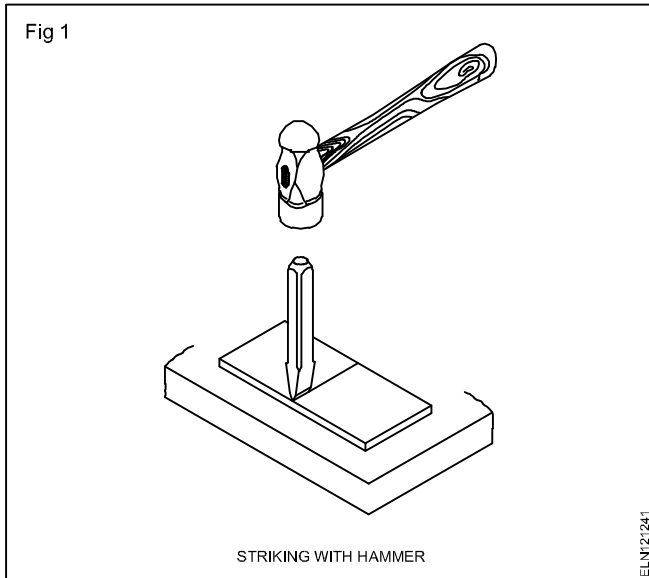

हेड पात फोर्जित स्टील से बना होता है और लकड़ी का हैण्डिल आघातों को शोषित कर सकने योग्य होना चाहिये।


हथौड़ा हेड के निम्न भाग है :

- फेस (face)
- पीन (peen)
- चीक (cheek)
- आई होल (eyehole)

फेस (Face) : यह आघात करने वाला भाग होता है। किनारे में घुस जाने को बचाने के लिये इसे कुछ उत्तलता दी जाती है।


पीन (Peen) : यह हेड का दूसरा सिरा होता है। यह आकृति देने के लिये और रिबेटिंग मोड़ने इत्यादि के लिये होता है। पीन विभिन्न आकृतियों की होती है। जो निम्न है। (Fig 3)

- बालपीन (ball peen)
- क्रॉसपीन (cross-peen)
- सीधीपीन (straight peen)

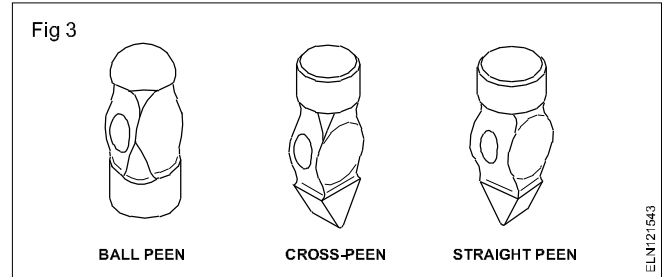

चीक (Cheek) : हथौड़े हेड का मध्य भाग चीक होता है। हथौड़े का भार यही होता है।

आई होल (Eyehole) : यह हैण्डिल को स्थिर करने के लिये होता है इसे हैण्डिल को दृढ़ता से स्थिर रखने के लिये आकृति दी जाती है आंख छिद्र में वेज, हैण्डिल को स्थिर करती है। (Fig 4)

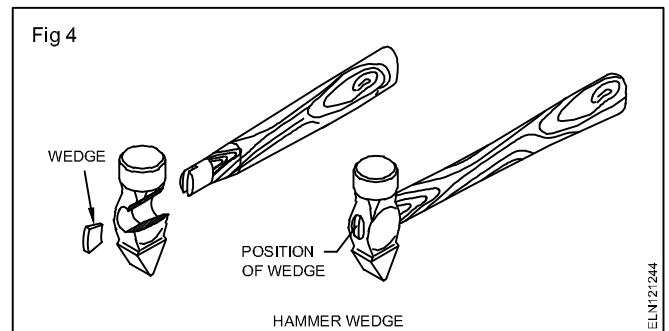

विनिर्देशन (Specifications) : पृष्ठ और पीन दृढ़ बने होते हैं।

जबकि चीक मुलायम होता है

अभियन्ता के हथौड़े का विनिर्देशन हेड के भार और पीन की आकृति से किया जाता है। भार 125gm से 1.5kg तक होता है।

अभियन्ता हथौड़ा जो चिन्हांकन के लिये प्रयुक्त होता है 250gms होता है।

बालपीन हथौड़ा मशीन फिटिंग दुकानों में सामान्य कार्य के लिये होता है।

हथौड़े के प्रयोग से पहले सुनिश्चित कर ले कि :

- हैण्डिल उचित रूप से अन्वायोजित है।
- कार्य के प्रकार के अनुसार सही भार के हथौड़े का चयन करें।
- हेड और हैण्डिल को किसी फटन के लिये जांच लें।
- सुनिश्चित कर ले कि हथौड़े का पृष्ठ ग्रीस तेल रहित है।


छेनी (Chisel)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- शीतल छेनी के उपयोगों की सूची बनाना
- एक शीतल छेनी के भागों के नाम बताना
- विभिन्न प्रकार की करवत की फ्रेमों, ब्लैडों के नाम बताना और उनके उपयोग बताना ।


शीतल छेनी एक हस्त कटिंग टूल है जो कर्मियों द्वारा छीलने और काटने में प्रयुक्त किया जाता है।

एक छेनी और हथौड़े की सहायता से अतिरिक्त धातु की क्रिया को छीलना है (Fig 1) छीले गये तल रूक्ष होते हैं इसलिये उनका सम्पूर्णन रेत कर करना चाहिये।

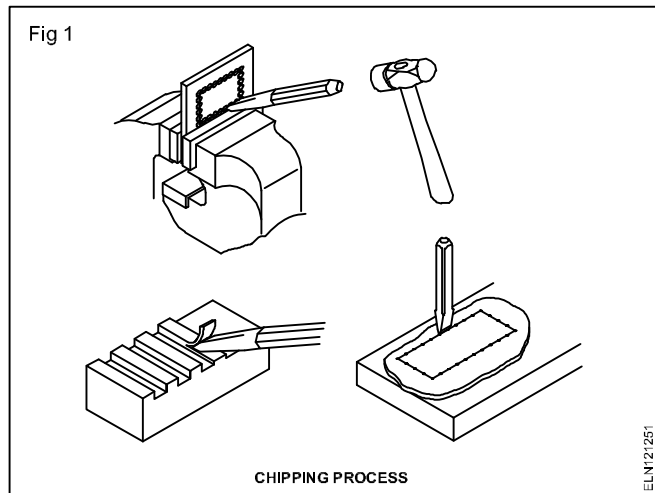

छेनी के भाग (Parts of a chisel) (Fig 2 देखें)

- हेड (हार्ड नहीं किया हुआ) (1)
- काय (2)
- बिन्दु अथवा कटिंग किनारा (3)

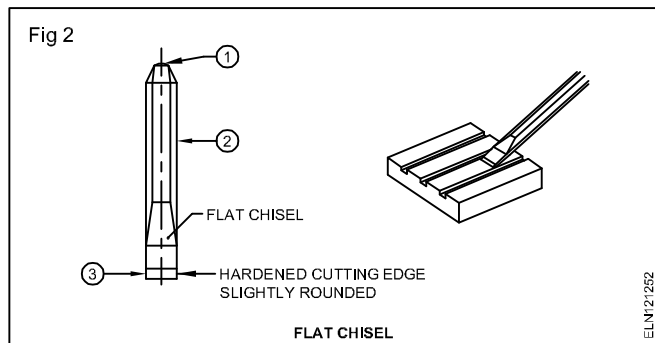

छेनियाँ उच्च कार्बन स्टील अथवा क्रोम-वेनाडियम स्टील से बनायी जाती हैं। छेनियों की अनुप्रस्थ परिच्छेद प्रायः षटकोण अथवा अष्टकोण होता है।


सामान्य प्रकार की छेनियाँ (Common types of chisels)

- चपटी छेनी (Flat chisel)
- प्रतिकट छेनी (Cross-cut chisel)
- अर्धगोलाकार नोज छेनी (Half-round nose chisel)
- डायमण्ड पॉइंट छेनी (Diamond point chisel)


चपटी छेनियाँ निम्न प्रयोग में आती हैं :

- बड़ी चपटी सतहों से धातु को हटाने के लिये
- वेल्डिंग जोड़ों और ढाली गयी वस्तुओं को अतिरिक्त धातु को छीलने में
- लडी बर्मायन के पश्चात धातु को हटा देने में । (Fig 1)


प्रतिकट अथवा केप छेनी का प्रयोग वक्र खाँचों, चाबी खाँचों को काटने में होता है। (Fig 3)

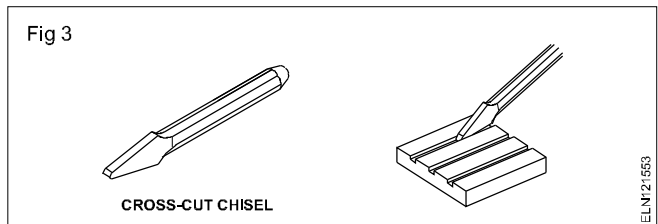


अर्धगोला नोज छेनियाँ वक्र खाँचों को काटने में प्रयुक्त होती हैं। (Fig 4)

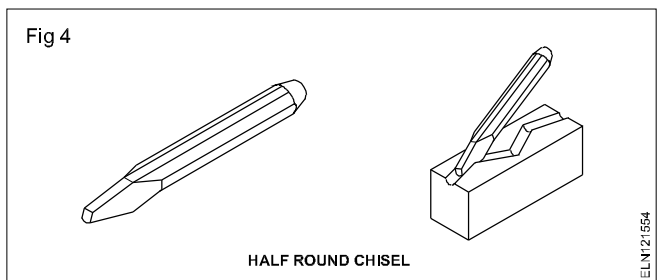

डायमण्ड पॉइंट छेनियों का उपयोग पदार्थों के कोनों का वर्गीकरण करने में किया जाता है। (Fig 5)

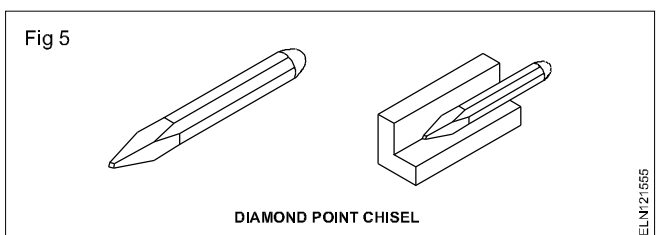

वेब छेनियाँ / पंचिंग छेनियाँ कडी बर्मायन के पश्चात धातुओं को हटाने में प्रयुक्त होती हैं (Fig 6)

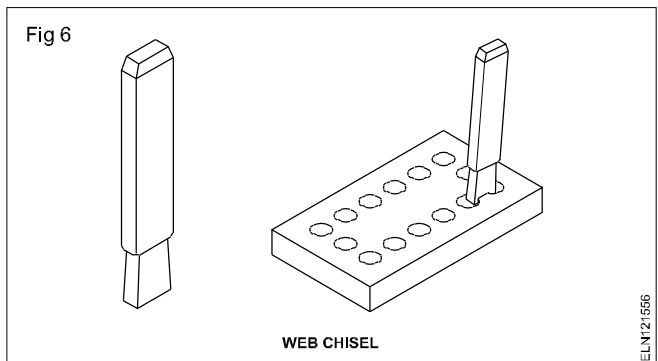

छेनियों का विनिर्देशन निम्न अनुसार होता है :

- लम्बाई
- कटिंग किनारे की चौड़ाई
- प्रकार
- काय का अनुप्रस्थ परिच्छेद

छेनियों की लम्बाई का परास 150mm से 400mm होता है।

कटिंग किनारे की चौड़ाई छेनी के प्रकार के अनुसार होती है।

हैक्सा फ्रेम और ब्लेड (Hacksaw frame and blade)


विभिन्न खण्डों के धातुओं को काटने के लिये हस्त हैक्सा ब्लेड का उपयोग उसके ब्लैड के साथ किया जाता है। इसको खांचा और कंटूर काटने के लिये प्रयोग में लाया जाता है।

हैक्सा फ्रेमों के प्रकार (Types of hacksaw frames)

बोल्ड फ्रेम (Bold frame) : इसमें एक विशेष मानक लम्बाई के ब्लेड को ही स्थिर किया जा सकता है।

समंजन योग्य फ्रेम (चपटा) (Adjustable frame (flat)) : इसमें विभिन्न मानक लम्बाईयों के मानक ब्लेड ही लग सकते हैं।

समंजन योग्य नलिका प्रकार (Adjustable frame tubular type): (Fig 1) यह सर्वाधिक प्रयुक्त फ्रेम है चीरते समय इनकी पकड़ और नियन्त्रण उत्तम होता है।

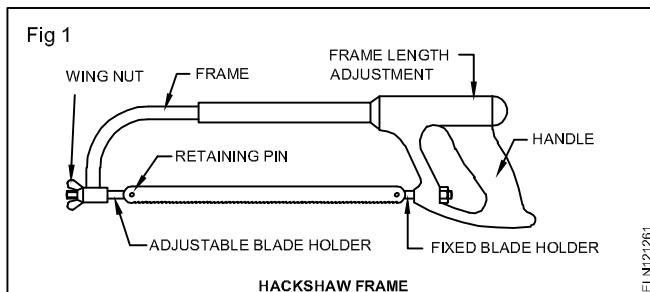


हैक्सा ब्लेड्स (Hacksaw blades) : हैक्सा ब्लेड्स एक पतला संकीर्ण स्टील पट होता है जिसमें दांत और किनारे पर दो छेद होते हैं। इसका उपयोग हैक्सा फ्रेम के साथ होता है। यह ब्लेड लघु एलाय स्टील (la) अथवा उच्च चाल स्टील (hs) के बनाये जाते हैं और 250mm तथा 300mm की मानक लम्बाईयों में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त कार्यान्वयन के लिये दृढ़ रचना के फ्रेम होना आवश्यक है।


हैक्सा ब्लेड्स के प्रकार (Types of hacksaw blades)

सर्व दृढ़ ब्लेड (All-hard blades) : पिन छिद्रों की चौड़ाई ब्लेड की कुल लम्बाई पर कस दी जाती है। (Fig 1)

नम्य ब्लेड (Flexible blades) : इस प्रकार के ब्लेड के लिये केवल दांत दृढ़ कर दिये जाते हैं। नम्यता के कारण यह ब्लेड वक्र रेखाओं के अनुदिश काटने के लिये उपयोगी होते हैं। (Fig 2)

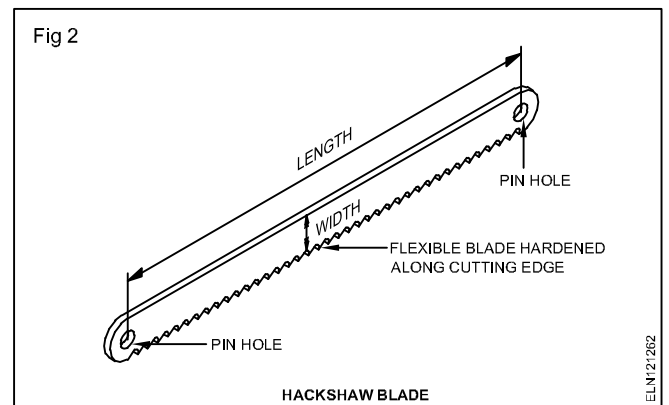


ब्लेड का पिच (Pitch of the blade) : यह दो संगत दांतों के बीच की दूरी है (Fig 3 देखें)। हैक्सा ब्लेड अपनी लम्बाई पिच और ब्लेड के प्रकार के अनुसार विनिर्धारित किये जाते हैं।

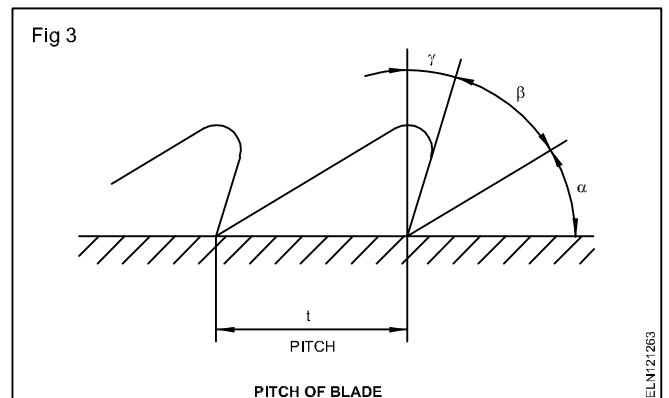


ब्लेड के पिच (Pitches of blades)

वर्ग	पिच
रूक्ष	1.8mm
मध्यम	1.4 mm & 1.0 mm
महीन	0.8mm

आरे का नियोजन (Setting of the saw) : पदार्थ में प्रवेश करते समय आरे को मुड़ जाने से रोकने के लिये और ब्लेड की स्वतन्त्र गति के लिये कट और ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा होना चाहिये। यह आरे दाँतों का उपयुक्त नियोजन करके प्राप्त होता है। (Fig 4) आरे दो प्रकार से नियोजित होते हैं।

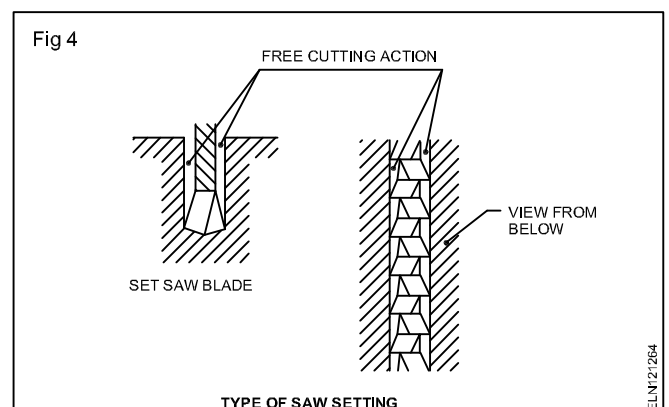

स्टेगर्ड नियोजन (Staggered Set) : एकान्तर दांत अथवा दांत समूहों को स्टेगर किया जाता है यह प्रबन्धन स्वतन्त्र कटिंग में सहायक होता है और उत्तम चिप मुक्तान्तर प्रदान करता है (Fig 5)

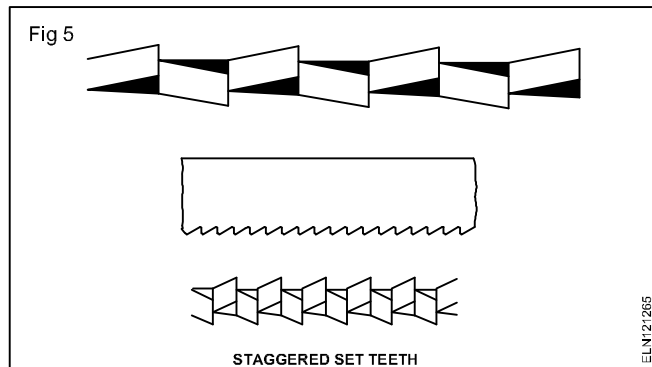

नियोजनों का वर्गीकरण

पिच	0.8mm	तरंग नियोजन
पिच	1.0mm	तरंग अथवा स्टेगर्ड
पिचओवर	1.0mm	स्टेगर्ड

तरंग नियोजन (Wave set) : इसमें ब्लेड के दांत एक तरंगरूप में व्यवस्थित किये जाते हैं। (Fig 6) नियोजनों का वर्गीकरण

संतोषजनक परिणामों के लिये सही पिच के ब्लेड का चयन करके उसे सही रूप में लगाना चाहिये।

बड़ी और छोटी दांत कटिंग के साथ आरा ब्लेड पदार्थ के प्रकार और आमाप के अनुसार उपलब्ध है दांत का आकार उनके पिच से सीधा सम्बन्धित होता है जिसको कटिंग किनारे के प्रति 25mm दांतों की संख्या से विनिर्देशित किया जाता है। हैक्स ब्लेड निम्न पिचों में उपलब्ध है : (Fig 7)

- 14 दांत प्रति 25mm
- 18 दांत प्रति 25mm
- 24 दांत प्रति 25mm
- 32 दांत प्रति 25mm

Fig 6


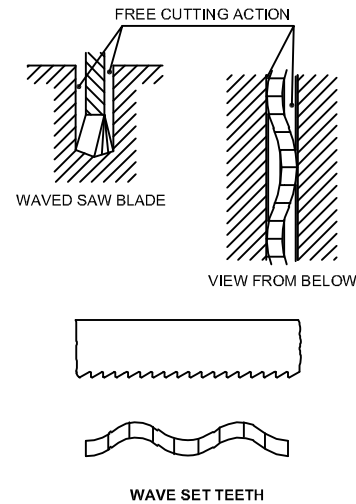


Fig 7

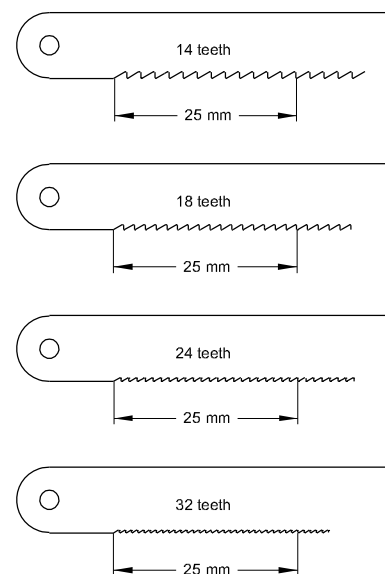


बर्मा और बर्मा मशीन - बाह्य और आन्तरिक चूड़ियाँ (Drills and drilling machines - Internal and external threads)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- बर्मा के प्रकार्य बताना
- बर्मा के भागों के नाम बताना
- बर्मा बिट धारकों के नाम बताना
- काउन्टर शेन्क अनियों के उपयोग बताना ।

बर्मा (Drill) : बर्मा द्वारा कृत्य में छेद करने की प्रक्रिया ड्रिलिंग कहलाती है।

बर्मा के भाग (Parts of a drill) (Fig 1)

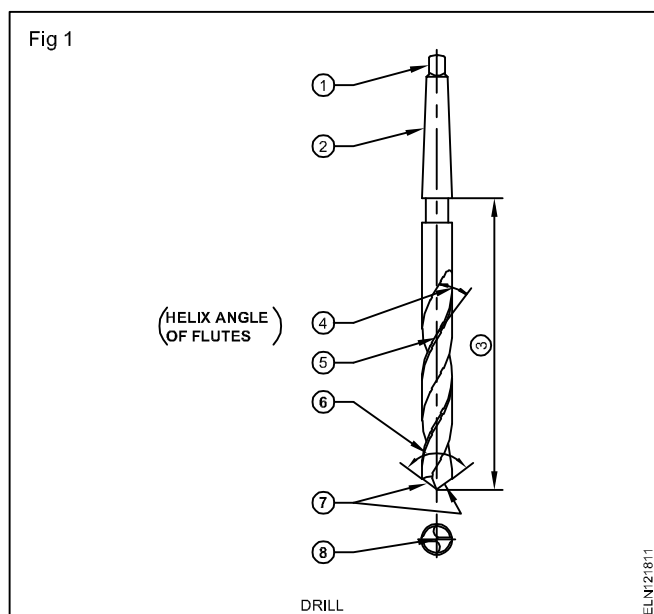



- टैंग (Tang) (1)
- शैंक (Shank) (2)
- काय (Body) (3)
- फ्लूयट (Flute) (4)
- लैण्ड (Land) (5)
- बिन्दु कोण (Point angle) (6)
- कटिंग लिप (Cutting lip) (7)
- चिजेल किनारा (Chisel edge) (8)

टैंग (Tang) बर्मायन करने वाली मशीन स्पिन्दल के खांचों में अन्वायोजित हो जाने वाला भाग टैंग कहलाता है।

शैंक (Shank) : यह बर्मा का प्रवर्तन सिरा है जो मशीन पर अन्वायोजित होता है शैंक दो प्रकार के होते हैं ।

- बड़े व्यास बर्मा के लिये टैपर शैंक
- लघु व्यास बर्मा के लिये सीधे शैंक

शैंक समान्तर अथवा टेपर्ड हो सकते हैं (Fig 2 & 3) समान्तर अथवा टेपर्ड शैंक 12mm (½ in) तक छोटे आकार के होते हैं। और इनका व्यास बांसुरी के समान होता है।

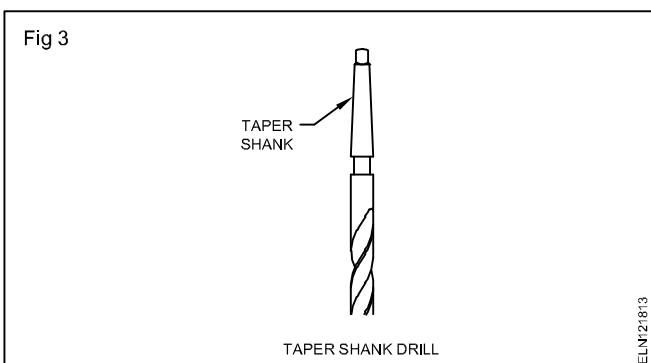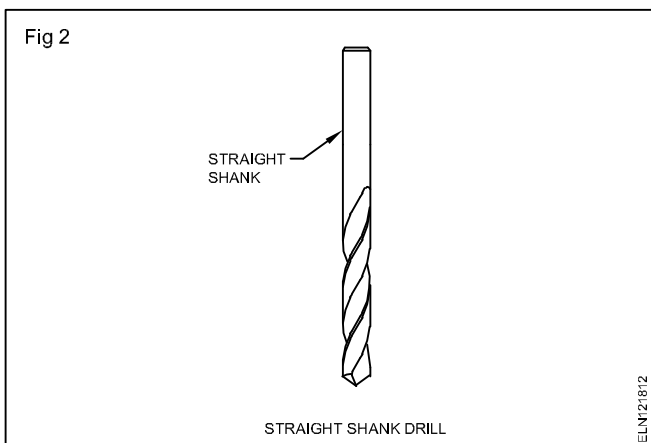

टेपर शैंक बर्मा 3mm (1/8 in) व्यास से लेकर 55mm (2 in) व्यास के बनाये जाते हैं।


काय (Body) : शैंक और बिन्दु के बीच का भाग काय होता है।

फ्लूयट्स (Flutes) : बांसुरी सर्पिलाकार खांचे की होती है जो बर्मा की लम्बाई के अनुदिश होते हैं।

फ्लूयट निम्न के लिये सहायक होती है:

- कटिंग किनारा निर्मित करने के लिये

- टुकड़ों को वक्रित करके बाहर निकालने में (Fig 4)

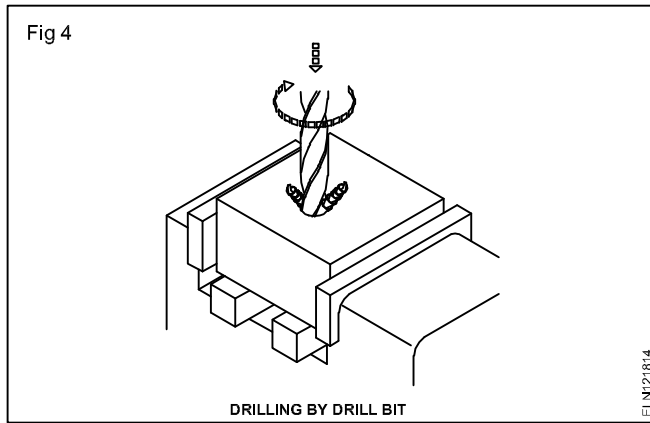

- शीतलक को कटिंग किनारे तक प्रवाहित करने के लिये ।


लेण्ड / हाशिया (Land/margin) : एक सक्रीय पट्टी होती है जो पूरी फ्लूयट की लम्बाई तक फैली होती है। बर्मा का व्यास लेण्ड/ हाशिये के सिरों से मापा जाता है।

काय मुक्तांतर (Body clearance) : काय मुक्तांतर काय का वह भाग होता है जो व्यास में न्यूनित किया जाता है जिससे बर्मा और बर्मायन किये जाने वाले क्षेत्र के बीच कम घर्षण हो।

वेब (Web) : वेब वह धातु मुक्तांतर होता है जो फ्लूयट को पृथक करता है। इसकी मोटाई शैंक की ओर क्रमशः बढ़ती है।

बर्मा बिट धारक (Drill bit holder)


बर्मा चक (Drill chuck) : सीधे शैंक आधार के लिये बर्मा चक्र मुख्य स्पिन्दल से जुड़ा रहता है (Fig 5)

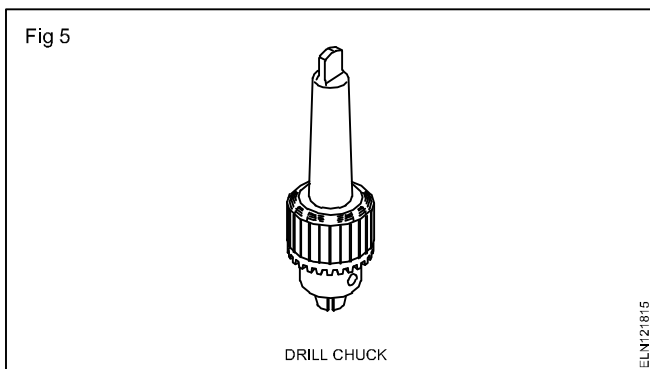


स्लीव (Sleeve) : यह बिट टेपर्स और स्पिन्दल टेपर्स छिद्रों के सुमेलन के लिये होते हैं। (Fig 6)

साकेट (Socket) : इसका उपयोग मुख्य स्पिन्दल की लम्बाई के बहुत कम और बिट को बहुधा परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता होने पर किया जाता है। (Fig 7)

टेपर शैंक बर्मा टेपर मशीन के साकेट में रखे जाते हैं। (Fig 8)

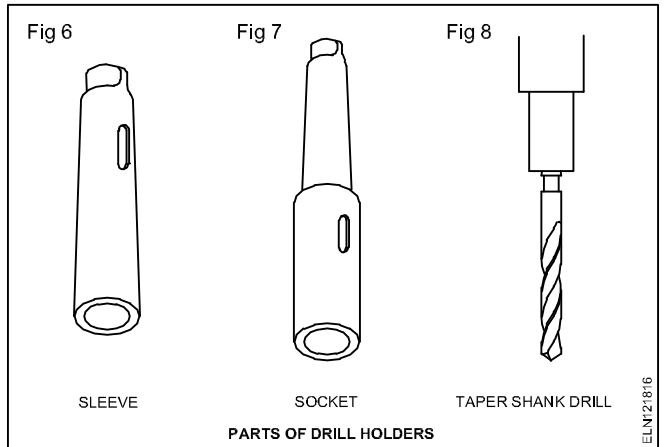

टेपर शैंक पर लगा टैंग ड्रिलिंग के अन्त में ड्रिल को सॉकेट से आसानी से निकाल में सहायक होता है। यह कार्य ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हुए किया जाता है। (Fig 9) टैंग ड्रिल को सॉकेट में घूमने से भी बचाता है।

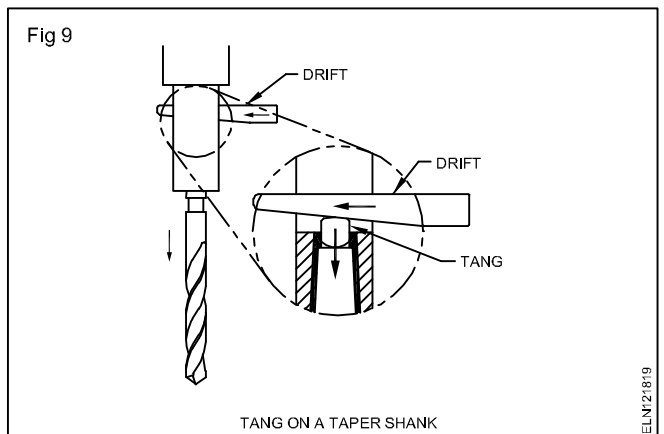

कुलान्त का उपयोग : कुलान्त का उपयोग काटनेवाले औजार और कार्य को ठंडा रखने में होता है।

बर्मायन मशीन के प्रकार (Drilling machines)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- हस्त बर्मायन मशीनों के प्रकार और उनके उपयोगों को बताना
- बेंच और पिल्लर प्रकार की बर्मायन मशीन के भागों का अभिनिर्धारण करना
- बर्मायन के लिये बरती जानेवाली सावधानियों की सूची बनाना ।

ठोस पंच द्वारा धातु चादर में छेद करना एक मन्द और अदक्ष प्रक्रिया है।

भारी पदार्थों पर कार्य करते समय छेदों का बर्मायन आवश्यक होता है।

छेदों को हाथ अथवा मशीन से बर्मित किया जा सकता है हाथ से बर्मायन के लिये एक हस्त बर्मायन मशीन (Fig 1) अथवा विद्युत बर्मायन मशीन (Fig 2) प्रयुक्त की जाती है।

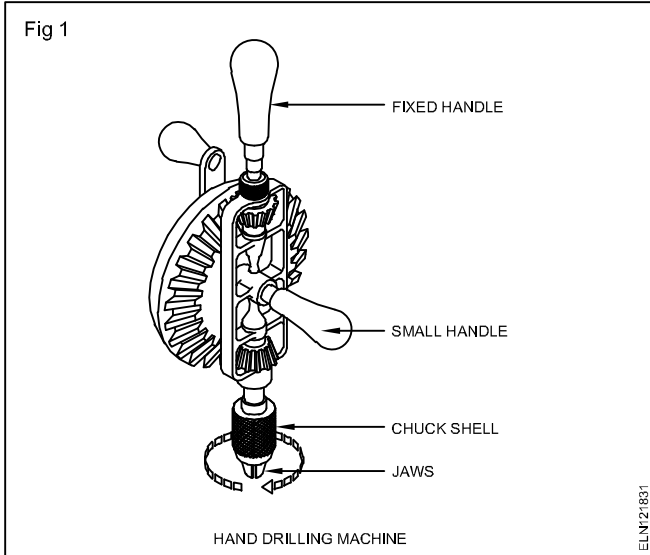


छेदों के बर्मायन के लिये कटिंग टूल के रूप में एंटे बमे का प्रयोग होता है हस्त बर्मा का प्रयोग 6.5mm व्यास तक के छेदों के बर्मायन के लिये किया जाता है।

बहनीय विद्युत हस्त बर्मायन मशीन एक अति लोकप्रिय और उपयोगी शक्तिशाली टूल है। यह विभिन्न आमापों और क्षमताओं में उपलब्ध है।

(Fig 2) में प्रदर्शित हैण्डिल पिस्टल को पकड़ हैण्डिल कहा जाता है

(Fig 2) में विद्युत हस्त मशीन के भाग प्रदर्शित किये गये हैं।

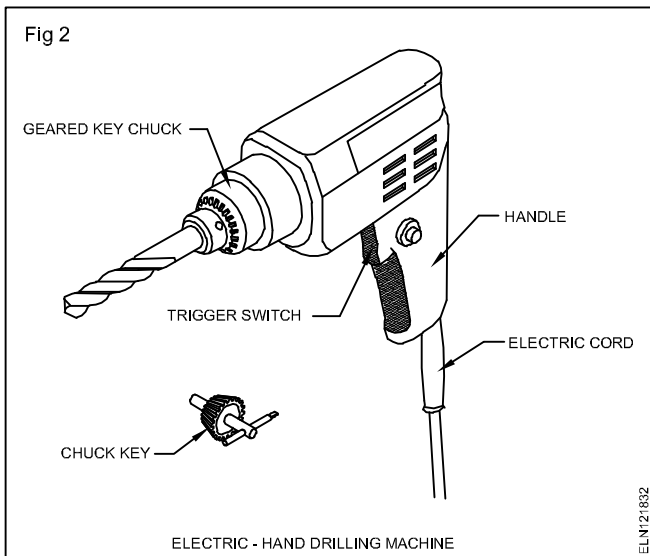

बरती जाने वाली सावधानियाँ (Precautions to be observed):

सुनिश्चित कर लें कि छेदों का उचित प्रकार से स्थित स्थायित्व कर लिया गया है और केन्द्र पंच से पंच कर लिये गये हैं। बर्मों का आमाप जांच ले और बर्मों का चिन्ह स्पष्ट नहीं है तो बर्मा गेज का प्रयोग करें।

ड्रिल की साइज़ की जाँच करें। यदि ड्रिल पर मार्किंग ठीक से दिखाई नहीं देती है तो ड्रिल गेज का प्रयोग करें।

घुमा कर (घूर्णित) सुनिश्चित कर ले कि बर्मा चक्र में उचित रूप से केन्द्रित है।

सुनिश्चित कर लें कि क्रत्य किसी शिकंजा अथवा 'G' क्लैम्प जैसी ग्राही युक्ति पर उचित रूप से आरोहित है।

बिन्दु के धातु में जाते ही बर्मों के केन्द्रियन की जांच कर लें। छेद की केन्द्र पंच द्वारा पुनर्स्थिति स्थापन करें। यदि आवश्यक हो तो छेद पर बर्मों का एक हल्का समरूप दाब डालें।

इलेक्ट्रिक बर्मायी मशीन (Types of Electric Drilling Machines)


: कुछ बर्मायी मशीनें नीचे दी जा रही हैं।

- सुग्राही बेंच बर्मायी मशीन
- पिल्लर बर्मायी मशीन
- त्रुज्य भुजा बर्मायी मशीन (तिरुज्य बर्मायी मशीन)

(चूंकि अभी आपके द्वारा पिल्लर और त्रुज्य प्रकार की बर्मायी मशीनों का प्रयोग करने की सम्भावना नहीं है इसलिये केवल सुग्राही और पिल्लर प्रकार की मशीनों का विवरण दिया जा रहा है)

सुग्राही बेंच बर्मायी मशीन (Sensitive bench drilling machine):

विभिन्न भागों से चिह्नित सरलतम प्रकार की (Fig 3) सुग्राही बेंच बर्मायी मशीन चित्र में दिखायी जा रही है। मशीन हल्के कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। (Fig 3)

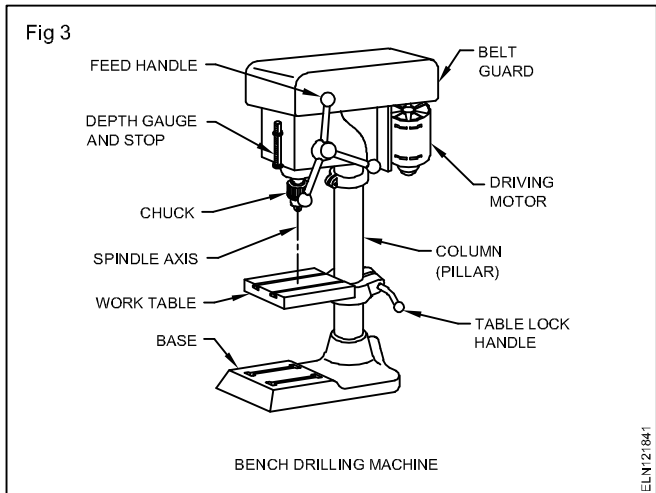


यह मशीन 12.5mm तक के व्यास के छिद्र बर्माने योग्य होती है। बर्मा चक्र, में अथवा मशीन स्पिन्दल के ढालों छेद में फिट रहता है।

सोपानित घिरि में पटटे के स्थिति को परिवर्तित कर स्पिन्दल को विभिन्न चालें दी जा सकती हैं। (Fig 4)

सामान्य बर्माने के लिये कार्य तल को क्षैतिज रखा जाता है यदि छिद्रों को किसी कोण पर बर्माना है तो मेंज को झुकाया जा सकता है।

पिल्लर बर्मायन मशीन (The pillar drilling machine) :



यह सुग्राही बेंच बर्मायी मशीन का वृद्धित प्रारूप है यह मशीनें तल पर आरोहित होती है और अधिक शक्तिशाली वैद्युत मोटरों से चलायी जाती है। इनका प्रयोग भारी कामों में होता है खम्भा बर्मायन मशीनें विभिन्न आमापों में

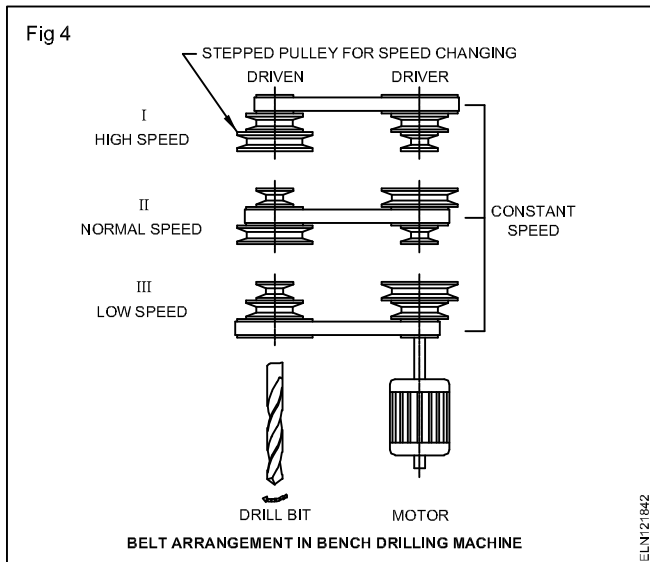

उपलब्ध है। बड़ी मशीनों में एक रैक और पिनीयन यांत्रिकत्व में को हटा कर कृत्य नियोजन के लिये होता है।

मशीन शिकंजा (The machine vice) : अधिकांश बर्मायन कृत्यों को शिकंजे में कसा जा सकता है। सुनिश्चित करे कि बर्मा कृत्य में बर्मायन करके शिकंजे के अन्दर न चला जाय। इसके लिये कृत्य को उठा कर समान्तर ब्लाक पर कृत्य और शिकंजे के तल के बीच स्थान छोड़ कर कस सकते हैं। (Fig 6) जो कृत्य यथार्थ नहीं है उन्हें लकड़ी के टुकड़े से साधा जा सकता है। (Fig 5)

समान्तरक (Parallels) : कृत्यों को हटा पाने के लिये समान्तरकों पर नियोजित किया जा सकता है। इससे समान्तरण भी अनुरक्षित रहता है।

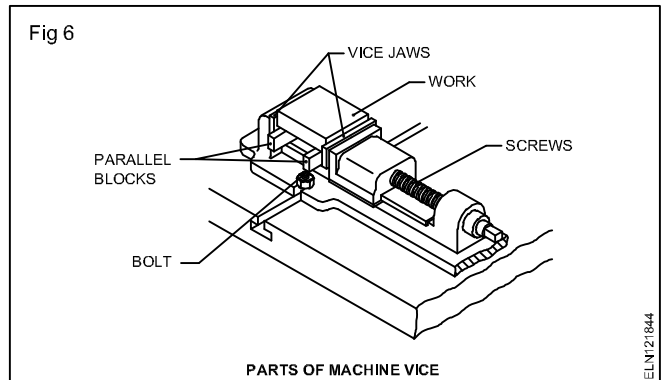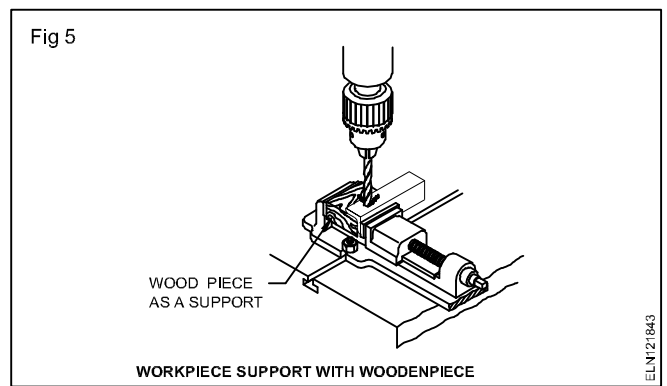

लगभग समान आमाप के समान्तरक दृढ़ स्टील से बनाये जाते हैं। जिनका घिसा हुआ सम्पूर्णन विपरीत पृष्ठ समान्तर और संगत पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। यह अनेकों आमापों में उपलब्ध हैं।

कटिंग चाल और rpm (प्रति मिनट प्रतिक्रमण) (Cutting speed and rpm (revolutions per minute))

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- कटिंग चाल और r.p.m. के बीच विभेद बताना
- कटिंग चाल को परिभाषित करना
- r.p.m./ स्पिन्डल चाल को ज्ञात करना ।

कटिंग चाल और r.p.m. (Cutting speed and r.p.m.) : बर्मा को संतोष जनक परिणाम दे सकने के लिये इसको सही कटिंग चाल और भरण पर प्रचालित करना चाहिये।

कटिंग चाल वह है जिस पर कटिंग किनारा पदार्थ को काटते समय उसके ऊपर से निकलता है और मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है।

कटिंग चाल को कभी तल चाल अथवा परिरेखीय (Peripheral) चाल कहते हैं।

सही कटिंग चाल का चयन बर्मित किये जाने वाले पदार्थ और टूल के पदार्थ पर निर्भर करता है। टेबल से विभिन्न पदार्थों के लिये अनुशंसित कटिंग चाल पर आधारित वह r.p.m. जिस पर बर्मा को चलाना है ज्ञात की जाती है।

बर्मित किये जाने वाला पदार्थ	कटिंग चाल m./min.
एल्युमिनियम	70 - 100
पीतल	35 - 50
कस्कुट	20 - 35
ढला लोहा (ग्रे)	25 - 40
तांबा	35 - 45
स्टील (मृदु)	30 - 40
स्टील (मध्यम कार्बन)	20 - 30
स्टील (एलाय उच्च तन्य)	5 - 8
ऊष्मा नियोजन प्लास्टिक (लघु चाल क्षारी गुण के कारण)	20 - 30

RPM

बर्मा के व्यास के अनुसार r.p.m. भिन्न होगा। कटिंग चाल समान रहते हुये बड़े व्यास के बर्मों का कम r.p.m. होगा और कम व्यास का अधिक व्यास होगा।

r.p.m. की गणना :

$$CS = \frac{N\pi d}{1000}$$

$$N = \frac{1000 \times CS}{\pi d}$$

$$N = \text{r.p.m.}$$

$$CS = \text{कटिंग चाल m./min}$$

$$d = \text{mm में बर्मा का व्यास; } \pi = 3.14$$

उदाहरण:

मृदु स्टील को काटने के लिये एक उच्च चाल स्टील बर्मा का व्यास 24mm है स्पिन्दल चाल (r.p.m.)की गणना करें।

$$N = \frac{1000 \times 30}{3.14 \times 24} = 398 \text{ r.p.m.}$$

स्पिन्दल की चाल 408 r.p.m. है।

ट्रिल का फीड = एक क्रत्य में बर्मा के प्रति चक्कर में बर्मा का भेदन


छेनी के कोण (Angles of chisel)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- विभिन्न पदार्थों के लिये छेनियों के लिये बिन्दु कोणों का चयन करना
- छेनी के विभिन्न कटिंग कोणों को व्यक्त करना
- ढाल और मुक्तांतर कोणों के प्रभाव बताना ।

बिन्दु कोण और पदार्थ (Point angle and materials) : छेनी का सही बिन्दु / कटिंग कोण छीले जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है मुलायम पदार्थों के लिये पैसे कोण और दृढ़ पदार्थों के लिये चौड़े कोण दिये जाते हैं।



सही बिन्दु और ढलान कोण से सही ढलान और मुक्तांतर बनाता है। (Fig 1)

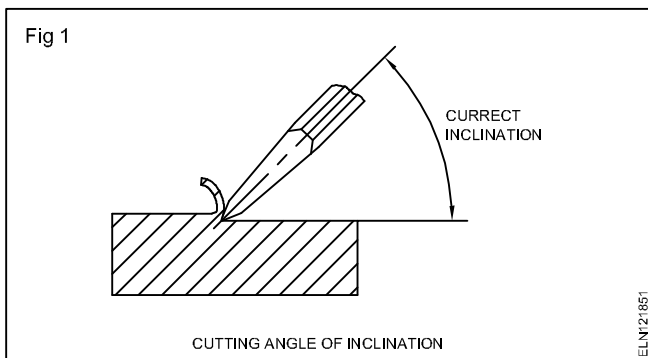

कटिंग बिन्दु के उपरी तल के बीच का ढलान कोण है जो कटिंग किनारे के कार्य तल के अविलम्ब होता है। (Fig 2)

बिन्दु के तली पृष्ठ के बीच मुक्तांतर कोण होता है और कार्य तल पर स्पर्शज्या कटिंग किनारे से प्रारम्भ करता है (Fig 2)

यदि मुक्तांतर कोण बहुत कम अथवा शून्य है तो ढलान कोण में वृद्धि होती है कटिंग किनारा अंदर नहीं जा सकता और छेनी रपट जायेगी (Fig 3)

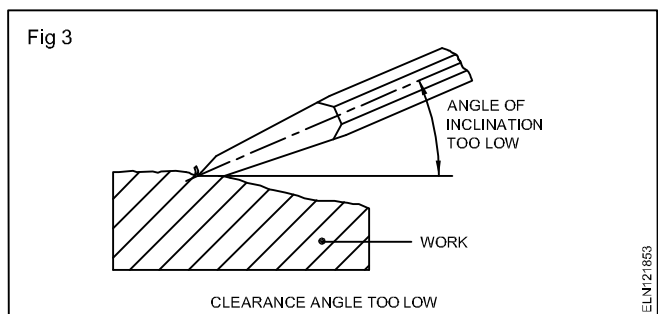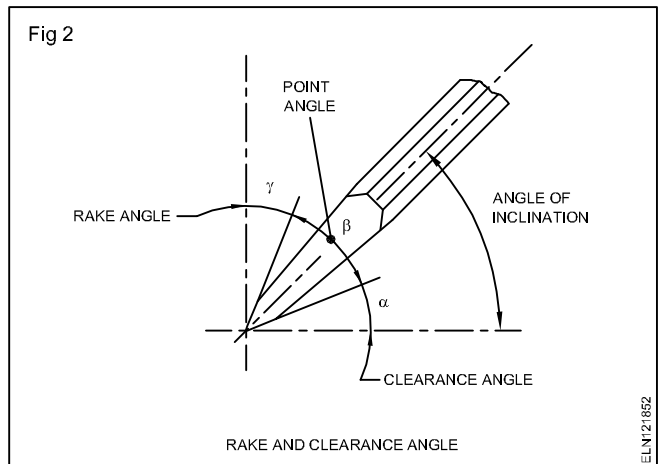


यदि मुक्तांतर कोण अधिक है तो ढलान कोण कम हो जाता है कटिंग किनारा अंदर आ जाता है और कट में लगातार वृद्धि होती है (Fig 4)

टेबल

काटे जान वाला पदार्थ	बिन्दु कोण	कोण का ढलान
उच्च कार्बन स्टील	65°	39.5°
ढला लोहा	60°	37°
मृदु स्टील	55°	34.5°
पीतल	50°	32°
ताँबा	45°	29.5°
अल्यूमीनियम	30°	22°

Fig 4

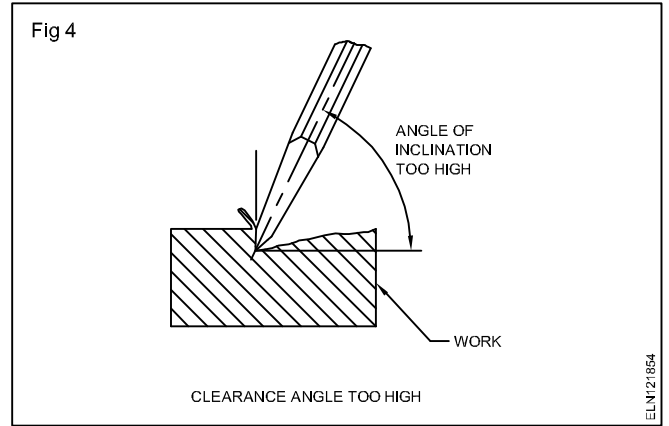

Vee चूड़ी-टैप और डाई सेट (Vee threads - Tap and die set)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :


- चूड़ियों के विभिन्न प्रकारों के नाम बताना
- ISO चूड़ियों के नामांकन का वर्णन करना
- पाईप चूड़ियों, समान्तर फिमेल् चूड़ियों और टेपर्ड चूड़ियों का वर्णन करना ।

Vee चूड़ियों के प्रकार (Types of Vee threads)

विभिन्न फर्मों और मानकों में वी चूड़ियाँ उपलब्ध हैं। वी चूड़ियों के विभिन्न प्रकार के चूड़ियोंदार बन्धक जे सामान्य अभियंत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं निम्न हैं।

- ISO मेट्रिक चूड़ी
- ब्रिटिश मानक व्हीटवर्थ चूड़ी
- ब्रिटिश मानक महीन चूड़ी ।

ISO मीट्रिक चूड़ी (ISO metric thread) (Fig 1) : चूड़ी दार बन्धन के लिये चूड़ी का फर्मा B.I.S. से व्यक्त किया जाता है । मानक चूड़ियों की दो श्रृंखलाओं का अभिनिर्धारण करता है।

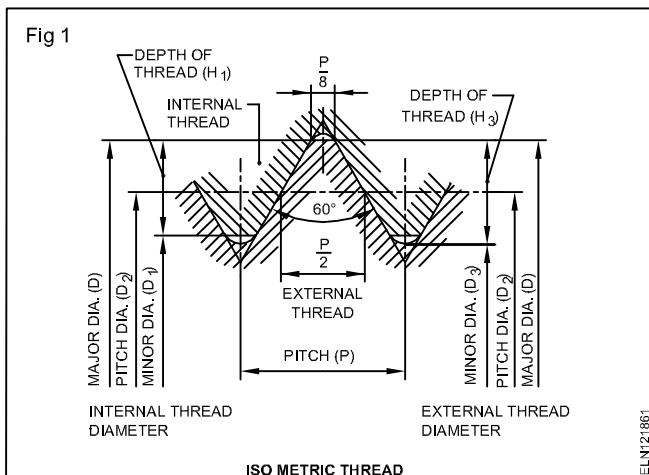

- ISO मेट्रिक रूक्ष
- ISO मेट्रिक महीन

चूड़ी कोण 60° है। बाह्य चूड़ी का मूल गोलाकार होता है बाह्य चूड़ी का श्रंग चपटा लेकिन निर्माण प्रक्रिया के प्रकार पर आधारित, कभी कभी यह गोलाकार होता है। आन्तरिक चूड़ी का मूल पिच के आठवें भाग चौड़ाई से अधिक तक मुक्तान्तर गोल होता है आन्तरिक चूड़ियों के श्रंग चपटे रखे जाते हैं।

ISO मेट्रिक चूड़ियों का अभिहित (Designation of ISO metric thread) : ISO मीट्रिक रूक्ष चूड़ियों का अभिहितन M12 की भांति होता है।

प्रतीक M यह व्यक्त करता है कि वह ISO मेट्रिक चूड़ी है, चूड़ी का व्यास 12 है रूक्ष श्रृंखला के लिये चूड़ी के लिये पिच का मानकीकरण प्रत्येक व्यास के लिये होता है।

ISO मीट्रिक (महीन चूड़ियाँ) M12 x 1.25 की भांति अभिहित होती है।

1.25 का संयोजन यहां चूड़ी का पिच व्यक्त करता है।

ISO inch (एकीकृत) चूड़ी (ISO inch (unified) thread) : ISO inch पद्धति (एकीकृत) एक मान्यता प्राप्त मात्रक है जो अमेरिकी राष्ट्रीय चूड़ी के साथ परिवर्तनीयता के लिये है।

इन चूड़ियों का उपयोग अभियांत्रिकी के सामान्य प्रयोजन में चूड़ी बन्धन के लिये प्रयुक्त होता है जो दो प्रकार के होते हैं जैसे

- एकीकृत रूक्ष (UNC)
- एकीकृत परिष्कृत (UNF)

एकीकृत चूड़ियों के लिये कोण 60° है चूड़ी प्रारूप ISO मेट्रिक चूड़ी के भांति होता है

ISO inch (एकीकृत) चूड़ियों का अभिहितन (Designation of ISO inch (unified) threads)

उदाहरण


$$a \quad \frac{1}{4} \quad 20 \text{ UNC}$$

$$b \quad \frac{1}{4} \quad 28 \text{ UNF}$$

उदाहरण

यह व्यक्त करता है कि चूड़ी का व्यास $1/4"$ है। और इसमें प्रति इंच 20 चूड़ियाँ (TPI) है। ISO चूड़ी श्रृंखला UNC (एकीकृत) रूक्ष है। उदाहरण (b) में 28 TPI है और UNF श्रृंखला की है।

ब्रिटिश मानक व्हीटवर्थ (BSW) चूड़ी (British Standard Whitworth (BSW) thread) (Fig 2) : इस चूड़ी का प्रतिस्थापन ISO मेट्रिक चूड़ी से हो रहा है लेकिन इस चूड़ी के अनुप्रयोग सीमित प्रकार से विशेष कर अतरिक्त भागों और मरम्मत कार्यों में अब भी होता है।

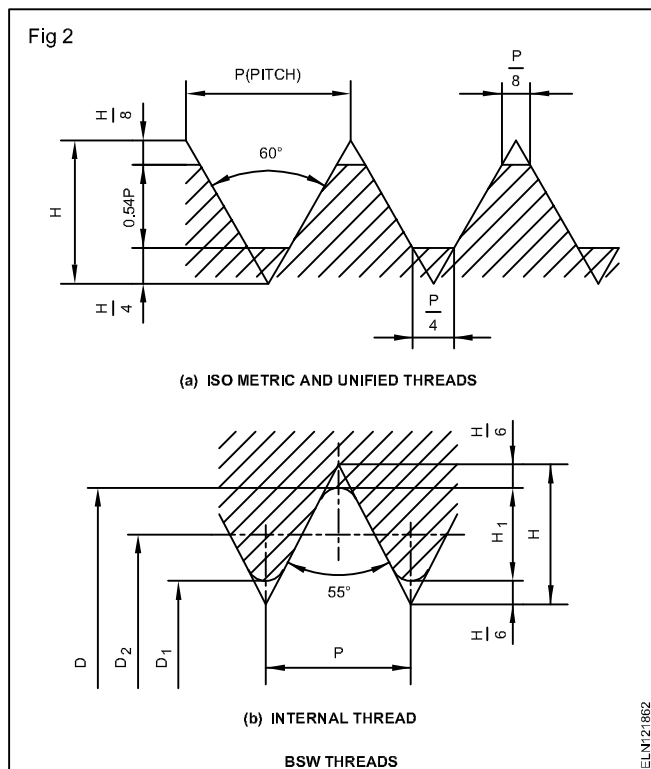

इन चूड़ियों का कोण 55° होता है श्रंग तथा मूल पर गोलाकार होते हैं। एक विशेष व्यास के लिये इसमें प्रति इंच चूड़ियों की विशेष संख्या होती है।

इन चूड़ियों का अभिहितन व्यास के द्वारा होता है जिसमें संक्षेप में चूड़ी श्रृंखला दी रहती है।


उदाहरण : $1/2"$ BSW

ब्रिटिश मानक परिष्कृत (BSF) चूड़ी (British Standard fine (BSF) thread) : महीन पिच के साथ इस चूड़ी का रूप (BSW) की भांति होता है।

इंच के व्यास अभिहितन के साथ चूड़ी श्रृंखला का अनुगमन होता है।

उदाहरण : $3/8"$ BSF

पेंच चूड़ी-पद (Screw thread - terms) : चूड़ियों का वर्णन करते समय यह महत्वपूर्ण है कि सम्बन्धित पदों को भले प्रकार समझ लिया जाय निम्न चित्र से यह प्रदर्शित होता है कि किस प्रकार प्रयुक्त पद V फर्मा के एक पेंच से सम्बन्धित होता है। (Fig 3)

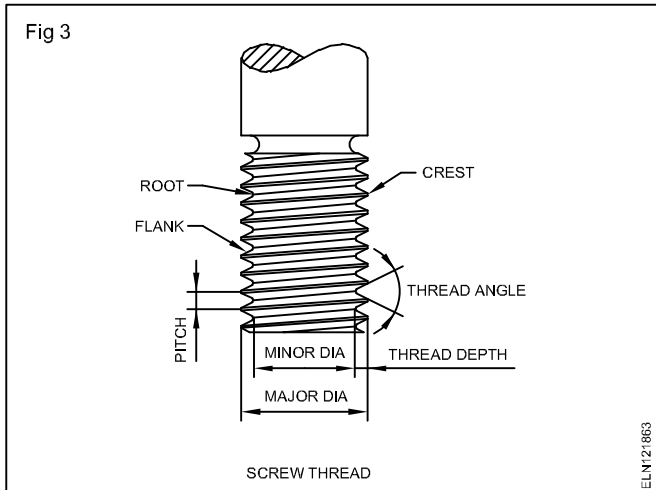

नली चूड़ियाँ Pipe threads

लौह नली पर नली चूड़ियाँ शुण्डा कारित (Tapered) होती हैं। जिससे उचित रूप से कसे जाने पर वह जल अवरूद्ध जोड़ का निर्माण करें। (Fig 1)

नलिकाओं के लिये BSP वहीट वर्थ चूड़ियाँ


DIN 299 के BSP नलिका आमाप (आन्तरिक) (B)	चूड़ियाँ / इंच	वाह्य व्यास/mm नलिका A
$1/2"$	14	20.955mm
$3/4"$	14	26.441
$1"$	11	33.249
$1 \frac{1}{4}"$	11	41.910
$1 \frac{1}{2}"$	11	47.803
$2"$	11	59.614
$2 \frac{1}{2}"$	11	75.184
$3"$	11	87.884
$4"$	11	113.030

*(BSP और DIN नलिकाये - ISO/P7 मानकों के अनुसार होती हैं)


BSP - British Standard Pipe

DIN - German Industrial Norm

ISO - International Organization for Standardization

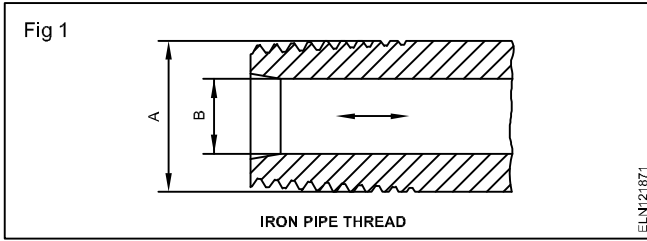


अन्त A पर अनेक पूर्ण फर्मा चूड़ियों युक्त एक जस्ता मंडित स्टील नलिका का प्रदर्शन किया गया है। बाद में पूर्ण फर्मा नली लेकिन चपटा शीर्ष (B) के साथ दो चूड़ियां, और अन्त में चपटे शीर्ष और तली युक्त चार चूड़ियां है। (Fig 2)

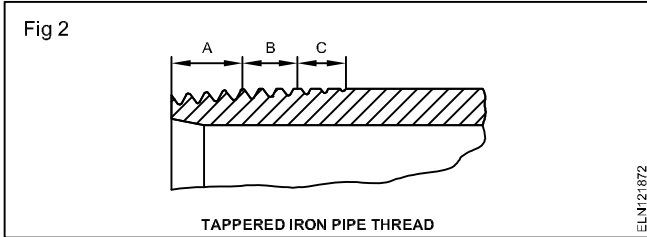

जस्ता मंडित स्टील नलिका समुच्चयन का वास्तविक कार्य नलिका की लम्बाईयों को नलिका साजोसमान के साथ परस्पर पेचित कर देना होता है। जोड़ को पूर्ण रूप से जल रोधित रखने के लिये नर और मादा चूड़ियों के बीच के स्थान को रोधक पदार्थ से भर देना चाहिये। (Fig 3) में एक जस्ता मंडित स्टील नलिका जोड़ दिखाया गया है।


- समान्तर मादा चूड़ी (Parallel female thread) (1)

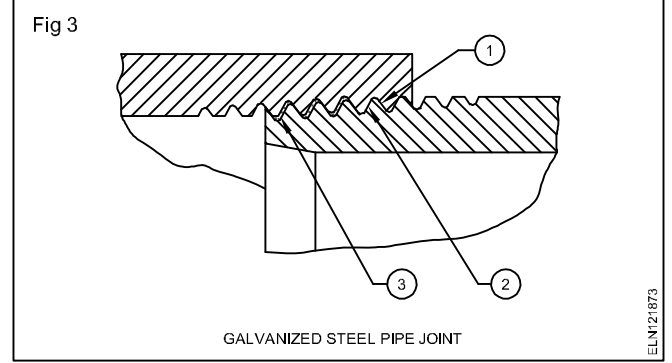

- शुण्डाकारित नर चूड़ी (Tapered male thread) (2)

- हेम्प (Hemp) (3) (Fig 3)

दो धातु चूड़ियों (नर मादा) के बीच कम स्थान के भरे हुये होने को सुनिश्चित करने के लिये हेम्प संकलन का प्रयोग होता है। (Fig 4)

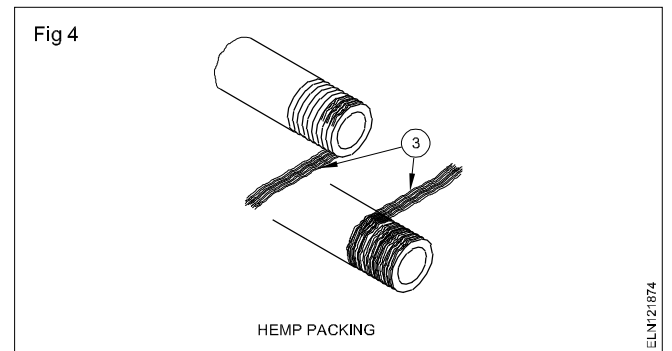

हस्त टेप्स और रेन्वज (Hand taps and wrenches)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- हस्त टेप्स के उपयोगों का अभिनिर्धारण करना
- विभिन्न प्रकार के टेप रेंचों और उनके उपयोग बताना
- दायी ओर और बायी ओर की चूड़ियों का अन्तर समझना
- टेप ड्रिल आमापों की समस्याओं को सुलझाना ।


टेप्स (Taps) : एक टेप एक आन्तरिक (मादा) बायें अथवा दाहिने हाथ की चूड़ी काटता है। टेप्स प्रायः तीन के सेट में बनाये जाते हैं।

- प्रथम टेप अथवा टेपर टेप
- द्वितीय टेप अथवा माध्यमिक टेप
- प्लग अथवा तली टेप

टेपर टेप को आठ से दस चूड़ियों में शुण्डाकारित करते हैं और उसे पहले प्रयोग में लाकर पूरी चूड़ी को धीरे धीरे काटते हैं। (Fig 1)

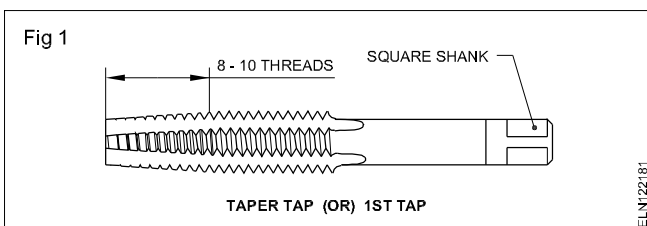


माध्यमिक टेप में प्रायः तीन अथवा चार निष्कोणित (Chamfered) चूड़ियाँ होती हैं। द्वितीय टेप एक पूरे छेद को सम्पूर्ण कर सकता है। (Fig 2)

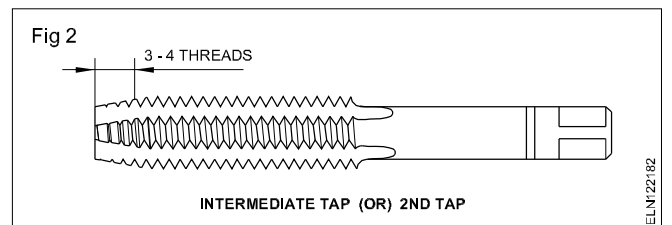

प्लगटेप में पूर्ण आमाप के अन्त तक अशुण्डाकारित चूड़ी होती है और मुख्य सम्पूर्णन टेप होता है। अन्ध छिद्र के लिये प्लग टेप प्रयोग में लाने चाहिये। (Fig 3)


टेप्स को प्रहस्तित करते समय उनकी कटिंग किनारों से सावधान रहें।

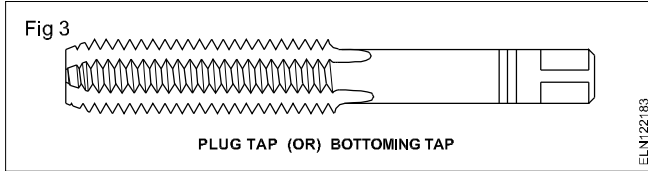

टैप रेन्वेज (Tap wrenches) : टैप रेन्वेस का प्रयोग पिरोने वाले छेद में हस्त टैप को सही ढंग से डालने और संरेख करने के लिये प्रयोग में लाया जाता है टैप रेन्वेस विभिन्न प्रकार के होते हैं:


- द्वितीय अन्तिम समंजन योग्य रेन्व
- T हैंडिल टैप रेन्व
- ठोस प्रकार का टैप रेन्व

द्वि अन्तिम समंजन योग्य टैप रेन्व (छड़ प्रकार के टैप रेन्व) (Double-ended adjustable tap wrench (Bar type tap wrench)) (Fig 4) :

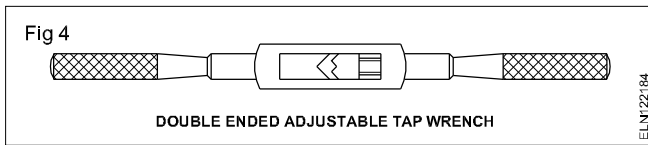

यह टैप रेन्व सर्वाधिक सामान्य प्रकार का प्रयोग में आने वाला रेन्व है यह टैप रेन्वेस विभिन्न आमापों में उपलब्ध है। यह बड़े व्यास टैप्स के लिये अधिक उपयुक्त है और खुले स्थानों में जहां टैप घुमाने के लिये कोई अवरोध नहीं होता है प्रयुक्त किये जाते हैं। सही आमाप के रेन्व का चयन महत्वपूर्ण है।


T हैंडिल टैप रेन्व (T-handle tap wrench) (Fig 5) : यह छोटे समंजन योग्य चक्स दो जबड़े और रेन्व घुमाने के लिये हैंडिल युक्त होते हैं।

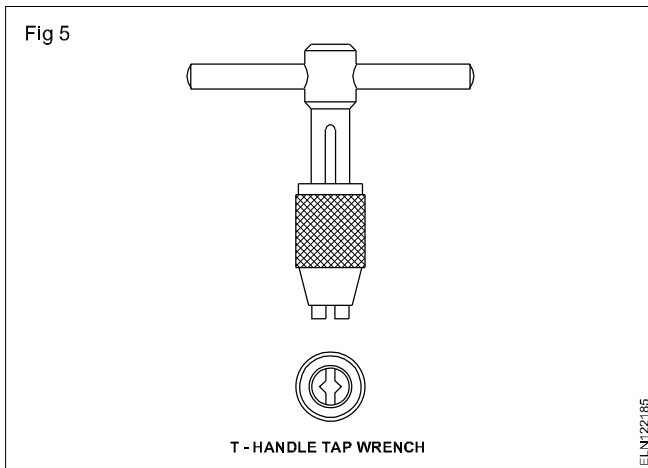

यह टैप प्रतिबन्धित स्थानों में उपयोगी होते हैं और केवल एक हाथ से घुमाये जाते हैं।

यह रेन्व बड़े व्यास टैप्स को पकड़ने के लिये उपलब्ध नहीं है।

ठोस प्रकार के टैप रेंच (Solid type tap wrench) (Fig 6a & b): यह रेन्वेज समंजन योग्य नहीं होते।

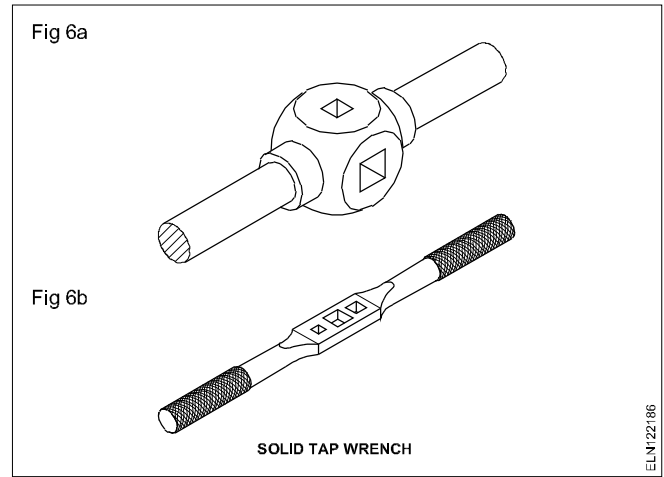

यह एक टैप केवल टैप के निश्चित आमाप को ले सकते हैं इससे टैप रेन्वेस की अशुद्ध लम्बाई के उपयोग की सम्भावना नहीं रहती और टैप्स को क्षति नहीं पहुँचती।

टैप बर्मा आमाप (Tap drill size)

टैप बर्मा आमाप क्या होता है ? (What is tap drill size?) : आन्तरिक चूड़ियों को काटने के लिय टैप को प्रयुक्त करने से पहले एक छेद बनाना पड़ता है। इस छेद का व्यास इस प्रकार का होना चाहिये कि इसमें चूड़ियां बनाने के लिये यथार्थ पदार्थ हो।

विभिन्न चूड़ियों के लिये टैप बर्मा आमाप (Tap drill sizes for different threads)

M10 x 1.5 चूड़ी के टैपिंग बर्मा आमाप

$$\text{छोटा व्यास} = \text{बड़ा व्यास} - (2 \times \text{गहराई})$$

$$\text{चूड़ की गहराई} = 0.6134 \times \text{पेंच का स्क्रूव}$$

$$\begin{aligned} \text{चूड़ी की 2 गहराई} &= 0.6134 \times 2 \times \text{पिच} \\ &= 1.226 \times 1.5 \text{ mm} = 1.839 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{छोटा व्यास (D1)} &= 10 \text{ mm} - 1.839 \text{ mm} \\ &= 8.161 \text{ mm or } 8.2 \text{ mm.} \end{aligned}$$

यह टैप बर्मा 100% चूड़ी उत्पन्न करेगा। क्योंकि यह बर्मा के छोटे व्यास के बराबर है। अधिकतर बन्धक प्रयोजनों के लिये एक 100% निर्मित चूड़ी वांछित नहीं होती।

60% चूड़ी वाला एक मानक नट बन्धन के लिये यथेष्ट मजबूत होता है जब तक बोल्ट चूड़ी को छीले बिना कसा रखे। साथ ही यदि चूड़ी निर्माण में उच्च प्रतिशत वांछित होता है तो अधिकघूर्णन बल आवश्यक होता है।

इस पहलू को ध्यान में रखते हुये टैप बर्मा आकार को ज्ञात करने की अधिक व्यवहारिक पहुँच निम्न है,

$$\begin{aligned} \text{टैप बर्मा आमाप} &= (\text{बड़ा व्यास}) - \text{पिच} \\ &= 10 \text{ mm} - 1.5 \text{ mm} = 8.5 \text{ mm.} \end{aligned}$$

ISO मेट्रिक चूड़ियों के लिये टैप बर्मा आमापों की टेबल के साथ इसकी तुलना करें।

ISO इंच (एकीकृत) चूड़ियों का सूत्र

टैप बर्मा आमाप

$$= (\text{प्रमुख व्यास}) - \frac{1}{\text{प्रति (पिट्च) दांत की संख्या}}$$

5"/8 UNC चूड़ी के लिये टैप बर्मा आमाप की गणना के लिये

$$\begin{aligned} \text{टैप बर्मा आमाप} &= \frac{5''}{8} - \frac{1''}{11} \\ &= 0.625'' - 0.091'' \\ &= 0.534'' \end{aligned}$$

दूसरा बर्मा आमाप है $\frac{17''}{32}$ (0.531 inches).

इसकी तुलना एकीकृत इंच चूड़ियों के लिये बर्मा आमापों की टेबल से करें।

निम्न चूड़ियों के लिये टैपिंग आमाप क्या होंगे ?

$$a \text{ M } 20 \quad b \text{ UNC } \frac{3}{8}$$


इस अध्याय के अन्त में दिये गये चार्ट 1 को चूड़ियों के पिचे को ज्ञात करने के लिये देखें।

डाई और डाई स्टॉक (Die and die stock)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- प्रत्येक प्रकार की डाई के लक्षण बताना
- प्रत्येक प्रकार की डाई के लिये डाई स्टॉक का नाम बताना
- विभिन्न प्रकार की डाईस का अभिनिर्धारण करना
- 'वी' ब्लॉक के उपयोग बताना ।

डाईज के उपयोग (Uses of Dies) : बेलनाकार कृत्यों पर बाह्य चूड़ियाँ बनाने के लिये चूड़ी काटने वाले डाई का उपयोग किया जाता है। (Fig 1)

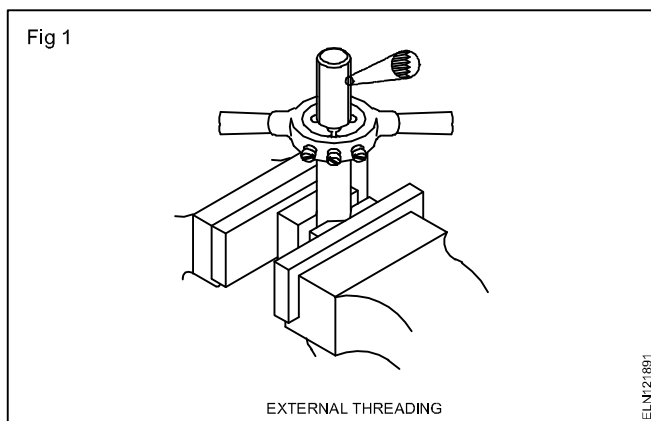


डाई के प्रकार (Types of Dies) : विभिन्न प्रकार की डाई निम्न प्रकार है


- वृत्ताकार विभक्त डाई (बटन डाई)
- अर्धडाई
- समंजन योग्य पेच प्लेट डाई

वृत्ताकार विभक्त डाई/ बटन डाई (Circular Split Die/ Button Die) (Fig 2): इसमें एक खाँचा कटा होता है जिससे आमाप में कुछ परिवर्तन हो सकता है।

डाई स्टॉक में कसे जाने पर आमापों में परिवर्तन समंजन पेंचों द्वारा होता

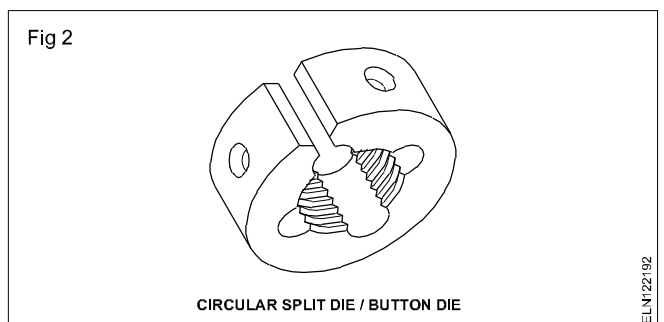


है इससे कट की गहराई में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है। जब पार्श्व पेंचों को कसा जाता है तो डाई कुछ समीप आ जाती है (Fig 3) कट की गहराई के समंजन के लिये केन्द्रीय पेंच को आगे बढ़ा कर खाँचों में पाशित कर दिया जाता है इस प्रकार के डाई स्टॉक को बटन प्रारूप स्टॉक कहते हैं।

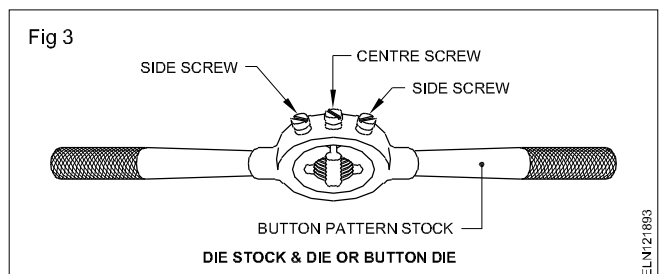

अर्ध डाई (Half die) (Fig 4) : अर्ध डाई की रचना अधिक सुदृढ़ होती है।

कट की गहराई को बढ़ाने घटाने के लिये सरलता से समंजन हो जाता है।

यह डाई सुमेलित युगुल में उपलब्ध है और एक साथ प्रयुक्त होना चाहिये।

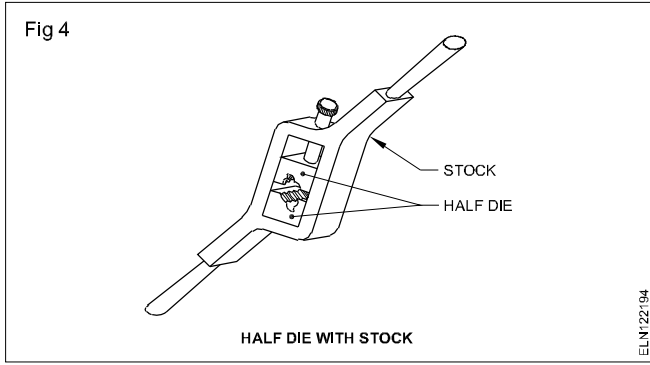

डाई स्टॉक के पेंच को समजित करके परस्पर समीप लाया अथवा दूर किया जा सकता है।


इनको एक विशेष डाई धारक की आवश्यकता होती है।

संयोजन योग्य पेंच प्लेट डाई (Adjustable screw plate die) (Fig 5) : अर्धडाई की भांति यह अन्य प्रकार की दो टुकड़ा डाई है।

यह विभक्त डाई की तुलना में अधिक समंजन प्रदत्त करती है।

एक कालर में डाई के दो अर्ध दृढ़ता से एक चूड़ी काट पट्टी से जकड़े में जाते हैं जो चूड़ी बनाते समय मार्ग दर्शक की भांति भी कार्य करते हैं। (Fig 5)

डाई टुकड़ों को कालर में रखने के पश्चात जब मार्ग दर्शक पट्टी को कसा जाता है तो डाई टुकड़ों का सही स्थान निर्धारित हो जाता है और दृढ़ता से कसे रहते हैं।

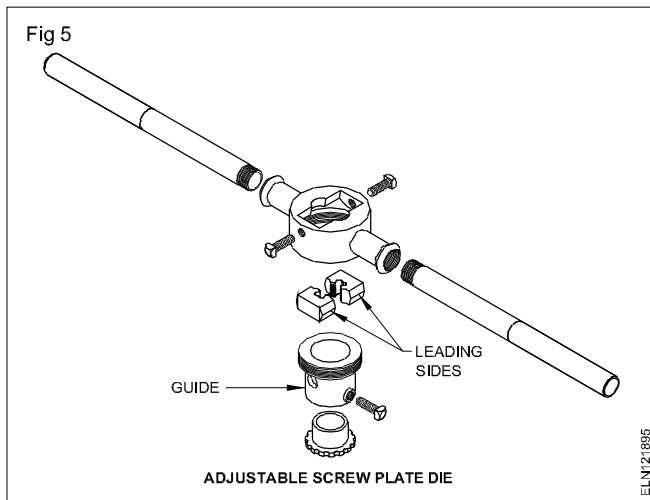


कालर पर पेंचों के समंजन द्वारा डाई टुकड़ों का समंजन हो सकता है।

इस प्रकार के डाई स्टॉक को शीघ्र कट डाई स्टॉक कहते हैं। (Fig 6)

डाई अधकों की तली शुण्डा कार होती है जिससे यह चूड़ी प्रारम्भ के लिये बढ़त दे सके प्रत्येक डाई हेड के एक ओर क्रम संख्या स्टैम्पड रहती है।

दोनों टुकड़ों की संख्या समान रहनी चाहिये।

विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ (Different types of threads) (Fig 7)

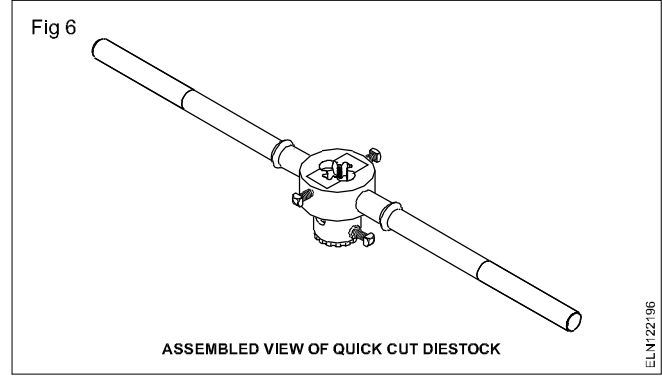


दाया हाथ चूड़ी (Right hand thread) : चूड़ी की आकृति दाहिनी से बायें ओर (a)।

बाया हाथ चूड़ी (Left hand thread) : चूड़ी की आकृति बायें से दाहिनी ओर (b)।


एकल प्रवर्तन चूड़ी (Single start thread) : पिच और बढ़त समान अथवा समरूप है (c)

द्विप्रवर्तन चूड़ी (Double start thread) : बढ़त पिच से दो गुनी होती है (d)।

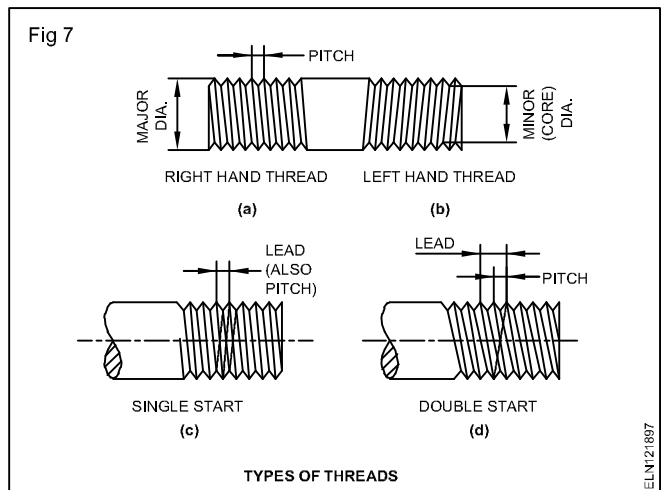


‘वी’ ब्लॉक (V Block)

प्रायः वी ब्लॉक ढले लोहे से बने होते हैं। जिसकी उपरी तल पर एक बड़ी वी होती है और तली चपटी अथवा तली सतह पर एक छोटी वी होती है (Fig 1)

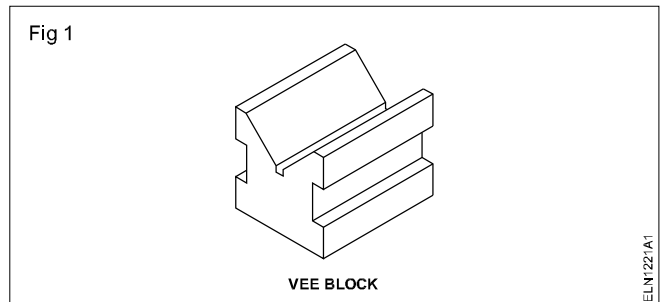

गोल छड़ पर अंशांकन के लिये शिंकजा सहित Vee ब्लॉक (Vee block with clamp for marking round bar) (Fig 2) : वी ब्लॉक के प्रत्येक ओर खांचा बना होता है जिससे एक शिंकजा जो ब्लॉक के साथ दिया

Fig 2

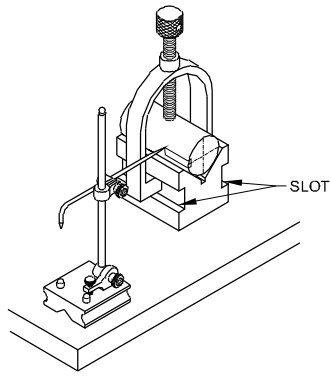

VEE BLOCK HOLDING A ROUND BAR FOR MARKING


ELN1221A2

जाता है और जिसका प्रयोग हल्के बर्मायन प्रचालनों इत्यादि के लिये लघु कृत्यों को कसने के लिये किया जाता है।

जब बर्मायन प्रचालनों के लिये छड की लम्बाई बड़ी है तो वी ब्लॉक के एक युगल का प्रयोग हो सकता है।

बड़े आमाप ढले हुये लोहे से बनाये जाते हैं और जिनमें केवल एक वी ऊपरी तल पर होता है (Fig 3) इनको बड़े कृत्यों को आधार देने के लिये बनाया जाता है और शिकंजे के लिये इनमें खांचा नहीं होता। इस प्रकार के वी ब्लॉक विभिन्न आमापों में उपलब्ध है।

Fig 3

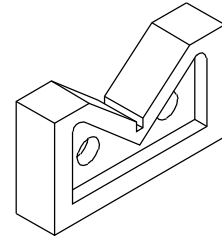

LARGER SIZED VEE BLOCK

ELN1221A3

नलिका शिकंजे (Pipe vices)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- नलिका शिकंजों के विभिन्न प्रकारों का अभिनिर्धारण करना
- प्रत्येक प्रकार के उपयोग बताना ।

नलिका शिकंजों का प्रयोग नलिकाओं को स्थिर रखने, कांड्यूट्स को लम्बाई में काटने चूड़ियां बनाने और समुच्चयन में किया जाता है।

खुली नलिका शिकंजा (Open pipe vice) (Fig 1) : हैण्डिल युक्त स्पिन्दल को घुमा कर इस प्रकार की नलिका शिकंजा को खुल बन्द कर सकते हैं। स्पिन्दल के किनारे पर चल जबड़े को जोड़ दिया जाता है।

Fig 1

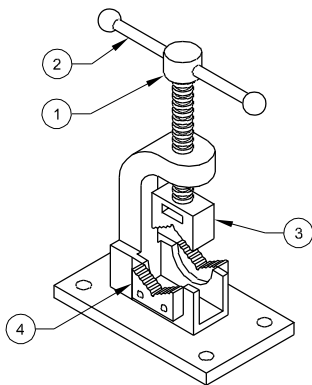

OPEN PIPE VICE

ELN1221B1

भाग (Parts)

- 1 स्पिन्दल (Spindle)
- 2 हैण्डिल (Handle)
- 3 चल जबड़ा (Movable jaw)
- 4 स्थिर जबड़ा (Fixed jaw)


अनेक आमापों की एक भुजा अथवा खुली नलिका शिकंजा में उपलब्ध है।

मुख्य रूप से इनका निर्धारण नलिका के अधिकतम बाह्य व्यास जिसे यह पकड़ सकती है और जबड़ों की खुल सकने की अधिकतम क्षमता से किया जाता है। उदाहरण के लिये तीन आमापों को सूची बद्ध किया जाता है।

जबड़ों का अधिकतम मुक्तान्तर	नलिका का अधिकतम बाह्य व्यास
60 mm	50 mm
90 mm	75 mm
120 mm	100 mm

स्वःपाशित- हिन्जित नलिका शिकंजा (Self-locking hinged pipe vice) (Fig 2a) : नलिका को एक स्वपाशित हिन्जित नलिका शिकंजा में रखने के लिये हिन्जित फ्रेम (Fig 2b) के अनुसार खोला जाता है। एक

Fig 2

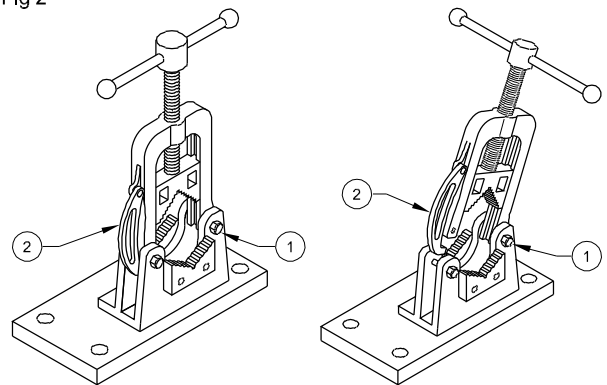

a) SELF-LOCKING HINGED PIPE VICE

b) SELF-LOCKING HINGED PIPE VICE


ELN1221B2

स्वपाशित हुक फ्रेम को पाशित कर देता है और नलिका जबड़ा के बीच शिकंजे की स्पिन्दल की हैंडिल को घुमाने से जकड़ जाती है।

- शिकंजे के फ्रेम को खोलने के लिये हिन्ज (Fig 2 के (a) को देखें)
- स्वपाशन हुक (Fig 2 के (b) को देखें)


150mm तक की व्यास की नलिकाओं और कांडचूट्स को पकड़ने के लिये अनेक आमापों की स्वपाशित हिन्जित नलिका शिकंजे उपलब्ध है।

कड़ी नलिका शिकंजा (Chain pipe vice) (Fig 3) : एक कड़ी नलिका शिकंजा में स्थिर जबड़ों का केवल एक सेट होता है जो एक मेज के ऊपर अथवा धातु स्टैन्ड पर आरोहित होता है। उच्च गुणवत्ता स्टील से बनी एक दृढ़ कड़ी नलिका को जबड़े में पकड़े रहती है। शिकंजे के कसने वाले लीवर को घुमा कर कड़ी को कस दिया जाता है।

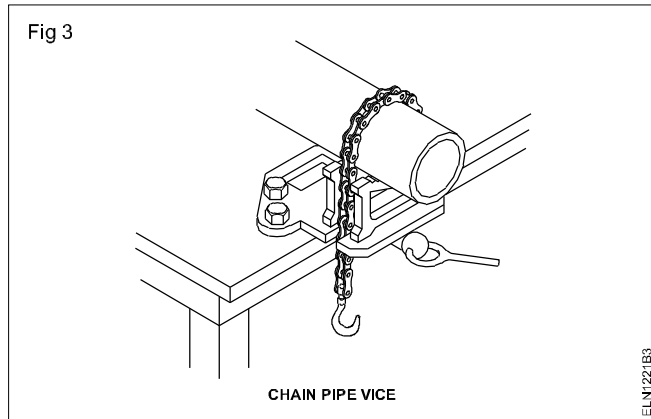

कड़ी नलिका शिकंजे 200mm व्यास वाली नलिकाओं को पकड़ सकती है।

ट्राईपोड स्टैन्ड पर आरोहित स्वपाशन हिन्जित नलिका शिकंजा (Self-locking hinged pipe vice mounted on tripod stand) (Fig 4) : सिमटन योग्य धातु के ट्राईपोड स्टैन्ड पर आरोहित यह एक स्वपाशित हिन्जित नलिका शिकंजा है। ब्लाक इस प्रकार की व्यवस्था भवन स्थलों इत्यादि के लिये एक चल कार्य स्थल के रूप में अति व्यवहारिक है।

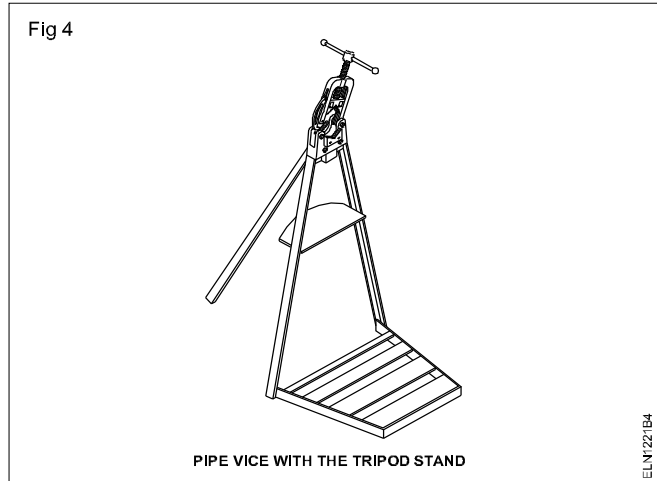


अंशाकन उपसाधन (Marking accessories)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- एक बाक्स वर्ग के उपयोगों का अभिनिर्धारण करना
- एक तल पट्टी के उपयोगों को व्यक्त करना
- एक कोण पट्टी के उपयोगों को व्यक्त करना।

बाक्स वर्ग (Box square) (Fig 1) : गोला कार छड़ों अथवा नलिकाओं पर रेखा अंशाकन के लिये एक बाक्स वर्ग अथवा कुंजी पीठिका नियम का प्रयोग किया जाता है।

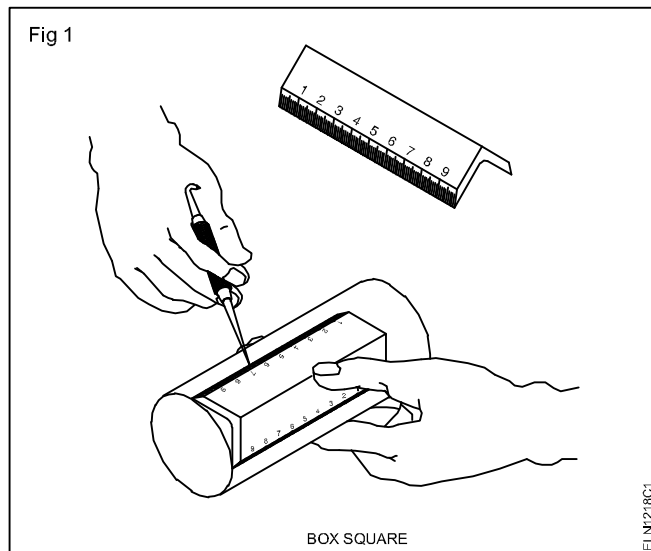


सतह पट्टी (Surface plate) (Fig 2) : अत्यधिक विशुद्धता वाली चपटी पट्टी के साथ इस पट्टी का उपयोग अन्य सतहों के चपटे पन का परीक्षण मापन के अन्य मापी यन्त्रों के साथ, परीक्षण, अंशाकन के लिये किया जाता है।


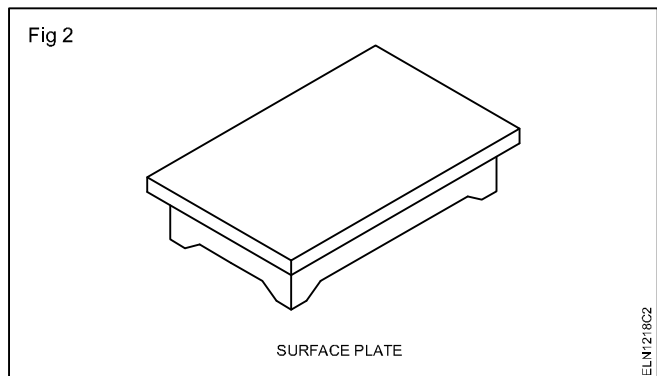


सतह पट्टी प्रायः ढलें लोहे अथवा ग्रेनाइट से बनायी जाती है।

कोण पट्टी (Angle plate) : यह ढले लोहे से बनायी जाती है। ग्रेनाइट कोण पट्टियां भी उपलब्ध है। (Fig 3)

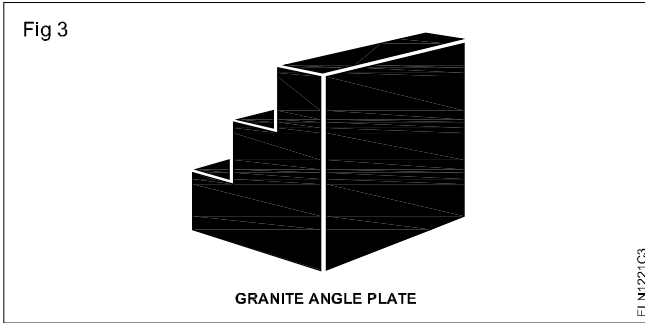

इसको विन्यासित और मशीन किये जाने वाले कृत्य को पकड़े रहने के लिये एक स्थायीयक (Fixture) की भांति प्रयुक्त किया जाता है। पार्श्व लम्बवत होते हैं जिनमें खांचे हो सकते हैं जो कृत्य को पकड़ने के लिये क्लैम्प से अनवायोजित हों। (Fig 4 & 5)

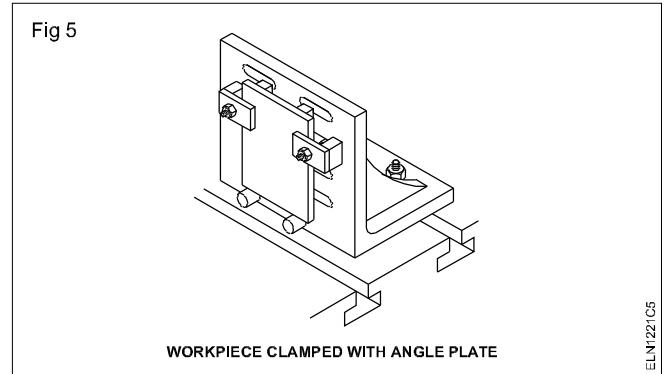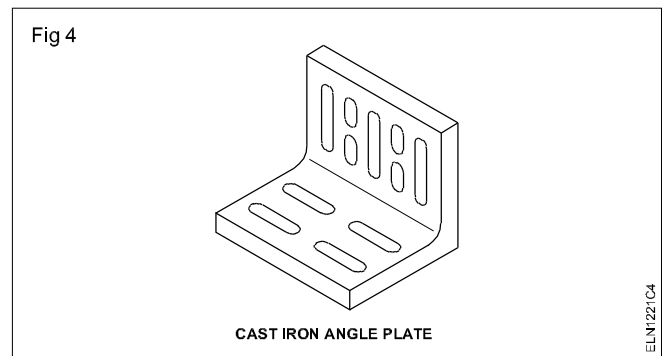

लिमिट गेज (Limit Gauges)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- गो तथा नो गो गेजों का सिद्धान्त तथा उनके लक्षण बताना
- कॉमन टाइप के लिमिट सूची बताना
- प्रत्येक प्रकार के लिमिट गेज के उपयोग बताना ।



जब कम्पोनेन्ट के नम्बर को जाँचते हैं तो यह आवश्यक नहीं होता कि उनके आकार को मापें लेकिन साथ में लिमिट टोलरेन्स (tolerance) की भी जाँच करें। सबसे अच्छा तरीका है कम्पोनेन्ट के साथ लिमिट गेज की भी जाँच करें।

इस गेज का प्रयोग निरीक्षण में करते हैं क्योंकि वे स्पेसिफिक डायमेंशन (specific dimension) की जल्दी से जाँच करने में सहायक होता है ।

‘गो’ तथा ‘नो गो’ एण्ड सिद्धान्त ('Go' and 'No-Go' end Principal):- गो की डायमेंशन (dimension) तथा ‘नो गो’ एण्ड के गेज लिमिट स्टेट पर डायमेंशन गेज द्वारा जाँचते हैं।

‘गो’ तथा ‘नो गो’ का सिद्धान्त यह है कि ‘नो’ एण्ड के फीचर्स की जाँच होनी चाहिए तथा ‘नो गो’ एण्ड के समान फीचर्स में नहीं जाना चाहिए । ‘गो’ का डायमेंशन के अधिकतम प्रदत्त डायमेंशन के समान है जो कि ‘नो गो’ सिरे के न्यूनतम प्रदत्त डायमेंशन के समान है । (Fig 1)

आन्तरिक नाप के लिए गेज का ‘गो’ सिरा ‘नो गो’ की न्यूनतम सीमा के बराबर है और ‘नो गो’ सिरा कोम्पोनेन्ट की अधिकतम सीमा के बराबर है। (Fig 2)

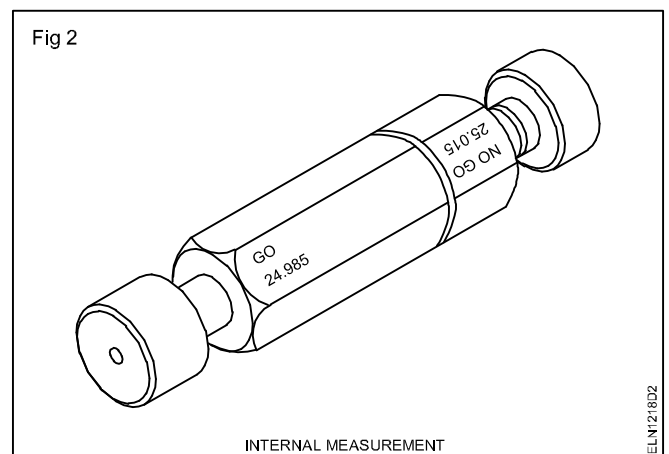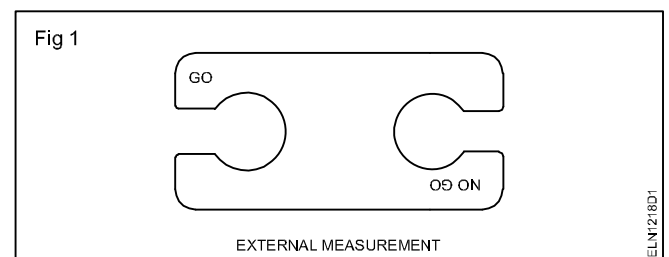

आवश्यक लक्षण (Essential features)

ये गेज हैण्डल को सरल तथा अच्छी सही ढंग से तैयार कर सकते हैं। ये साधारणतया 1/10 भाग सहनशीलता और ये कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किये जाते हैं। उदाहरण : यदि सहनशीलता 0.02mm बनाये रखें, तब मेज 0.002 mm जरूरी आकार पर समाप्त होगा।



वे तापमान के कारण होनेवाले घिसाव, जंग और अभिवृद्धि का प्रतिरोध करनेवाले होना चाहिए।

इसकी निर्माण कीमत कम होती है।

‘गो’ किनारा ‘नो गो’ किनारे से लम्बा, सरल पहचानने में बना होता है। कुछ समय एक युव हैण्डल के पास कट कर ‘नो गो’ किनारे से फर्क बताना कि यह गो इण्ड है। इसको प्लग गेज में लगाते हैं। इन गेजों की डायमैन्शन स्टैम्पड में प्रयोग करते हैं।

थ्रेड प्लग गेज (Thread plug gauges) (Fig 3 तथा Fig 4)

अंदरूनी थ्रेड ‘गो’ के थ्रेड प्लग गेज तथा ‘नो गो’ से जाँच करके यहीं सिद्धान्त सिलिण्डिकल प्लग गेज में अपनाते हैं।

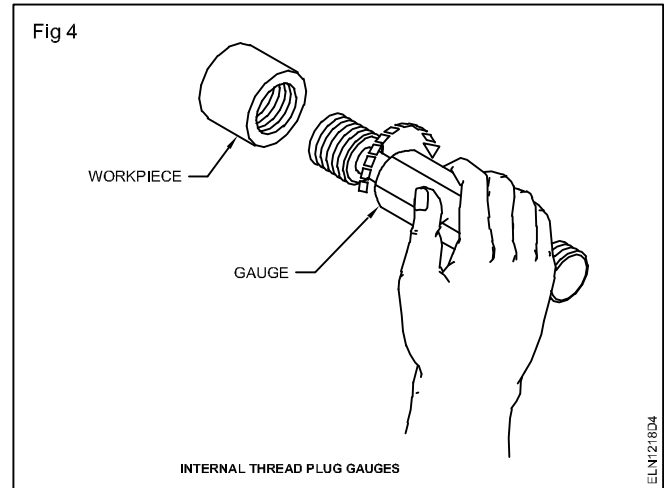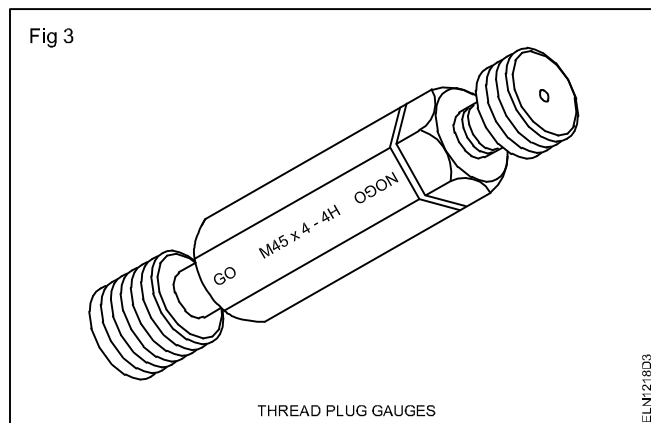

थ्रेड रिंग गेज (Thread ring gauges) (Fig 5)

इन गेजों का प्रयोग बाहरी थ्रेड की सत्यता या यथार्थता की जाँच के लिए करते हैं। इनमें सेन्टर के साथ तीन रेडियल स्लाटों में थ्रेडेड छेद होता है तथा एक छोटे समंजन की परमिट से सेट करते हैं।

