

### विद्युत चालित हैक्सा (Power hacksaw)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- विद्युत चालित हैक्सा की विशेषताएं को बताना
- विभिन्न जॉब के लिए सही ब्लेड का चयन करना
- विद्युत चालित हैक्सा ब्लेड की विशेषताओं का वर्णन करना
- कार्य को पकड़ने तथा सहारा देने वाली युक्तियों के लक्षण बताना
- विद्युत चालित हैक्सा के पुर्जों के नाम बताना
- विद्युत चालित हैक्सा के ब्लेड को लगाने की विधि का वर्णन करना ।

कट ऑफ सॉ का प्रयोग आवश्यक लम्बाई में रफ तरीके से मेटल को हटाने में करते हैं छोटी स्केल के उद्योगों में साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला कट ऑफ सॉ पॉवर सॉ है।

**लक्षण (Features) (Fig 1):** पॉवर सॉ को हैण्ड हैक्सा की तरह प्रयोग करते हैं तथा यह एक स्ट्रोक में कटिंग करता है तथा दूसरे स्ट्रोक में प्रेशर को रिलीज करते हुए कटिंग नहीं करता है। कैन्क मैकेनिज्म रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलता है।

Fig 1

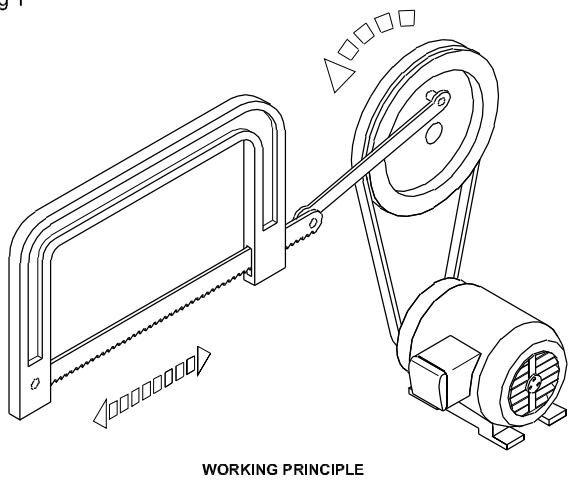

आवश्यक कटिंग दबाव हाइड्रोलिक से व समायोजित भार के द्वारा प्राप्त करते हैं।

नॉन-कटिंग मोशन (Non cutting motion) के दौरान ब्लेड के वर्क के ऊपर उठा लेते हैं।

एक क्लैम्पिंग डिवाइस/वाइस में जॉब को आसानी से पकड़ते हैं।

**पॉवर सॉ (Power saw):** यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातु काटने की आरी है। (Fig 2)

**पॉवर हैक्सा ब्लेड (Power Hacksaw blades):** पॉवर सॉ के ब्लेड का चुनाव मशीन तथा हैण्ड वर्क के प्रकार पर निर्भर करता है ब्लेड लो कार्बन एल्टॉय स्टील व हार्ड स्पीड स्टील का बना होता है तथा पूरा हार्ड होता है।

विभिन्न प्रकार के मटेरियल के लिए विभिन्न पिच के ब्लेड्स का प्रयोग करते हैं (25mm लम्बाई पर दाँतों की संख्या) (Fig 3)

Fig 2


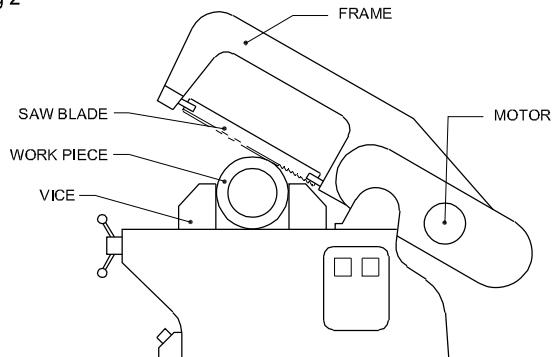



Fig 3

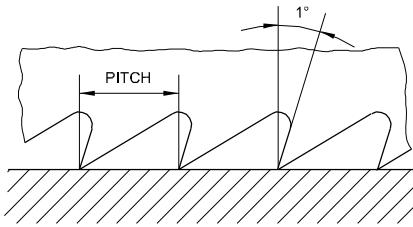

साधारण मुलायम मटेरियल के लिए 25mm लम्बाई में दाँतों की संख्या को काम में लेते हैं।

अधिक पिच वाले दाँते लम्बी चिप्स निकाल सकते हैं (Fig 4)।

Fig 4

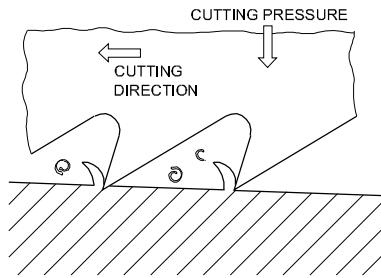

ब्लेड पर 25mm लम्बाई में 4 से 14 के बीच दाँतों की संख्या होते हैं।

जब ज्यादा बड़े अनुभाग से मटेरियल कट करना होता है तो कोर्स पिच वाले ब्लेड का भी प्रयोग करते हैं।

**साधारणतः** हार्ड मटेरियल जैसे टूल स्टील तथा पतले मटेरियल को कटिंग करने के लिए 14 TPI वाले ब्लेड को लेते हैं।


सॉ से कटिंग के लिए 10 TPI वाला ब्लेड प्रयोग करते हैं।

**जब ब्लेड का चुनाव करते हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि सदैव दो दॉते वक्रपीस के सम्पर्क में रहना चाहिए।**

यदि दो से कम दॉते वक्रपीस के सम्पर्क में होंगे तो क्या होगा ।

कार्य ब्लेड के दांतों के गले (gullet), में फस जाता है जिससे ब्लेड टूटने का मुख्य कारण बनता है । (Fig 5)

Fig 5

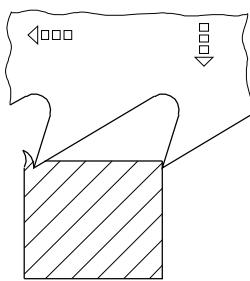


- चौड़ाई
- मोटाई
- दांतों की पिच

#### क्लैम्पिंग व्यवस्था (Clamping arrangement) (Fig 8)

पावर सॉ में मशीन वाइस की तरह क्लैम्पिंग डिवाइस लगी होती है तथा इसमें जॉब को क्रैंक हैंडल की सहायता से पकड़ते हैं।


Fig 8

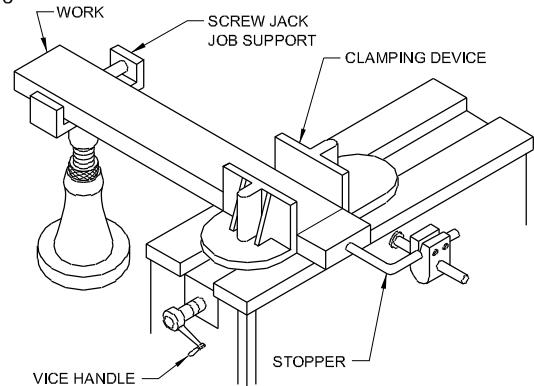

FIN23118

**ब्लेड क्लीयरेन्स (Blade Clearance) (Fig 6):** दॉतों के जैमिंग (Jamming) को रोकने के लिए तथा चिप क्लीयरेन्स देने के लिए, सॉ ब्लेड के दॉतों को ऑफ सेट व बेव (waved) करते हैं।


Fig 6

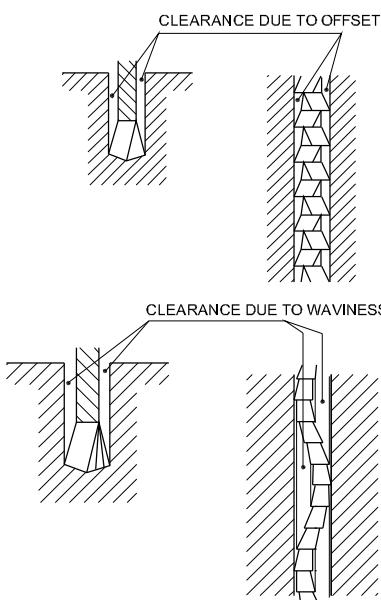

जब समान साइज के बहुत अधिक संख्या में पीश का काटना होता है तो समायोजित हैण्डल स्टॉप का प्रयोग करते हैं।

लम्बे बार को सहारा देने लेबल सुनिश्चित करने के लिए समायोजित फ्लोर स्टैड का प्रयोग करते हैं (Fig 9)।

Fig 9

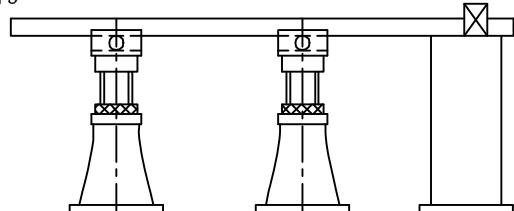

FIN23119


**फिक्सिंग ब्लेड (Fixing Blade) (Fig 10):** ब्लेड को फ्रेम पर स्कू का प्रयोग करके बांधते हैं।

ब्लेड के दॉते सही दिशा में प्वाइंट होना चाहिए (मशीन के ब्लेड का आगे व रिटर्न स्ट्रोक के कट के प्रकार पर निर्भर करता है)

उत्पादक ने फ्रेम के ऊपर जो दिशा दे रखी है यह आवश्यक है कि उसके अनुसार कार्य किया जाये ।

ब्लेड की टेशन के लिए टेशनिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं ।


विद्युत चालित हेक्सा ब्लेड का विवरण (वर्गीकरण) (Fig 7)

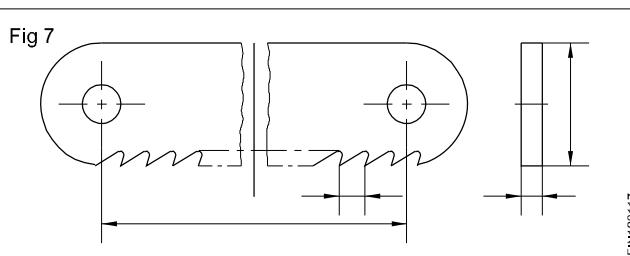

पॉवर हेक्सा ब्लेड के विशेष लक्षण जब पॉवर हेक्सा ब्लेड का चुनाव करते हैं तो निम्न को ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

- लम्बाई (सेंटर होल के बीच की दूरी)

Fig 10

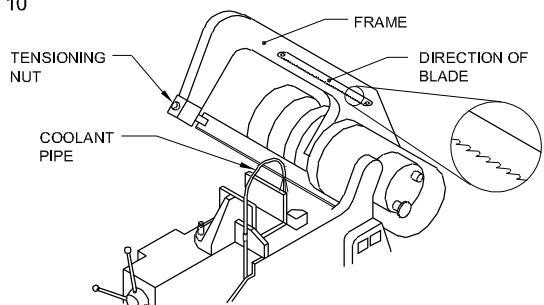

FIN2311A

### मेटल कटिंग सा (Metal-cutting saws)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :


- साधारण किस्म की धातु कर्तन आरियों के नाम बताना
- क्षैतिज बैण्ड आरी (horizontal band saws) के लाभ बताना
- विभिन्न प्रकार की कर्तन आरियों की विशेषताएं बताना
- कन्टूर आरी (contour saw) का विशिष्ट इस्तेमाल बताना
- उद्योगों में कई तरह की धातु कर्तन आरियां प्रयोग की जाती हैं।

विभिन्न उद्योगों में धातु काटने वाली आरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जो निम्न हैं :

- विद्युत चालित आरी (power saw)
- क्षैतिज बैण्ड आरी (horizontal band saw)
- वृक्ताकार आरी (circular saw)
- कन्टूर बैण्ड आरी (contour band saw)


#### विद्युत चालित आरी (Power Saw) (Fig 1)

यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली धातु कर्तन आरी है। (इस अभ्यास में एक अलग से विवरण दिया गया है)

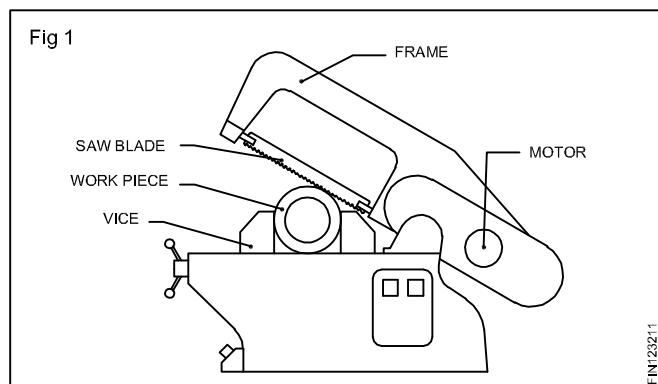

#### क्षैतिज बैण्ड आरी (Horizontal Band Saw) (Fig 2)

इसमें एक आरी-फ्रेम होता है जिस पर मोटर लगी रहती है।

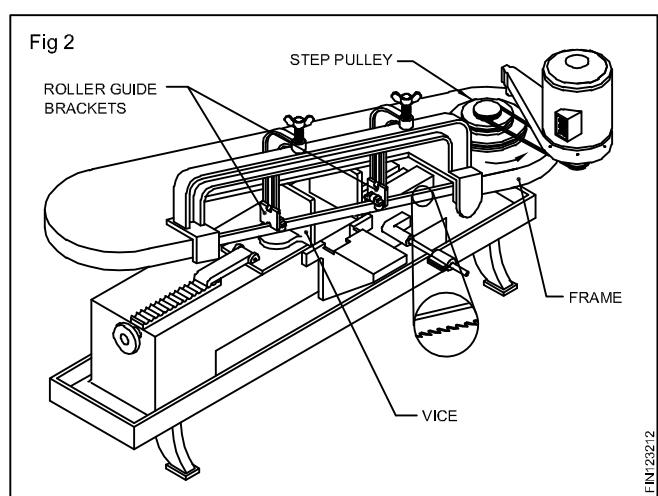

दो घिरनियों पर एक सिरा रहित (endless) बैण्ड आरी गुजरती है।

पदार घिरनियों (stepped pulley) से मोटर की गति में परिवर्तन किया जा सकता है।

रोलर गाइड के ब्रेकेट से कर्तन क्षेत्र की दृढ़ता मिलती है तथा इससे ब्लेड काटते समय इधर उधर नहीं भागने पाता।

समें लगी हुई समायोजन हैंडिल का प्रयोग करते हुए ब्लेड का तनाव बनाये रखा जाता है।


धातु-खंड को पकड़ने के लिए एक वाइस भी लगी होती है। वाइस को कोणीय कर्तन के लिए समायोजित किया जा सकता है।

इस मशीन का एक लाभ यह है कि इससे लगातार तथा अधिक तेज काम लिया जा सकता है।

ध्यान दें कि विद्युत चालित आरी एक स्ट्रोक छोड़ छोड़कर कर्तन करती है।

#### वृक्ताकार आरी (Fig 3)

इस प्रकार की कर्तन मशीन का इस्तेमाल बड़े अनुप्रस्थ काट की धातु को काटने के लिए किया जाता है। इसमें सतत (continuous) कर्तन क्रिया मिलती हैं तथा उत्पादन कार्यों में मितव्यी होती हैं जहां मोटे काट की धातु का इस्तेमाल किया जाता है।

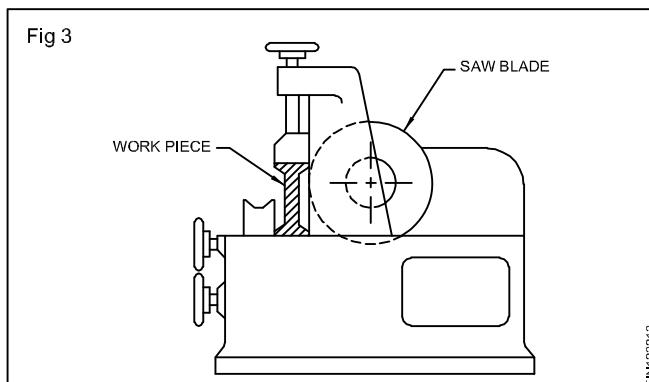

#### कन्टूर आरी (Fig 4)

इसमें एक धातु बैण्ड आरी ब्लेड का प्रयोग होता है तथा यह सतत करता जाता है। (Fig 5)

विभिन्न रूपरेखाओं (profile) में धातु काटने के लिए इस मशीनों का प्रयोग किया जाता है। (Fig 6)

Fig 4

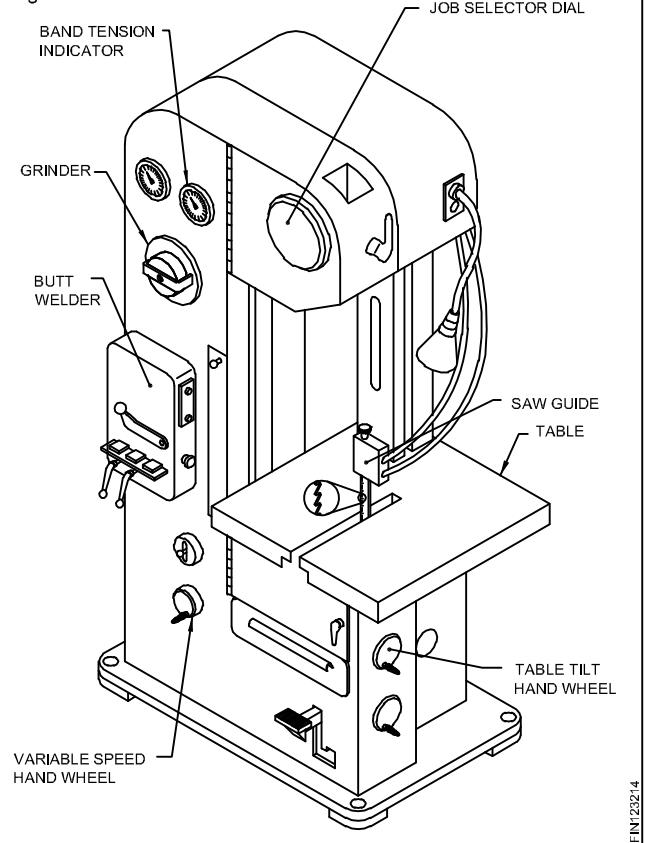


Fig 6


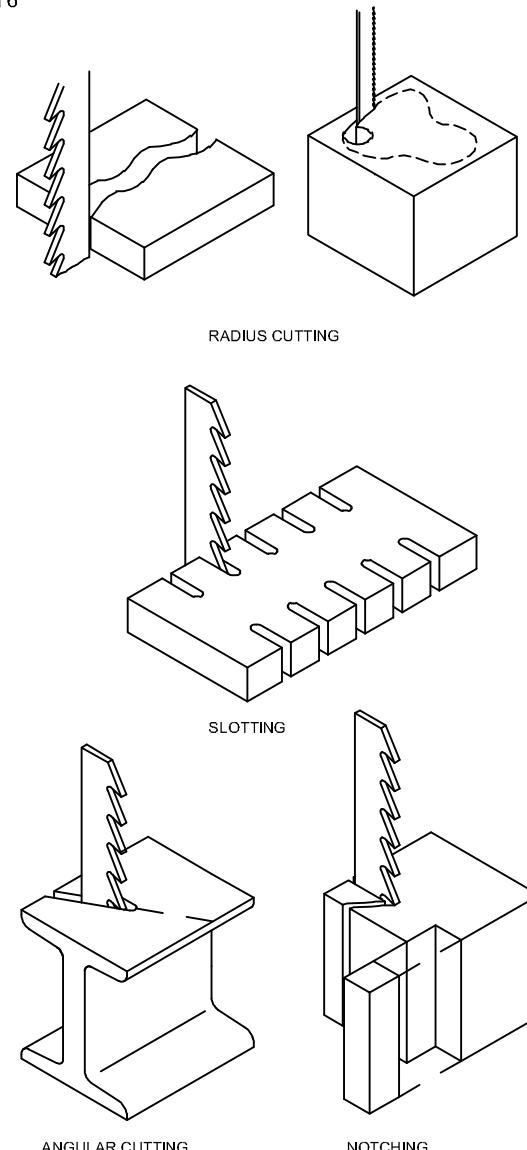


Fig 5

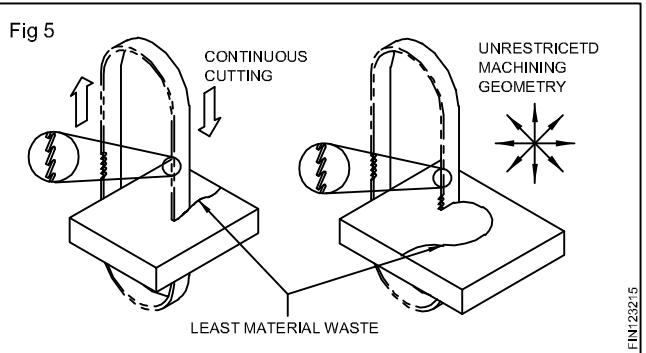

कर्तन करते समय चर गति धिरनी की सहायता से विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती है।

कन्दूर आरी के टूटे ब्लेड की मरम्मत के लिए इन मशीनों के साथ ब्लेड के सिरे को काटने का शियर (shear) फिट किया जाता है। साथ ही सिरों को जोड़ने के लिए एक बट वेल्डिंग मशीन तथा वेल्ड जोड़ को चिकना करने के लिए एक छोटा ग्राइण्डर भी लगा रहता है।

कोणीय कर्तन के लिए मेज को किसी भी कोण पर झुकाया जा सकता है। ब्लेड एक गाइड से गुजरता है जो ब्लेड को इधर-उधर भागने से रोकता है तथा उसे ढूढ़ (rigid) रखता है।

इसे औजार-कक्ष (tool room) कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इससे कच्चे पदार्थ स्टॉक को काटने का काम नहीं लिया जाता।

**मशीन आरी से कार्य करते समय बरतने वाली सावधानी**

सुरक्षित और कुशलता से कार्य करने के लिए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए।

जाव का माप लेते समय मशीन की सेटिंग और मशीन को बंद करें।

कार्य के बाहर निकले हुए सिरे को अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि दूसरों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

सुनिश्चित करले कि काम को गैंगवे में फैलाना नहीं है।

जब पतले टुकड़ा को काटा जाता है तो काटने वाले दातों को टूटने से बचाने के लिए मटेरियल को वाइस में फ्लैट में बांधे।

यह सुनिश्चि करने के लिए कि हमेशा एक तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है।

काटते समय अत्यधिक दबाव देने से बचे क्योंकि इससे ब्लेड टूट सकता है और कार्य को वर्गाकार से बाहर काट सकता है।

जब एक वाइस में शार्ट वर्कपीस रखते हैं, तो वितरीत छोर में एक ही मोटाई का एक छोटा टुकड़ा काटे जाए तो स्टाप गेज का उपयोग करें।

जब एक ही लंबाई के टुकड़े काटे जाए तो स्टाप गेज का उपयोग करें।

मशीन निर्माता द्वारा बताए अनुसार आईल केन, आईल गन या ग्रीस गन का उपयोग करके इंगित बिन्दूओं पर मशीनों का लुब्रिकेट करें।