



Fig 2

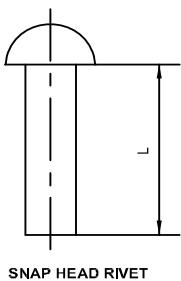

SNAP HEAD RIVET

FIN 35222

Fig 3

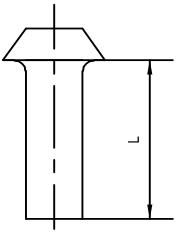


PAN HEAD RIVET

FIN 35223

शंकाकार शीर्ष (Conical head) (Fig 4)

यह प्रायः हल्के संयोजन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ हाथ से हथौड़ी चला कर रिवेटन किया जाता हो ।

Fig 4

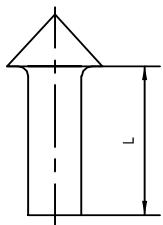

CONICAL HEAD RIVET

FIN 35224

रिविट ज्वाइंट (Riveted Joint)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- रिविटिंग को परिभाषित करना
- रिवीटिंग के उपयोग
- रिवीट बनाये जाने वाले मटेरियल का नाम बताना
- शीत मेटल के कार्य में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रिवेट्स का नाम बताना
- रिवीटिंग प्रक्रिया के लिए अन्नाये जाने वाले नियम और सूत्रों का पालन करना
- ओरिएटिंग प्रक्रिया का नाम देना ।

रिविटिंग (Riveting) : रिविटिंग के द्वारा दो या दो से अधिक टुकड़ों की जोड़ों को बनाने के विधि में से एक यह ही धातु के रिवीट का उपयोग करने के लिए सही होता है जैस कि भागों का एक साथ जोड़ा जा सकता है।

उपयोग (Uses) : रिवीट का उपयोग धातु के चारों ओर प्लेटों को निर्माण कार्य को जोड़ने के लिये किया जाता है। जैसे कि पुल, जहाज निर्माण, खेल, सरचनात्मक स्टील कार्य में किया जाता है।


रिविट का प्रकार (Types of rivets):

टिनमैन रिविट

काउन्टरसंक शीर्ष (Countersunk head) (Fig 5)

यह वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ रिवेट शीर्ष का प्रक्षेप नहीं बनाया जाता हो ।

Fig 5

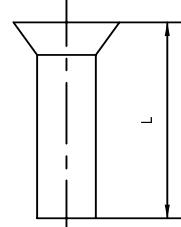


COUNTERSHANK HEAD RIVET

FIN 35225

विभाजित रिवेट (Bifurcated revert) (Fig 6)

Fig 6 में शीर्ष का आकार प्रदर्शित किया गया है तथा विभाजित भाग का प्रयोग हल्के पुर्जों-टिन प्लेट, चमड़ा प्लास्टिक आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है ।

Fig 6

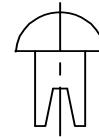

BIFURCATED HEAD RIVET

FIN 35226

फ्लेट हैड रिविट

रांउड हैड रिविट

कांउटर शैक हैड रिविट

प्रत्येक रिविट में एक हैड और बेलनाकार बॉडी होती हैं।

रिवेट का साइज (Sizes of rivets) : रिविट्स का साइज शैंक के व्यास और लम्बाई से निर्धारित किया जाता है।

रिविट का साइज (Selection of rivet size) : रिविट के व्यास की गणना का सूत्र $D = (21/2 \text{ to } 3) \times T$ का उपयोग करके किया जाता है। T का अर्थ है कुल मोटाई

लैपिंग एलाइस (Lapping allowance) : अधिकतर शीट मैटल ट्रेड मे हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके किया जाता है जो कि रिविट के व्यास का तीन गुना है + पतली शीट पर शीट की मोटाई का 2 गुना हैं।

पिच एलाइस (Pitch allowance) : तीन या चार बार रिविट के व्यास + शीट की मोटाई 1 बार

शैक की लम्बाई द्वारा दिया जाता है।

लम्बाई (Length) :- $L = T+D$ द्वारा दी जाती है

T शीट की मोटाई

D रिविट की व्यास

अधिकतर टिनमैन की रिवेट्स संख्याओं द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

शीट की मोटाई 14, 16, 18, 20, 22, 25

रिवेट का व्यास 22, 24, 26, 27, 28, 30

स्केच (Sketch)

1.25" की एक सीधी लाइन खीचे और शीट की मोटाई, टोटल दूरी का पता लगाए। और स्थिंग डिवाइडर के सहायता से एक सेमी सर्कल बनाए सेमी सर्कल तक लाइन को जोड़ने वाले एक सीधी लाइन को ढाकरें जोकि रिविट की एक व्यास के रूप में लिया गया है।

रिविट होल साइज और क्लीयरेंस (Rivet hole size and clearance) : रिविट के शैक व्यास की तुलना में एक रिविट होल थोड़ा बड़ा बनाया जाता है होल की व्यास रिविट शैक व्यास की तुलना में ठंडा रिविटिंग के लिये 0.2 से 0.3 mm और गर्म रिविटिंग कि प्रक्रिया के लिये उच्च तापमान के लिये 0.5 to 1.5mm तक बड़ा रखा जाता है।

कार्य करने की स्थिति

ठंडा रिविटिंग

गर्म रिविटिंग विधि

रिविट नामिनल

2 3 4 5 -6

8 10 12 15 15 to 40

व्यास (MM)

टोलरेंस (DA)

0.2+ + 0.2 + 0.5-0.2+0.5-0.2

0.2++0.2

नामिनल व्यास 1.5 to 2.0 mm प्लेटों से बड़ा

होल व्यास

2.2 3.2 4.2

8.5 11 13 16.5

5.3 6.3

रिविट की स्थापना (Annealing of rivet) : रिविटिंग अधिकतर सामान्य तापमान में किया जाता है जब रिविट व्यास से कम होता है रिविट्स और विफलता को रोकने के लिए और ऑपरेशन को करने के लिए रिविट का उपयोग सामान्य तापमान में किया जाता है। रिविट्स को 650° C से 700°C के तापमान में गर्म किया जाता है। उन्हें धीरे-धीरे ठंडा होने दिया जाता है। सामान्य M.S रिविट्स फरनेस में समान रूप से गर्म होते हैं।

एल्युमिनियम के रिविट्स का इस्तेमाल बिना एनेलिंग के किया जाता है। उच्च शक्ति एल्युमिनियम एलायड रिविट्स ग्रुप को 480°C और 500°C पानी में डाल कर गर्म किया जाता है। अधिकतर इलेक्ट्रिक फरनेस का उपयोग रिविट्स को गर्म करने के लिए किया जाता है।

रिविटिंग की विधि (Method of riveting) : रिविटिंग हाथ से या मशीन से की जाती है। जबकि हाथ से रिविटिंग यह एक बात पेन हैमर और रिविट सेट कि सहायता से किया जाता है।

रिविट सेट (Rivet set) : पतले कप आकार होल का उपयोग का उपयोग शीट और रिविट को एक साथ मिलाकर के लिये किया जाता है। साइड में आउटपुट एलाइस को बाहर जोड़ना चाहिये।

कप स्टेप का उपयोग रिविट हैंड बनाने के लिए किया जाता है चुने गये सेट में रिविट के व्यास की तुलना में थोड़ा बड़ा होल होना चाहिये।

रिविट्स की दुरी (Spacing of rivets) : किसी भी रिविट के सेन्टर के लिए धातु के किनारे से दुरी जगह फटने से बचने के लिए रिविट को दो बराबर व्यास में कम से कम होना चाहिये।

अधिकतम दुरी शीट 24 समय से अधिक मोटाई होना चाहिए। अन्यथा झुक जायेगा।

रिवेटों का अनुपात (Rivets proportions)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- विभिन्न व्यासों के रिवेटों के लिए छिद्र साइजो को ज्ञात करना
- प्लेटों/चादरों को मोटाई के अनुसार रिवेट व्यास का चयन करना
- विभिन्न व्यास की रिवेट तथा प्लेट साइजो के लिए लम्बाई तथा रिवेट व्यास की गणना करना।

रिवेट को निवेश करने के लिए ड्रिल छिद्र का साइज

जोड़े जाने वाले प्लेटों/चादरों की मोटाई के अनुपात में रिवेट का व्यास।

प्लेट / चादरों की मोटाई तथा रिवेट के प्रकार के अनुसार रिवेट की लंबाई।

रिवेट तथा छिद्र का साइज (The size of the rivet and hole): ड्रिल किये जाने वाले छिद्र साइज, उपयोग हुए रिवेट के व्यास के अनुसार होता है।

एक ठोस रिवेट के व्यास को ज्ञात करने के लिए उपयोग होने वाला सामान्य सूत्र है।

$$\text{न्यूनतम व्यास} = T$$

$$\text{से अधिकतम व्यास} = 2T$$

उपयोग हुआ वास्तविक मान, वास्तविक जोड़ लक्षण तथा सेवा स्थिति पर निर्भर करेगा।

छिद्र साइज को, रिवेट के साधारण व्यास से कुछ अधिक होना चाहिए। (टेबल 1)


तप्त अभिक्रिया के लिये रिवेटों, के छिद्रों का अतप्त अभिक्रिया की तुलना में अधिक अंतराल होगा। (टेबल 1)

टेबल 1
रिवेटों के लिए छिद्रों का व्यास

रिविट का नाममात्र व्यास	2	3	4	5	6	8	10	12	15	15-40
छिद्रों का व्यास	2.2	3.2	4.2	5.3	6.3	8.5	11	18	16.5	नाममात्र व्यास से छिद्रों का व्यास बढ़ता है 1.5 से 2.0 mm

रिवेटों की लम्बाई (Length of rivets) : रिवेटों की लम्बाई, शैंक की लम्बाई होती है। यह रिवेट की जाने वाली प्लेटों की मोटाई तथा रिवेट शीर्ष के प्रकार के अनुसार परिवर्तित होगी। (Fig 1 तथा 2)

Fig 1

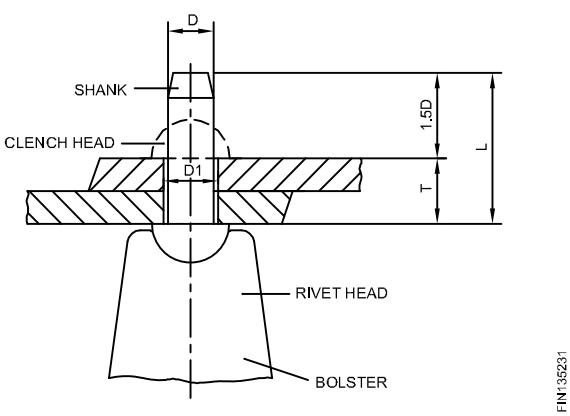


D = रिवेट का व्यास

D = छिद्र का व्यास

रिवेट व्यतिकरण (Rivet interference): रिवेटन में शीर्ष बनाने के लिए अपेक्षित लम्बाई को रिवेट व्यतिकरण कहते हैं।

गोल शीर्ष बनाने के लिए (Fig 3) व्यतिकरण X, निमानुसार दिया जाता है।

Fig 3

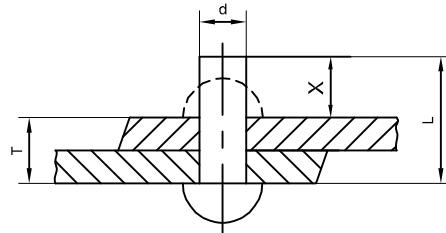

$$x = d \times (1.3 - 1.6)$$

जहां x = रिवेट का व्यतिकरण (मि.मी.)


d = रिवेट का व्यास (मि.मी.)

अतः जब Piled प्लेटों की कुल मोटाई T mm है तो, गोल शीर्ष बनाने के लिए रिवेट की लम्बाई (L' mm) निमानुसार होगी।

$$L = T + d (1.3 \sim 1.6)$$

समतल शीर्ष बनाते समय (Fig 4) रिवेट की लम्बाई (L' mm) नीचे दिये गये अनुसार होगी।

Fig 2

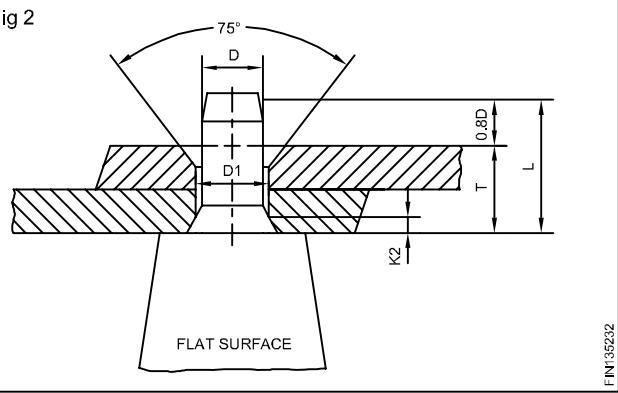

कार्यशाला में सामान्यतः उपयोग होने वाला सूत्र, स्पेष सिरे की लम्बाई है,


$$L = T + 1.5 D$$

काउन्टर सिंक शीर्ष रिवेट की लम्बाई है $L = T + 0.6 D$

$$L = \text{शैंक की लम्बाई}$$

$$T = \text{उपयोग हुई प्लेटों की संख्या की कुल मोटाई}$$

Fig 4

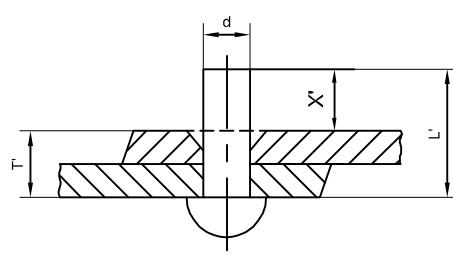

$$L' = T + d \quad (0.8 \sim 1.2)$$

जब प्लेट मोटाई के लिए रिवेट व्यास तथा लम्बाई का उचित मान ज्ञात हो तो, परिकलित मानों के निकट मानक साइज के साथ रिवेट का चयन करें।

रिवेटेड जोड़ (Types of Riveted Joints)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :


- विभिन्न प्रकार के रिवेटेड जोड़ों को बताना
- विभिन्न प्रकार के रिवेटेड जोड़ों के लक्षणों को बताना
- चैन रिवेटिंग तथा जिग-जैग रिवेटिंग के बीच का अंतर स्पष्ट करना ।

संरचानात्मक तथा संविरचन कार्य में विभिन्न प्रकार के रिवेटेड जोड़ बनाये जाते हैं।

सामान्यतः उपयोग होने वाले जोड़ हैं :

- एकल रिवेटेड लैप जोड़
- द्वि रिवेटेड लैप जोड़
- एकल प्लेट बट जोड़
- द्वि प्लेट बट जोड़।

एकल रिवेटेड लैप जोड़ (Single riveted lap joint): यह सरलतम तथा सबसे सामान्यतः प्रयोग होने वाला जोड़ का प्रकार है। यह जोड़, मोटी तथा पतली प्लेटों दोनों को जोड़ने के लिए उपयोगी है। इसमें जोड़ी जाने वाली प्लेट सिरें पर अतिव्यापन होती है तथा लैप (चढ़ाऊ) के मध्य में रिवेटों की एकल पंक्ति होती है। (Fig 1)

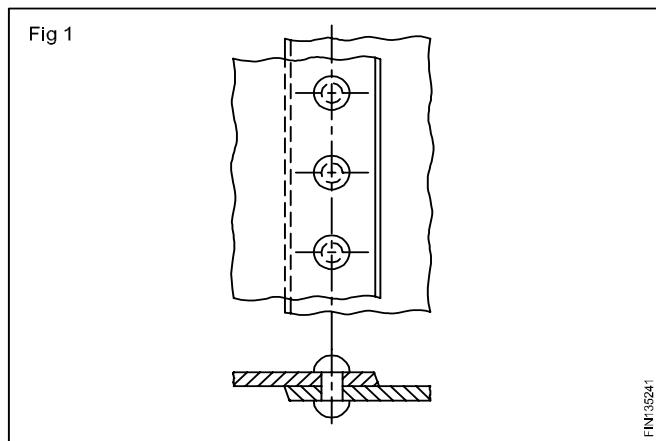

द्वि रिवेटेड लैप जोड़ (Double riveted lap joint): इस प्रकार के जोड़ में रिवेटों की दो पंक्तियाँ होगी। रिवेटों की दो पंक्तियों को व्यवस्थित करने के लिए अतिव्यापन पर्याप्त बड़ा होता है। (Fig 2)

द्वि रिवेटेड (जिग-जैग लैप जोड़) (Zigzag lap joint): यह एकल लैप जोड़ से अधिक मजबूती प्रदान करता है। रिवेटें या तो स्क्वॉयर रचना में या त्रिभुजाकार रूप में स्थित होती हैं। रिवेट लगाने के चौरस रूप को चैन रिवेटन कहते हैं। रिवेट लगाने के त्रिभुजाकार रूप को जिग-जैग रिवेटन कहते हैं। (Fig 3)

Fig 2



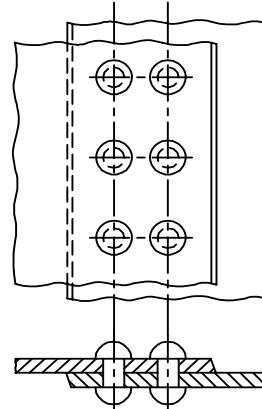


Fig 3

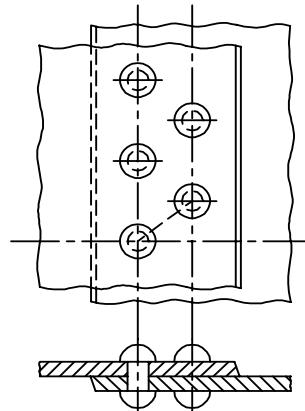


एकल प्लेट बट जोड़ : यह विधि उस स्थिति में उपयोग होती है जहां पर घटकों के कोरों को रिविटिंग द्वारा जोड़ना होता है। (Fig 4)

Fig 4

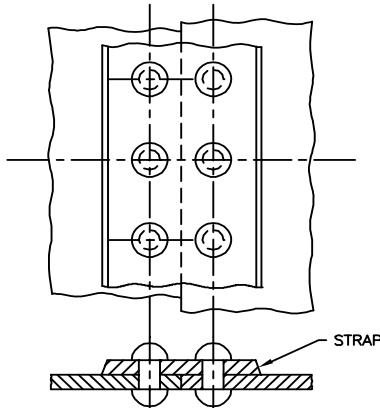


घटकों के कोरों को एक साथ पकड़ने के लिए धातु की एक पृथक खंड उपयोग होता है। जिसे स्ट्रैप (Strap) प्लेट कहते हैं।

यह जोड़ घटकों के कोरों को एक साथ जोड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह एकल प्लेट बट जोड़ से मजबूत होता है। इस जोड़ में समुच्चय किये जाने वाले घटकों के दोनों साइडों पर दो आवरण प्लेट स्थित होती है। (Fig 5)

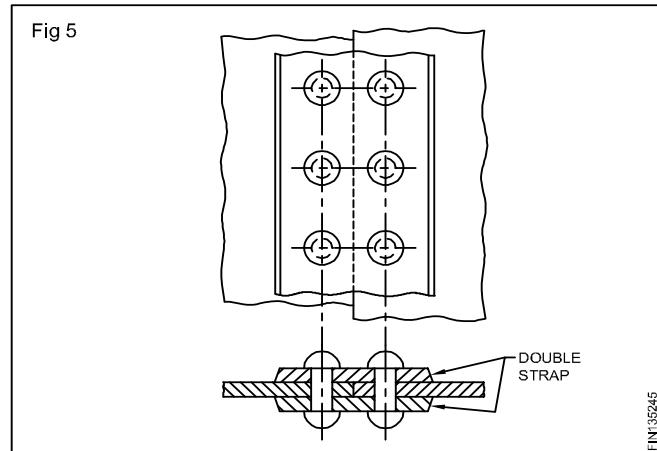

जब रिवेटेड टक्कर जोड़ के लिए एकल या दो प्लेटें उपयोग होती हैं तो रिवेटों की व्यवस्था निम्नानुसार होती है।

- एकल रिवेटेड अर्थात् बट के दोनों साइडों पर एक पंक्ति।
- द्वितीय और तृतीय रिवेटेड चैन या जिग जैग रचना के साथ। (Fig 6)

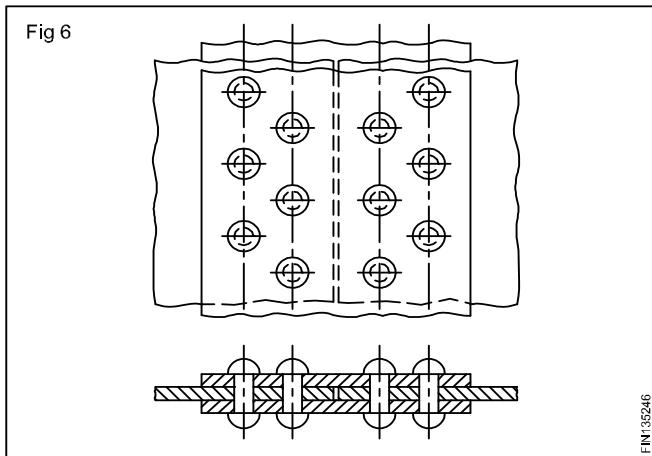


चेन रिवेटिंग में रिवेट छिद्रों के अन्तराल का विन्यास (Layout the spacing of rivet holes in chain riveting)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- चेन रिवेटन बनाने में रिवेट छिद्रों के अन्तराल को विन्यासित करना ।

Fig 1, चेन रिवेटन में रिवेट छिद्रों के अन्तराल के विन्यास को दर्शाता है।

चेन रिवेटन में रिवेटों की स्थिति, रिवेटों का चौरस रूपण बनता है।

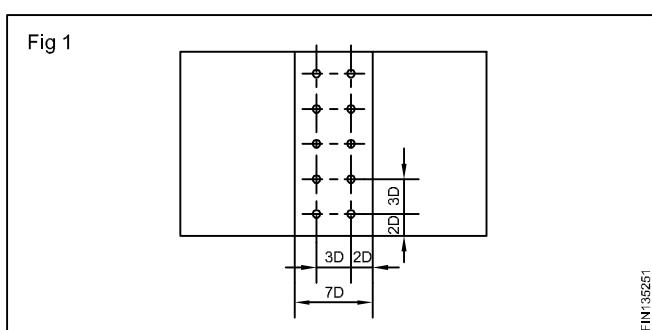

जिग-जैग रिवेटिंग (Zig-Zag Riveting)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- जिग-जैग रिवेटिंग का अर्थ बताना
- जिग-जैग रिवेटिंग में रिवेटों के अंतराल के लिए विन्यास बताना ।

जिंग-जैग रिवेटिंग जोड़ में रिवेट के अंतराल के विन्यास का एक प्रकार है।

जिग-जैग रिवेटिंग में रिवेटों को लगाने की स्थिति में रिवेटों की त्रिभुजाकार रचना बनती है।

जिंग-जैग रिवेटिंग के लिए अन्तराल का विन्यास Fig 1 में दर्शाया गया है।

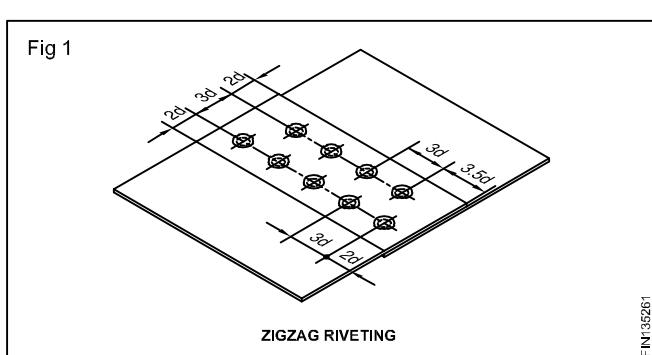

उत्पादन एंव विनिर्माण : फिटर (NSQF स्तर 5) - अभ्यास 1.3.52 - 55 से सम्बंधित सिद्धांत


रिवेटों के जोड़ों का अंतर (Spacing of rivets in joints)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- रिवेट और उनके किनारों के नीचे की दूरी को निर्धारित करें
- जोड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है जब रिवेट बहुत करीब होते हैं
- जोड़ों में रिवेट के चित्र का निर्धारण करते हैं
- बहुत करीब और बहुत दूर के रिवेट जोड़ों में पिच का प्रभाव बताना ।


रिवेट छिद्रों की दूरी, कृत्य (जॉब) पर निर्भर करती है। इसे ज्ञात करने के लिए सामान्य अभिगाम (approach) नीचे दिया गया है।

रिवेट के केन्द्र से कोर तक की दूरी (Fig 1)

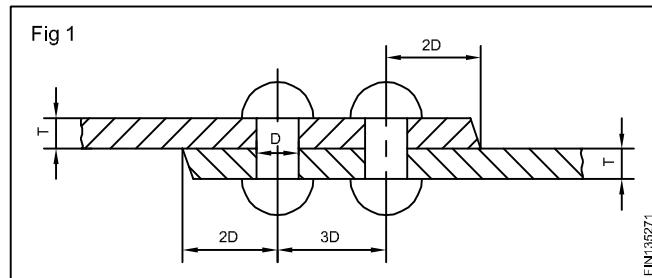


धातु के कोर से किसी भी रिवेट के केन्द्र तक की दूरी या स्थान को कम से कम रिवेट के व्यास से दो गुनी होना चाहिए।

इसका उद्देश्य, कोरों को फटने से रोकना है। कोर से अधिकतम दूरी को प्लैट की मौटाई से दस गुनी से अधिक नहीं होना चाहिए। (Fig 2)

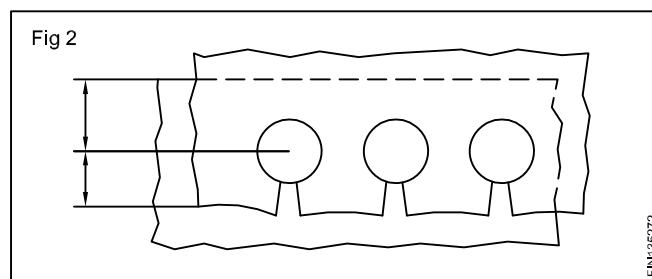

कोर से अधिक दूरी के परिणाम से अंतराल (Gaping) होगा। (Fig 3)

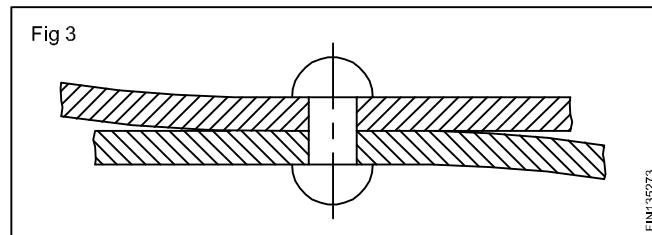


रिवेट की पिच (Pitch of rivet): रिवेटों के बीच न्यूनतम दूरी को रिवेट के व्यास का तीन गुना होना चाहिए। (3D) (Fig 4)

नलिकाकार द्वि शाखित तथा धातु वेधन रिवेटें (Tubular bifurcated and metal piercing rivets)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :


- नलिकाकार तथा द्वि शाखित रिवेटों के विभिन्न प्रकारों बताना
- उनके रचनात्मक लक्षणों बतानों
- उनके अनुप्रयोग बताना ।

Fig 4

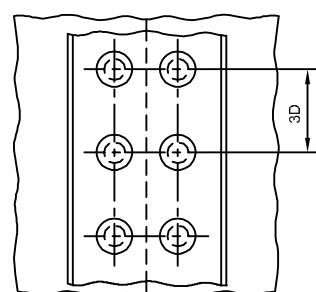

यह दूरी रिवेटों को व्यतिकरण के बिना चालन में मदद करेगी। (Fig 5)


Fig 5

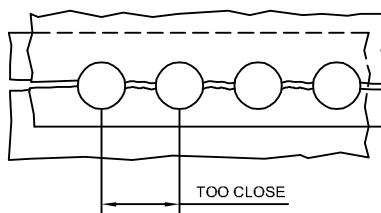

बहुत निकट व्यवस्थित रिवेटें, रिवेटों की केन्द्र रेखा के साथ धातु फाड़ देगी।

रिवेटों के बीच अधिकतम दूरी को धातु की मौटाई से चौबीस गुना से अधिक होना चाहिए। (Fig 6)

Fig 6

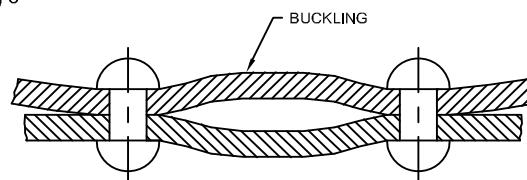


बहुत अधिक अंतराल से, रिवेटों के बीच चादर / प्लेट अंकुचन (Buckle) होगा।

नलिकाकार तथा द्वि शाखित रिवेट (Tubular and bifurcated rivets)

ये रिवेट निम्न तनाव जोड़ों में या मुलायम पदार्थ को चादर धातु से जोड़ने के लिए उपयोग होती है, जैसे नीचे दिया गया है।

अर्ध नलिकाकार रिवेट (Semi-Tubular rivets): इस रिवेट के शैंक सिरे पर सीधा छिद्र या टेपरिट छिद्र होता है। छिद्र की गहराई को शैंक के व्यास से 1.12 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि Fig 1 में प्रदर्शित है। रिवेट शैंक सही अपसेटिंग देने के लिए सेट खोखले भाग के साथ जोड़ के पूर्ण मोटाई तक विस्तार होना चाहिए।


Fig 1

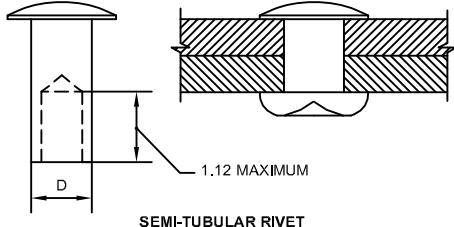

FIN135281

रोधित रिवेट (Insulated rivets): रोधित रिवेट, यह रिवेट अर्ध नलिका आकार होती है, तथा रिवेट शीर्ष के नीचे ये मोटे नायलानों के साथ आवरणित होती है जैसा कि Fig 2 में दर्शाया गया है। इन रिवेटों का मुख्य अनुप्रयोग विद्युतीय समुच्चय में होता है जहां पर रिवेट को कार्यखंड से रोधित करने की आवश्यकता होती है तथा वायुरोधी या जलरोधी जोड़ के लिए भी। इसका उपयोग किया जाता है।


Fig 2

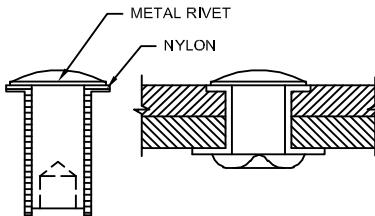

FIN135282

पूर्ण नलिका कार रिवेट (Full Tubular rivets): इस रिवेट में 1.12D से बड़ा छिद्र होता है तथा जहां पर उपयोग के लिए डिजाइन होती है जहां पर रिवेट, मुलायम पदार्थ के आर-पार रिवेट को पंच करना अपेक्षित होता है, जैसा कि Fig 3 में दर्शाया गया है।

Fig 3

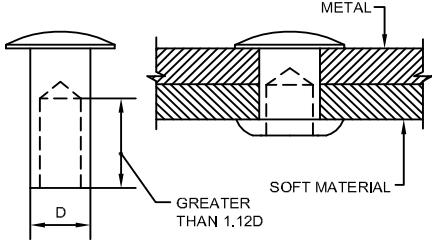


FIN135283

द्विशाखित या विभक्त रिवेट (Bifurcated or split rivet): द्वि शाखित रिवेट या विभक्त रिवेट, मुलायम पदार्थ को वेधन के लिये शैंक सिरे पर दो शाखा उत्पन्न करने के हेतु मशीन की जाती है, जैसा कि Fig 4 में प्रदर्शित है।

धातु वेधन रिवेट (Metal piercing rivets rivets) (Fig 5): ये रिवेट, चादर धातु जोड़ों में अपने स्वयं का छिद्र वेधन करती है।


उत्पादन एंव विनिर्माण : फिटर (NSQF स्तर 5) - अभ्यास 1.3.52 - 55 से सम्बंधित सिद्धांत

Fig 4

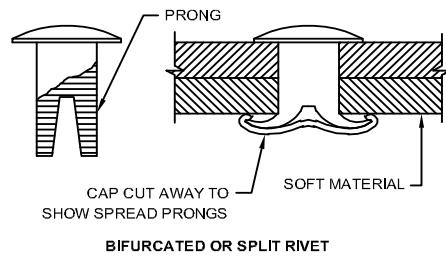


FIN135284

Fig 5

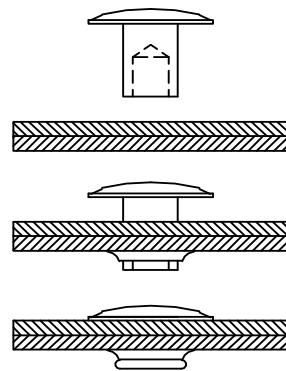


CLINCH WHEN SET TO PENEATRE BOTTOM SHEET

CLINCH WHEN SET TO PENEATRE BOTTOM SHEET

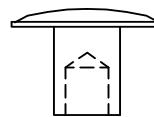

SEMI-TUBULAR MATAL PIERCING PARTIAL PENETRATION

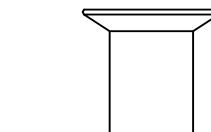

FLARED HOLE
METAL PIERCING SOLID RIVETS
METAL PIERCING RIVETS

FIN135285

ये ठोस रिवेटों के समान होती है तथा इनके तनन तथा कर्तन अभिलक्षण अच्छे होते हैं। ये किफायती होते हैं क्योंकि ये अपने स्वयं का छिद्र उत्पन्न करते हैं तथा वह उत्पादन अनुप्रयोगों में उपयोग होते हैं।

अर्ध नलिका आकार धातु वेधन रिवेट (Semi-tubular metal piercing rivets): ये रिवेटे, धातु के दोनों खंडों पर पूर्णतः या अंशतः वेधन करने के लिए पंच की तरह प्रयोग करने के लिए अभिकल्पित (डिजाइन) होती है।

यदि रिवेटे, धातु में पूर्णतः वेधन करती है तो वह Fig में दर्शाये गये अनुसार जोड़ को पूर्ण करती है। तब रिवेट धातु में आंशिक रूप से प्रवेश करती है तो रिवेट की पूँछ, सील किया हुआ जोड़ बनाती है।

अर्ध नलिकाकार धातु वेधन रिवेटों के लिए 2.5 mm तक के कुल चादर धातु आधार मोटाई का उपयोग किया जा सकता है।

धातु वेधन ठोस रिवेट (Metal-piercing solid rivets): इसमें छिद्र की आवश्यकता के बिना 3.2 mm कुल मोटाई का चादर इस्पात में काउन्टर शंक ठोस रिवेटों को किया जा सकता है। रिवेट द्वारा वेधन,

अपफिटिंग टूल के सापेक्ष रिवेट को काउन्टरशंक करना तथा क्लिचिंग करना, सभी एक ही स्ट्रोक में पूर्ण होते हैं। काउन्टर शंक शीर्ष एक फ्लैश छिद्र उत्पन्न करता है जो जोड़ की शीयर समार्थ्य को बढ़ाता है। कार्यखंड के दूसरी साइड पर रिवेट सिरे का प्रसार, उसे बाहर खीचने को रोकता है।



ब्लाईन्ड रिवेट या पॉप रिवेट (Blind rivet or pop rivet)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- ब्लाईन्ड रिवेटों के प्रकार उनके भाग तथा अनुप्रयोग बताना
- ब्लाईन्ड रिवेट उपकरण बताना
- ब्लाईन्ड रिवेटों को रिवेट करने के चरण बताना ।

ब्लाईन्ड रिवेट, उन जोड़ों में स्थापित करने के लिए अभिकल्पित होती है जिन्हें केवल एक साइड से ही पहुँचा जा सकता है। फिर भी अनेक कारणों के लिए जिनमें सरलता तथा अच्छी प्रतीति सम्मिलित है, उन्हें उन जोड़ों के लिए भी उपयोग किया जाता है जिन्हें दोनों साइडों से पहुँचा जा सके। ब्लाईन्ड रिवेटिंग के लिए पूर्व में बने छिद्रों की आवश्यकता होती है।



रिवेट के भाग Fig 1 में प्रदर्शित है। मैन्ड्रल का भाग, केवल समुच्चय को प्रयोजन के लिए ही प्रयोग होता है, तथा उपयोग के पश्चात् वह या तो पूर्णतः या अंशतः दूट जाता है। (Fig 2)

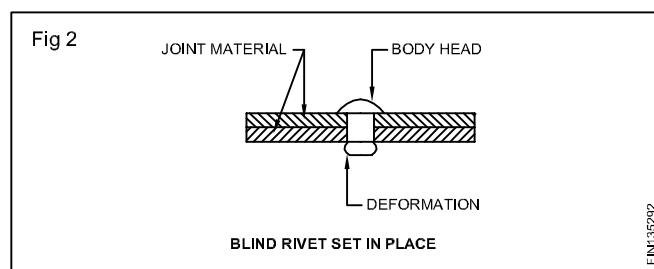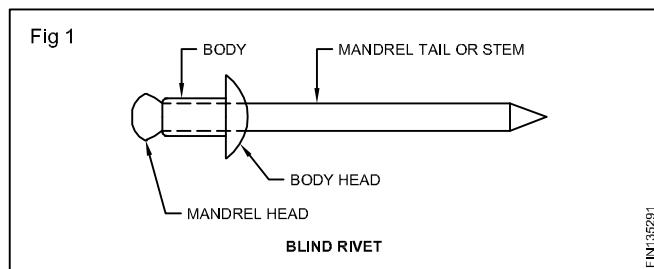

ब्लाईन्ड रिवेटिंग उपकरण (Blind riveting equipment): अंध रिवेटों के लिए उपयोग होने वाले उपकरण है, अंध रिवेट प्लायर, लैजी टांग, लीवर हस्त औजार, वातीय तथा द्व चालित मैगजीन फीड तथा अर्ध स्वचालित बंधन जैसे कि Fig 3 में दर्शाये गये हैं।

ब्लाईन्ड या पॉप रिवेटों के प्रकार (Types of blind or pip rivets): अंध रिवेट को सेट करते समय रिवेट की काय को छिद्र में डाला जाता है तथा मैन्ड्रल को खींचा जाता है, जिससे पूँछ विकृत होती है। जो जोड़ को एक साथ खींचती तथा विकृत करती है। अंध रिवेटे अनेक प्रकार तथा पद्धतियों में मिलती है। उनमें से कुछ का वर्णन यहां नीचे दिया गया है।

प्लग दूट तना (Plugged break stem): मैन्ड्रल की क्रिया से रिवेट के पूँछ को विकृत होने के पश्चात् Fig 4 में दर्शाये गये अनुसार मैन्ड्रल का तना, प्लग बनाते हुए पीछे शीर्ष को छोड़ते हुए दूट जाता है।

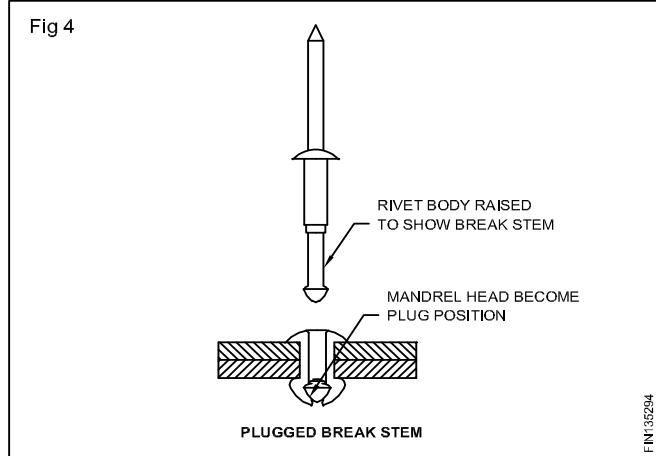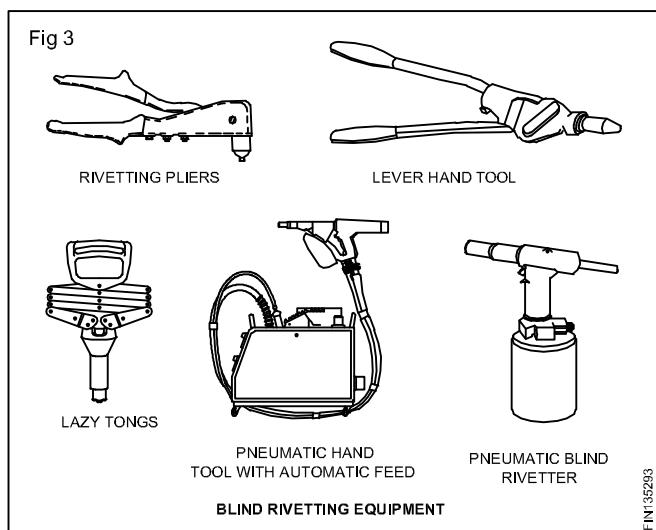

खुला दूट तना (Open break stem): यह दूट तना के समान है लेकिन इसका शीर्ष दूट जाता है तथा खोखली काय को खुला छोड़ते हुए, पूँछ को विकृत करने के पश्चात् शीर्ष दूट जाता है तथा बाहर गिर जाता है। (Fig 5)

सील्ड (Sealed): सील खोखले क्रोर के साथ बंद अंध सिरे की होती है तथा वहां पर उपयोग होती है जहां पर जल या दाब रोधी रिवेट की आवश्यकता हो। (Fig 6)

Fig 5



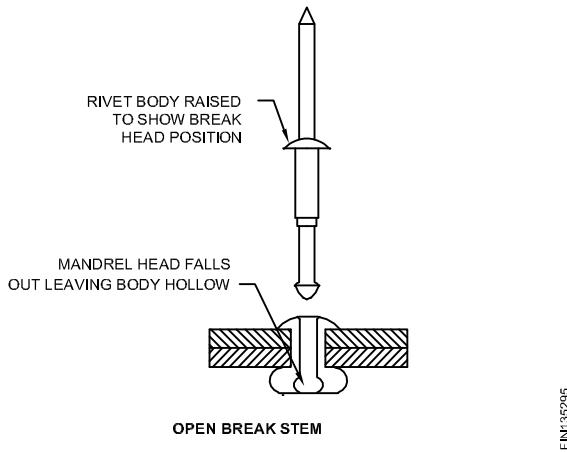


Fig 6

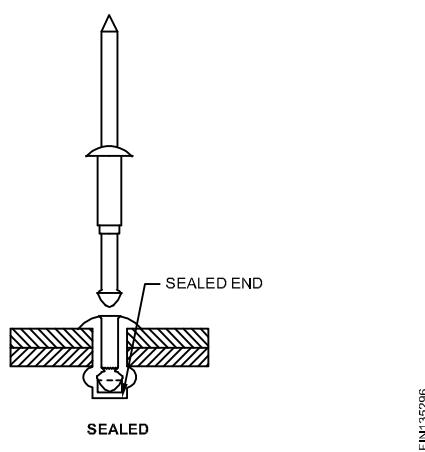


बाहरी चूड़ीवाले ब्लाईन्ड रिवेट (Externally threaded blind rivets): यह रिवेट रूढ़ खिचाव मैन्डल अंश रिवेट है। जब रिवेट को सेट किया जाता है तो भीट्रिक चूड़ी स्टड जिसमें नट को लगाया जा सकता है उपलब्ध कराते हुए शीर्ष प्रतिच्छेद बाहर निकलता है। (Fig 7)

Fig 7

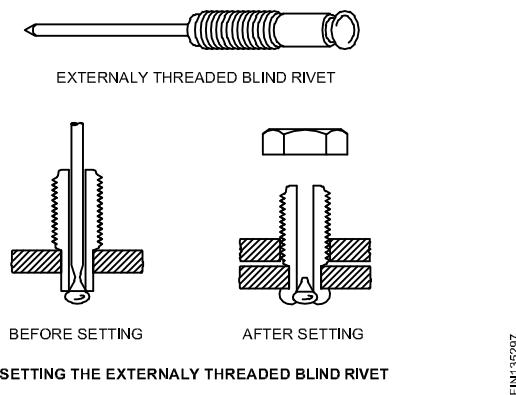


मोइदार शैंक (Collapsible shank): इस रिवेट की पूँछ या शैंक, तीन खंडों में विकृत होने के लिए अभिकल्पित की जाती है (जैसा कि Fig 8 में दर्शाया गया है)। वह बड़े साइज के छिद्र वाले समुच्चयों के लिए उपयुक्त बनाते हुए चौड़े क्षेत्र पर क्लैम्प किये हुए भार को फैलाती है तथा मुलायम पदार्थों में खिचाव को रोकती भी है।

Fig 8

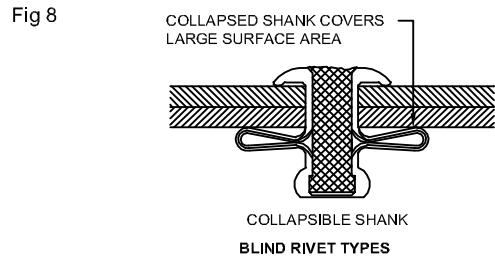


फ्लश ब्रेक उच्च सामर्थ्य (Flush break high strength): 3 से 6 mm व्यास वाली ये ब्लाईन्ड रिवेट का मैन्डल, विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ शीर्ष होता है, जो रिवेट के ऊपर फ्लश करता हुआ टूट जाता है। (Fig 9)

Fig 9

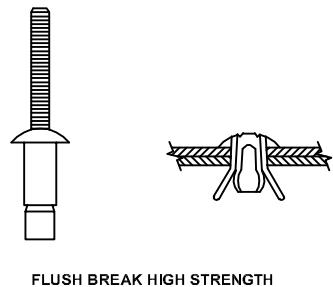


पुनरापवृत्ति ब्लाईन्ड रिवेटन पद्धति (Repetition blind riveting systems): रिवेट को मैन्डल पर भारित किया जाता है जिसे रिवेट को तैयार स्थिति के साथ वातीय सेटिंग औजार में स्थित किया जाता है। इस रिवेट को पूर्व में बने छिद्र में डाला जाता है। औजार का ट्रिगर कार्यान्वित होता है, जिससे रिवेट की पूँछ, फैलते हुए रिवेट में से मैन्डल खींच जाती है। रिवेट सेट करने का अनुक्रम Fig 10 में दर्शाया गया है।

Fig 10

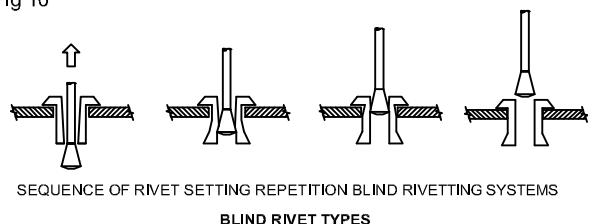

ड्राईव पिन रिवेट (Drive pin rivets): ड्राईव पिन रिवेटों में एक खोखली काय तथा एक पिन होती है। निर्माण की स्थिति में ही पिन, रिवेट शीर्ष से प्रक्षेप करती है। हथौड़ी की ओर, रिवेट को पूर्व में तैयार छिद्र में बल लगाती है, पिन रिवेट को फैलाती है तथा पूर्व में खांचे बने शैंक के दांत फैलते हैं। (Fig 11)

Fig 11

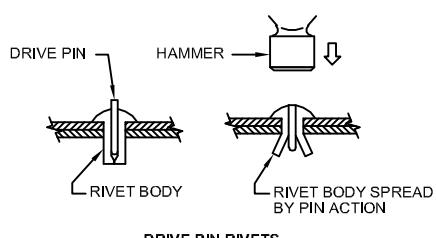


ब्लाइंड रिवेटन (Riveting blind rivet)

रिवेटिंग के चरण (Riveting steps)

- 1 लंबाई तथा व्यास के सही साइज के लिए रिवेट का चयन करें।
- 2 अनुशंसित व्यास के लिए छिद्र को ड्रिल करें।
- 3 रिवेटन औजार को खोले तथा औजार नोजल में रिवेट तने को डाले।
- 4 रिवेट निकाय को पूर्व में बने छिद्र में रखें।
- 5 तनाव के सही विन्दु पर, रिवेटन को सेट करने के लिए रिवेट टूल हैंडिलों को एक साथ दबाये, रिवेट का तना टूट जायेगा।
- 6 जब रिवेट का तना टूट गया हो तो, टूल को औजार से अलग करें। बचे हुए रिवेट तने को निकालने के लिए औजार को पूर्णतः खुलने दें। (Fig 12)

Fig 12

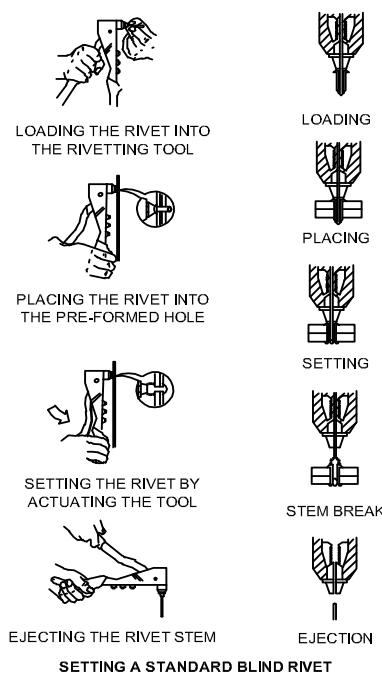

EN1359C

लेजी टांग (Lazy tong)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- लेजी टांग क्या है, यह बताना
- लेजी टांग के पुर्जे तथा यंत्रावली स्पष्ट करना
- प्रचालन अनुदेश बताना ।

लेजी टांग एक हस्त प्रचालित औजार है जो $1/8"$, $5/32"$ तथा $3/16"$ व्यास मानक खुला प्रकार के अंधी रिवेटों को सेटिंग के लिए उपयोग किये जाते हैं। औजार के उत्तम निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए लगाये जाने वाले रिवेट व्यास के लिए सही नोज खंड का प्रयोग करना महतवपूर्ण है। पुर्जों की सूची Fig 1 में दर्शायी गयी है तथा सभी पुर्जे पूर्णतः परस्पर बदले जा सकते हैं।


यंत्रावली का वर्णन (Description of mechanism): मैन्डल पकड यंत्रावली में जबड़े केस (5) में फिट किये हुये जबड़ों का सेट (6) होता है तथा शक्ति युग्मन समुच्चय पर कसे होते हैं। जबड़े, जॉ पुशर (धक्का देने वाला) (12) तथा जॉ पुशर स्प्रिंग (11) के द्वारा अग्र स्थिति में रहते हैं।

लेजी टांग यंत्रावली, शक्ति युग्मन से ऐसे जुड़ी होती है कि जिससे कि हैंडिल (9) का प्रचालन जो जबड़ों को खीचता है, रिवेट मैन्डल को पकड़ता है, जिससे रिवेट, सेट होती है।

प्रचालन अनुदेश (Operating instructions): यह जांच करें कि नसिका खंड, औजार पर फिट है तथा चूड़ी में मजबूती से कसा है।

जब मैन्डल टूटता है तो रिवेट, सेट होती है।

Fig 1

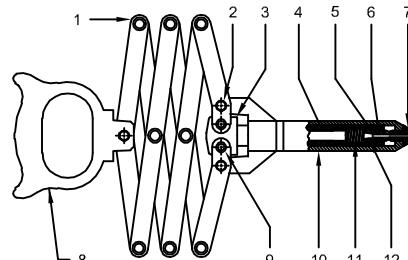

PARTS LIST OF LAZY TONG

NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	LINKAGES	1 SET
2	LOCK NUT	2
3	YOKE	1
4	POWER COUPLING	1
5	JAW CASE	1
6	JAWS	1 SET
7	NOSE PIECE	1
8	HANDLE	1
9	FULCRUM PINS	2
10	BODY	1
11	JAW PUSHER SPRING	1
12	JAW PUSHER	1

EN1359A1

दस्ती रिवेटन औजार (Hand-riveting tools)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- विभिन्न प्रकार के दस्ती रिवेटन औजारों के नाम बताना
- विभिन्न प्रकार के दस्ती रिवेटन औजारों का इस्तेमाल बताना ।

रिवेट सेट (Rivet set)


दस्ती रिवेटन में सामान्यतः निम्नलिखित औजारों का प्रयोग किया जाता है।

छिद्र में रिवेट डालने के पश्चात प्लेटों को समीप लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। (Fig 1)

डॉली (Dolly)

पहले से तैयार रिवेट के शीर्ष को सहरा देने और रिवेट शीर्ष के आकार को बिगड़ने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। (Fig 1)


Fig 1

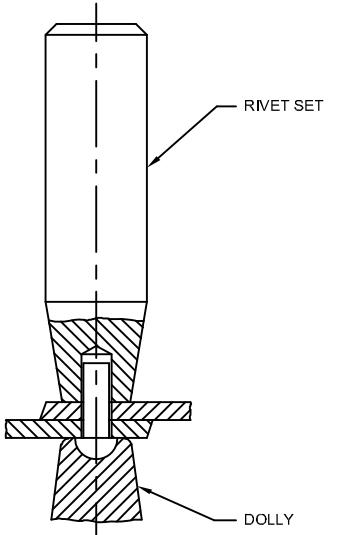

संयुक्त रिवेट सेट (Combined rivet set)

यह एक उपकरण है जिसका उपयोग हेड को स्थापित और बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। (Fig 3)


Fig 3

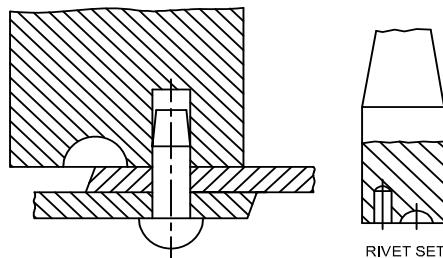

रिवेट स्नैप (Rivet snap)

रिवेटन के दौरान अंतिम रूप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रिवेट शीर्षों से मिलान वाले रिवेट स्नैप उपलब्ध होते हैं। (Fig 2)

Fig 2

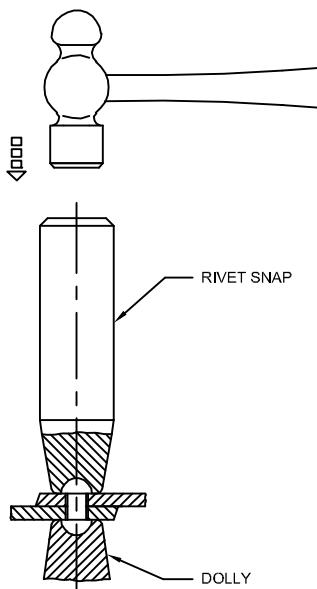

पॉप रिवेटर (Pop riveter)

इसका उपयोग हाथ से पॉप रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। ट्रिगर तंत्र रिवेट को निचोड़ता है और रिवेट के मेझल को अलग करता है। इस विधि में जब रिवेट को अलग किया जा रहा है तो हेड दूसरे सिरे पर बनता है। (Fig 4)

Fig 4


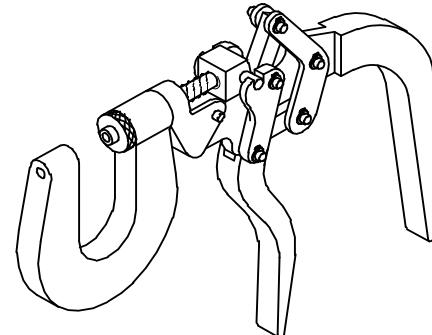



Fig 5

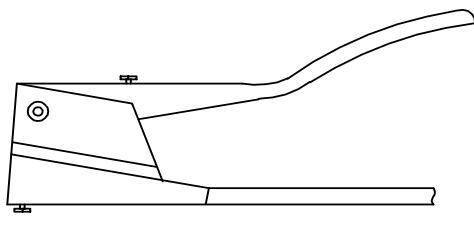

ड्रिफ्ट (Drift)

इसका उपयोग छिद्रों को सही सीध में करने के लिए होता है। (Fig 6)


Fig 6

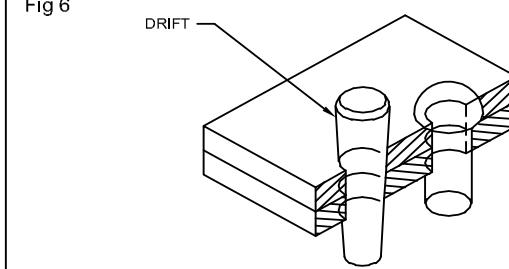

कॉल्किंग टूल (Caulking tool)

इसका उपयोग प्लेटों के कोर को दबाने तथा रिवेट के हेड को बंद करने के लिए किया जाता है। (Fig 7)

Fig 7

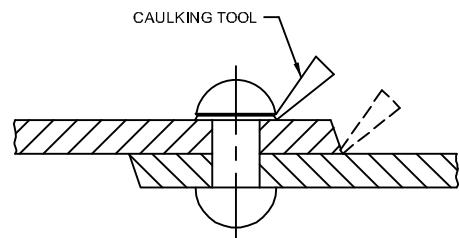


FIN 352B7

फुलरिंग टूल (Fullering tool)

इसका उपयोग प्लेट की किनारे की सतह को दबाने के लिए किया जाता है। कुलरिंग टूल तंग जोड़ों को बनाने में मदद करता है। (Fig 8)

Fig 8

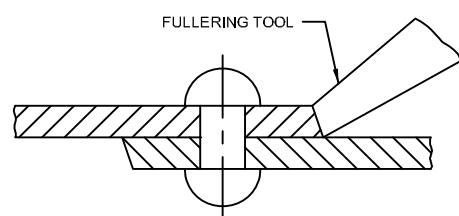


FIN 352B8

दोषपूर्ण रिवेट के कारण (Reasons for faulty rivetting)

प्लेट पर ड्रिल होल सीधे लाइन में नहीं किये हैं। (Fig 9)


Fig 9

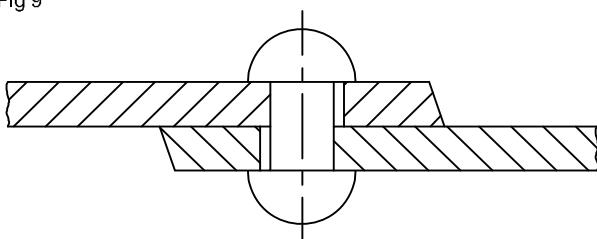

FIN 352B9

रिवेटन के पूर्व रिवेट के शैंक या बाढ़ी प्लेट के लम्बवर्ती नहीं लगायी गयी है। (Fig 10)


Fig 10

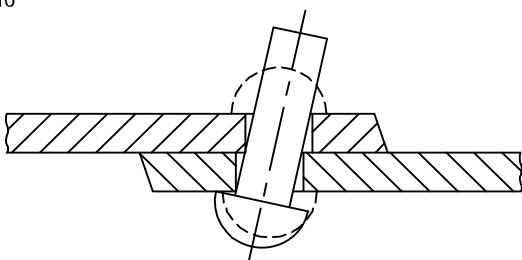

FIN 352BA


बहुत अधिक और बहुत कम छूट प्रधान किया जाता है। (Fig 11 & 12)

Fig 11

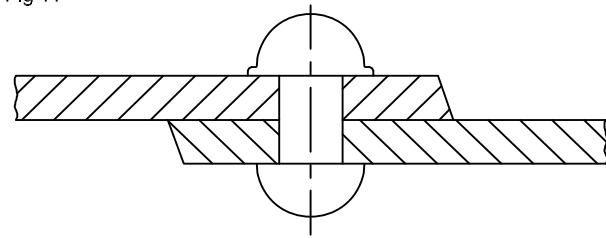

FIN 352BB


Fig 12

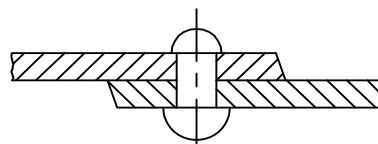

FIN 352BC

रिवेट हेड का शैंक या बाढ़ी रिवेट के केंद्र में नहीं है। (Fig 13)


Fig 13

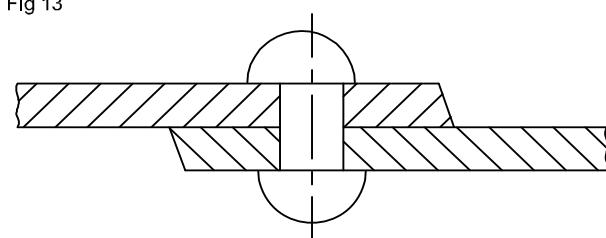

FIN 352BD

प्लेटों के अनुचित जुड़ाना। (Fig 14) प्लेटों को रिवेट का उपयोग करके निकट नहीं लाया जाता है।


Fig 14

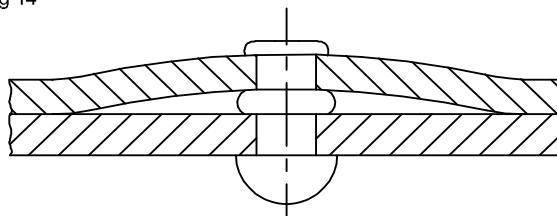

FIN 352BE


प्लेटों के नीचे और ड्रिल किये गये छिद्रों से बर्र को साफ करना। (Fig 15 और 16)

Fig 15

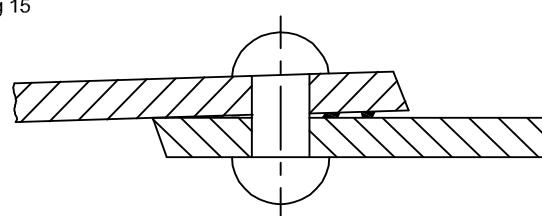

FIN 352BF

Fig 16

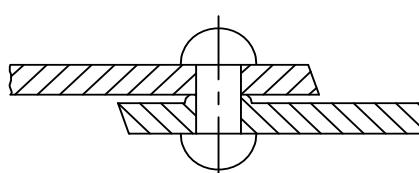

FIN 352BG

कॉकिंग तथा फुलरिंग (Caulking and Fullering)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- कॉकिंग तथा फुलरिंग का प्रयोजन बताना
- कॉकिंग तथा फुलरिंग प्रक्रियाओं के बीच का अंतर स्पष्ट करना ।

कॉकिंग (Caulking): कॉकिंग, प्लेटों के कोर को तथा धातु से धातु तक जोड़ बनाने के लिए रिवेटों के शीर्ष को दबाने की प्रक्रिया है। (Fig 1)

Fig 1

CAULKING TOOL

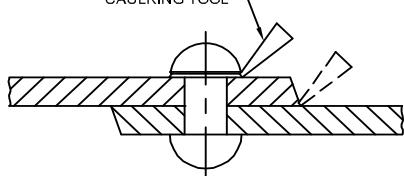


रिवेट शीर्ष के कोर को कसकर दबाया जाता है। कॉकिंग औजार, जो चपटी ठंडी छेनी की तरह दिखता है, से प्लेट पर फैलाया जाता है।

फुलरिंग (Fullering): फुलरिंग, प्लेट के कोर की पूर्ण सतह को दबाने की प्रक्रिया है। यह फुलरिंग औजार द्वारा की जाती है। जब कॉकिंग औजार, प्लेट की लंबाई के बराबर हो तो उसे फुलरिंग औजार कहा जाता है। (Fig 2)

Fig 2

FULLERING TOOL

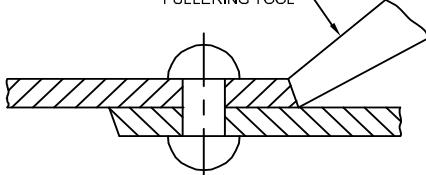

प्रथम प्लेट की कोर की पूर्ण सतह को दूसरी प्लेट पर कसकर दबाया जाता है।

फुलरिंग से एक अधिक अच्छा द्वारा रोधी जोड़ प्राप्त होता है।

कॉकिंग, प्लेटों के कोर के साथ-साथ रिवेट शीर्ष के कोरों पर भी की जाती है। लेकिन फुलरिंग केवल प्लेट के कोरों पर की जाती है। प्लेटों पर कॉकिंग तथा फुलरिंग करने के सुविधा के लिए प्लेटों के कोरों को लगभग 80° से 85° तक प्रवर्णित किया जाता है।

रिवेट जोड़ की सामर्थ्य (The strength of riveted joints): एक रिवेटेड जोड़ की मजबूती सबसे कमजोर भाग की तरह की जाती है तथा यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह निम्नलिखित चार में से किसी भी एक तरह से असफल हो सकता है।

— रिवेट का शीयर होना

— धातु का क्रश होना

— धातु का विभक्त होना

— प्लेट का टूटना या फटना

ये चार अवाच्छनीय प्रभाव नीचे सारणी में दर्शाये गये हैं।

टेबल

रिवेट किया गया जोड़	प्रभाव	कारण	बचाव
	रिवेट का शीयर होना	प्लेट की मोटाई की तुलना में रिवेट का व्यास बहुत कम होना। रिवेट के व्यास को प्लेट, जिसमें रिवेट करना है, की मोटाई से अधिक होना चाहिए। रिवेट पदार्थ की सामर्थ्य प्लेट के पदार्थ से तुलना में कम है।	प्लेट की मोटाई के लिए उपयुक्त ठीक व्यास का रिवेट का चयन करें। उचित रिवेट पदार्थ का चयन करें।
	धातु का क्रश होना	रिवेट का व्यास, प्लेट की मोटाई की तुलना में बहुत अधिक होना, रिवेट करने पर धातु के सामने फुलने तथा क्रश करने का प्रयास करती है।	धातु प्लेट की मोटाई के लिए सही व्यास के रिवेट का चयन करें।
	धातु का विभक्त होना	ड्रिल या पंच किये गये रिवेट के छिद्र, प्लेट के कोर के बहुत निकट होनावे पर, रिवेट के सामने धातु के विभक्त होने से असफल होने की संभावना।	कोर से सही दूरी पर ड्रिल को पंच या ड्रिल करें तथा रिवेट के व्यास के लिए सही लैप एलांजस का उपयोग करें।
	प्लेट का टूटना या फटना	रिवेट छिद्र बहुत निकट होने के कारण प्लेट बहुत कमजोर हो तो, रिवेट के केन्द्र रेखा के साथ प्लेट के टूटने की संभावना।	रिवेट छिद्रों को ठीक दूरी या पिच पर ड्रिल या पंच करें। इसके अतिरिक्त अंतिम समुच्चय के पूर्व छिद्रों से सभी छीजन को हटाये।