

पाइप ज्वाइंट (Pipe joints)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- वेल्डित पाइपों के लाभ बता सकेंगे
- पाइप वेल्डन की विधियां के बारे में बता सकेंगे
- पाइप जोड़ों के प्रकार तथा पाइप वेल्डन स्थितियों के बारे में बता सकेंगे
- '1G' स्थिति में वेल्डन पाइपों की विधियों को बता सकेंगे।

पाइप का विशेष वर्णन (Specification of Pipes)

- किसी भी पाइप के साइज (आकार) का माप उसके आंतरिक व्यास से लिया जाता है
- इस माप को NPS (Nominal pipe size) भी कहा जाता है
- किसी भी पाइप की मोटाई उसके बाह्य व आन्तरिक व्यास के अन्तर से मापा जाता है

- पाइप का उपयोग सामान्यतया गैस या तरल पदार्थ को ले

- जाने के लिए किया जाता है

भारतीय मानक 1161-1998 के अनुसार पाइप को हल्का, मध्यम व भारी तीन भागों में विभाजित किया गया है।

तालिका देखें IS 1161:1998.



Table 1
Sizes and Properties of Steel Tubes for Structural Purposes
(Clauses 3.1, 6.1, 6.1.1 and 6.1.2)

Nominal Bore mm (1)	Outside Diameter mm (2)	Class (3)	Thickness mm (4)	Mass kg/m (5)	Area of Cross Section cm ² (6)	Internal Volume cm ³ /m (7)	Surface		Moment of Inertia cm ⁴ (10)	Modulus of Section cm ³ (11)	Radius of Gyration cm (12)	Square of Radius of Gyration cm ² (13)
							External cm ³ /m (8)	Internal cm ³ /m (9)				
15	21.3	Light Medium Heavy	2.0 2.6 3.2	0.947 1.21 1.44	1.21 1.53 1.82	235 203 174	669	543 506 468	0.57 0.69 0.75	0.54 0.64 0.70	0.69 0.66 0.55	0.47 0.44 0.42
20	26.9	Light Medium Heavy	2.3 2.6 3.2	1.38 1.56 1.87	1.78 1.98 2.38	390 370 330	845	700 681 644	1.36 1.48 1.70	1.01 1.10 1.26	0.87 0.86 0.84	0.76 0.74 0.71
25	33.7	Light Medium Heavy	2.6 3.2 4.0	1.98 2.41 2.93	2.54 3.06 3.73	638 585 518	1 059	895 857 807	3.09 3.61 4.19	1.83 2.14 2.48	1.10 1.08 1.05	1.21 1.17 1.11
32	42.4	Light Medium Heavy	2.6 3.2 4.0	2.54 3.10 3.79	3.25 3.94 4.82	1 086 1 017 929	1 332	1 168 1 130 1 080	6.47 7.62 8.99	3.05 3.59 4.24	1.41 1.39 1.36	1.98 1.93 1.86
40	48.3	Light Medium Heavy	2.9 3.2 4.0	3.23 3.56 4.37	4.13 4.53 5.56	1 418 1 378 1 275	1 517	1 335 1 316 1 265	10.70 11.59 13.77	4.43 4.80 5.70	1.61 1.59 1.57	2.59 2.54 2.47
50	60.3	Light Medium Heavy	2.9 3.6 4.5	4.08 5.03 6.19	5.23 6.41 7.88	2 332 2 213 2 066		1 711 1 667 1 611	21.59 25.88 30.90	7.16 8.58 10.2	2.03 2.00 1.98	4.13 4.02 3.92
65	76.1	Light Medium Heavy	3.2 3.6 4.5	5.17 6.42 7.93	7.32 8.20 10.1	3 814 3 727 3 534	2 391	2 189 2 163 2 107	48.79 54.02 65.12	12.82 14.20 17.1	2.58 2.57 2.54	6.66 6.60 6.43
80	88.9	Light Medium Heavy	3.2 4.0 4.8	6.72 8.36 9.90	8.61 10.7 12.7	5 343 5 138 4 936	2 793	2 591 2 540 2 490	79.23 96.36 112.52	17.82 21.68 25.31	3.03 3.00 2.98	9.19 9.00 8.88
90	101.6	Light Medium Heavy	3.6 4.0 4.8	8.70 9.63 11.5	11.1 12.3 14.6	6 995 6 877 6 644	3 192	2 964 2 939 2 889	133.27 146.32 171.44	26.23 28.80 33.75	3.47 3.45 3.43	12.03 11.91 11.76

Nominal Bore	Outside Diameter	Class	Thickness	Mass	Area of Cross Section	Internal Volume	Surface		Moment of Inertia	Modulus of Section	Radius of Gyration	Square of Radius of Gyration
							External	Internal				
mm (1)	mm (2)	(3)	mm (4)	kg/m (5)	cm ² (6)	cm ³ /m (7)	cm ³ /m (8)	cm ³ /m (9)	cm ⁴ (10)	cm ³ (11)	cm (12)	cm ² (13)
100	114.3	Light Medium Heavy	3.6 4.5 5.4	9.75 12.2 14.5	12.5 15.5 18.5	9 004 8 704 8 409	3 591	3 363 3 306 3 250	192.03 234.3 274.5	33.60 41.0 48.0	3.92 3.89 3.85	15.36 15.10 14.86
110	127.0	Light Medium Heavy	4.5 4.8 5.4	13.6 14.5 16.2	17.3 18.4 20.6	10 930 10 819 10 599	3 990	3 705 3 686 3 649	325.3 344.58 382.0	51.2 54.27 60.2	4.33 4.32 4.30	18.78 18.69 18.52
125	139.7	Light Medium Heavy	4.5 4.8 5.4	15.0 15.9 17.9	19.1 20.3 22.8	13 410 13 287 13 043	4 389	4 104 4 085 4 047	437.2 463.44 514.5	62.6 66.35 73.7	4.78 4.77 4.75	22.87 22.76 22.58
135	152.4	Light Medium Heavy	4.5 4.8 5.4	16.4 17.5 19.6	20.9 22.2 25.0	16 142 16 008 15 740	4 788	4 503 4 484 4 446	572.2 606.92 674.5	75.1 79.65 88.5	5.23 5.22 5.20	27.37 27.25 27.05
150	165.1	Light Medium Heavy	4.5 4.8 5.4	17.8 18.9 21.3	22.7 24.2 27.1	19 128 18 981 18 690	5 187	4 902 4 883 4 845	732.6 777.32 864.7	88.7 94.16 105.0	5.68 5.67 5.65	32.27 32.14 31.92
150	168.3	Light Medium Heavy 1 Heavy 2	4.5 4.8 5.4 6.3	18.2 19.4 21.7 25.2	23.1 24.7 27.6 32.0	19 921 19 771 19 473 19 030	5 287	5 002 4 983 4 946 4 889	777.2 824.78 917.7 1 053	92.4 98.01 109.0 125.0	5.79 5.78 5.76 5.73	33.56 33.42 33.21 32.85
175	193.7	Light Medium Heavy	4.8 5.4 5.9	22.4 25.1 27.3	28.5 32.0 34.8	26 606 26 260 25 974	6 085	5 781 5 743 5 712	1 271.71 1 417 1 535.2	131.31 146 158.65	6.68 6.66 6.64	44.63 44.36 41.11
200	219.1	Light Medium Heavy	4.8 5.6 5.9	25.4 29.5 31.0	32.3 37.5 39.5	34 454 33 930 33 734	6 883	6 578 6 528 6 509	1 856.51 2 141 2 247	169.47 195 205	7.58 7.55 7.54	57.45 57.02 56.86
225	244.5	Heavy	5.9	34.7	44.2	42 507	7 681	7 307	3 149	258	8.44	71.21
250	273.0	Heavy	5.9	38.9	49.5	53 557	8 578	8 202	4 412	323	9.45	89.30
300	323.9	Heavy	6.3	49.3	62.8	76 073	10 177	9 775	7 992	493	11.2	125.44
350	355.6	Heavy	8.0	68.6	87.3	90 533	11 173	10 663	13 111	737	12.3	151.29

वेल्ड पाईप ज्वाइंट (Welded pipe joints)

तेल, गैस, जल इत्यादि के वहन में आजकल सभी प्रकारों तथा आकारों के पाइपों का प्रयोग किया जाता है। इमारतों, शोधशालाओं तथा औद्योगिक संयंत्रों में पाइपिंग प्रणालियों के लिए उनका व्यापक उपयोग भी किया जा रहा है।

वेल्डित पाइपों के लाभ (Advantages of welded pipe)

पाइप सामान्यतः लौह तथा अलौह धातुओं तथा उनकी मिश्र धातुओं से बनाये जाते हैं। उनके लाभ निम्नानुसार हैं :

- उन्नत समग्र सामर्थ्य (Improved overall strength)
- मेंटेनेंस सहित लागत में कमी (Ultimate saving in cost including maintenance)
- उन्नत प्रवाह अभिलक्षण (Improved flow characteristics)
- ठोसपन के कारण भार में कमी (Reduction in weight due to its compactness)
- अच्छी दिखावट (Good appearance)।

पाइप वेल्डिंग की विधियाँ (Methods of pipe welding)

- आर्क द्वारा पाइप वेल्डिंग की विधियाँ निम्नानुसार हैं:
- मेटालिक आर्क वेल्डिंग
- गैस मेटल आर्क वेल्डिंग
- टंगस्टन अक्रिय गैस वेल्डिंग
- सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग
- कार्बन आर्क वेल्डिंग

कार्बन आर्क वेल्डिंग को छोड़ इन सभी विधियों का सामान्य उपयोग किया जाता है तथा वेल्डिंग का चयन पाइप के साइज तथा इसके अनुप्रयोग पर आधारित होता है।

पाइप जोड़ों के प्रकार (Types of pipe joints)

- 1 टक्कर जोड़ (Butt joint)
- 2 'T' जोड़
- 3 चढ़ाव जोड़ (Fig 1) (Lap joint)
- 4 कोण जोड़ (Angle joint)
- 5 मिश्र जोड़ (Composite joint)
- 6 पाइप फ्लेंज जोड़
- 7 Y जोड़ (Fig 2)
- 8 कोहनी जोड़ (Fig 3) (Elbow joint)

पाइप टक्कर जोड़ों का वेल्डिंग - सामान्यतः (Welding of pipe butt joints): बोर के आन्तरिक भाग से पाइपों में जोड़ों को वेल्ड नहीं किया जा सकता है। अतः पाइप वेल्डिंग सीखना आरम्भ करने से पूर्व, व्यक्ति सभी स्थितियों अर्थात् सपाट, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा शिरोपरी में वेल्डिंग में कुशल होना चाहिये।

Fig 1

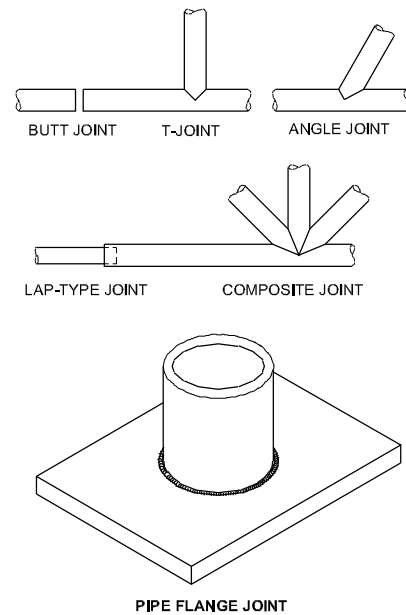


Fig 2


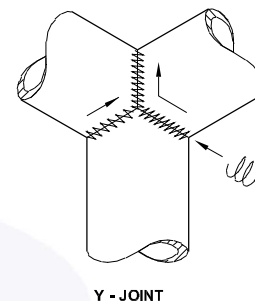


Fig 3

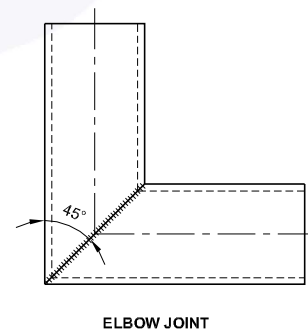

पाइपों को वेल्ड करने में इन सभी स्थितियों का प्रयोग किया जाता है।

पाइप वेल्डिंग स्थितियाँ (Fig 4 तथा 5)

1G-फ्लैट (रोल) स्थिति में पाइप वेल्ड अर्थात् पाइप का अक्ष भू के समान्तर है।

2G-क्षैतिज स्थिति में पाइप वेल्ड तथा पाइप की अक्ष, भू के लंबवत है।


5G- सपाट (स्थिर) स्थिति में पाइप वेल्ड अर्थात् पाइप का अक्ष, भू के समान्तर है।

6G- झुकी (स्थिर) स्थिति में पाइप वेल्ड अर्थात् पाइप का अक्ष, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों दोनों के साथ झुका है।

बट जोड़ वेल्डिंग के समय पाइप को


1 घुमाया जा सकता है (1G स्थिति) (Rolled)

 Fig 4



1G POSITION
PIPE HORIZONTAL ROLLED
WELD FLAT ($\pm 15^\circ$)

 
ROTATE PIPE AND DEPOSIT
WELD AT OR NEAR THE TOP




2G - POSITION
PIPE VERTICAL WELD HORIZONTAL ($\pm 15^\circ$)
PIPE SHALL NOT BE ROTATED DURING WELDING.

VNLN24014

 Fig 5



5G POSITION
PIPE HORIZONTAL FIXED ($\pm 15^\circ$)
WELD FLAT, VERTICAL, OVERHEAD
PIPE SHALL NOT BE ROTATED DURING WELDING.

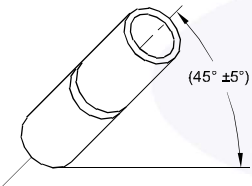

6G - POSITION
PIPE INCLINED FIXED ($45^\circ \pm 15^\circ$)
WELD FLAT, VERTICAL, OVERHEAD
PIPE SHALL NOT BE ROTATED DURING WELDING.


VNLN24015

2.5 mm रूटाइल इलैक्ट्रोड तथा दूसरे रन के लिए 3.15 mm रूटाइल इलैक्ट्रोड का चयन करें।

प्रथम रन के लिए 70–80A तथा दूसरे रन के लिए 100-110 A की धारा को सेट करें।


वेल्डन की दिशा में Fig 7 ऊर्ध्वाधर से 10° तथा ऊर्ध्वाधर के बीच क्षेत्र में वेल्डन आर्क को रखते हुए वेल्डन करने के साथ-साथ असेम्बली को घुमाये (Fig 6) हेलमेट टाइप के स्क्रीन का उपयोग करें।

Fig 6

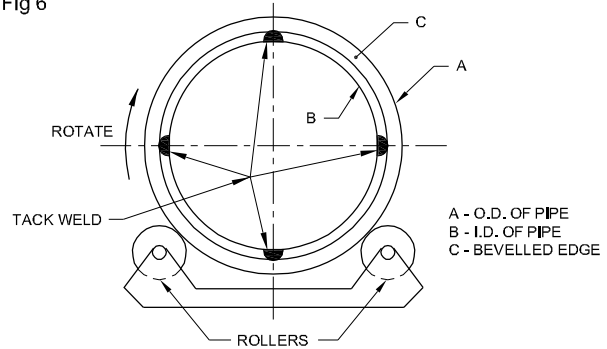

VNLN24016

Fig 7

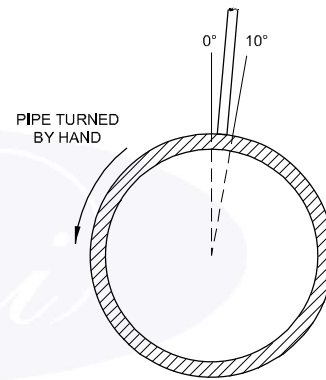

VNLN24017

- वेल्डन की बिन्दु पर पाइप की त्रिज्या के साथ रेखा में तथा जोड़ के रूट पर इलैक्ट्रोड को केन्द्रीय रूप से निर्देशित करें।
- टाप डेड सेन्टर के निकट आर्क को आरंभ करें तथा आर्क की लंबाई को यथासंभव शार्ट आर्क का प्रयोग। स्थिर गति पर पाइप को हाथ से घुमाते हुए लगातार वेल्ड करें।
- रूट फेस से रूट फेस तक बहुत धीरे रूप से इलैक्ट्रोड को चयन करते हुए प्रथम रन को डिपोजिट करें।
- अत्यधिक पेनीट्रेशन के बिना रूट फेस के पूर्ण फ्यूजन को प्राप्त करने के लिए घूर्णन की गति का एडजस्ट करें।
- टांका वेल्डों को छीले जैसे-जैसे वे निकट आते हैं। टांका के ऊपर वेल्ड न करें अन्यथा टांका बिन्दुओं पर पेनीट्रेशन का आभाव हो सकता है।
- दूसरे रन के साथ वेल्ड को पूर्ण करें। प्रत्येक फ्यूजन फेस के बाहरी सिरे से फ्यूजन को सुरक्षित करने के लिए घूर्णन की गति को समायोजित करें। रीइनफोर्समेंट की मात्रा को जोड़ के किनारे के चारों ओर समान होना चाहिए।

2 स्थिर रखा जा सकता है (2G, 5G तथा 6G स्थिति) (Fixed)।

आर्क द्वारा पाइप बट जोड़ों के वेल्डन को 1G स्थिति में निम्नानुसार किया जा सकता है। (a) निरन्तर घूर्णन विधि (b) खंडीय विधि


1a निरन्तर घूर्णन विधि द्वारा (1G स्थिति में) आर्क द्वारा पाइप वेल्डन (Pipe welding by arc (in 1G position) by continuous rotation method): पाइपों में बट जोड़ों का संतोषप्रद वेल्डन, पाइप के सिरों की सही तैयारी तथा वेल्ड किये जाने वाले जोड़ के साथ सावधानीपूर्वक असेम्बली पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करें कि बोर तथा स्टेट फेस सही एलाइनमेंट में हैं तथा अंतराल सही है।

किनारों को साफ करें। गैस कटिंग तथा फाइलिंग से 35° बेवेल को कोण बनाये। 1.5 से 2.5 mm रूट फेस उपलब्ध कराये।


वेल्डन के लिए पाइपों की सेटिंग (Setting the pipes for welding): 4 छोटे समान दूरी पर टांकों के साथ एकसाथ टांका वेल्ड करें। अंतराल को, रूट फेस डाइमेंशन धन 0.75mm के बराबर होना चाहिए। टांके लगे समुच्चय को V ब्लॉक या रोलर्स पर सहारा दे, जिससे कि असेम्बली को फ्रीहैंड से वेलित या सेटेड किया जा सके। प्रथम रन के लिए

1b खंडीय वेल्डन द्वारा पाइप बट जोड़ (1G स्थिति अर्थात घूर्णन द्वारा) का वेल्डन (Welding of a pipe butt joint (1G position i.e., by rotation) by segmental welding)


- पाइप सिरे के किनारे 1.5 से 2mm के रूट फेस के साथ 35° से 40° के कोण पर बेवेल होते हैं। पाइपों को 2.5 mm के रूट गैप के साथ जोड़ना चाहिए।
- पाइप को पूर्व के अनुसार टांका लगाये तथा असेम्बली को दो V ब्लॉकों पर सहारा दें। (Fig 8)

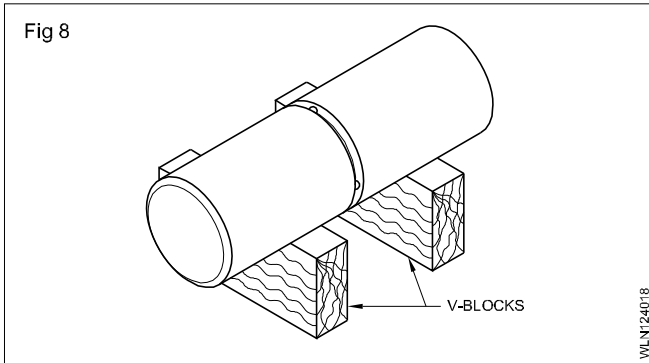

- टापडेड (TDC) से 10° आरंभ करें तथा मूल रन डिपोजिट करें। रूट फेस के फ्यूजन को प्राप्त करने के लिए कम विविंग मोशन का उपयोग करें। रूट पेनीट्रेशन को नियंत्रित करने के लिए गति को एडजस्ट करें। (Fig 9)

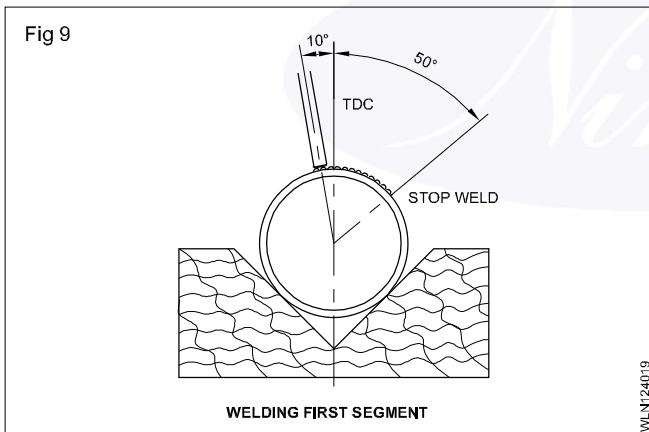

- जब 60° के तुल्य खंड, वेल्डित हो गया हो तो, वेल्ड रन को अंत करें/रोके। क्रेटर बनाने को रोके।
- पाइप को घुमाये जब तक कि खंड का सिरा TDC के पूर्व 10° पर न हो जाए।
- पिछले वेल्ड रन के अंत पर आर्क आरंभ करें तथा वेल्ड क्रेटर पूल (Pool) को स्थापित करें।
- आगे 60° खण्ड को वेल्ड करें। (Fig 10)
- रूट रन के पूर्ण होने तक खंडों में लगातार वेल्ड करें।
- किसी एक खंड के मध्य बिन्दु को TDC पर पहुँचने तक पाइप को चलाये।
- आर्क आरंभ करें तथा दूसरा रन को डिपोजिट करें। तैयारी को भरने तथा पाइप के किनारों से फ्यूजन को प्राप्त करने के लिए साइड से साइड वीविंग गति का उपयोग करें।
- फिलींग रन को 60° खंडों में पूर्ण करें।

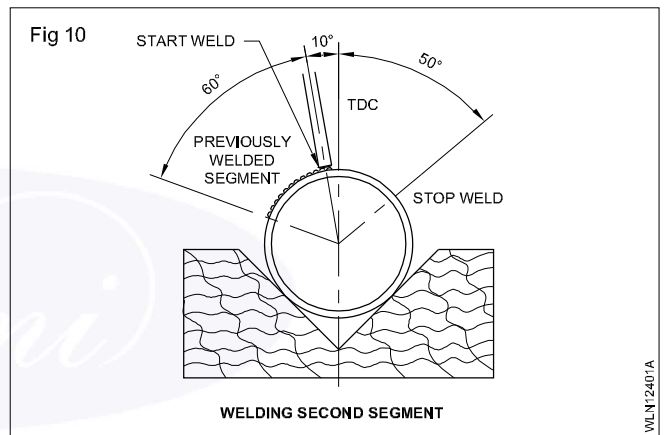

स्थिर स्थितियों में आर्क द्वारा पाइप वेल्डन (Pipe welding by arc in fixed positions)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- विभिन्न स्थिर पाइप वेल्डन स्थितियों को बता सकेंगे
- 5 G स्थिति में पाइप वेल्डन की विभिन्न विधियों का वर्णन कर सकेंगे।
- स्थिर (5G) स्थिति में आर्क द्वारा M.S. पाइप जोड़ के वेल्डन प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे।


जब कभी वेल्ड किये जाने वाले पाइपों को घुमाया नहीं जा सकता है या जब कभी पाइपों को क्षेत्र में वेल्ड करना हो अर्थात-कार्य स्थल (Field) पर, तब उन्हें स्थिर स्थिति में वेल्ड किया जाता है। यदि स्थिर पाइप की अक्ष क्षैतिज हो तो, वेल्डन स्थिति को 5G स्थिति कहते हैं।

वेल्डन के दौरान अन्य वाइप वेल्डन स्थितियां जिसमें पाइप स्थिर होते हैं, वे हैं 2G तथा 6G स्थितियां। यदि वेल्ड किये जाने वाले स्थिर पाइपों की

अक्ष ऊर्ध्वाधर हो तो, इस स्थिति को 2G स्थिति कहते हैं। यदि स्थिर पाइपों की अक्ष, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों से 45° पर झुकी हो तो, फिर वेल्डन स्थिति को 6G स्थिति कहेंगे।


5G स्थिति में, एक बट जोड़ को निम्नानुसार विधि से वेल्डिंग किया जा सकता है।

विधि 1 (Method 1): पाइप जोड़ परिधि को A,B,C, तथा D जैसे चार भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग A को 1 से 2 लगभग समान स्थिति में वेल्ड किया जाता है। फिर भाग B को ओवरहेड स्थिति में 3 से 4 वेल्ड किया जाता है। अगले भाग C को 3 से 2 तथा फिर भाग D को 4 से 1, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्थिति में वेल्ड किया जाता है। (Fig 1)

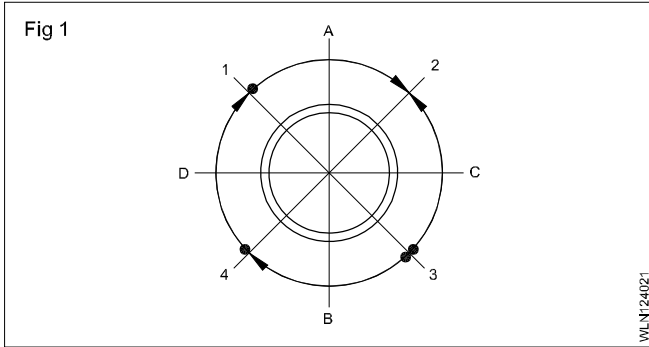


उचित रूट पेनीट्रेशन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे वेल्डिंग प्रक्रिया में एक की होल को बनाये रखना महत्वपूर्ण हैं। क्यों कि जोड़ सतह वक्र है इसलिए इलेक्ट्रोड की स्थिति को लगातार परिवर्तित भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वेल्ड भाग अर्थात A,B,C तथा D के प्रारम्भ तथा अन्त को उचित रूप से किया जाता है जिससे कि वे पिछले भाग के साथ मिल जायें।


विधि 2 (Method 2): पाइप की बाहरी परिधि को घड़ी की तरह 12 समान भागों में विभाजित किया जाता है। पाइप का शीर्ष, 12 बजे की स्थिति में होता है तथा निचला भाग 6 बजे की स्थिति में होता है। (Fig 2)

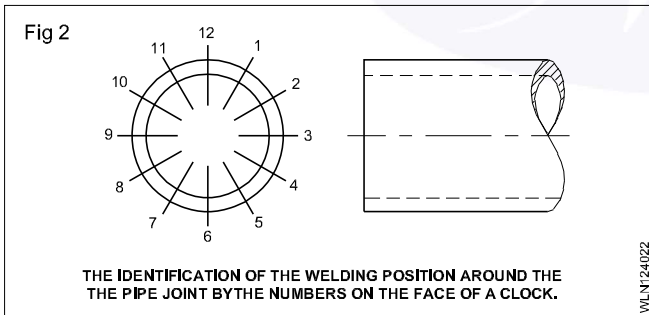

वेल्ड, दांये साइड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पर 12 बजे की स्थिति से 6 बजे की स्थिति तक आरम्भ किया जाता है। फिर बायें साइड पर 12 बजे की स्थिति से 6 बजे की स्थिति तक पुनः वेल्ड किया जाता है। (Fig 3) इस विधि को डाउनहिल मेथड कहते हैं तथा यह 3 से 4 mm की मोटाई की पतले पाइपों के लिए सामान्यतः उपयोग की जाती है।

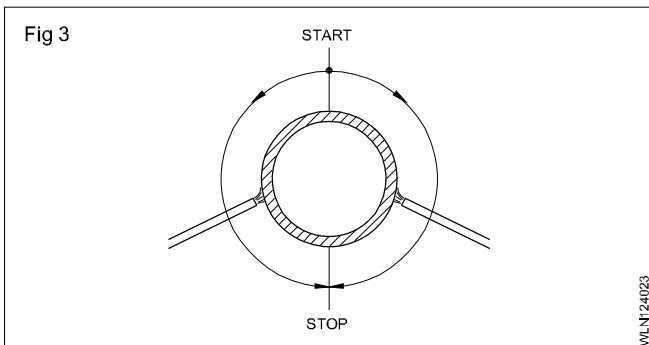


विधि 3 (Method 3): वेल्ड को पहले दांये साइड पर 6 बजे से 12 बजे की स्थिति तक तथा फिर बायें साइड पर 6 बजे की स्थिति से 12 बजे की स्थिति तक पुनः आरंभ किया जाता है। (Fig 4) इस विधि को अपहिल मेथड, ऊर्ध्वाधर ऊपर विधि कहते हैं। यह अपहिल विधि, 5 mm तथा अधिक की मोटाई के पाइपों को वेल्ड करने के लिए उपयोग की जाती है।

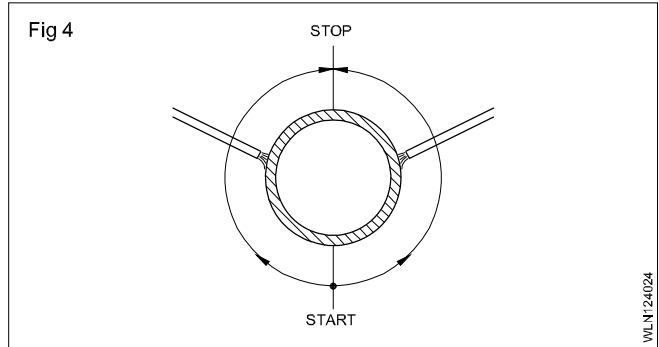


2G तथा 6G स्थितियों में वेल्डन, पाइप अक्ष की स्थिति पर आधारित होती है।

2G स्थिति में क्षैतिज पाइप वेल्डन, उसकी अक्ष ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज स्थिति में दो पाइपों को संबंधन करने वाले वेल्ड जोड़ों के साथ की जाती है। वेल्ड पाइप के चारों ओर किया जाना चाहिए। (Fig 5)

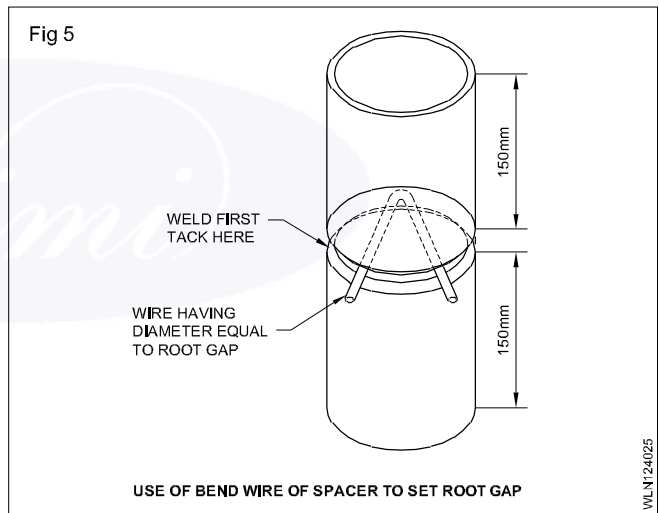

क्षैतिज स्थिति में वेल्डन, किसी एक विधि के उपयोग से की जाती है अर्थात अपहिल या डाउनहिल वेल्डन। (Fig 6)

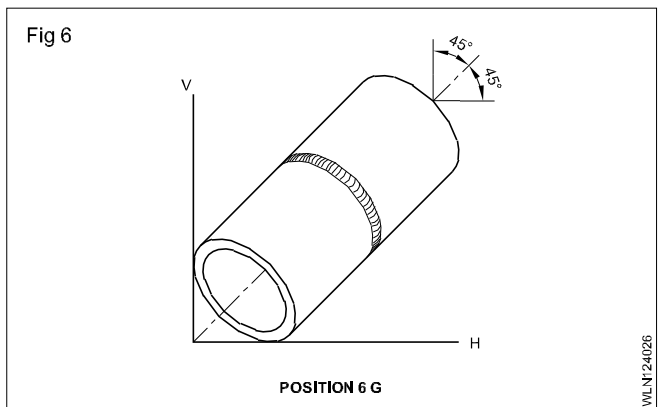

अच्छा पेनीट्रेशन दिखावट तथा समर्थ प्राप्त करने के लिए पाइप वेल्डन के लिए विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रोडों को उपयोग करें। (निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, डीप पेनीट्रेशन इलेक्ट्रोड इत्यादि)

स्थिर (5G) स्थिति में आर्क द्वारा M.S. पाइप बट जोड़ की वेल्डन प्रक्रिया

किनारा बनाना तथा सफाई (Edge preparation and cleaning): यदि मोटाई 3 mm तथा कम हो तो पाइप के सिरों को चौरस फाइलिंग किया जाता है। अर्थात् पाइप अक्ष के लंबवत्। जोड़ के वेल्डन को डाउनहिल या खंडीय विधि के उपयोग से एक पारी में पूर्ण किया जाता है। अर्थात् शीर्ष चतुर्थांश को सपाट में, निचले चतुर्थांश को शिरोपरी में तथा दो साइड चतुर्थांश भाग को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्थिति में वेल्ड किया जाता है। इलेक्ट्रोड को, इस पाठ में आगे वर्णित अनुसार मोटे पाइप के रूट पास (Pass) के वेल्डन के लिए Fig 14 में दर्शाये गये अनुसार कोण पर पकड़ा जाता है।

अधिक मोटाई के पाइप वेल्डन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना करना होगा।

किनारा बनाना (Edge preparation): शॉप में पाइप (सिरों को फ्लेम कटिंग या मशीनिंग द्वारा बेवेल किया जाता है) (Fig 7 तथा 8) बीच को कोण 75° का होता है। रूट फेस तथा रूट गेप 2.5 mm से 3 mm होता है। वेल्ड आरंभ करने के पूर्व ऑक्साइड की सभी परतें तथा धूल आदि को हटा देना चाहिए। (Fig 9)




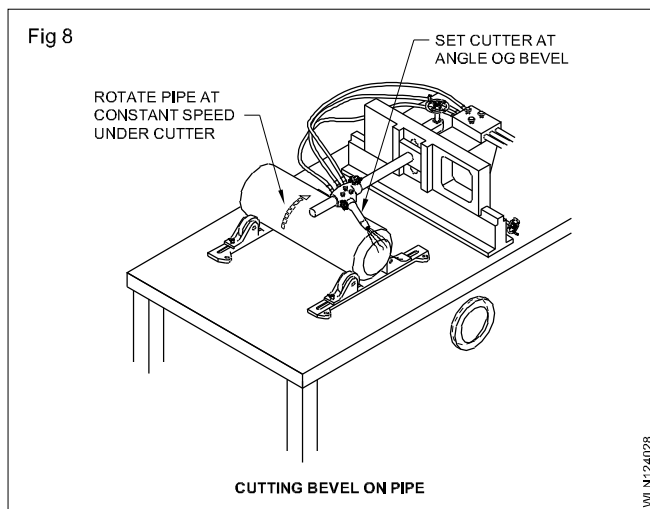


Fig 9

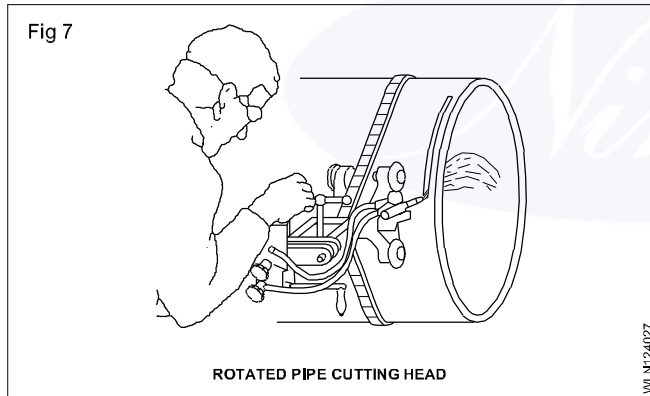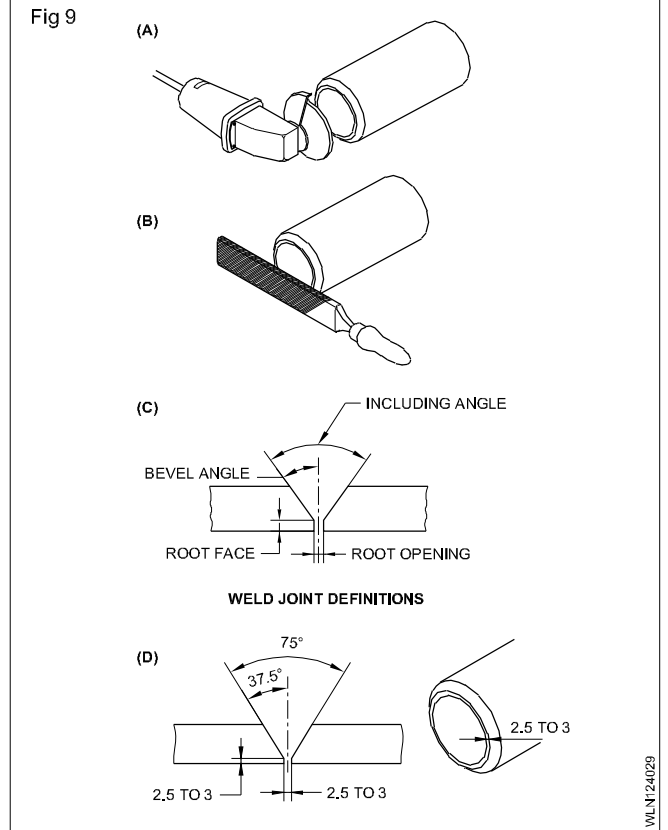

पाइप की सेटिंग (Setting of pipe): जोड़े जाने वाले पाइपों को वेल्डन से पूर्व एलाइनमेंट करना चाहिए। पाइप के भीतरी पृष्ठ को सरलता से मिलाना चाहिए, जैसे बाहरी पृष्ठ में। मूल विवरण 2.5 mm बनाये रखने के लिए एक M S एंगल और स्ट्रेट बार का प्रयोग करें और पाइप का एलाइनमेंट की जाँच करें। (Fig 10)

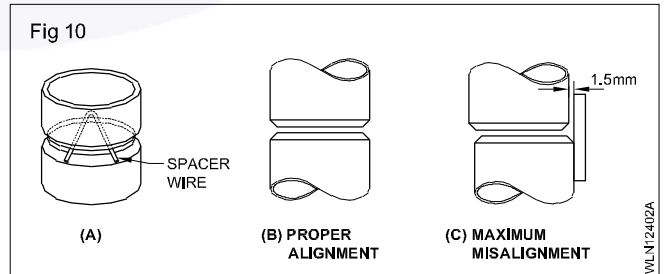

टांका लगाना (Tacking): किनारों के बीच 2.5 mm वेण्ड तार का प्रयोग करें। टांका लंबाई धातु मोटाई से तीन गुना होना चाहिए। पहला टेकिंग रूट साइड पर लगाएँ और दूसरा टांका, पहले टांके के सामने लगायें। तीसरा तथा चौथा टांका, पहले और दूसरे टांके के 90° पर लगाएँ। (Fig 11)

मूल पारी (Root pass): जांब को क्लैम्प में स्थिर करें तथा ऊँचाई ऐसी स्थिति पर समायोजित करें जो आपके लिए सुविधाजनक हो। टांका वेल्ड की स्थिति Fig 12 के अनुसार स्थिर होना चाहिए। चांबी खांचा मूल पारी के वेल्डन में एक आवश्यक भाग है (Fig 13)। यह इलेक्ट्रोड के व्यास का लगभग $\sqrt{1\frac{1}{3}}$ गुना होना चाहिए। चढ़ाऊ विधि से साइड 1 पर मूल पारी को वेल्ड करने के लिए Fig 14 में दर्शाये गये अनुसार इलेक्ट्रोड कोण को बनाये रखे। पाइप जोड़ के साइड 2 पर मूल पारी के लिए उसी इलेक्ट्रोड कोण का उपयोग करें। (Fig 14)

Fig 11



Fig 12



Fig 13

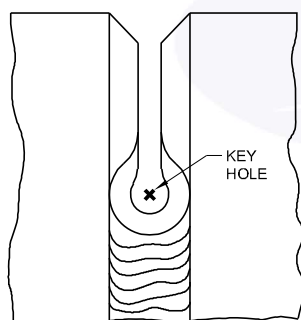


Fig 14



Fig 15



H/P पाइप वेल्डिंग के लाभ (Advantages of H/P pipe welding)

- जोड़ स्थायी होता है।
- मटेरियल बचती है।
- जोड़ भार में कमी
- कम लागत
- बहु लाइनों को अधिक समीप एकत्र किया जाता है।
- मरम्मत तथा रखरखाव पर कम खर्च।


M.S. पाइप की वेल्डन (Welding of M.S. pipe)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- मृदु इस्पात पाइपों का वर्गीकरण तथा विनिर्देश पर कर सकेंगे
- M.S. पाइपों के वेल्डन की विभिन्न विधियों को बता तथा वर्णन कर सकेंगे
- किनारा बनाना, टांका लगाना की विधि को बता तथा की होल के अनुरक्षण की आवश्यकता को बता सकेंगे
- गैस वेल्डन द्वारा पाइप वेल्डन की प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे।



M.S. पाइप की वेल्डन (Welding of M.S. pipe): मृदु इस्पात पाइपों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

- 1 हाट सालिड राउण्ड बिलेट/ छड़ों को छेद करके सीमलेस पाइप बनाये जाते हैं। (Fig 1)

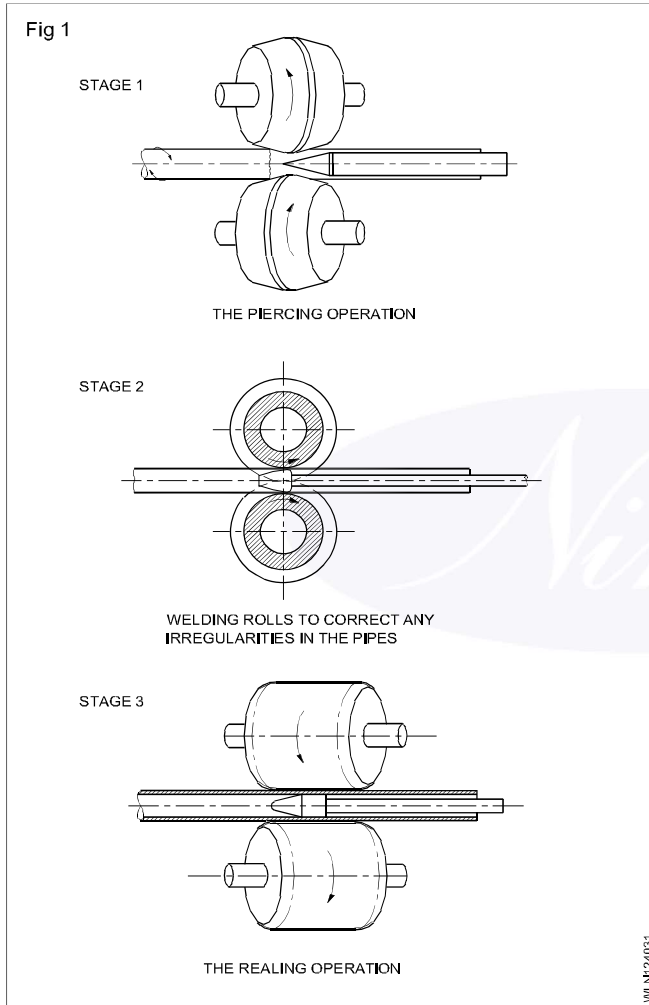

- 2 मशीन के द्वारा धातु की पट्टी के लगातार गुजारते हुये प्रतिरोध वेल्डन पाइप बनाये जाते हैं जो पट्टी के रोल को बेलनाकार में बनाती है तथा सीम विद्युतीय प्रतिरोध वेल्डन होता है। (Fig 2)

भित्ति (Wall) मोटाई आधारित, इन पाइपों को और आगे "मानक पाइप", "अतिरिक्त मजबूत" पाइप की तरह वर्गीकृत किया जाता है। पाइपों को पहले पदार्थ से फिर व्यास से तथा फिर वाल थिकनेस से विनिर्दिष्ट भी किया जाता है। (Fig 3) उदाहरण के लिए 50 mm आंतरिक व्यास तथा 3 mm भित्ती मोटाई वाले 100 mm लंबे M.S. पाइप को M.S. $\phi 50\text{WT}3 \times 100 \text{ mm}$ से विनिर्दिष्ट किया जाता है।

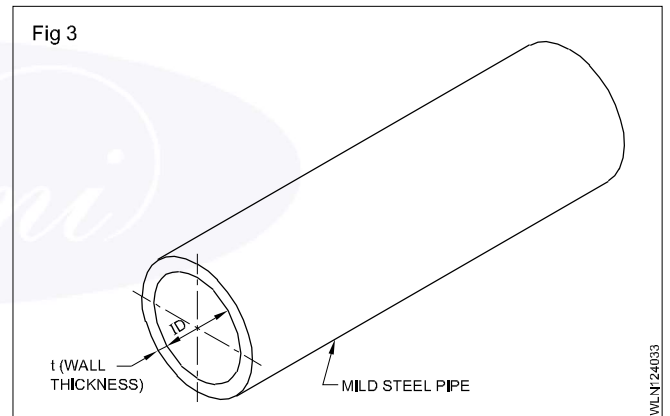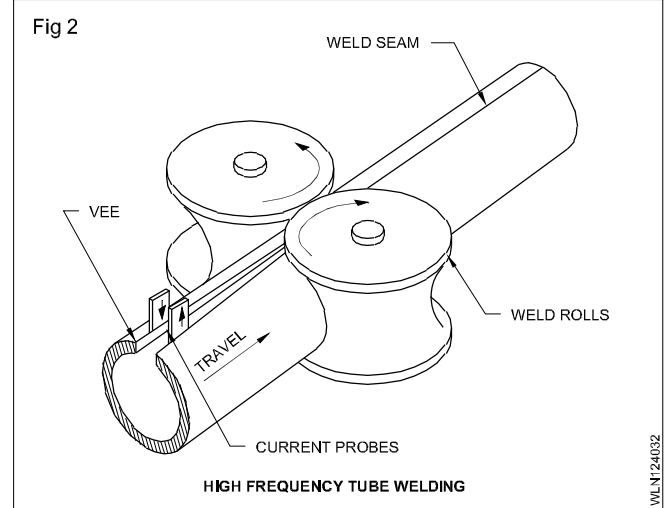


जल, तेल, रसायन, गैसे इत्यादि के प्रेषण जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में पाइपों के वास्तविक उपयोग में यह आवश्यक होता है कि उन्हें बट (टक्कर) कोहनी (elbow) तथा टी जोड़ के साथ-साथ विभिन्न कोणों पर शाखा पाइप की तरह वेल्ड करें।

वेल्डन कार्यशाला के अन्दर छोटे व्यास के पाइपों तथा बड़े व्यास के पाइपों की वेल्डन को एंगल आयरन तथा चिमटा के उपयोग से सहायक के द्वारा हस्त रूप से या रोलर पर पाइपों को घुमाकर किया जा सकता है। (Fig 4 तथा Fig 5)


यदि पाइप अधिक बड़े हो तथा मैदान / कार्य स्थल पर वेल्ड करना हो या यदि पाइपों को घुमाया नहीं जा सकता हो तो ऐसी स्थितियों में पाइपों को स्थिर स्थिति में वेल्ड किया जाता है अर्थात् पाइप नहीं घुमेगा, लेकिन वेल्डर को पूर्ण वेल्ड करने के लिए पाइप के चारों ओर जोड़ की वक्र रेखा के साथ ब्लोपाइप तथा फिलर राड को चलाना होगा।

Fig 4

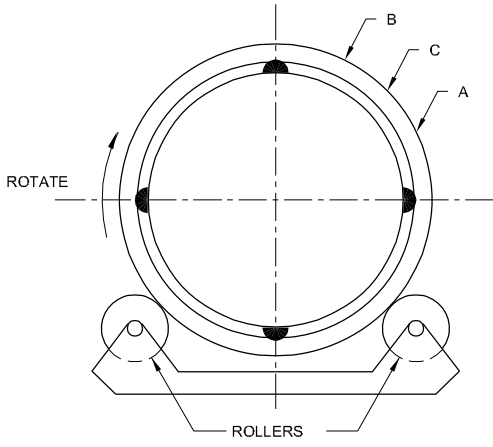

WLN124034


Fig 5

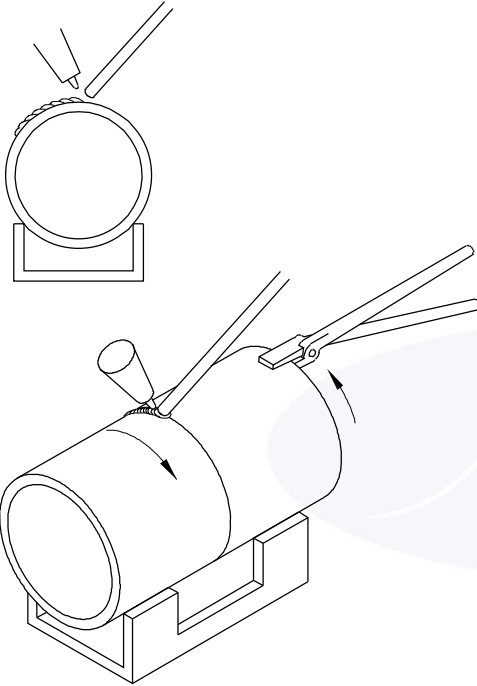

WLN124035

पाइप की भित्ति मोटाई तथा जोड़ के प्रकार पर निर्भर करते हुए पाइप जोड़ के किनारों को बनाया जाता है। 1.5 mm से 3 mm भित्ति मोटाई (Wall thickness) के पाइप बट जोड़ के लिए तथा पाइप फ्लैन्ज के लिए पाइप किनारों को फाइलिंग किया या वर्गाकार अपघर्षित (ground) किया जाता है। (Fig 6) 3 mm भित्ति मोटाई (Wall thickness) से अधिक पाइप बट जोड़ों के लिए, पाइप किनारों को Fig 7 में दर्शाये गये अनुसार 1.5 mm रूट फेस के साथ बेवेल किया जाता है।


Fig 6

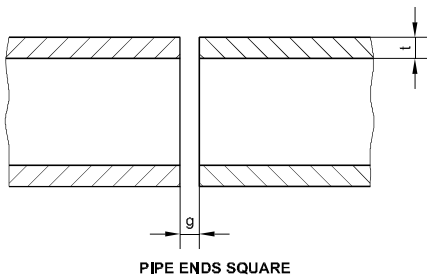

WLN124036

वेल्ड दोष जैसे अपूर्ण या रूट पेनीट्रेशन के अभाव को छोटे व्यास के पाइपों के अन्दर से सुधारा नहीं जा सकता है। अतः उचित रूट पेनीट्रेशन को सुनिश्चित करने के लिए पाइप टक्कर (Butt) जोड़ों को वेल्डन करते समय कुछ बड़ा रूट गेप दिया जाता है। सारणी 1 Fig 6 तथा Fig 7 किनारे बनाने के विवरण को दर्शाते हैं।


Fig 7

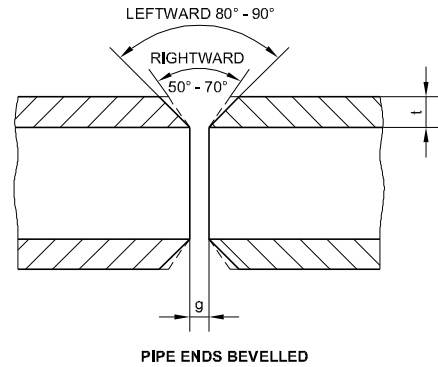

WLN124037


3 mm तथा कम भित्ति मोटाई (Wall thickness) की पाइपों के लिए किनारों को फाइल से बनाया जाता है। यदि दीवार की मोटाई 3 mm से अधिक हो तो बेवेलिंग गैस कटिंग से किया जाता है। Fig 8 तथा रूट फेस को फाइल / ग्राइडिंग से बनाया जाता है। (Fig 9)

Fig 8

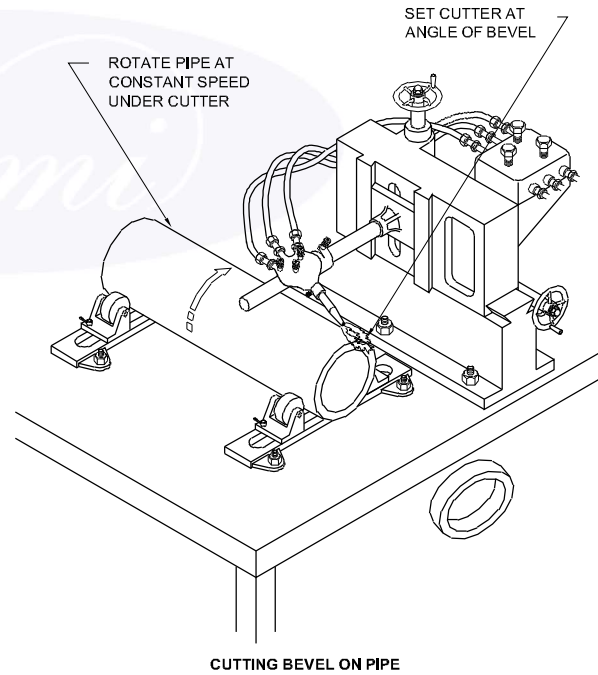

WLN124038





Fig 9

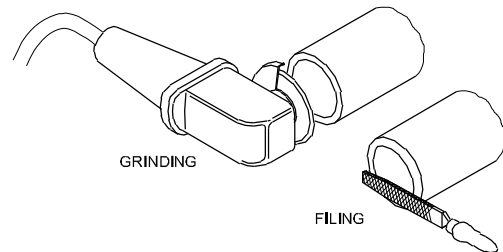

WLN124039

जैसे कि पाइपों को वेल्डन या तो पाइप को घुमाकर या स्थिर विधि से किया जाता है। इसलिए पाइप वेल्डन प्रक्रिया भी उचित अनुसार भिन्न होगी।

पाइप बट जोड़ों को वेल्ड करने के लिए उपयोग होने वाली विभिन्न विधियों को Fig 10 से Fig 13 में दर्शाये गये अनुसार 1G, 2G, 5G तथा 6G के जैसे नामित किया जाता है। इन स्थितियों को, पाइप अक्ष की स्थिति पर तथा क्या वेल्डन को, पाइप को घुमाकर या पाइप को स्थिर रखते हुए किया गया है, पर आधारित होती है।

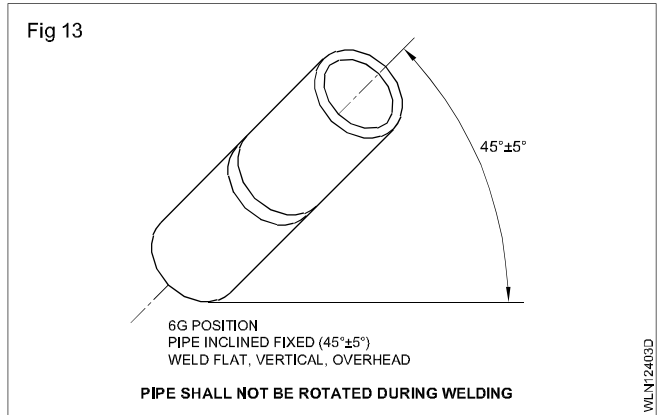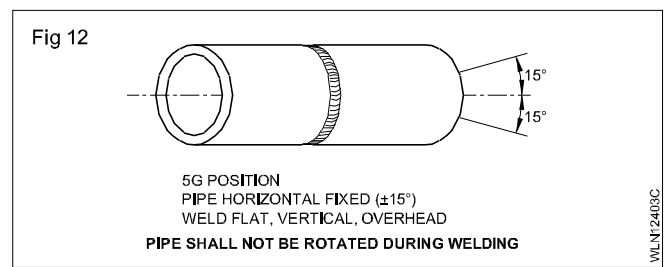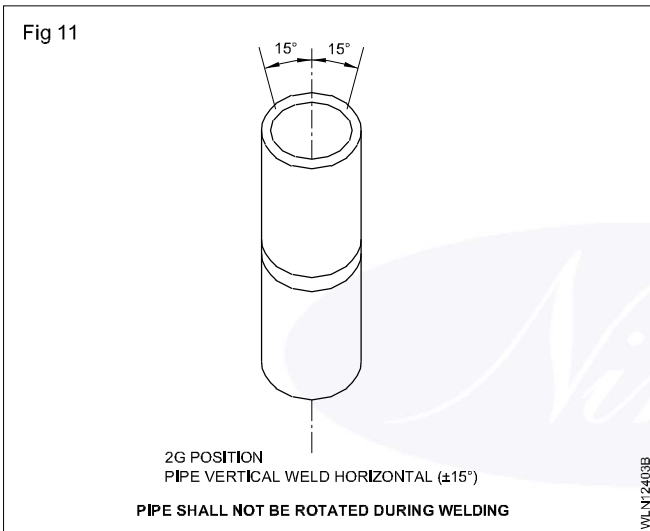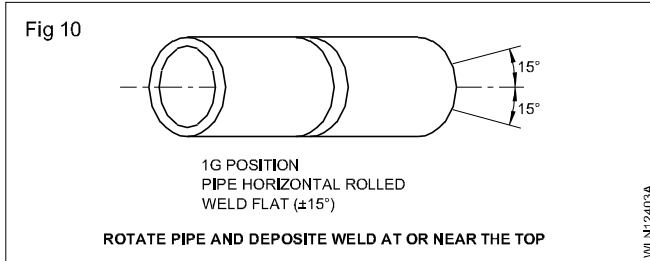

लेकिन गैस वेल्डन में केवल 1G, 2G तथा 5G स्थितियां ही केवल उपयोग होती है। 6G स्थिति वेल्डन, आर्क वेल्डन से की जाती है तथा यह पाइप वेल्डन में वेल्डर में कौशल क्षमता का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है।

घूर्णन विधि से पाइप वेल्डन (स्थिति 1G) (Pipe welding by rotation method) (Position 1G): पाइप घूर्णन के उपयोग से पाइपों के वेल्डन को विधि को Fig 4 में दर्शाया गया है। दो पाइपों को सफाई तथा किनारा बनाने के पश्चात् एंगल आयरन या चैनल पर उचित रूट गेप के साथ सेट किया जाता है। जिससे कि पाइपों के अक्षों, उचित रूप से एलाइनमेंट हो। फिर 120° अंतराल पर 3 स्थानों पर उन्हें टांक वेल्ड करें। (Fig 14 A)

टेबल

दीवाल की मोटाई (t)	पाइप का किनारा	वेल्डन तकनीक	मूल अंतराल (g)
3 mm या कम	वर्गाकार	बांये तरफ	2.5 - 3mm
5 mm या कम	वर्गाकार	दाये तरफ की सभी स्थितियां	2.5 - 3mm
3 - 5mm	बेवेल	बांये तरफ	1.5 - 2.5 mm
5 - 7mm	बेवेल	दाये तरफ की सभी स्थितियां	3 - 4mm

वेल्ड को 3 बजे स्थिति पर आरंभ करें तथा 12 बजे स्थिति पर पूर्ण करें। अब Fig 14 B में 1 की तरह अंकित पाइप जोड़ के प्रथम $\frac{1}{4}$ भाग को वेल्ड किया जाता है। पाइप को राइटवर्ड स्थिति में 90° से घुमाये जिससे कि पाइप की 12 बजे की स्थिति, 3 बजे की स्थिति पर आ जाये। पूर्व में वेल्डन भाग 1 में किये गये अनुसार Fig 14C में 2 के जैसे अंकित भाग को वेल्ड करें। अब पाइप को 90° से घुमाये तथा भाग 3 को वेल्ड करें। (Fig 14 D) भाग 3 के वेल्डन को पूर्ण होने पर, पाइप को 90° पर पुनः घुमाये जिस से कि भाग 4 को वेल्ड किया जा सके। (Fig 14 E) ब्लो पाइप / टॉर्च तथा पिलर राड की स्थिति, Fig 14 F में दर्शायी गयी है तथा ब्लो पाइप की वीविंग गति को Fig 14 G में टांके लगाना, Fig 15 तथा वेल्डन (Fig 16) के दोनों के दौरान एक की (Key) होल को लगातार बनाये रखना बहुत महत्वपूर्ण है।



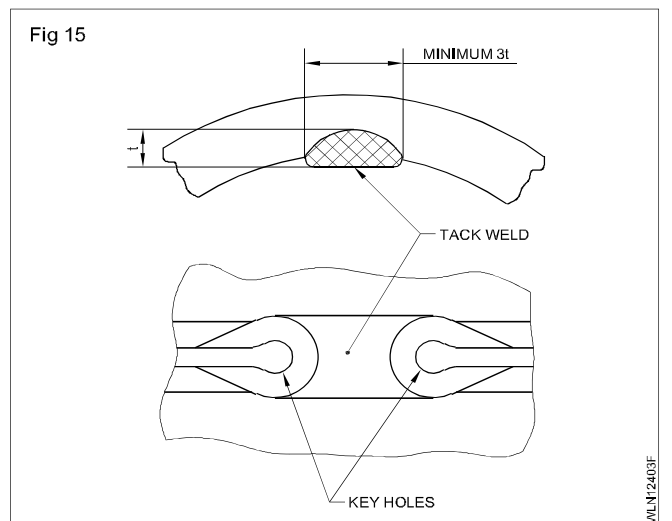


Fig 14

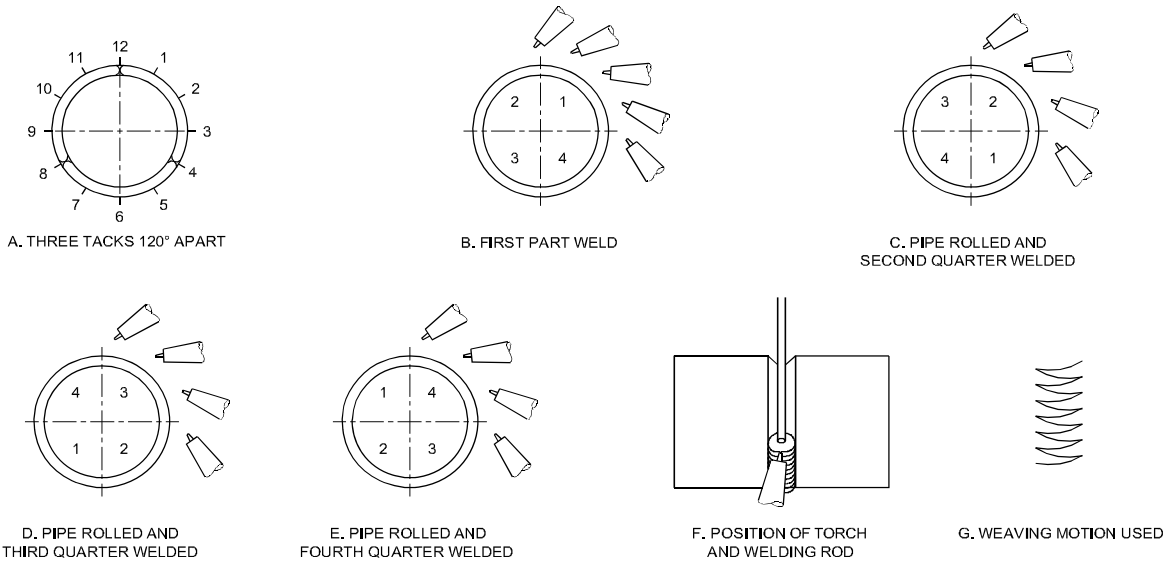

WLN/2403E

Fig 16

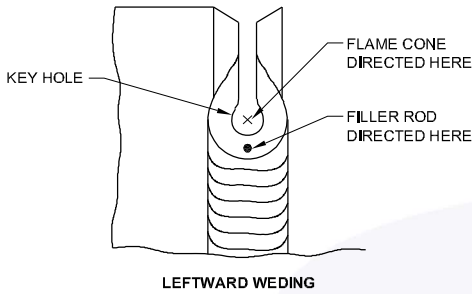

WLN/2403G

इस विधि में लेफ्टवर्ड तकनीक का उपयोग किया जाता है तथा धातु का डिपोजिट होना 3 बजे की स्थिति में लम्बवत् तथा 12 बजे की स्थिति में समतल में आरंभ होता है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे खण्डों को आरम्भ करते समय पूर्व के वेल्ड को उचित रूप से ओवर लेप करने के लिए सावधानी रखनी चाहिए।


स्थिर स्थिति में पाइप वेल्डिंग (स्थिति 5G) (Pipe welding in fixed position) (position 5G): वेल्डन के दौरान पाइप को घुमाये बिना पाइप लाइन की वेल्डन को फिक्स पोजीशन वेल्डिंग कहते हैं। (5 G) इस स्थिति में वेल्ड को, विभिन्न स्थितियाँ जैसे ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर तथा शिरोपरी स्थितियों में पाइप लाइन की स्थिति के अनुसार चलना होता है।

स्थिर स्थिति पाइप में वेल्डन में, वेल्डर को पाइप लाइन की स्थिति के अनुसार वेल्ड करना होता है।

इस प्रणाली में पूरक छड़ तथा ब्लो पाइप को किसी भी साइड पर नीचे से ऊपर की दिशा में चलाते हुए 6 बजे की स्थिति से आरंभ करते हुए तथा 12 बजे की स्थिति पर चलाते हुए वेल्डन करना चाहिए।

जैसा कि Fig 17 A, 17 B तथा 17 C में दर्शाया गया है। इसे चार चतुर्थांश विधि से भी वेल्ड किया जा सकता है। पहले ब्लो पाइप को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में चलाते हुए दो चतुर्थांश दूरी (परस्पर विपरीत) को वेल्ड करते हुये। (Fig 18 a तथा Fig 18 b) फिर नीचे की तरफ ऊपरी चतुर्थांश दूरी को वेल्ड करें। अंत में ओवरहेड स्थिति में निचली चतुर्थांश दूरी को वेल्ड करें। घड़ी का फलक तथा पाइप वेल्डन से उसका


Fig 17

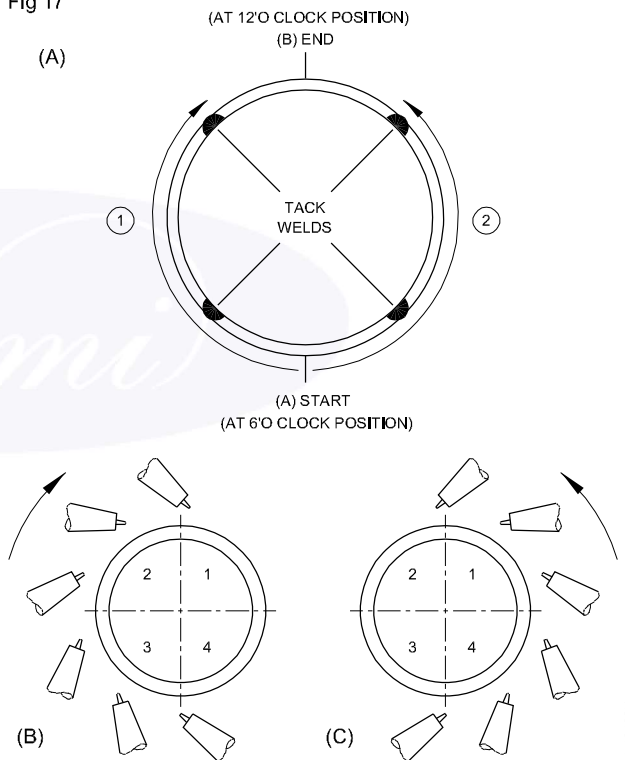

WLN/2403H

सम्बंध तथा विभिन्न ब्लो पाइपों तथा पूरक छड़ की स्थितियों को Fig 19 में दर्शाया गया है।

 2G स्थिति में पाइप वेल्डन (पाइप अक्ष ऊर्ध्वाधर है) (Pipe welding in 2G position (Pipe axis is vertical): पाइप टक्कर (butt) जोड़ में यदि पाइप की अक्ष ऊर्ध्वाधर हो तथा वेल्ड जोड़ क्षैतिज तल में हो तो इसे 2G स्थिति में पाइप वेल्डन कहते हैं। (Fig 20) यह स्थिर स्थिति वेल्डन है तथा ब्लो पाइप तथा पिलर रॉड को पाइप की सतह के चारों ओर चलाना होता है। ब्लो पाइप तथा पिलर रॉड की स्थिति Fig 20 में दी गयी है। वेल्ड धातु के झोल (sagging) को रोकने के लिए, ब्लो पाइप को Fig 21 में दर्शाये गये अनुसार गति दी जाती है तथा पिलर रॉड को मोल्टन पुल (pool) के ऊपरी अर्द्ध में प्रेषित किया जाता है।



A diagram showing a cable management sleeve being inserted into a hole in a cylindrical object, likely a cable tray or duct. The sleeve is shown as a separate component with a plug at one end, and the cable is shown entering the sleeve from the other end.

2G POSITION
SINGLE "V" GROOVE PIPE JOINT
(PIPE AXIS VERTICAL)

Diagram illustrating the blow-off operation on a pipe joint. The diagram shows a cross-section of a pipe with a joint. A dashed line indicates the "PIPE AXIS VERTICAL". A horizontal line indicates the "PIPE JOINT HORIZONTAL". The "ROOT GAP" is shown as the space between the pipe ends. Arrows indicate the "BLOW PIPE MOTION" (up and down) and the direction of the blow-off gas flow (outward from the joint).

- PIPE WELDING REQUIRES THE FILLER TO BE ADDED MAINLY IN THE TOP HALF OF THE POOL

Diagram illustrating the angular relationships and torch position during a circular welding process. The workpiece is a circle with points A through I marked along its circumference. The angles between the torch and the rod are indicated at various points:

- At point A: 45°
- At point B: $22.1/2^\circ$
- At point C: 45°
- At point D: 90°
- At point E: 90°
- At point F: 90°
- At point G: 90°
- At point H: 90°
- At point I: 90°

Additional angular measurements shown on the right side of the circle:

- From the vertical line to point A: 45°
- From the vertical line to point B: $22.1/2^\circ$
- From the vertical line to point C: 45°
- From the vertical line to point D: 45°
- From the vertical line to point E: 90°
- From the vertical line to point F: 90°
- From the vertical line to point G: 90°
- From the vertical line to point H: 90°
- From the vertical line to point I: 90°

Torch position and angle changes are noted:

- TORCH INVERTED UP TO POINT E
- ANGLE BETWEEN TORCH AND ROD INCREASED AT C

VARIOUS BLOW PIPE & FILLER ROD POSITIONS

प्लेट वेल्डन तथा पाइप वेल्डन के बीच अंतर (Difference between plate welding and pipe welding)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- प्लेट वेल्डन के बारे में बता सकेंगे
- पाइप वेल्डन का वर्णन कर सकेंगे
- प्लेट वेल्डन तथा पाइप वेल्डन के बीच अन्तर बता सकेंगे।

प्लेट वेल्डन (Plate welding): प्लेट वेल्डन एक फ्यूजन वेल्डन प्रक्रम होता है। ऑक्सीजन/ वायु तथा इर्धन गैस के दहन का प्रयोग करते हुए यह प्लेट धातुओं को जोड़ता है। तीव्र ताप जो उत्पन्न किया जाता है, सामान्यतः एक फिलर मेटल की सहायता से वेल्ड किए जाने वाले भागों के किनारों के साथ गलित तथा संगलित करता है।

गैस के द्वारा प्लेट वेल्डन दो विधि से की जाती है। एक है लेफ्टवर्ड वेल्डन तथा दूसरा है राइटवर्ड वेल्डन।

वेल्डन की सभी स्थितियों के लिए सब- स्थिति राइटवर्ड वेल्डन विधि का प्रयोग किया जाता है। (Fig 1) ज्वाला तथा फिलर मेटल द्वारा चले पथ (travelled path) में वेल्डन स्थितियों के साथ विभिन्नता होती है। जिन कोणों पर ज्वाला तथा फिलर मेटल रखे जाते हैं उनमें भी अंतर होता है।

धातु की मोटाई तथा संबंधित तकनीक

स्थिति	सामग्री मोटाई का परास	विधि
सपाट	5 mm से अधिक नहीं 5 mm से अधिक	लेफ्टवर्ड / राइटवर्ड
क्षैतिज - ऊर्ध्वाधर	1 mm से 5 mm तक 5 mm तथा ऊपर	लेफ्टवर्ड / सब स्थिति / राइटवर्ड
ऊर्ध्वाधर (एक प्रचालक)	1 mm से 5 mm तक 5 mm से ऊपर	लेफ्टवर्ड / सब स्थिति / राइटवर्ड
ऊर्ध्वाधर (दो प्रचालन - तकनीक)	5 mm तथा ऊपर	राइटवर्ड
शिरोपरि	1 mm से 5 mm तक 5 mm तथा ऊपर	लेफ्टवर्ड / सब स्थिति / राइटवर्ड


पाइप वेल्डन (Pipe welding): एक मृदु स्टील पाइप की परिधि का वेल्डन करते समय, वेल्डन के बिन्दु पर पाइप की स्पर्शज्या के संबंध में ब्लो पाइप तथा दण्ड के कोण दिए जाते हैं।

जोड़ के तल के संबंध में वेल्डन स्थिति देखी जा सकती है।

प्रयुक्त तकनीक निम्नलिखित पर निर्भर करेगी :

- पाइप वाल थिकनेस
- वेल्डन स्थितियां
- क्या पाइप स्थिर है या घुमाया जा सकता है।

Fig 1

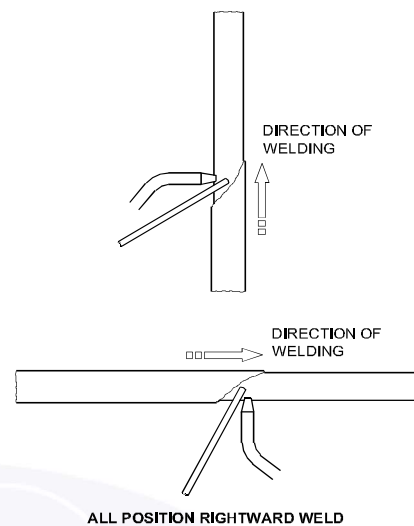



जब पाइप स्थिर हो तो निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

स्थिति	विधि
पाइप के शीर्ष पर, समाट स्थिति	लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड
जब दोनों पाइप अक्ष क्षैतिज स्थिति में हो, शाखा पर सैट के फ्लैंक पर सपाट स्थिति	लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड
पाइप के ऊर्ध्वाधर पार्श्वों के साथ वेल्ड बनाया जाता है	लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड या सभी स्थिति राइटवर्ड
पाइप के तल पर वेल्ड ओवर हेड स्थिति में बनाया जाता है	लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड या सभी स्थिति राइटवर्ड

पाइपों को वेल्डन करते समय प्लेटों के स्थानिक वेल्डन के लिए प्रयुक्त तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है।

5 mm तक पतली दीवार वाली पाइपों के लिए, किसी भी स्थिति में वामावर्त तकनीक का प्रयोग किया जाता है। (Fig 2)



लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड या सब-स्थिति राइटवर्ड तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो 5 mm तथा ऊपर के अर्ध काटों के लिए उपयुक्त है। (Fig 3)

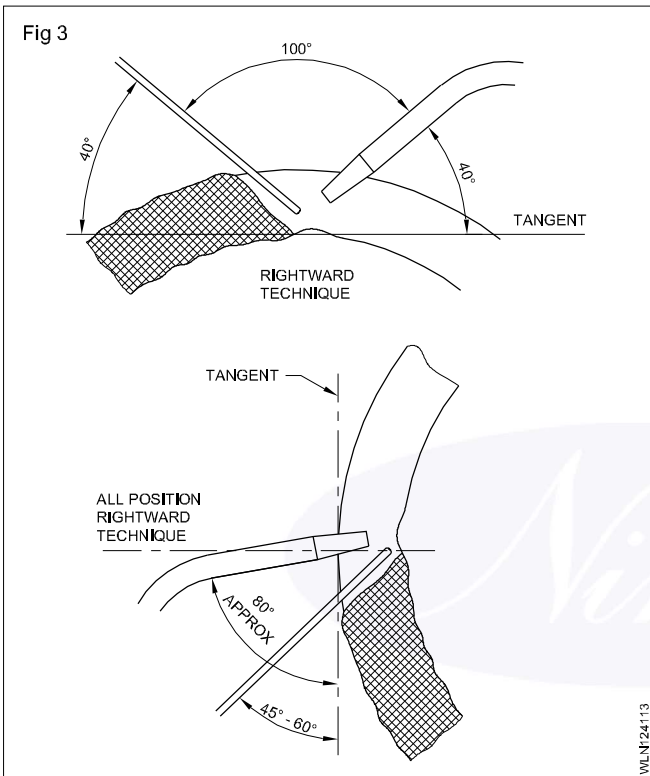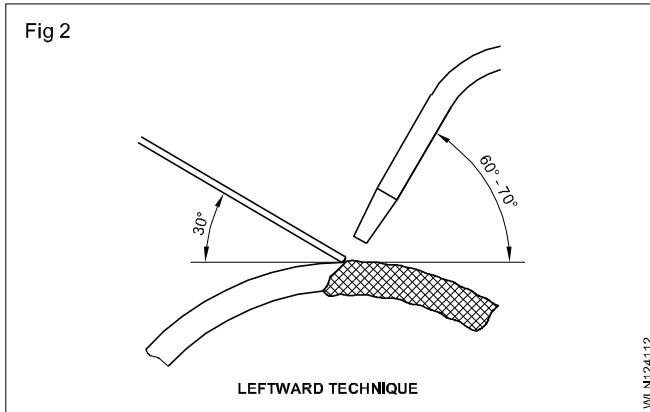

प्लेट वेल्डन तथा पाइप वेल्डन के बीच अन्तर (Differences between plate welding and pipe welding)

प्लेट वेल्डन में किसी भी समय कुल वेल्डन रेखा देखी जा सकती है। पाइप वेल्डन में किसी भी समय वेल्डन रेखा का केवल एक ही भाग देखा जा सकता है।

प्लेट वेल्डन में, वेल्डन सामान्यतः एक ही स्थिति में की जाती है। पाइप वेल्डन में, वेल्डन एक ही स्थिति में किया जा सकता है जबकि इसको घुमया जा सकता है। (Fig 4) अन्यथा पाइप में सब-स्थिति वेल्डन किया जा सकता है जब पाइप स्थिर स्थिति में हों। (Fig 6) कई बार पाइप स्थिर स्थिति में हो सकता है तथा केवल एक स्थिति में वेल्डन किया जा सकता है जैसे 2G स्थिति। (Fig 5)

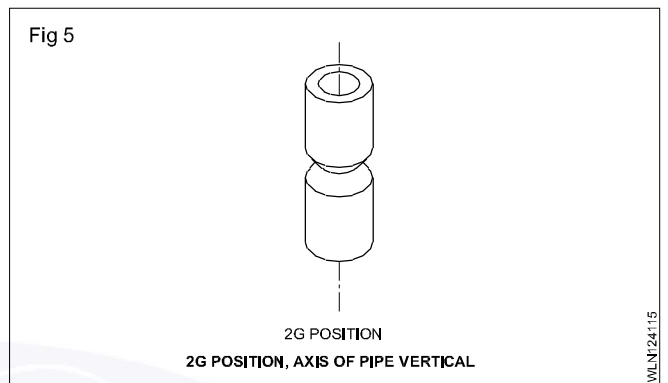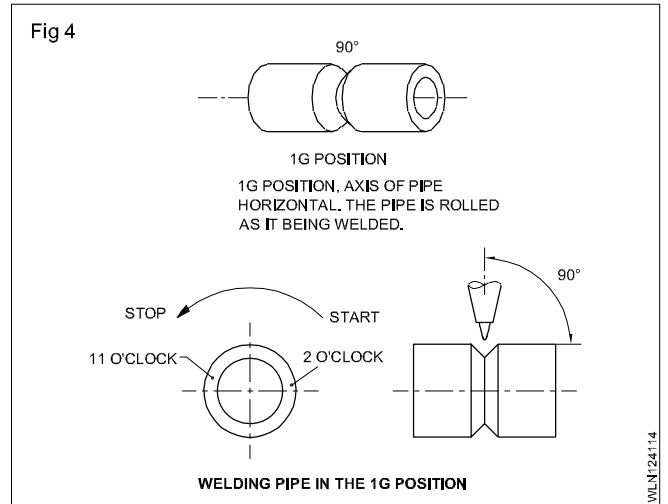

प्लेट वेल्डन में, जब आवश्यकता हो सीलिंग (sealing) रन सरलता से डिपोजिट की जा सकती है। पाइप वेल्डन में छोटे पाइपों में सीलिंग रन डिपोजिट नहीं की जा सकती। सीलिंग रन केवल तब ही डिपोजिट की जा सकती है जब पाइप का व्यास इतना बड़ा हो कि वेल्डन उसमें प्रवेश हो सके।

प्लेट वेल्डन में distortion की संभावना अधिक होती है। पाइप वेल्डन में distortion की संभावना कम होती है।

प्लेट वेल्डन में टिप ट्रेवल तथा हैण्ड ट्रेवल समान होगा जबकि पाइप वेल्डन में टिप ट्रेवल कम तथा हैण्ड ट्रेवल अधिक होगा।

