

## वेल्ड का निरीक्षण-दृष्टिकोण निरीक्षण (Inspection of weld (NDT) - Visual inspection)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- वेल्ड का निरीक्षण और परिक्षण का वर्णन करो
- दृष्टि निरीक्षण के विभिन्न चरणों का वर्णन करो
- दृष्टि निरीक्षण के जांच बिन्दुओं के बारे बताएं
- वेल्ड के निरीक्षण के प्रकार बताओं।

**निरीक्षण की आवश्यकता (Necessity of inspection):** निरीक्षण का उद्देश्य वेल्ड के दोष के प्रकार मजबूती तथा जोड़ गुणवत्ता तथा कारीगरी की गुणवत्ता का पता लगाना तथा निर्धारित करना है

### परीक्षणों के प्रकार (Types of tests)

- अविनाशात्मक टेस्ट (NDT)
- विनाशात्मक टेस्ट
- अर्ध विनाशात्मक टेस्ट

वेल्ड की नष्ट किए बिना वेल्ड की गुणवत्ता या तोड़े फोड़े बिना या जॉन तोड़ बिना उसके टेस्ट किए जाते हैं उसे अविनाशात्मक टेस्ट (NDT) कहते हैं। इस टेस्ट के फायदा जॉब को उपयोग में लाया जा सकता है। जब को काटने और नष्ट करते हुए या जिस प्रकार के टेस्ट में जॉन नष्ट हो जाए उसे विनाशात्मक टेस्ट कहते हैं।

अर्ध विनाशात्मक टेस्ट इस प्रकार के टेस्ट में जॉब को थोड़े- थोड़े भाग में काटा जाता है जिससे उसका टेस्ट किया जा सके इसमें जॉन को ग्राइडिंग डिलिंग या फाईलिंग द्वारा टेस्ट किया जाता है इस विधि में खर्च भी अधिक नहीं होता है इस टेस्ट के बाद जॉब को दौरान से उपयोग में लाया जा सकता है।

**दृष्टिगत निरीक्षण (अविनाशात्मक टेस्ट) Visual inspection (non-destructive test) :** में बाहरी दोष को जानने के लिए बहुत ही सरल और सस्ते औजारों और गेजों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में खर्च भी अधिक नहीं होता है। इस विधि में दोष का पता लगाने के लिए मैग्नीफाईंग ग्लास, स्टील रूल, ट्राई स्कावयर और फील्ड गेजो का प्रयोग किया जाता है दृष्टिकोण निरीक्षण के मुख्यतः तीन प्रकार हैं:

- वेल्डिंग के पहले (before welding)
- वेल्डिंग समाप्त होने के बाद (during welding)
- वेल्डिंग के समय (after welding)

### वेल्डिंग से पहले दृष्टि निरीक्षण (Visual inspection before welding)

इस टेस्ट में वेल्डर की योग्यता और उसे इलेक्ट्रोड का चुनाव और वेल्डिंग मशीन की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए।

निम्न कारकों को सुनिश्चित करो।

वेल्ड की जाने वाली धातु की वेल्डएबिलिटी

सामग्री जिसे वेल्ड करना है उसमें वेल्डिंग करने की योग्य गुणवत्ता होना चाहिए।

प्लेट की मोटाई के अनुसार वेल्डिंग के लिए किनारों को सही तरीके से तैयार करना चाहिए।

धातु की सही रूप से सफाई।

रूट गैप का सही से चुनाव।

विरूपण को नियंत्रण करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया।


गैस ब्लो पाइप नोजल तथा फिलर रॉड, फ्लक्स तथा ज्वाला का उचित चयन।

DC वेल्डिंग से इलेक्ट्रोड का पोलोरिटी का चुनाव।


केवल कैनक्शन की अच्छे से जांच करना।

इलेक्ट्रोड के साइज और वेल्डिंग पोजीशन के अनुसार करंट का चुनाव।

Whether any jigs and fixtures are necessary to ensure proper alignment. (Fig 1)

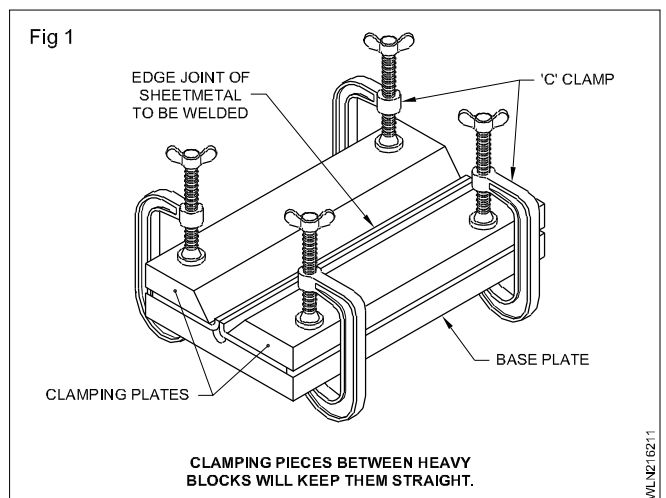

इलेक्ट्रोड के भंडारण और सुखाने के लिए इलेक्ट्रोड औवन का प्रयोग करना (Fig 2)

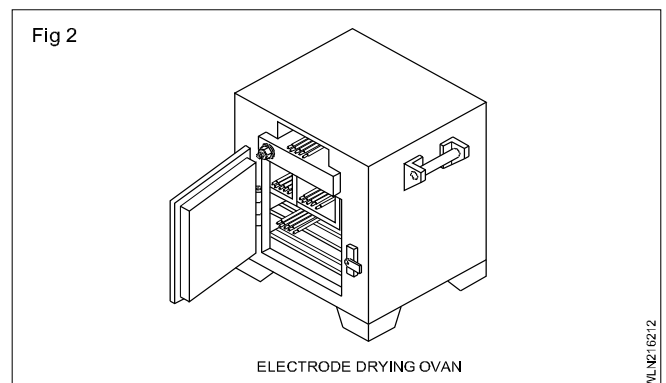

## वेल्लिंग करते समय निरीक्षण (Visual inspection during welding)


निम्न पाइंट को जाँचो।

वेल्ड जमा का अनुक्रम का अध्ययन।


मल्टी रन वेल्लिंग में दूसरा रन वेल्ड करने के पहले परिक्षण करो हर एक वेल्ड अच्छी तरह से साफ किये है।

निम्न कारकों को सुनिश्चित करो।

**गाइडेड बेन्ड टेस्ट (Guided bend test) :** गाइडेड बेन्ड टेस्ट है जिसमें (Fig 3) के रूप में नमूना दर्शाया गया है।


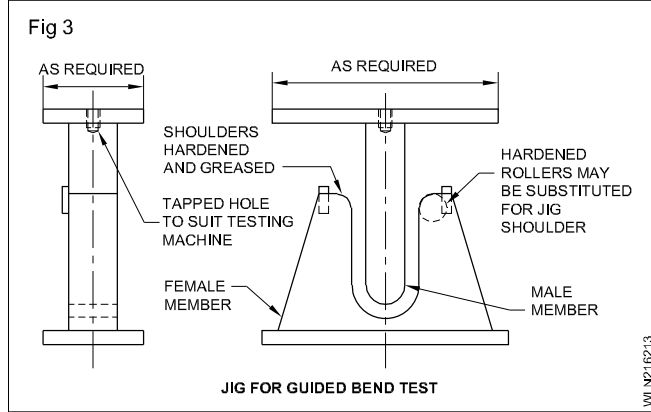


इसके लिए दो प्रकार के नमूने तैयार किये जाते हैं- फेस बेन्ड के लिए एक और दूसरा रूट वेल्ड के लिए Fig 4 यह परिक्षण एक प्लेट में एक बट संयुक्त में बेन्ड धातु का तन्यता को मापता है। यह परिक्षण अधिकांश वेल्ड दोषों को काफी सटीक रूप से दिखाता है और बहुत तेज है। एक सेम्पल नमूना को विनाशत्मक पर परिक्षण किया जाता है, इनको निर्धारित करने के लिए (a) वेल्ड का भौतिक स्थिति और बेन्ड प्रक्रिया पर जाँच कर सकते हैं और (b) वेल्डर की क्षमता।

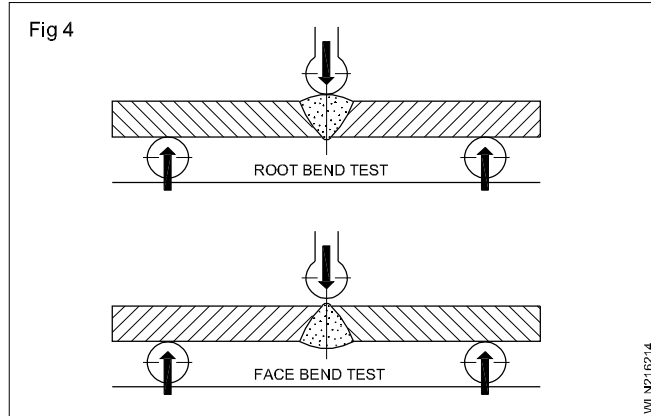

**इम्पैक्ट परीक्षण (Impact test) :** इम्पैक्ट मानें किसी वस्तु पर अचानक बल का प्रयोग करना चाहिए। वेल्ड के इम्पैक्ट परिक्षण में टेस्ट प्लेट से टेस्ट नमूना तैयार किया जाना है। Fig 4 में दर्शाया जैसा आगे V नॉच के लिए मशीनड करना है। यह परीक्षण नमूना (Fig 5) 10 mm वर्ग अनुभाग के साथ चार्पी V इम्पैक्ट परिक्षण के लिए उपयोग करते हैं और एक 11 mm व्यास परिपत्र अनुप्रस्थ काट, इजोड इम्पैक्ट परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं। Fig 6 इम्पैक्ट परिक्षण मशीन को दर्शाता है।


इम्पैक्ट परिक्षण का उपयोग इन वेल्डेड उत्पादों में वेल्ड और आधार धातुओं के इम्पैक्ट मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग

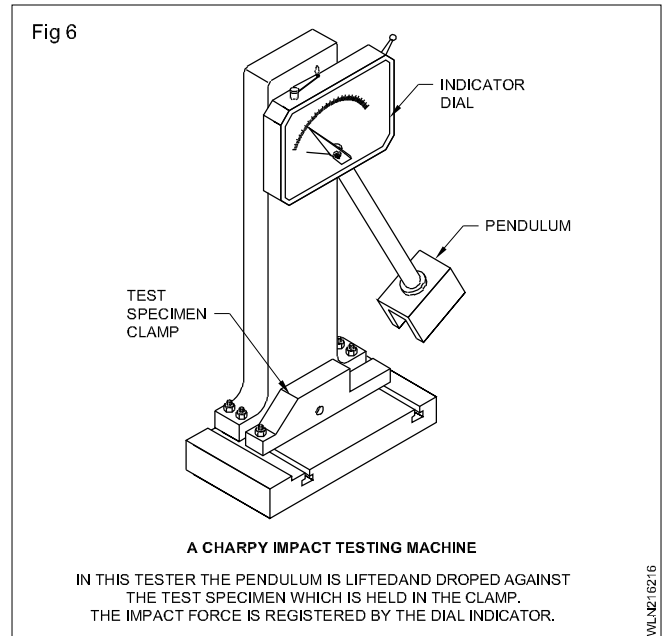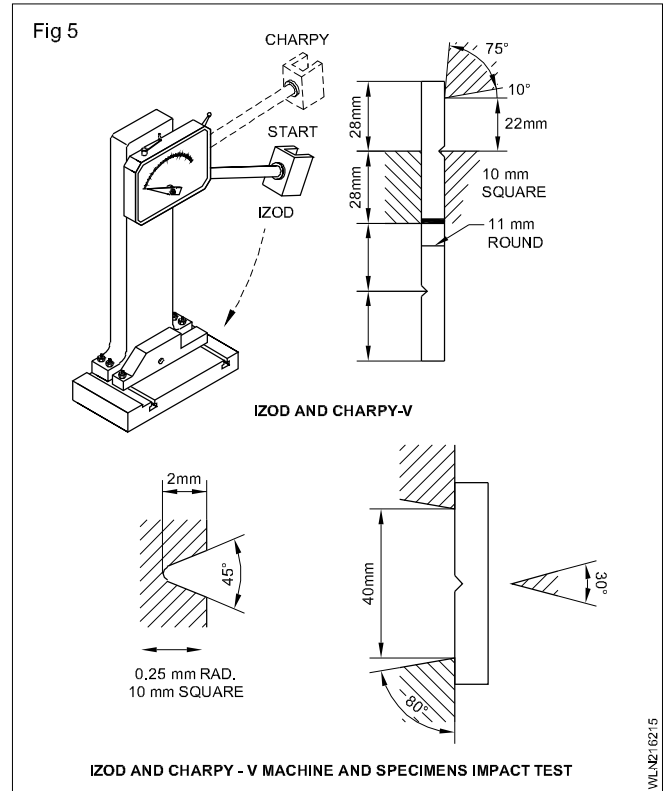

निम्न तापमान - 40°C तक किया जाता है, जो गतिशील लोडिंग पर अधीन है।

**फटीक परीक्षण (Fatigue test) :** जब किसी वेल्ड जॉइंट को दाब और बल प्रक्रिया की अधीन किया गया है। वह अणुओं की फटीग के कारण विफल हो सकता है। इस मामले में प्रक्रियाओं जो लागू किया गया है अधिकतम तनाव में वृद्धि है, शून्य को घटता है, अधिकतम संपीडन में वृद्धि, शून्य को घटता है। यह साइकल को दोहराया जाएगा, जो संयुक्त में फटींग उत्पन्न करेगा जो अपनी अधिकतम तनाव और संपीडन ताकत की तुलना में बहुत कम भार विफल हो जाएगा।

वेल्डेड संयुक्त का फटिंग का प्रतिरोध को परिक्षण किया जाता है, वेल्डेड नमूने को चक्र में पकड़कर और उसे एक आवश्यक गति में घुमाया जाता है, दूसरी छोर में एक भार को लटकाया गया है, जैसे Fig 7 में दर्शाया जैसे। फटिंग परीक्षण वेल्डेड शाफ्ट्स, केन्द्रों और अन्य घुमते भागों के साथ परिक्षण करते समय बहुत उपयोगी है जो भिन्न परिवर्तनशील भारों के अधीन है।



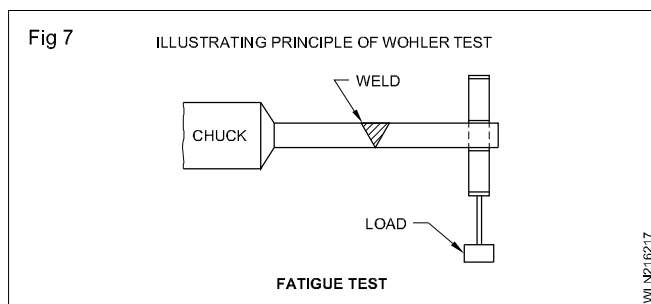


## मापन गेजस (Measuring gauges)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- वेल्ड पर सतह दोषों का वर्णन करो
- मापन गेजों के बारे समझाए
- गेजों की प्रकार का व्याख्या करो।


वेल्डिंग के बाद परीक्षण (Inspection after welding) : वेल्ड के आसपास सतह दोषों जैसे दरारों (अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ) (Fig 1), अंडरकट (Fig 2), ओवरलेप (Fig 3), सम्मोच की अत्यधिक उत्तलता, रन और पेनिट्रेशन का वेल्ड सतह चिकनाई, विरूपण का नियंत्रण, अधूरा क्रेटर इन सभी का निरीक्षण करना पड़ेगा।

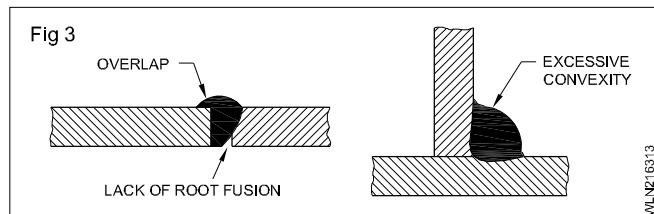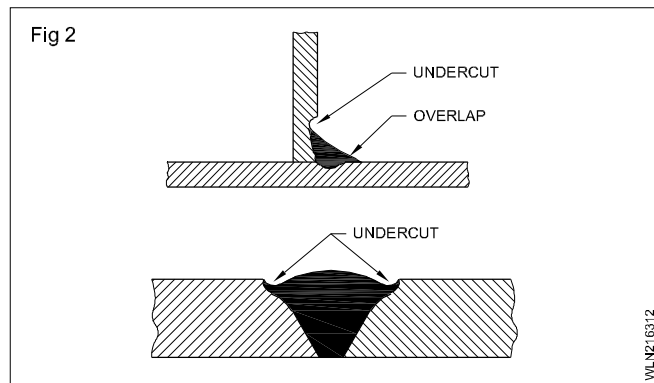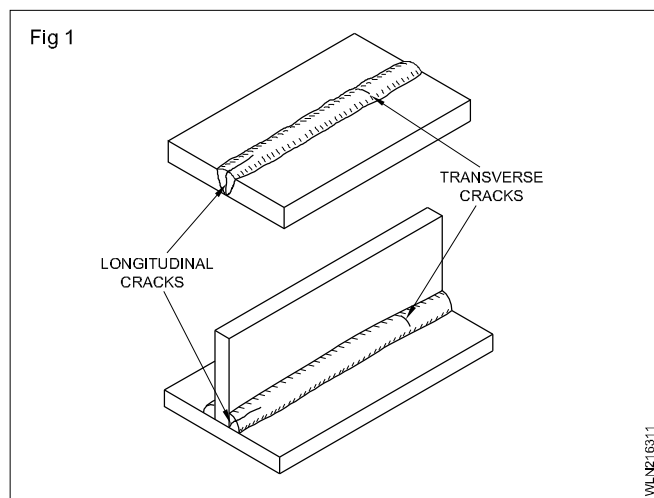

सतह केविटि और स्लेग समावशन से मुक्त। (Fig 4) एकल या अनेक रन का जमा करना।


बट वेल्ड में पैठ बीड।

वेल्ड धातु का गुणवत्ता।


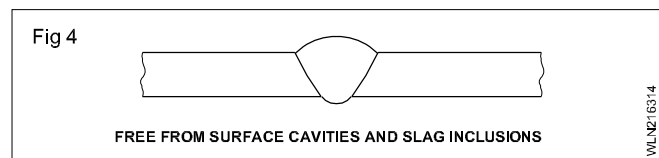







निरीक्षण के लिए उपयोग किये गये मापन गेजस (Measuring gauges used for inspection)

सम्मोच को टेम्पलेट का उपयोग करके जाँच कर सकते हैं। (Fig 5)

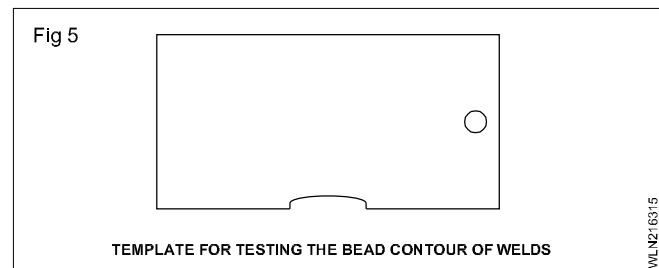

फिलेट वेल्ड में उत्तलता, और अवलता का मापन और वेल्ड की सम्मोच को जाँचने के लिए गेजों का उपयोग करो। (Figs 6 से 12)

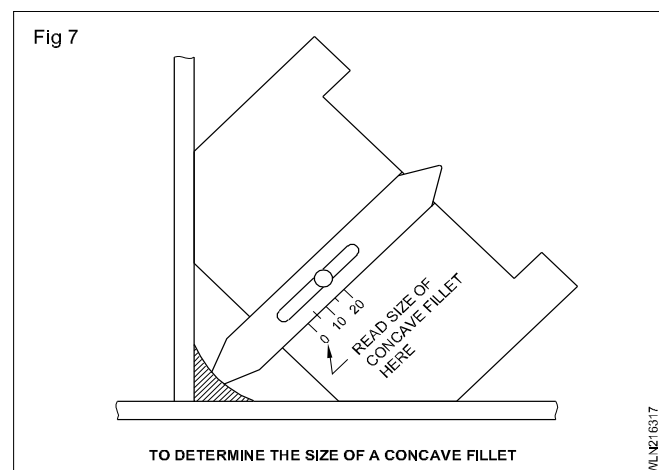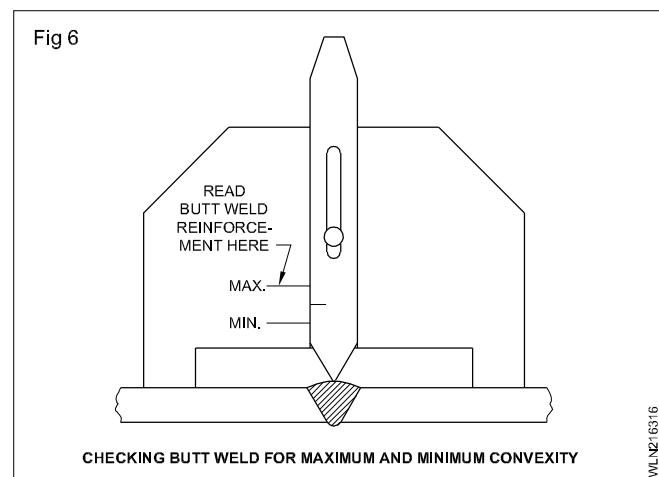

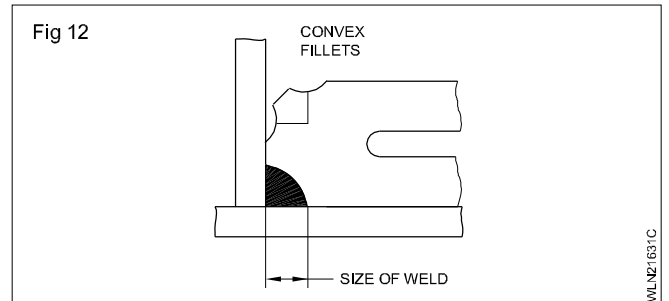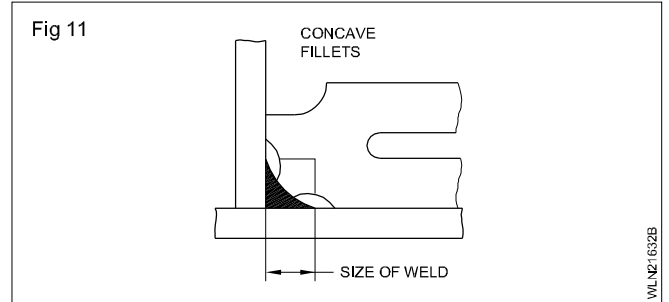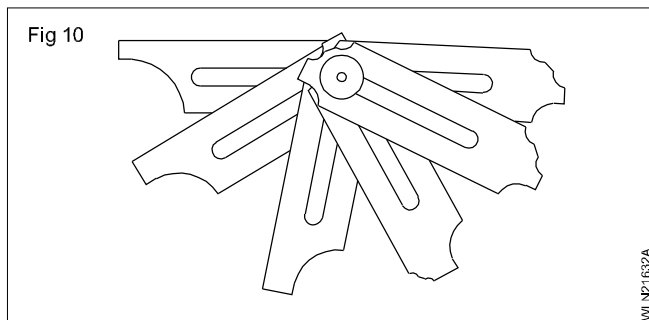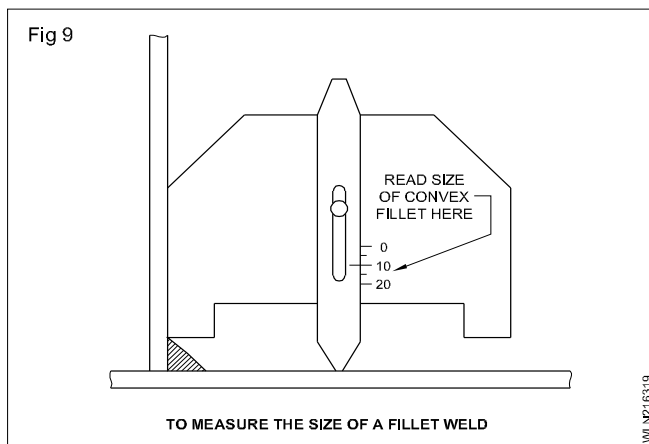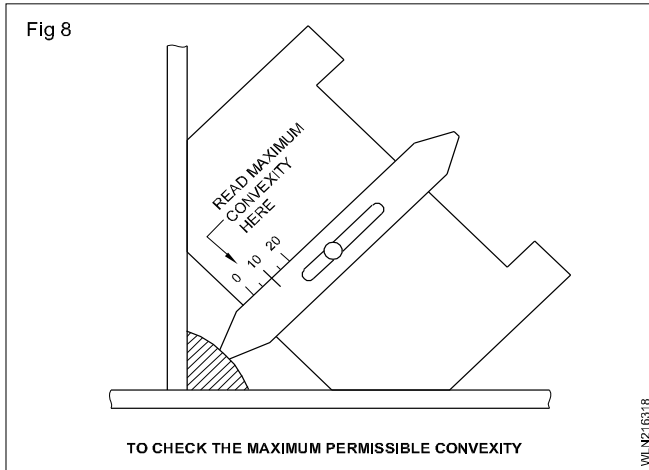

## अविनाशात्मक परीक्षण की विधियाँ (Methods of non-destructive tests)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- अविनाशात्मक परीक्षण की विधियों के बारे में बताएं
- सामान्य अविनाशात्मक परीक्षण विधियों का प्रयोग बताएं
- विशेष अविनाशात्मक परीक्षण का प्रयोग बताएं।

अविनाशात्मक विधियों को सामान्य अविनाशात्मक विधियों सामान्य अविनाशात्मक को निम्न रूप में बांटा गया है।

### सामान्य अविनाशात्मक टेस्ट (Common non-destructive testing)

- दृष्टिकोण जांच
- रिसाव और प्रेशर टेस्ट
- स्टैटोस्कोपिक टेस्ट

### विशेष अविनाशात्मक टेस्ट (Special non-destructive tests)

- मैगनेटिक टेस्ट
- तरल पैनीट्रेंट टेस्ट
- रेडियोग्राफी टेस्ट
- गामा रे टेस्ट
- अल्ट्रासोनिक टेस्ट

**दृष्टिगत जांच (Visual inspection) :** दृष्टिकोण जांच बहुत की सरल तेज और क़िफ़ायती है इस जांच में वेल्ड दोषों का पता लगाने के लिए नगी आखों से तथा मेगनीफ़ाईंग ग़लास का प्रयोग किया जाता है इस टेस्ट में निम्न लिखित दोषों का पता लगया जाता है।

- छिद्रालता
- सतह दोषों जैसे सतह दरार, बाहरी धातुमल अंतर्विष्ट, ओवरलेप, स्पैटर्स, आपूर्ति गढ़वा असंरेखण, विरूपणता आदि
- अंडरकट
- अनुचित प्रोफ़ाइल और आयामों की सटीकता
- अपर्याप्त वेल्ड उपस्थिति
- अपूर्ण प्रवेश।

**रिसाव या दबाव परीक्षण (Leak or pressure test) :** यह परीक्षण वेल्ड दबाव वेसलस, टैंक और पाइपलाइनों को परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर रिसाव है उसको निर्धारण करने के लिए। वेल्ड वेजल उसकी सभी आउटलेट को बंद करने के बाद उसे पानी, हवा, या मिट्टी का तेल का उपयोग करके उसे आंतरिक दबाव के अधीन करते हैं। आंतरिक दबाव, वर्किंग दबाव पर निर्भर करना पड़ता है, जिसे वेल्ड जाइंट को सहना पड़ता है। आंतरिक दबाव को वर्किंग दबाव से दुगुना करना पड़ता है। वेल्ड को इस तरफ परीक्षण करना पड़ता है।

- 1 गेज में दबाव को आंतरिक दबाव देने के बाद तुरंत नोट करना पड़ेगा और 12 से 24 घंटे होल्डिंग समय के बाद नोट करना पड़ेगा अगर दबाव घटेगा वह रिसाव का सूचित करना है।
- 2 वेसल में हवा दबाव उत्पन्न करने के बाद, वेल्ड सीम में साबुन का घोल लगाये और बहुत ध्यान से निरीक्षण कीजिए बुलबुले जो रिसाव को संकेत करता है।


**स्टैथोस्कोपिक टेस्ट (Stethoscopic (sound) test) :** इस परीक्षण का सिद्धांत है कि जब एक दोष मुक्त वेल्ड धातु को हथौड़ा से आहिस्ता से मारने के अगर एक अच्छा गूंजनेवाला ध्वनि सुनाई देता है और अगर वेल्ड धातु में दोष है तो एक सपाट ध्वनि देती है।

ध्वनि को आर्वधन और पहचानने के लिए डाक्टर का स्टेथोस्कोप या हथौड़ा का इस्तेमाल करते हैं।

इस पद्धति का प्रयोग करके संरचना वेल्ड और दबाव वेसल में वेल्ड को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।



**रेडियोग्राफिक टेस्ट (Radiographic test) :** इस परीक्षण को X-ray या गामा रे परीक्षण भी कहते हैं।

**X- रे टेस्ट (X-ray test) :** इस प्रकार के टेस्ट में वेल्ड के अन्तरिक फोटो लिए जाते हैं। परीक्षण नमूने को एक्स रे युनिट तथा फिल्म के बीच रखा जाता है (Fig 1) फिर एक्स रे गुजारी जाती है। अगर कुछ छुपा दोष है तो उसे फिल्म को डेवलेप करने के बाद देख सकते हैं। यदि छुपा हुआ दोष है तो उसे अच्छे से देखा जा सकता है इस प्रकार के दोष ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मनुष्य के शरीर की टुटी हडियां दिखाई देती हैं। X- रे फिल्म के नीचे लेड शीट रखा जाता है ताकि X- रे परीक्षण मशीन से आगे के प्रवाह को रोकने के लिए।

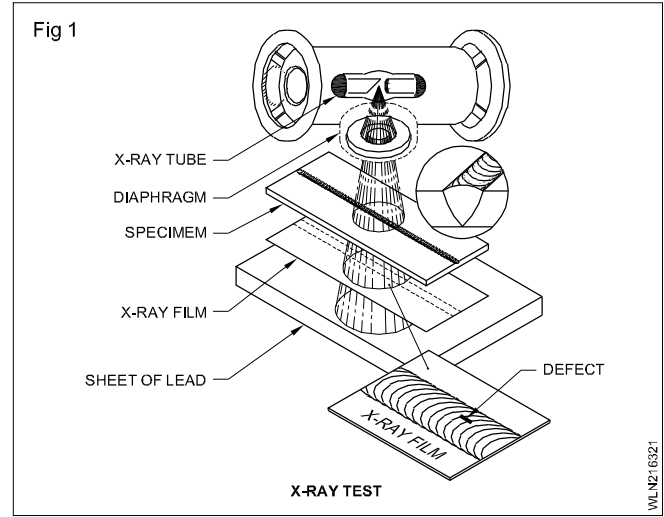


**गामा रे परीक्षण (Gamma ray test) :** रेडियम या रेडियम काम्पाउंड जैसे कोबाल्ट 60 आदि द्वारा दी गई छोटी अदृश्य किरणों को गामा रे कहते हैं। X- रे की तुलना यह किरणों को भेदना और इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ है पोर्टेबिलिटी इस परीक्षण को करते हैं जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है। इसका प्रयोग अधिक उच्च गुण जाब जैसे बाइलरों और उच्च दाब के बेसलों और पेन्टाक पाइप और न्यूक्लियर वेसल्स में करते हैं।


**चुम्बकीय कण टेस्ट (Magnetic particle test) :** फेरस धातु में धातु की सतह 6 mm तक की गहराई तथापृष्ठ दोषों का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है इस टेस्ट में लौहें का पाउडर की तरल रूप में पहले जाब पर लगा जाता है फिर उसे जाँब को चुम्बकीय किया जाता है और दोष के किनारों पर लौहें के कण इकट्ठा हो जाते हैं, फिर इन्हें खांचा या दरार को नगी आखों से देखा जा सकता है (Figs 2 & 3)

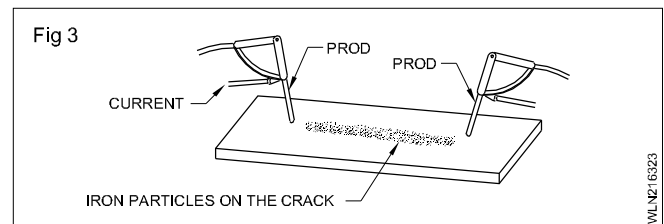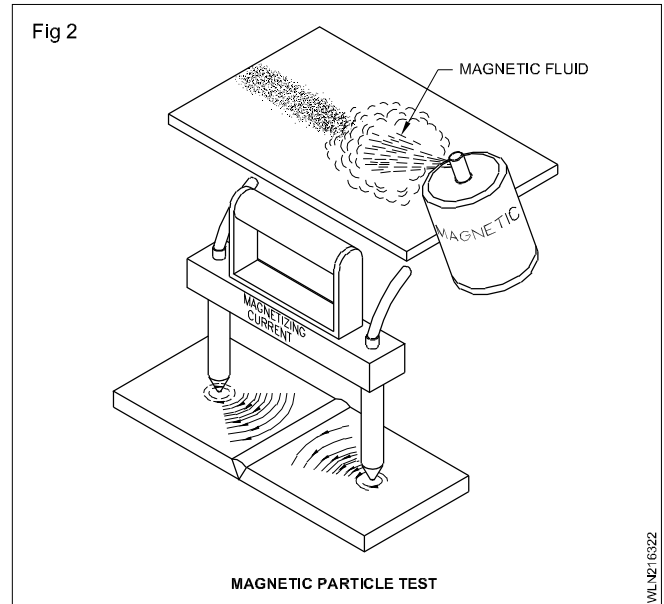

**तरल प्ेनीट्रेशन टेस्ट (Liquid penetrant test) :** इस टेस्ट में दरारों का ढेक करने के लिए रंगीन तरल डाइयां और फलोरेसेंट ड्रव प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग धातुओं प्लास्टिक सीरामिक्स कांच तथा प्लास्टिक में सरफेस दोषों को ढेक करने के लिए जाता है। ढेक करने के लिए रंगीन डाई के ढोल को ढो लिया जाता है इसके बाद सुखने देते हैं। इसके बाद वेल्ड सतह पर लगाया जाता है और रंगीन डाई ढाक के ढोल के साथ लगती है वहां पड़ी दरार का पता ढल जाता है जिसे हम सामान्य रोशनी में देख सकते हैं। (Fig 4)


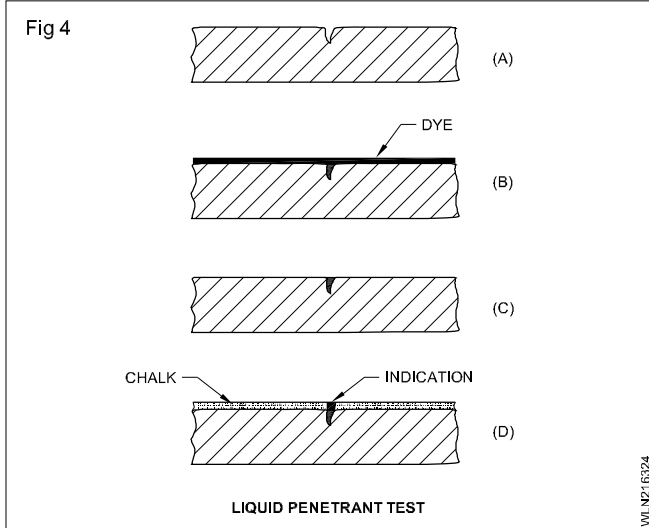


**अल्ट्रासोनिक टेस्ट (Ultrasonic test) :** इस टेस्ट में उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट में टेलिविजन की पिक्चर टयुब जैसी कैथोड टयुब प्रयोग की जाती है। ध्वनि उत्पन्न करने वाला ट्रांसमीटर जॉब के उपर रखा जाता है तथा उसके साथ लगी स्क्रीन पर ध्वनि तरंगों को आसानी से देखा जा सकता है। (Fig 5)

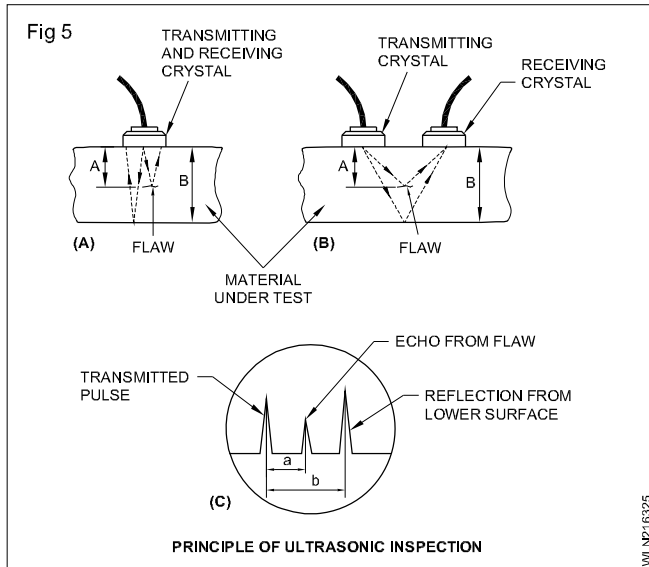


**गाइडेड बेंड टेस्ट (Guided bend test) :** गाइडेड बेंड टेस्ट है जिसमें के रूप में नमूना दर्शाया गया है। (Fig 6)

इसके लिए दो प्रकार के नमूने तैयार किये जाते हैं- फेस वेल्ड के लिए एक और दूसरा रूट वेल्ड के लिए। Fig 7 यह परीक्षण एक प्लेट में एक बट संयुक्त में वेल्ड धातु का तन्तुता को मापता है। यह परीक्षण अधिकांश वेल्ड दोषों को काफी सटीक रूप से दिखाता है और बहुत तेज है। एक सेम्पल नमूना

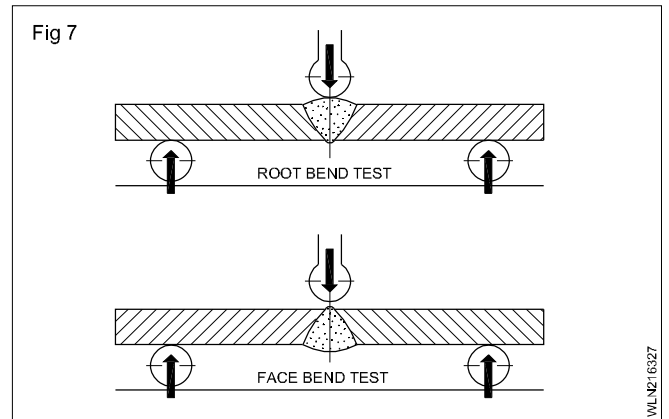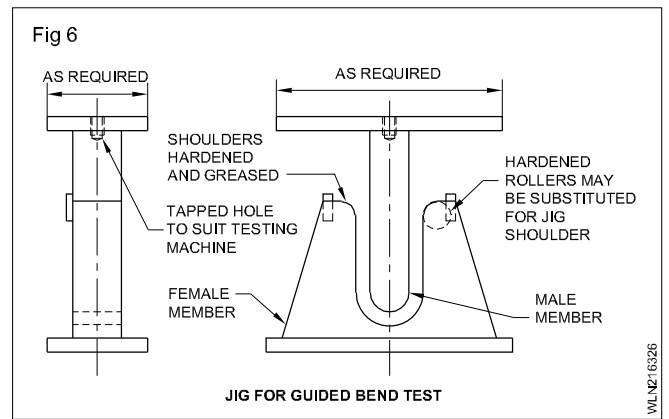


को बिनाशात्मक पर परीक्षण किया जाता है, इनको निर्धारित करने के लिए (a) वेल्ड का भौतिक स्थिति और वेल्ड प्रक्रिया पर जांच कर सकते हैं और (b) वेल्डर की क्षमता।

**इम्पेक्ट परीक्षण (Impact test) :** इम्पेक्ट मानें किसी वस्तु पर अचानक बल का प्रयोग करना चाहिए। वेल्ड के इम्पेक्ट परीक्षण में टेस्ट प्लेट से टेस्ट नमूना तैयार किया जाना है। (Fig 8) में दर्शाया जैसा आगे V नाच के

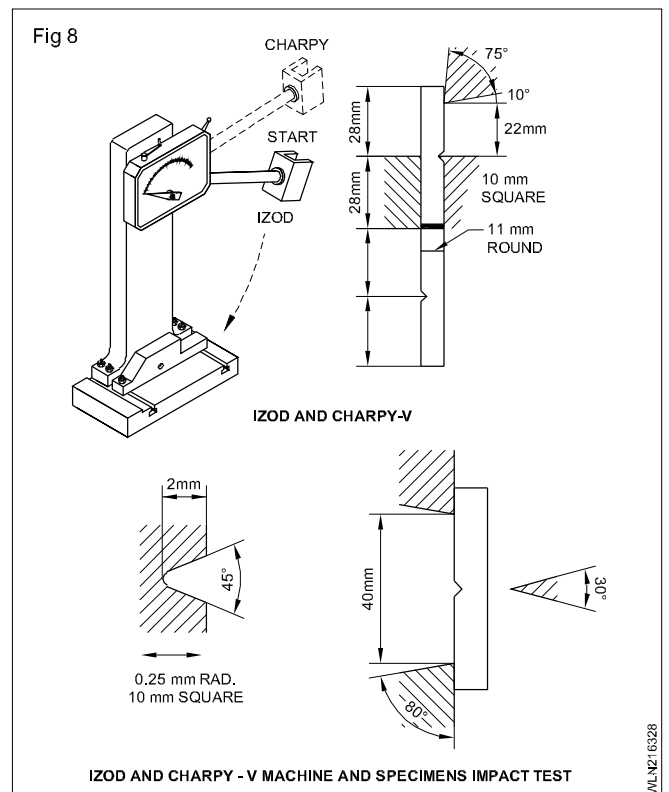


लिए मशिनड करना है। यह परीक्षण नमूना 10mm वर्ग अनुभाग के साथ चार्पी V इम्पेक्ट परीक्षण के लिए उपयोग करते है और एक 11mm व्याज परिपत्र अनुप्रस्थ काट, इजोड इम्पेक्ट परीक्षण के लिए उपयोग करते है। (Fig 9) इम्पेक्ट परीक्षण मशीन को दर्शाता है।

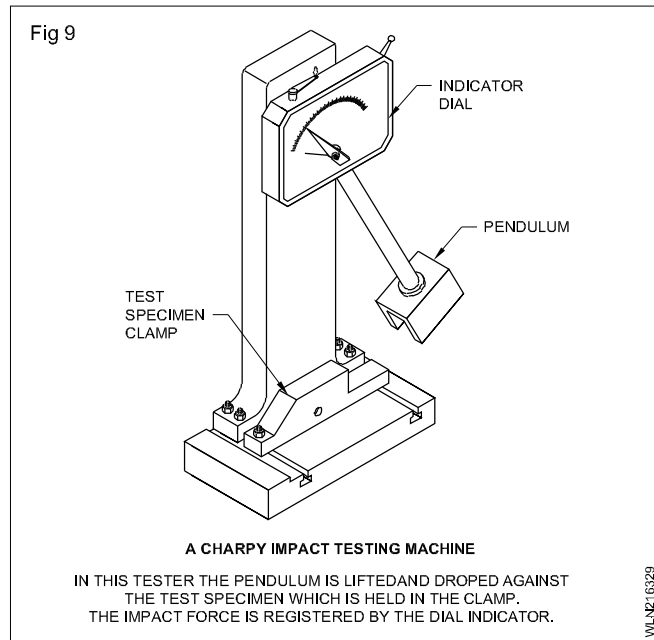

इम्पेक्ट परीक्षण का उपयोग इन वेल्डेड उत्पादों में वेल्ड और आधार धातुओं के इम्पेक्ट मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग निम्न तापमान - 40°C तक किया जाता है, जो गतिशील लोडिंग पर अधीन है।

**फटीग टेस्ट (Fatigue test) :** जब किसी वेल्ड जॉइंट की बारी-बारी दाब और बल लगाया जाता है इस टेस्ट का प्रयोग वेल्ड की हुई डैक या शफ्ट कर किया जाता है इसमें वेल्ड जॉब को चक में बांधकर घुमाया जाता है फिर एक सिरे पर भार लटकाया जाता है। (Fig 10)

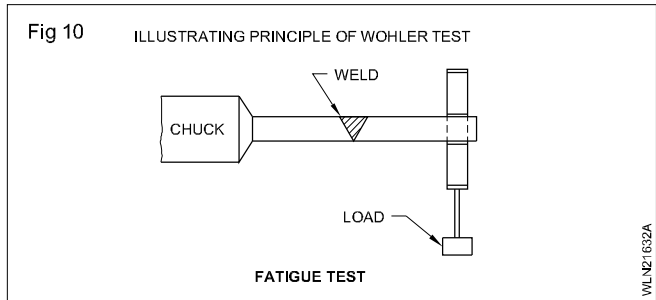

## विनाशात्मक टेस्ट (Destructive tests)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- विनाशात्मक टेस्ट का आवश्यकतायें के बारे विवरण करें
- विनाशात्मक टेस्ट की विभिन्न विधियां बताओ
- कारखानों तथा प्रयोग शाला में परीक्षणों के लाभ और सीमाएं बताएं
- विनाशात्मक परिक्षण के लिए नमूनों की पहचान बताएं।

**भूमिका (Introduction) :** अविनाशात्मक टेस्ट विधियों में जोड़ा या वेल्डिंग को बिना क्षति पहुंचाएं बिना या नष्ट कियो बिना इलेक्ट्रोड जोड़ों का परिक्षण में वेल्ड की क्षमता जांचने के लिए पहले उसी प्रकार के सैंपल को जांचा जाता है जिसे परीक्षक करते समय नष्ट किया गया था इस प्रकार के टेस्ट की दो विधियाँ है ।


- वर्कशाप टेस्ट
- प्रयोग शाला टेस्ट

वर्कशाप परिक्षण



इस प्रकार के परीक्षण सामान्य वर्कशाप में ही कर लिए जाते हैं

- निक ब्रेक टेस्ट
- वाइस में फ्री बेन्ड टेस्ट
- फिल्लेट फ्रेक्चर परिक्षण (वेल्डिंग बार उपयोग करके)।

**निक ब्रेक टेस्ट (Nick break test) :** खांचा भंग परिक्षण इस टेस्ट में जॉब का वेल्ड की मध्य रेखा के साथ साथ 1.5 mm गहराई का भारी से कट बनाया जाता है और फिर जॉब के उपर हथोड़े से चोट लगाई जाती है इस विधि में वेल्ड मध्य से टूट जाती है इसे कम साफ दिखाई देते हैं फि एक अच्छा निरीक्षक इन कण का रूप देखकर वेल्ड जॉब में होने वाले दोषों का पता लगा सकते हैं। (Fig 1) इस विधि में वेल्ड मध्य से टूट जाती है और एक निरीक्षक इन फ्रेक्चरड सतहों को निरीक्षण करके कई दोषों जैसे स्लेग इन्क्लूशन, फ्यूजन की कमी, पेनिट्रेशन की कमी को पहचान सकते हैं।

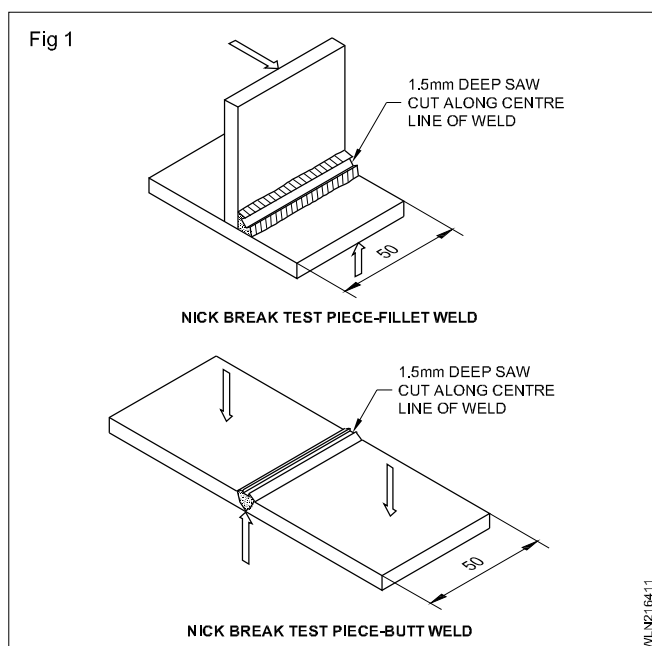





**फ्री बेन्ड टेस्ट (Free bend test) :** मुफ्त मोड परिक्षण - इस परिक्षण में जोड़ को किस वाइस या बांक में रखकर हथोड़े या छैनी की सहायता से यू आकार में मोड़ा जाता है जैसा Fig में दिखाया गया है ताकि कारखाने में प्रशिक्षणार्थी द्वारा बनाए गए वैध में दोष का पता लगाया जा सके। (Figs 2 & 3) कार्यशाला परिक्षण आमतौर पर दृश्य निरीक्षण के लिए एक वाइस और हथौड़ा का उपयोग करके वर्कशाप में खुले वेल्ड को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

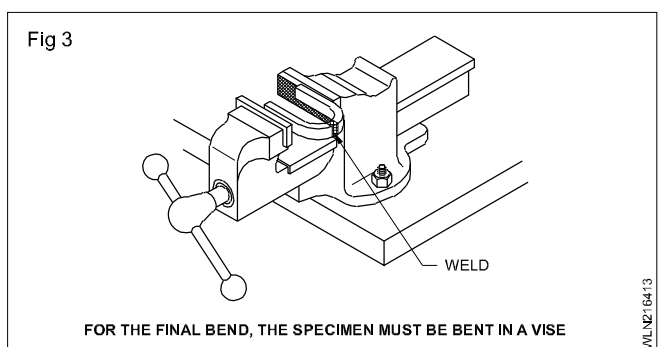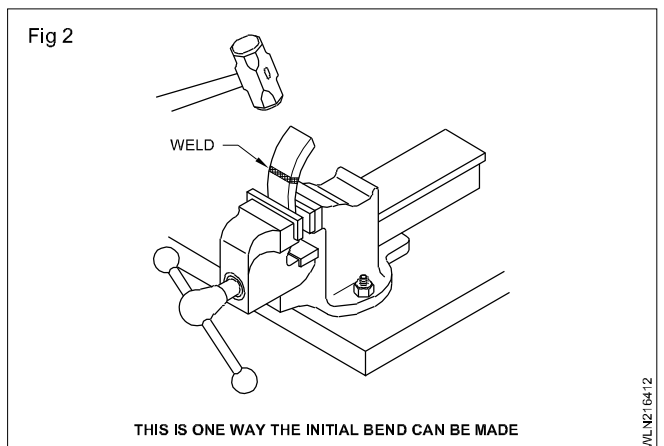

**लाभ और सीमाएं (Advantages and limitations) :** परिक्षण करने के लिए कम समय लिया जाता है। परिक्षण पर लागत कम होती है। यह परिक्षण वेल्डरों को शुरूआत में परीक्षण करने में उपयोग होता है। यह जाइंट की असली मजबूती प्रदर्शित नहीं करता। वेल्ड कन्सचुम्बेलम (जैसे इलेक्ट्रोडम और भराव गृह) का गुणवत्ता का परीक्षण में उपयोग नहीं कर सकते।

**टूटे हुए वेल्ड का परीक्षण (Examination of fractured weld) :** टूटा हुआ वेल्ड निम्नलिखित आन्तरिक दोषों की प्रदर्शित करता है (Figs 4, 5, 6 और 7)

- सगलन का अभाव
- आपूर्ण अन्तर्वेशन

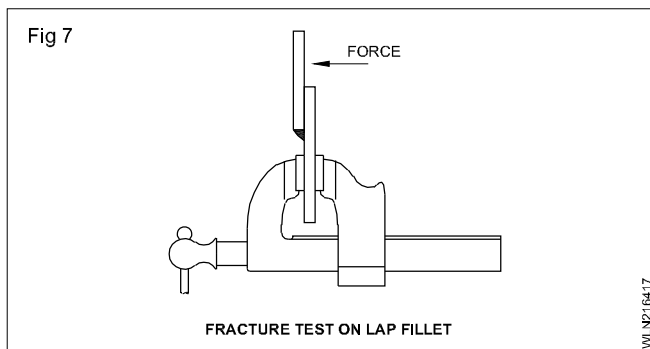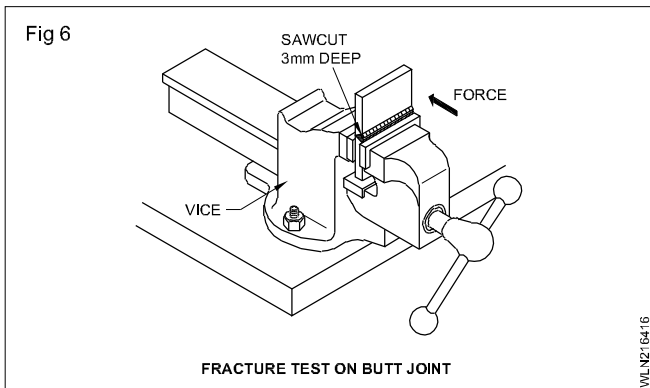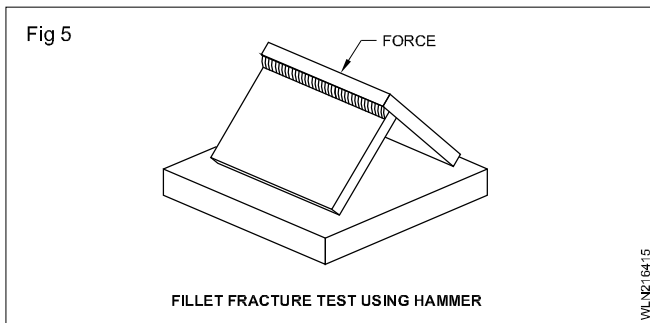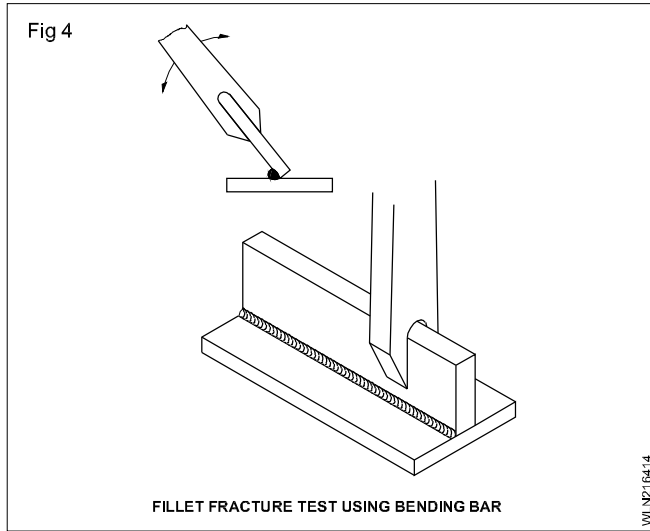


वेल्ड पर प्रयोगशाला परीक्षण जो किया जाता है निम्न है:

- तन्यता परीक्षण
- गाइडड वेल्ड परीक्षण
- इम्पेक्ट परीक्षण
- श्रान्ति परीक्षण



**तन्यता परीक्षण (Tensile test):** तन्यता परीक्षण को तन्य शक्ति और वेल्ड के लचीलापन को जानने के लिए आयोजित किया जाता है।

वे हैं

- अनुप्रस्त तन्यता परीक्षण नमूना (Fig 8)

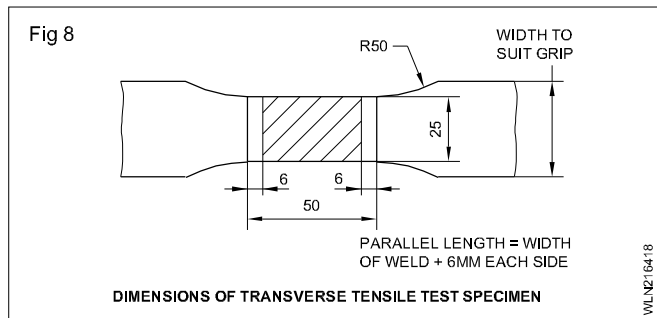

- सभी- वेल्ड धातुओं तन्यता नमूने (Figs 9 और 10)

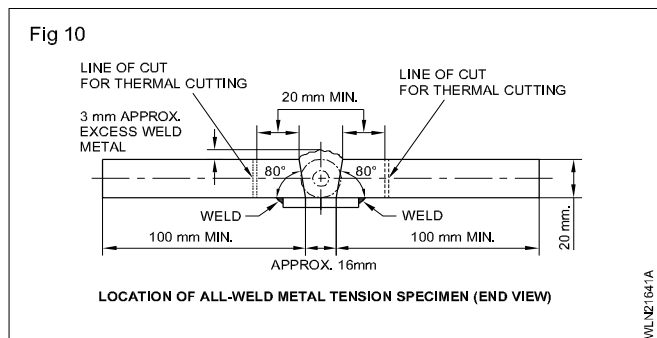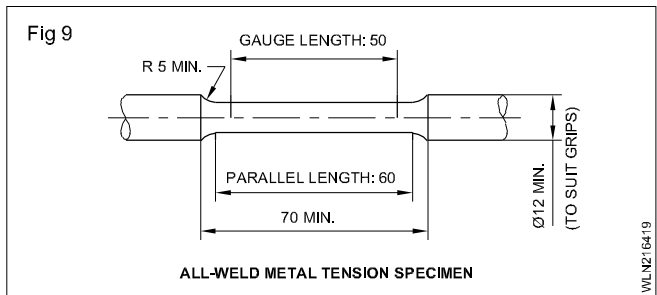

तन्यता परीक्षण वेल्ड का तन्यता मजबूती का ध्यान देते हैं, और वेल्ड का बढ़ाव का प्रतिशत। यह एक विशेष सेवा की स्थिति के लिए कुछ इलेक्ट्रोड और आधार धातु के साथ एक वेल्ड संयुक्त का उपयुक्तता का पता चलता है।

- धातु मल सम्मिलन
  - वायु छैद या छिद्रित वेल्ड
- प्रयोगशाला टैस्ट

## वेल्डिंग में अर्थव्यवस्था और सरल अनुमान (Economy in welding & simple estimation)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- लागत अनुमान का पद्धति का वर्णन करो
- वेल्डिंग का अर्थव्यवस्था के बारे में समझाओ
- इलेक्ट्रान बीम, इलेक्ट्रो स्लेग, घर्षण और लेजर बीम वेल्डिंग के सिद्धांत, अनुप्रयोगों, फायदों और सीमाओं का व्याख्या करो
- उपरोक्त उन्नत वेल्डिंग उपकरण के भागों के बारे में वर्णन करें।

लागत अनुमान के लिए निम्न कारकों के बारे में विचार करना चाहिए।

**सामग्री लागत (Material cost) :** सामग्री लागत में सभी मूल धातुओं की लागत शामिल किया जाता है जैसे स्टील चादरें प्लेट प्रयोग एंगल आरन पाइप वेल्डिंग सैक्शन दलाई आदि जिनका प्रयोग वेल्डिंग उत्पाद में किया जाता है।

**फैब्रीकेशन लागत (Fabrication cost) :** इसमें मैटिरियल की तैयारी की लागत वेल्डिंग की लागत फिनिशिंग लागत को जोड़ा जाता है (1) तैयारी (2) वेल्डिंग और (3) फिनिशिंग।

**तैयारी की लागत (Preparation cost) :** तैयारी की लागत में मैटिरियल के वेल्डिंग हेतु तैयार होने वाले किनारों की लागत फिटिंग वेल्डिंग पोजीशन जोड़ा जाता है गलत किनारों तैयार करने से अतिरिक्त वेल्डिंग करनी पड़ती है जिससे कटिंग की कई बार सही से नहीं आती।

वेल्डरों को यह सुनिश्चित करने चाहिए की प्लेट या अनुभागों को वेल्डिंग के लिए तैयार करते समय, डिजाइन आफिस की सिफारिशों के अनुसार मशीनिंग या फ्लेम कटिंग द्वारा करना है।

गलत बढ़त की तैयारी और खराब फिट परिणामस्वरूप अतिरिक्त वेल्डिंग और अधिक वेल्डिंग लागत परिणाम (Figs 1 और 2) में दिखाया जैसे।

**वेल्डिंग लागत (Welding cost) :** वेल्डिंग लागत के इलेक्ट्रोडों की कीमत खपत की ई विद्युत ओर वेल्डिंग श्रम की लागत को शामिल किया है

साधारण वेल्डिंग लागत निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रोड की कीमत

- यह इलेक्ट्रोड के प्रकार ओर साइज और सही किनारा बनने पर आधारित होती है।
- बिजली की खपत

$$\text{Power cost} = \frac{V \times A}{1000} \times \frac{T}{60} \times \frac{1}{E} \times \text{rate per unit}$$




जहाँ V = वोल्टता, A = धारा एम्पीयर में

T = वेल्डिंग समय

E = मशीन की दक्षता वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में ई को 0.6 माना जाता है

E जबकि वेल्डिंग जैनरेटर में सभी 0.25 रखते हैं

- वेल्डिंग की गति
- वेल्डिंग श्रम की लागत (Fig 3)

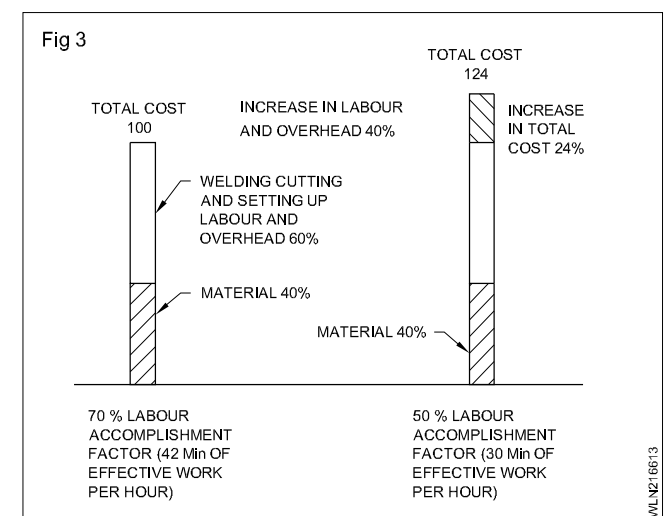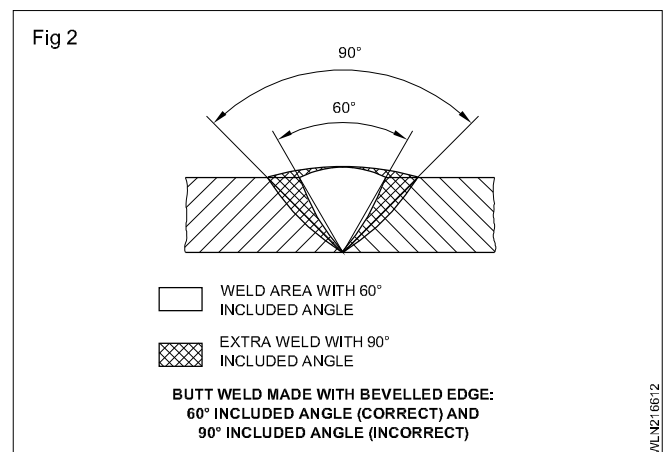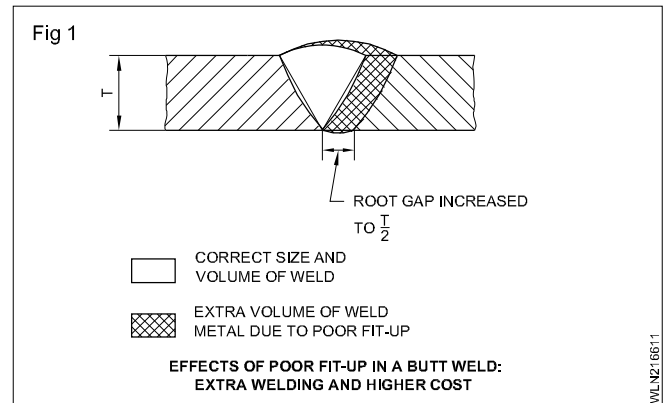


- वेल्डिंग की स्थिति

**फिनिशिंग लागत (Finishing cost) :** फिनिशिंग लागत में सभी वेल्डिंग कार्य जैसे मशीनिंग, ग्राइडिंग, सेन्ड ब्लास्टिंग, पिकलिंग, उप्पा, उपचार, पेंटिंग आदि की लागत होती है फिनिशिंग लागत में लेबर को श्रमिकों को लागत को भी जोड़ा जाता है।


**ओवर हैडलागत (Overhead cost) :** उपरी लागत में सभी अन्य लागत आ जाती है जैसे कार्यालय खर्च सुपरवाइजर खर्च, व निरिक्षों के वेतन, लाइट खर्च, विज्ञापन का खर्च आदि होता है

इलेक्ट्रोड के प्रयोग से काम के समय में वृद्धि होगी और अधिक विरूपण होगा (See size comparison in Fig 4)

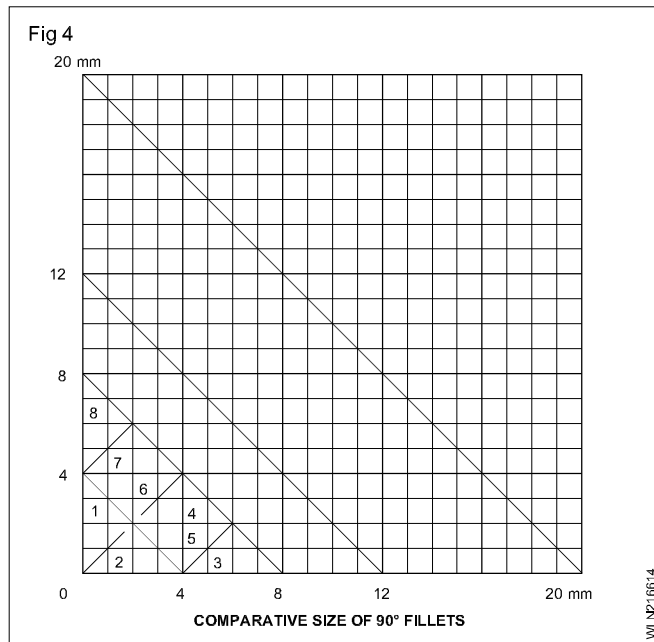

वेल्डिंग करते समय हमें उचित विद्युत धारा का प्रयोग करना चाहिए अधिक विद्युत धारा से स्पेटर और वेल्ड जोड़ कमजोर बनेगा।

वेल्डिंग करते समय हमे अत्यधिक स्टब सिरे कि होना से बचना चाहिए स्टब का सिरा 50 mm से कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए। (Fig 5)

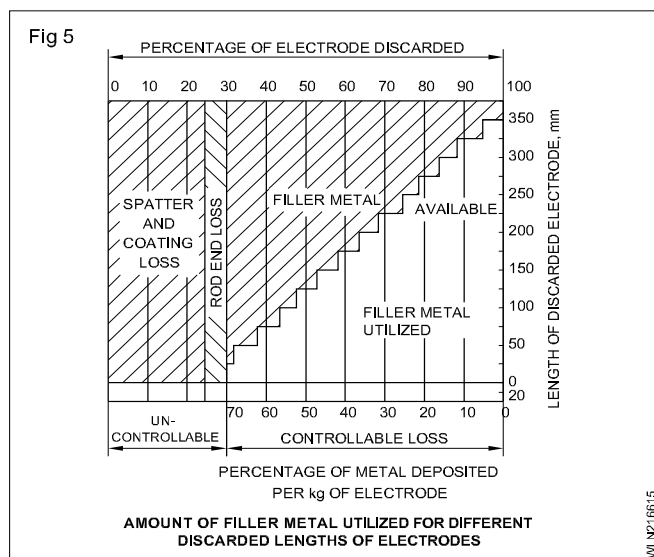

वेल्डिंग करते समय फ्लेट पोजीशन सबसे आसान रहती है इसलिए जहां तक सम्भव हो सके हमे वेल्डिंग फ्लेट पोजीशन में ही करना चाहिए। संबंधित लागत और वेल्डिंग का गति का ग्राफिक रूप (Fig 6 & 7) में दिखाया गया है।

