

GMAW के लाभ और हानियां SMAW प्रोसेस के ऊपर और अनुप्रयोगों का उपयोग (Advantages, disadvantages of GMAW over SMAW process and applications)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- Co_2 वेल्डिंग की लाभ और हानियां बताएं ओवर शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग की अपेक्षा में
- Co_2 वेल्डिंग की प्रोसेस बताएं।

लाभों (Advantages) : इस वेल्डिंग में किनारों की तैयारी ओर स्टब लॉस के कारण किफायती है।

इस वेल्डिंग में पैनीट्रेशन अधिक आती है।

पतली ओर मोटी प्लेटों को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है।

कार्बन स्टील आलाय स्टील, स्टेनलेस स्टील तांबा ओर इसके अलाय एल्युमिनियम ओर इसके अलाय को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है।

सभी पोजीशन में वेल्ड कि जा सकती है।

डिपोजिट रेट अधिक है।

इसमें कोई सोलिड फ्लक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इसमें वेल्डिंग रन के बाद स्लेग सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। विरूपण को कम किया जाता है।

हानियाँ (Disadvantages)

वेल्डिंग उपकरण महंगे हैं

चूंकि हवा ड्रिफ्टम परिरक्षित गेस के मुक्त प्रवाह में परेशानी उत्पन्न करता है इसलिए आउटडोर वेल्डिंग में GMAW का उपयोग नहीं करते।

अनुप्रयोग (Applications) : इस प्रक्रिया का प्रयोग कार्बन स्टील, अलाय स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमीनियम, तांबा, निकल ओर उसके अलावा टाइटेनियम आदि के लिए किया जाता है। हल्के ओर भारी निर्माण कार्य,

यह प्रोसेस प्रेशर बेजेल, ओटोमोबाइल उद्योगों में, जहाज निर्माण में इसका सफलता पूर्वक प्रयोग किया जाता है।

GMAW के प्रोसेस (Process variables of GMAW)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- CO₂ वेल्डिंग में किनारे तैयार करने का प्रकार बताए
- CO₂ वेल्डिंग के लिए अलग अलग वेल्डिंग पैरामीटर सेट करे और समझाए
- CO₂ वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करते समय वेल्डिंग प्रक्रिया को समझाओ।

वेल्डिंग प्रक्रिया पैरामीटर (GMA welding process parameters/variables)

निम्नलिखित मापदंडों को GMAW/CO₂ वेल्डिंग की वेल्डिंग प्रक्रिया में माना जा सकता है।

इलेक्ट्रोड आकार

वायर फीड की दर

आर्क वोल्टेज

स्टिक आउट

वेल्डिंग पोজীशन

शील्डिंग गैस

ट्रैवल स्पीड

इलेक्ट्रोड पोজীशन

इलेक्ट्रोड (Electrode) : वेल्ड किये जाने वाला धातु की मोटाई के लिए उचित आकार का तार और जिस स्थिति में वेल्डिंग किया जाना है का उपयोग करके सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किये जाते हैं।

इलेक्ट्रोड वायर का संरचना वही होना चाहिए जैसे की जो धातुओं को वेल्ड किया जा रहा है।

मूलभूत वायर व्यास है 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm और 2.4 mm है।

वेल्डिंग करंट (Welding current) : वायर फीड की गति करंट को नियंत्रण करती है। अलग अलग वायर व्यास के साथ कम या ज्यादा करंट का प्रयोग किया जा सकता है। वायर के व्यास को बदलने के लिए बिना मोटाई के वेल्डिंग धातु की अनुमति देता है। चुने हुए करंट की अच्छी पैनीट्रेशन के लिए करंट उचित होना चाहिए और इससे अन्डरकट और तुलने की कम किया जाता है। (gma) वेल्डिंग की सफलता इलेक्ट्रोड की टिप पर उच्च करंट इसका कारक है।

GMA वेल्डिंग की सफलता इलेक्ट्रोड पर उच्च धारा घनत्व की एकाग्रता, का कारण है। करंट स्लैक्शन पर सामान्य डाटा नीचे दिया गया है

वायर फीड जब भिन्न होता है तब विद्युत धारा भी भिन्न होगा।

करंट अलग-अलग वायर फीड के अलग होता है

CO₂ वेल्डिंग में वायर फीड दर का सीमा (ब्रेकेट में धारा दिखाया गया है)

वायर फीड गति, m/min]

वायर व्यास (mm)	स्त्रे प्रकार आर्कस (28 - 32 V)	शार्ट सर्किटिंग आर्कस (16-22 V)
0.8	5.0-15 (150-250 amps)	2.5-7.5 (60-160 amps)
1.2	5.0-15 (200-350 amps)	2.0-3.8 (100-175 amps)
1.6	5.0-8.8 (350-500 amps)	1.5-2.0 (120-180 amps)


आर्क वोल्टेज (Arc voltage) : वेल्डिंग प्रक्रिया में एक बहुत की महत्वपूर्ण है मुख्य रूप से क्योंकि यह आर्क के छोटी ड्रापलेट ट्रांसफर क्रॉस की दी को प्रभावित करके धातु ट्रांसफर के प्रकार को निर्धारित करता है। आर्क वोल्टेज का प्रयोग धातु की मोटाई, जॉइंट का प्रकार, इलेक्ट्रोड की बनावट और आकार व अन्य पर निर्भर करता है।

विवरण के लिए सामान्य वेल्डिंग स्थितियों का गाइड का टेबल संदर्भ करो।

आर्क वेल्डिंग की स्पीड (Arc travel speed) : यह वह प्रक्रिया है जिसमें आर्क बहुत ही लिनियर रेट पर मूव करता है आर्क की गति बीड का आकार और पैनीट्रेशन को प्रभावित करता है। यदि आर्क की गति कम हो जाती

तो वेल्ड पूल बड़े आकार का हो जाता है। जैसे-जैसे यात्रा की गति बढ़ जाती है ताप की ऊष्मा की दर कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप पैनीट्रेशन में कमी आ जाती है। जब यात्रा की गति अधिक होती है। तो बीड के साथ अंडर कट अधिक होती है क्योंकि फिलर मेटल बहुत अधिक मात्रा में डिपोजिट होता है और फिलर मेटल बहुत अधिक मेटल इस अग्रर कट की भरने के लिए पर्याप्त नहीं है।

स्टिक आउट (Stick out) : यह संपर्क ट्यूब के अंत और इलेक्ट्रोड टिप के बीच की दूरी है। (Fig 1)

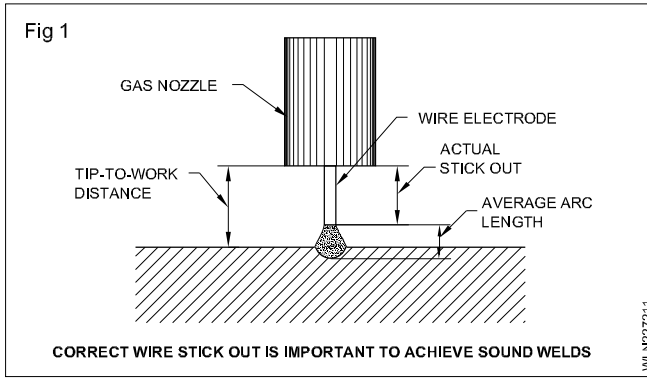


ज्यादा लम्बा स्टिक आउट कम आर्क हीट में अतिरिक्त धातु जमा होने का परिणामित हो सकता है, खराब वेल्ड आकार और संकीर्ण पेनिट्रेशन को उत्पन्न करता है।

जब स्टिक आउट लघु है, तब अधिकतम स्पेटर नोजल में जमा हो जाता है। स्पेटर नोजल में जमा हो जाता है, जो परिरक्षित गेज प्रवाह को प्रतिबंधित कर सकता है और वेल्ड में पोरासिटी का कारण बन सकता है।

शार्ट सर्किटिंग आर्क का सिफारिश गया स्टीकआउट 6 से 13 mm है और स्प्रे ट्रांसफर आर्क के लिए 13 से 25 mm।

इलेक्ट्रोड स्थिति (Electrode position) : सभी वेल्डिंग प्रक्रिया में, गन और इलेक्ट्रोड का स्थिति संयुक्त के संबंध में वेल्ड बीड आकार और पेनिट्रेशन को प्रभावित करता है। वेल्डिंग को फोरहैंड/ फारवर्ड तकनीक का उपयोग करके या बैक हैंड। बैकवर्ड तकनीक का उपयोग करके कर सकते हैं। (Fig 2) में दर्शाया जैसे गन कोण को 10 से 15 के बीच में आमतौर से बनाएँ रखा जाता है।

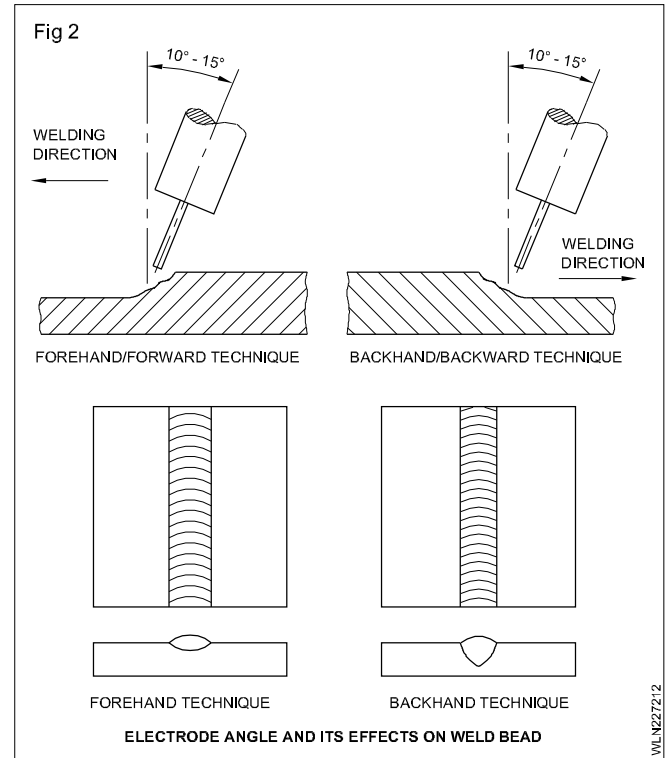

GMAW मे धातु ट्रांसफर के प्रकार (Modes of metal transfer in GMAW)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे


• CO₂ वेल्डिंग में विभिन्न प्रकार के धातु ट्रांसफर के बारे में समझाओं और विवरण करें।

मेटल ट्रांसफर के प्रकार (Types of metal transfer): GMAW/CO₂ वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड मेटल की इलेक्ट्रोड वायर से मूलधातु में विभिन्न तरीकों से स्थानांतरित किया जाता है। हालांकि इसकी कई विधियां हैं, केवल निम्नलिखित चार विधियों का उपयोग उद्योगों में लोकप्रिय रूप से किया जाता है।

- स्प्रे ट्रांसफर
- ग्लोब्युलर ट्रांसफर
- शार्ट सर्किट या डिप ट्रांसफर
- पल्सड ट्रांसफर

धातु ट्रांसफर का जो प्रकार होता है वह इलेक्ट्रोड वायर का आकार शील्ड गैस, आर्क वोल्टेज और वेल्डिंग धातु पर निर्भर करता है।

स्प्रे ट्रांसफर (Spray transfer): स्प्रे ट्रांसफर में इलेक्ट्रोड वायर में बहुत महीन बुंदों को आर्क के माध्यम से वर्कपीस के लिए इलेक्ट्रोड के अंत से तेजी से डाला जाता है। (Fig 1) स्प्रे ट्रांसफर के लिए उच्च करंट घनत्व की आवश्यकता होती है। (28 to 32V)

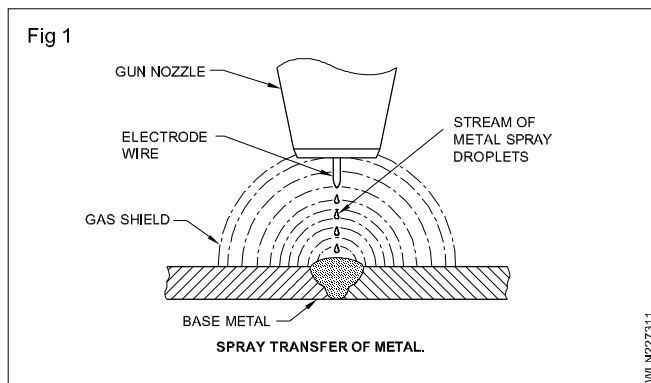

वेल्डिंग का अच्छा स्प्रे मोड प्राप्त करने के लिए आर्गन के मिश्रण वाली गैसों का उपयोग किया जाता है। धातु ट्रांसफर की स्प्रे विधि का उपयोग अधिकांश सामान्य वेल्डिंग वायर इलेक्ट्रोड जैसे हल्के स्टील एल्युमिनियम के साथ किया जाता है।

मेटल स्प्रे ट्रांसफर के निम्नलिखित फायदे हैं


- i उच्च डिपॉजिट रेट
- ii अच्छी ट्रेवल स्पीड
- iii अच्छी दिखने वाली वेल्डिंग बनावट
- iv वेल्डस्पैटर की कमी
- v अच्छा वेल्ड फ्यूजन

vi भारी अनुभागों में अच्छी तरहों से उपयोग होना

स्प्रे ट्रांसफर की हानियां

- i उच्च क्षमता वाले पावर स्रोत की आवश्यकता
- ii वेल्ड पोजीशन प्लेट होरीजेंटल फिलेट तक सीमित है
- iii गैसे बहुत अधिक महंगी है
- iv इससे भारी मात्रा में रेडियेटड हीट निकलती है जिसके लिए अधिक सेफ्टी की जरूरत होती है।

ग्लोबुलर ट्रांसफर (Globular transfer): इस ट्रांसफर में केवल कुछ बुंदों को प्रति सेकंड कम करंट मूल्यों पर ट्रांसफर किया जाता है जबकि कई बुंदों को हाई करंट मूल्यों पर ट्रांसफर किया जाता है। यह ट्रांसफर तब होता है जब वेल्डिंग करंट कम होता है। इसकी वोल्टेज रेंज 23 से 27 वोल्ट है। (Fig 2)

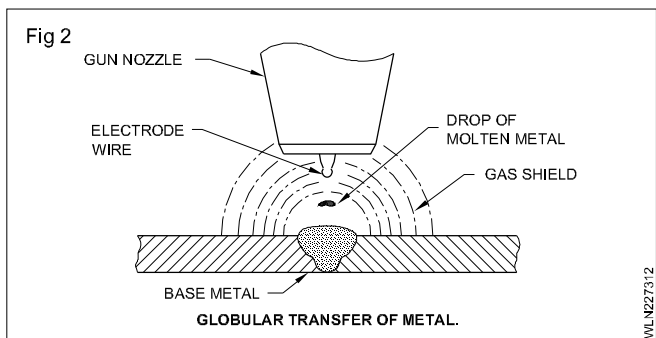

इस स्थानांतरित में स्पेटर का उत्पन्न ज्यादा है, इसलिए इसे कम पसंद किया जाता है। CO₂ गैस को परिरक्षित गैस जैसे उपयोग करने में यह एक अच्छा स्थानांतरित विधि है।



शार्ट सर्किट ट्रांसफर (Short circuit transfer (DIP transfer): शार्ट सर्किट ट्रांसफर में पिघले हुए वायर को वेल्ड में ट्रांसफर किया जाता है प्रत्येक ड्रॉप एडवर्ड इलक्ट्राड को टुटने से पहले वेल्ड पैडल को छुता है। और आर्क को झुझास दिया जाता है। इसकी वोल्टेज रेंज 16 से 22 वोल्ट है। यह अधिक आसानी से पतली प्लेटों की वेल्डिंग कर सकते हैं। (Fig 3)

यह अधिक से अधिक आसानी से पतले अनुभागों को वेल्डिंग करने अनुमति देता है, और सभी स्थितियों में वेल्डिंग के लिए अत्यंत व्यवहारिक है।

पल्सड स्प्रे ट्रांसफर (Pulsed spray transfer) (Fig 4)

पल्सड स्प्रे ट्रांसफर में वेल्डिंग आर्क पार करने वाली धातु की बुंदों स्थिर होती है। पल्सड पावर स्रोत दो प्रकार वेल्डिंग करंट की आपूर्ति करता है।

1 पीक करंट (Peak current) - यह करंट धातु की बुंदों की गहन की अनुमति देता है जो तब वेल्डिंग आर्क को पार करते हैं।

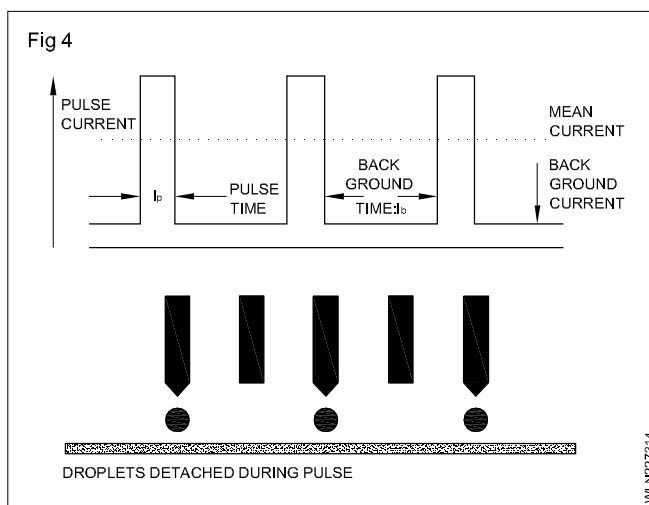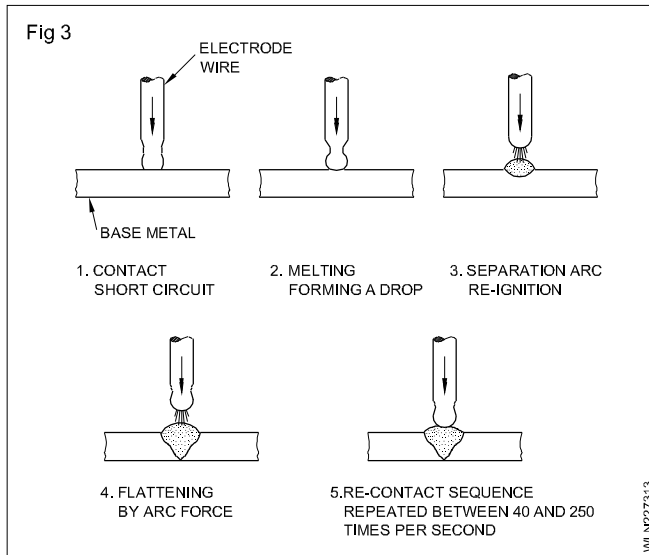

2 बैक ग्राउंड करंट (Background current) - बैक ग्राउंड करंट में उच्च सेट अप को आर्क को बनाए रखा जाता है लेकिन किसी भी वेल्ड मेटल ट्रांसफर को अनुमति नहीं देता। ट्रांसफर वेल्ड पडल को बैक ग्राउंड करंट ब्रक पर थोड़ा फ्रिज करने का समय देता है जो इसमें लिए अनुमति देता है।

- i वेल्ड पोखर का अधिक नियंत्रण।
- ii अशुद्धियों को वेल्ड पुल के शीर्ष पर तैरने के लिए जिससे साफ और मजबूत वेल्ड का परिणाम स्वरूप।

लाभ (Advantages)

- i पतले धातुओं पर स्प्रे ट्रांसफर कर सकता है
- ii हीट की कम आवश्यकता
- iii मजबूत वेल्ड
- iv अधिक वेल्ड नियंत्रण
- v आउट ऑफ पोजीशन वेल्डिंग
- vi छोटे स्पैटर

हानियां (Disadvantages)

- i मशीनें महंगी है
- ii आपरेटर की ट्रेनिंग की जरूरत होती है
- iii डिपोजिट रेट कम है