


हैक्सा फ्रेम एवं ब्लेड (Hacksaw frame and blade)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- हैक्सा फ्रेम के भागों को पहचानना
- हैक्सा फ्रेम के स्पेशिफिकेशन को बताना
- विभिन्न तरह के हैक्सा फ्रेम एंव उनके प्रयोग का वर्णन करना ।

विभिन्न प्रकार की धातुओं को काटने हेतु ब्लेड वाली दस्ती हैक्सा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग ज़िरी (slot) एंव जॉब के बाहरी सीमा रेखा (contour) को काटने में भी किया जाता है। हैक्सा ब्लेड के भागों के नाम जानने के लिए Fig 1 देखिए ।

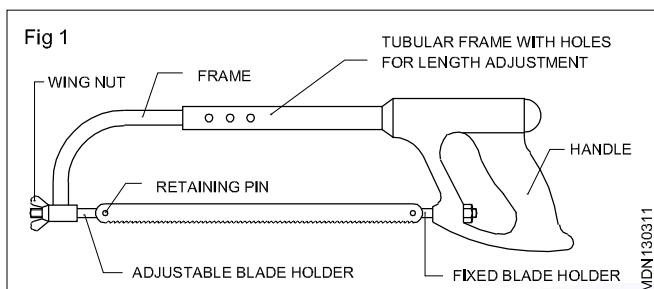

हैक्सा फ्रेम के प्रकार (Types of Hacksaw frame)

हैक्सा दो प्रकार के होते हैं ठोस फ्रेम (फिक्स) तथा एडजस्टेबल फ्रेम।

ठोस फ्रेम (Solid frame)

इस तरह के फ्रेम में केवल विशेष मानक लम्बाई का ही ब्लेड फिट हो सकता है।

समायोज्य फ्रेम (समतल किस्म) (Adjustable frame (Flat type))

विभिन्न मानक लम्बाई के ब्लेड इन फ्रेमों में फिट हो सकता है।

समायोज्य फ्रेम (नालिका प्रकार) (Adjustable frame (Tubular type))

आमतौर पर इसी किस्म के फ्रेम का प्रयोग आधिक होता है। काटते समय यह बेहतर पकड़ (ग्रिप) एंव नियंत्रण प्रदान करता है।

सही कार्य हेतु यह आवश्यक है कि मजबूत फ्रेम का प्रयोग किया जाए।


आरी ब्लेड (Hacksaw blades) (Fig 2)

हैक्सा ब्लेड एक पतली संकरी दांतों वाली स्टील की पट्टी होती है जिसके किनारों पर दो पिन-छिद्र (pin holes) होते हैं। इसका उपयोग हैक्सा फ्रेम के साथ किया जाता है। ब्लेड या तो निम्न एलॉय इस्पात (low alloy steel) अथवा उच्च गति इस्पात (H.S.S) का बना होता है तथा ये 250mm से 300mm की मानक लम्बाइयों में उपलब्ध होते हैं।

हैक्सा ब्लेड के प्रकार (Types of hacksaw blades)

दो तरह के हैक्सा ब्लेड उपलब्ध हैं पूर्ण कठोर ब्लेड तथा लचीला ब्लेड।

Fig 2

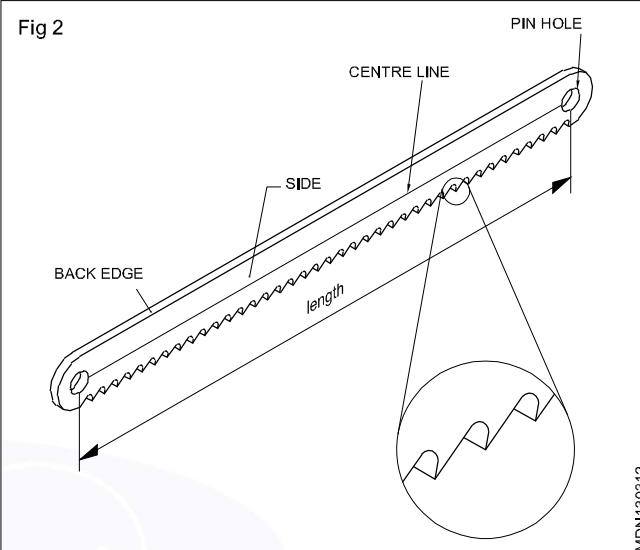

पूर्ण कठोर आरी (All hard blades)

ये पिन छिद्रों के बीच पूरी लम्बाई में कठोरीकृत किए जाते हैं।


लचीला ब्लेड (Flexible blade)

इस तरह के ब्लेड में केवल दांतों को कठोरीकृत किया जाता है। लचीले होने के कारण इस तरह के ब्लेड वक्र रेखाओं के सहारे काटने के लिए उपयोगी होते हैं।

ब्लेड का पिच (Pitch of the blade) (Fig 3)

दो दांतों के बीच की दूरी आरी का पिच कहलाती है।

Fig 3

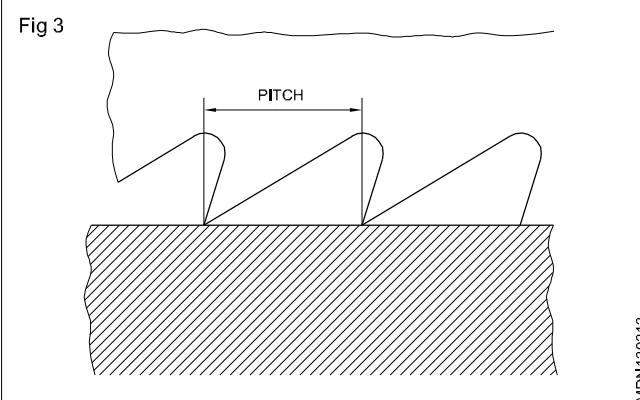

वर्गीकरण	अंतराल
कोर्स (Coarse)	1.8 mm
मध्यम (Medium)	1.4 mm & 1.0 mm
परिष्कृत (Fine)	0.8 mm


हैक्सा ब्लेड को उसकी लम्बाई, पिंच एंव किस्म के आधार नामांकित (designate) किया जाता है।

आरी की सेटिंग (Setting of hacksaw)

आरी के पदार्थों में प्रवेश करते समय उसके ब्लेड को कसने से बचाने के लिए एंव ब्लेड के स्वतन्त्र चालन हेतु कट को आरी ब्लेड की मोटाई से ज्यादा छौड़ा रखना चाहिए। ऐसा आरी ब्लेड के दाँतों को सेट करके प्राप्त किया जा सकता है। आरी के दाँतों की सेटिंग दो तरह से की जाती है।

टेढ़ी मेढ़ी सेटिंग (Staggered set) (Fig 4)

एक दाँत छोड़कर अथवा दाँतों के एक ग्रुप को छोड़ते हुए दूसरे दाँतों या दूसरे दाँत समूह को टेढ़ा कर दिया जाता है। यह व्यवस्था स्वतन्त्र कर्तन एंव अच्छा छीलन प्रदान करता है।

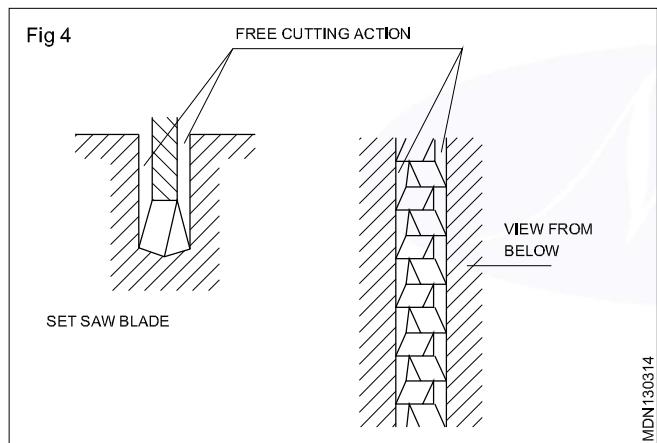


वेव सेट (Wave set) (Fig 5)

इसमें ब्लेड के दाँत तरंग (wave) के रूप में व्यवस्थित होते हैं।

ब्लेड की सेटिंग का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है।

अंतराल (Pitch)	सेट का प्रकार (Type of set)
0.8mm	तरंग सेट (wave set)
1.0mm	तरंग या टेढ़ा मेढ़ा (wave or staggered)
1.0mm से अधिक	टेढ़ा मेढ़ा (staggered)

अच्छे परिणाम हेतु उचित अंतराल (पिंच) वाले ब्लेड का चयन करना चाहिए और उसे ठीक ढंग से लगाना चाहिए।

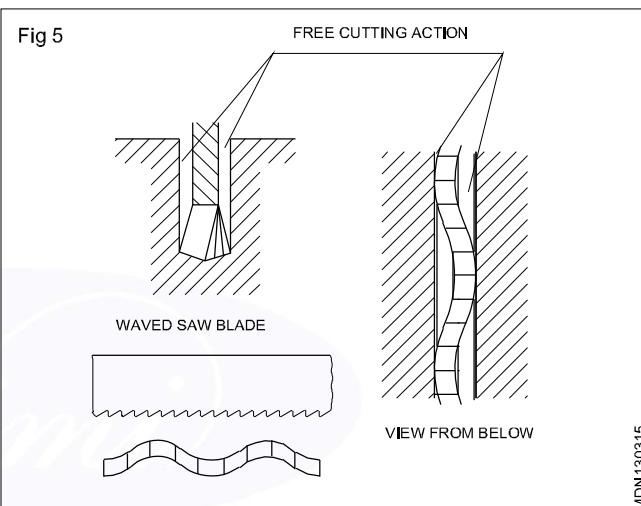


रेती के तत्व (Elements of file)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- रेती के हिस्से को पहचानना।

धातु कर्तन की विधियां (metal cutting method)

धातु कर्तन की विधियां क्रमशः अपघर्षण (abrasion) Fig 1 संलयन (fusion) Fig 2 तथा चीरा लगाना (incision) Fig 3 हैं।

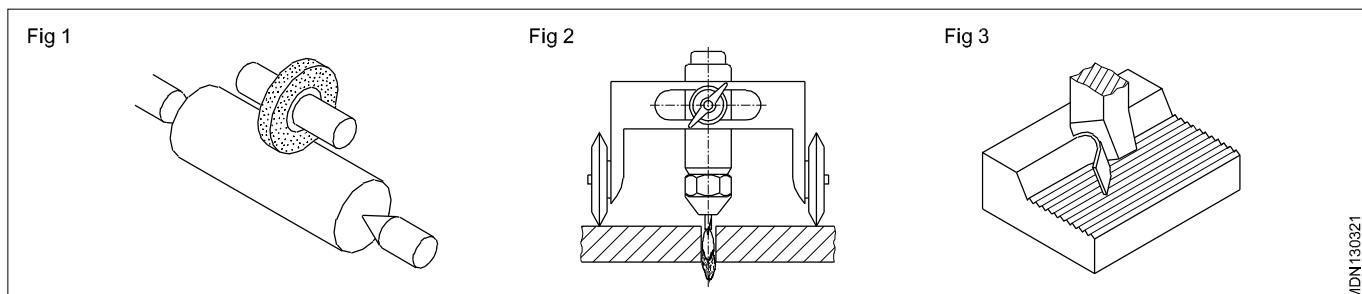

रेतन - (filng) निर्मित वस्तु से अतिरिक्त पदार्थ को हटाने की वह विधि है, जिसमें रेती का प्रयोग कर्जन -ऑनर(cutting tool) के रूप में किया जाता है। रेतन (Filing) कहलाती है Fig 4 में रेती को पकड़ने की विधि को दर्शाया गया है। रेतियां कई आकार (shape) एवं साइज में उपलब्ध होती हैं।

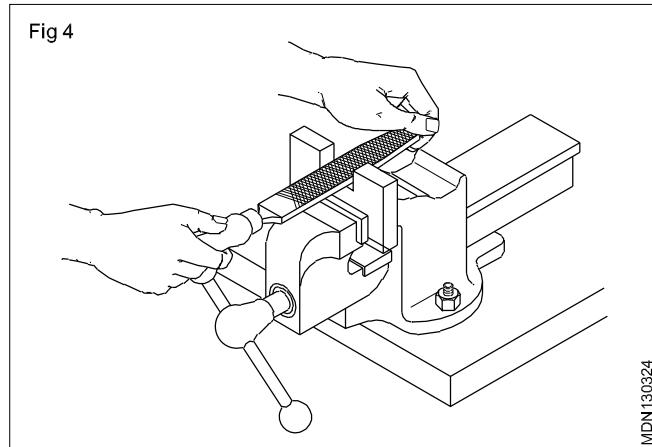


Fig 4

रेती के अंग (Parts of file) Fig (5) : जैसा Fig 5 से स्पष्ट है किसी रेती के अंग निम्नवत हैं ।

टिप या प्वाइंट (Point) : टैंग के सामने का सिरा।

फलक व साइड (Face or side)

रेती का चौड़ा हिस्सा जिसकी सतह पर दाँते कटे होते हैं।

कोर (Edge) : रेती का पतला भाग जिस पर समान्तर दाँतों की एक पंक्ति (single row) होती है।


हील (Heel) : रेती का दाँत रहित चौड़ा भाग।

सोल्वर (Shoulder) : टैंग (tang) और बॉडी को अलग करने वाला वक्राकार भाग।

टैंग (Tang) : रेती का संकरा एवं पतला हिस्सा जो हैण्डल में लगता है।

हैण्डल (Handle) : रेती को पकड़ने के लिए टैंग फिट करने वाला हिस्सा।

Fig 5

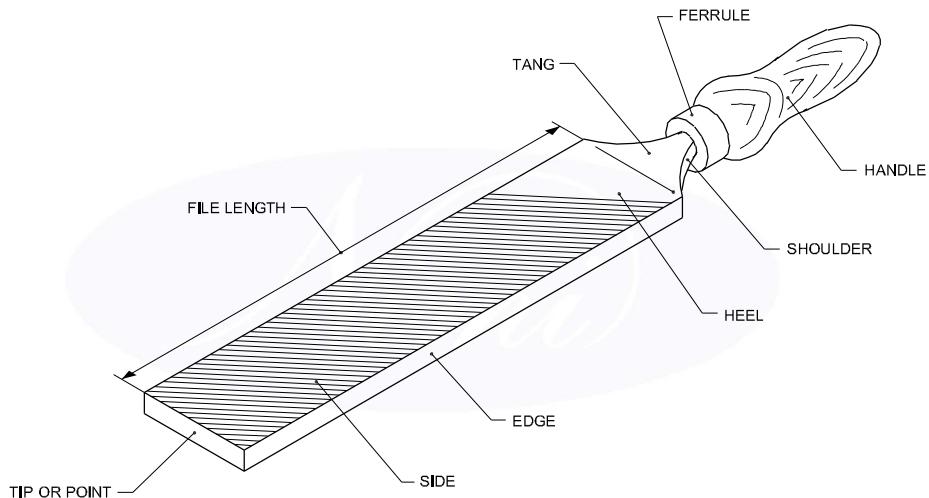

MDN130325

फेर्ल (Ferrule): हैण्डल को दरार से बचाने के लिए धातु का बचाव छल्ला (protective metal ring)

पदार्थ (Material) : सामान्यतः रेती उच्च कार्बन स्टील अथवा उच्च श्रेणी के ढलवा स्टील से बनायी जाती हैं। बॉडी के हिस्से को कठोरीकृत (hardened) एवं टेम्परित (tempered) किया जाता है। हालांकि टैंग का कठोरीकरण नहीं किया जाता है।

रेती के कट (Cut of file)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- रेती के विभिन्न कट के नाम बताना
- प्रत्येक कट वाली रेतियों के प्रयोग बताना ।

रेती के दाँतों को उसके फलक पर कट बनाकर बनाया जाता है। रेतियों में अलग-अलग प्रकार के कट होते हैं। विभिन्न कट की रेतियों का इस्तेमाल भी अलग अलग है।


कट के प्रकार (Types of cut)

मूलतः चार प्रकार हैं - सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और वक्राकार कट।

सिंगल कट रेती (Fig 1)

सिंगल कट रेती के फलक पर केवल एक ही दिशा में दाँतों के कट की पंक्तियां बनी होती हैं। दांते केन्द्र रेखा से 60° कोण पर बनाये जाते हैं। इससे रेती के कट की चौड़ाई के बराबर चिपी काटी जा सकती है। इस कट वाली रेती मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, ब्रांज तथा तांबे को काटने में उपयोगी है।

Fig 1

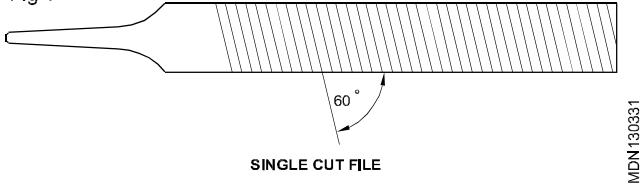


MDN130331

डबल कट वाली रेती की तुलना में सिंगल कट वाली रेती तेजी से बर्द को नहीं हटा पाती परन्तु इससे सतह परिष्करण काफ़ी अच्छा होता है।

डबल कट रेती (Double cut file) (Fig 2)

दोहरे कट की रेती में दाँतों की दो पंक्तियों आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। दाँतों की प्रथम पंक्ति को ओवरकट (overcut) कहा जाता है, तथा ये 70° के कोण पर बनाये जाते हैं। दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है जिसे 51° पर बनाया जाता है और इसे अपकट (upcut) कहा जाता है। इस प्रकार की रेतियां सिंगल कट वाली रेती की अपेक्षा तेजी से बर्द हटाती हैं।

Fig 2

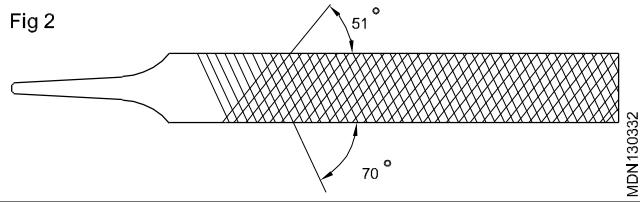


MDN130332

रैस्प कट रेती (Rasp out file) (Fig 3)

रैस्प कट में अलग अलग तेज एवं नुकीले दांत एक रेखा में बने होते हैं। यह लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतन में उपयोगी है। ये रेतियां केवल अर्धगोलाकार आकार में ही उपलब्ध हैं।

Fig 3

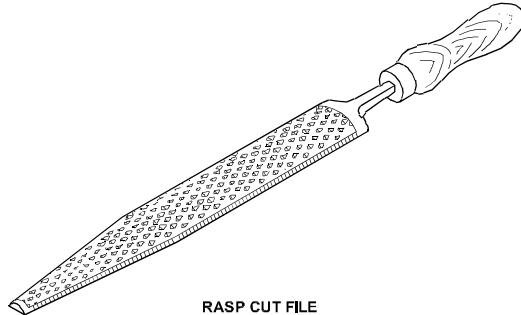


MDN130333

वक्राकार कट रेती (Curved cut file) (Fig 4)

इस प्रकार की रेतियों से गहरी कर्तन किया होती हैं तथा ये मुलायम धातु जैसे एल्युमिनियम टिन, तांबा और प्लास्टिक आदि को रेतने में उपयोगी हैं।

वक्राकार कट की रेतियां केवल एक फ्लेट आकार में उपलब्ध हैं।

Fig 4

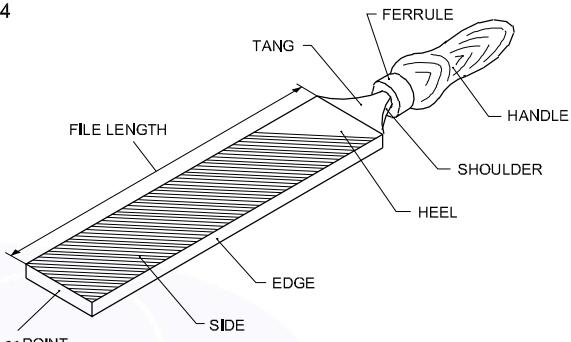

MDN130334

एक निश्चित किस्म के कट वाली रेतियों का चयन रेतने वाले पदार्थ पर निर्भर होता है। सिंगल कट की रेती मुलायम धातु को रेतने के लिए है, लेकिन कुछ विशेष रेतियां उदाहरण के लिए आरी तेज करने वाली रेती भी सिंगल कट वाली होती है।

रेती की विशिष्टियाँ एवं ग्रेड (File Specifications and Grades)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- यह बताना कि रेती का विशिष्टिकरण कैसे किया जाता है
- विभिन्न ग्रेड की रेतियों का नाम बताना
- प्रत्येक ग्रेड की रेतियों का उपयोग बताना।

विभिन्न उपयोग हेतु रेतियों को अलग अलग रूप में बनाया जाता है।


रेती की विशिष्टियां उनकी लम्बाई, ग्रेड, कट (cut) तथा आकार के अनुसार वर्णित की जाती हैं।

किसी रेती की लम्बाई उसके टिप और हील (heel) के बीच की दूरी तक मापा जाता है। (Fig 1)

रेती के ग्रेड उसके दाँतों के बीच दूरी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

खुरदुरी रेती का प्रयोग बड़ी मात्रा में धातु को तेजी से हटाने के लिए किया जाता है।

Fig 1

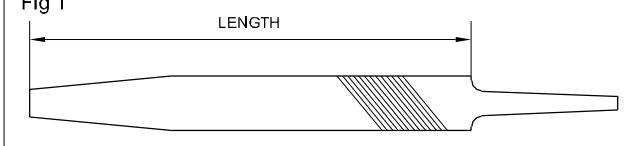


MDN130341

गोल रेती (A round file) (Fig 2) मुलायम धातु के खुरदुरे कोर को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।


बास्टर्ड रेती (A bastard file) (Fig 3) ऐसी स्थितियों में प्रयुक्त की जाती है जहाँ भारी मात्रा में पदार्थ काटना हो।

Fig 2

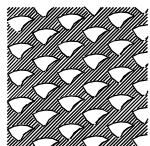

MDN130342


Fig 3

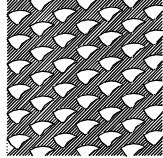

MDN130343

सेकेण्ड कट रेती (second cut file) (Fig 4) इसका इस्तेमाल धातु पर अच्छी फिनिश प्रदान करने के लिए होता है। कठोर धातुओं को रेतने में यह सर्वोत्कृष्ट है। दिए गए आकार के समीप तक जॉब को लाने के लिए यह रेती उपयोगी है।


Fig 4

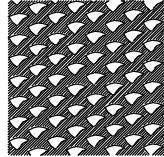

MDN130344

चिकनी रेती (smooth file) (Fig 5) इसका प्रयोग कम मात्रा में पदार्थ को हटाने तथा अच्छा फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है।


Fig 5

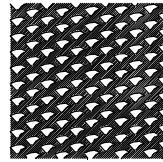

MDN130345

अति चिकनी रेती (dead smooth file) (Fig 6) इसका प्रयोग उच्च दिए गए श्रेणी के साथ-साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

Fig 6

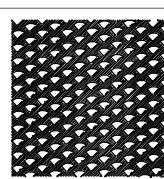

MDN130346

अधिकांशतः इस्तेमाल की जाने वाली रेतियां बास्टर्ड, सेकेण्ड कट, चिकनी तथा अति चिकनी रेती आदि हैं। इन ग्रेडों की संस्तुति ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टेण्डर्ड (BIS) द्वारा की गई है।

एक ही ग्रेड की विभिन्न साइज की रेतियों में दाँतों की साइज अलग अलग होती है। लम्बी रेती में दाँत मोटे (coarser) होते हैं।

रेती के अनुप्रयोग (File - Applications)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे:

- समतल तथा दस्ती रेतियों की विशेषताएं बताना।
- समतल तथा दस्ती रेतियों की उपयोगिता बताना।

विभिन्न आकार के अवयवों को फिनिशिंग (finish) करने के लिए कई आकारों में रेतियां बनाई जाती हैं।

रेतियों को आकार को उनकी अनुप्रस्थ काट (cross section) द्वारा वर्णित किया जाता है।

इस अभ्यास के लिए उपयोगी रेतियां समतल (flat) रेती तथा दस्ती (hand) रेती हैं।

समतल रेती (flat file)


इनका अनुप्रस्थ काट (cross section) आयताकार (rectangular) होता है। इसकी दो तिहाई लम्बाई तक चौड़ाई के कोरस समानात्तर होते हैं।

तथा इसके आगे नोंक (point) की ओर टेपरिट (taper) किया जाता है। फ्लक पर दोहरा कट (double cut) तथा कोर (edge) पर सिंगल कट (single cut) होता है। इसका इस्तेमाल सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। ये बाह एवं आन्तरिक सतहों को रेतने एवं फिनिशिंग करने के लिए उपयोगी हैं।

दस्ती रेती (Hand files) (Fig 1)

अनुप्रस्थ - काट में यह समतल रेती की ही तरह होती है। चौड़ाई में कोर पूरी लम्बाई तक समान्तर होते हैं। फ्लकों पर दोहरा कट होता है। एक कोर (edge) पर सिंगल कट (single cut) तथा डबल सुरक्षित (safe) होता है। एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत कहीं गई सतह से 90° कोण वाली सतहों को रेतने के लिए किया जा सकता है।

Fig 1

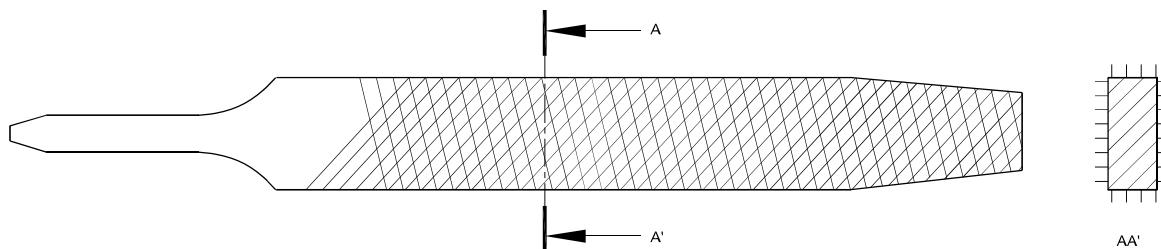

MDN130351

रेती के आकार (Shapes of files)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- रेतियों के विभिन्न आकारों को पहचानना
- वर्ग, गोल, अर्धगोल, त्रिभुजाकार तथा चाकूधार (knife edge) रेतियों के उपयोग बताना।

विभिन्न रूपरेखाओं (profiles) को रेतने एंव फिनिशिंग करने के लिए अलग अलग आकार की रेतियों का प्रयोग किया जाता है।


रेती का आकार उसकी अनुप्रस्थ काट (cross section) द्वारा वर्णित किया जाता है।

विभिन्न आकारों की सामान्य रेतियां

चपटी रेती (flat file), दस्ती रेती (hand files), वर्ग रेती (square file) गोल रेती, अर्ध गोल रेती, त्रिभुजाकार रेती, चाकूधार रेती। (चपटी रेती एंव दस्ती रेती का वर्णन पहले ही किया चुका है।)


वर्ग रेती (Square file)

इसकी अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होती है। इसका इस्तेमाल वर्गाकार छिद्र के समान होता है। आन्तरिक वर्गाकार कोने, आयताकार छेद, चॉबी घाट तथा स्प्लाइन्स को (splines) रेतने के लिए किया जाता है। (Fig 1)

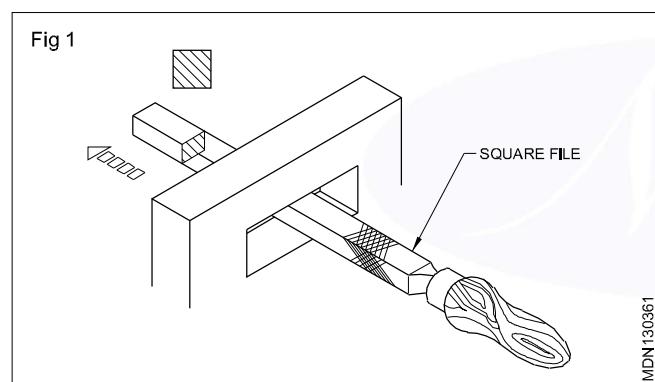


गोल रेती (Round file)

गोल रेती की अनुप्रस्थ काट वृताकार (circular) होती है। इसका प्रयोग वृताकार छिद्रों को बड़ा करने एंव फिलेट दार रूपरेखाओं को रेतने में किया जाता है। (Fig 2)

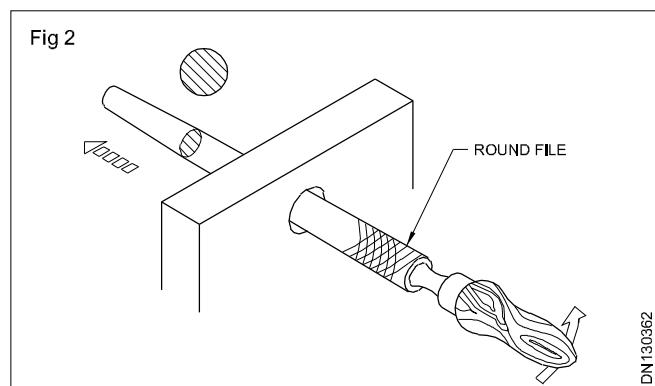


अर्ध गोल रेती (Hand round file)

अर्ध गोल रेती का आकार किसी वृत के खंड (segment) की तरह होता है। आन्तरिक वक्राकार सतहों को रेतने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। (Fig 3)

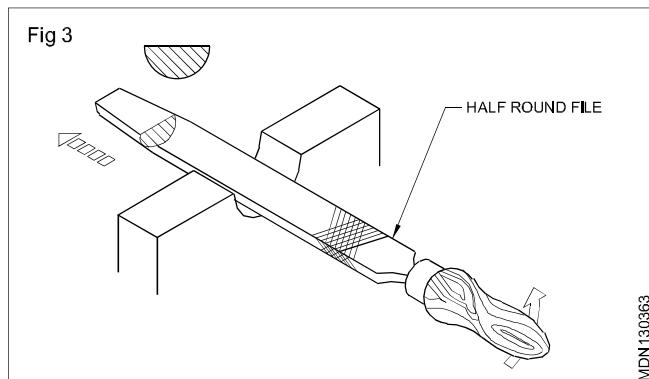

त्रिभुजाकार रेती (Triangular file)

इसकी अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होती है। कोनों को 60° से अधिक कोण पर रेतने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। (Fig 4)

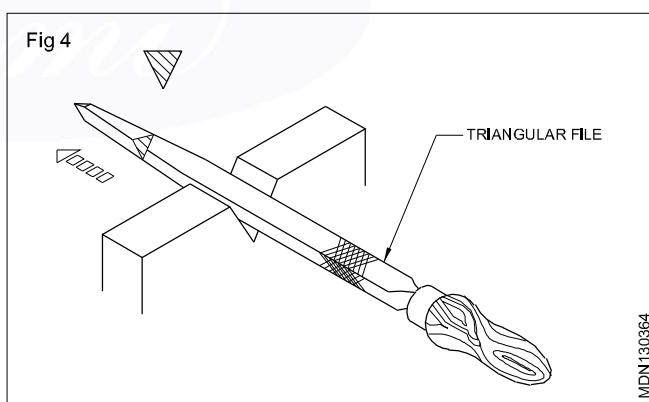


चाकूधार रेती (Knife edge file)

चाकूधार रेती की अनुप्रस्थ काट तीक्ष्ण त्रिभुज आकार (sharp triangle) होता है। इसका इस्तेमाल संकरे खांचों (grooves) एंव 10° से अधिक के कोणों को रेतने के लिए किया जाता है। (Fig 5)

उपरोक्त रेतियों का एक तिहाई लम्बाई टेपर (tapered) होती है। ये एकल (single) एंव दोहरे (double) कट दोंगों में उपलब्ध होती है। ये बास्टर्ड (bastard) सेकेण्ड कट तथा चिकने (smooth) ग्रेडों में बनाई जाती हैं।

वर्ग, गोल, अर्ध गोल तथा त्रिभुजाकार रेतियां प्रायः 100, 150, 200, 250, 300 तथा 400 mm) की लम्बाईयों में उपलब्ध होती हैं। ये बास्टर्ड (bastard) सेकेण्ड कट तथा चिकने (smooth) ग्रेडों में बनाई जाती हैं।

Fig 5

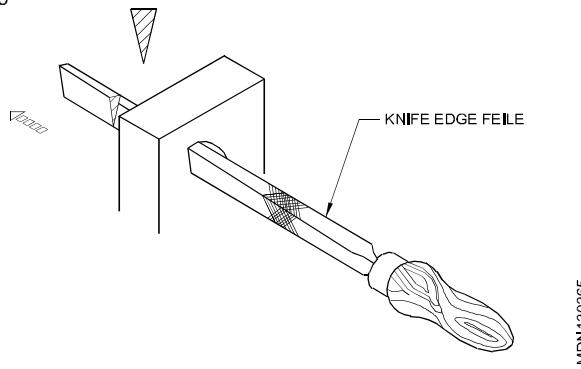

बैंच एवं पेडस्टल ग्राइण्डरों से ऑफ-हैण्ड अपघर्षण (Off-hand grinding with bench and pedestal grinders)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- ऑफ हैण्ड अपघर्षण का उद्देश्य बताना
- ऑफ हैण्ड अपघर्षण के लिए प्रयुक्त मशीनों के नाम बताना
- बैंच एवं पेडस्टल ग्राइण्डरों की विशेषताएं बताना।

आकार एंव साइज में अधिक शुद्धता की आवश्यकता न होने पर पदार्थ हटाने की क्रिया को ऑफ हैण्ड ग्राइंड कहा जाता है।


ग्राइंड पहिए की ओर जॉबपर हाथ द्वारा कार्य किया जाता है।

ऑफ हैण्ड ग्राइण्डिंग से जॉब की खुरदुरी ग्राइंड की जाती है तथा निम्नलिखित को तेज करने का कार्य किया जाता है।

खरोचनी (scriber), पंच, छेनी, मरोड़दार ड्रिल सिंगल नॉक वाले कर्तन औजार आदि।

ऑफ ग्राइण्डिंग कार्य बैंच अथवा पेडस्टल ग्राइण्डर पर किया जाता है। (Fig 1 तथा 2)


Fig 1

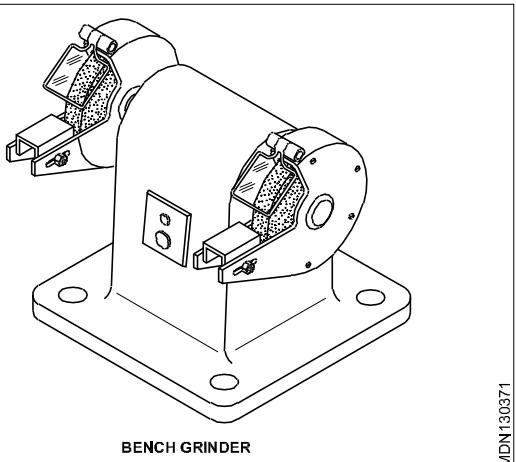

बैंच ग्राइण्डर (Bench grinder)

बैंच ग्राइण्डर को किसी बैंच अथवा मेज पर लगाया जाता है तथा यह हल्के कार्यों के लिए उपयोगी होता है। (Fig 1)

Fig 2

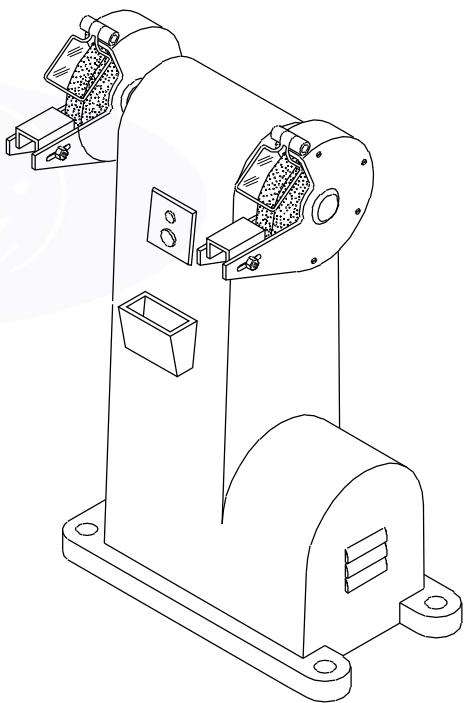


पेडस्टल ग्राइण्डर (Pedestal grinder)

पेडस्टल ग्राइण्डर एक आधार (पेडस्टल) पर लगाया जाता है जिसे जमीन पर स्थिर कर दिया जाता है। इनका इस्तेमाल भारी कार्यों हेतु किया जाता है।


इन ग्राइण्डरों में एक विघुत मोटर तथा अपघर्षण पहिए लगाने के लिए दो स्पिन्डल लगी होती हैं। एक स्पिन्डल पर मोटे दाने वाला पहिया तथा दूसरी स्पिन्डल पर महीन दाने वाला पहिया लगाया जाता है। कार्य करते समय सुरक्षा कवच (safety guards) लगाये जाते हैं। (Fig 2)

कार्य को बार-बार ठंडा करने के लिए एक शीतक द्रव कन्टेनर (coolant container) लगाया जाता है। (Fig 3)

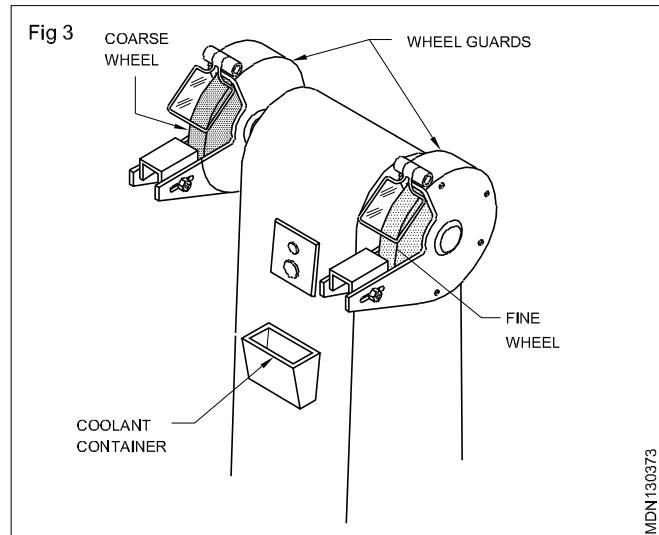

ग्राइंडिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए प्रत्येक पहिए के लिए कार्य-आधार (work rest) लगाये जाते हैं। इस आधार-रोक को पहिए के बहुत समीप लगाना चाहिए (Fig 4)

आंखों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त आई-शील्ड की व्यवस्था भी की जाती है। (Fig 4)

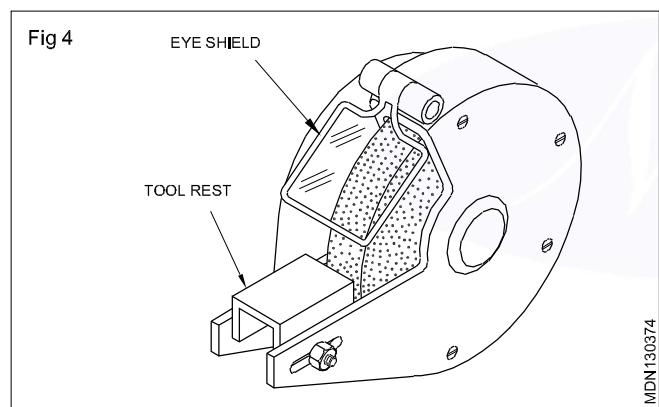

ग्राइंडिंग करते समय (While Grinding)

दूल रेस्ट को पहिया के जीतना संभव हो उतना करीब करना समायोजित करना चाहिए। उच्चतम अनुमानीत अंतर 2mm होना चाहिए। यह काम को रेस्ट और पहिया के बीच में फसने से रोकने के लिए मदद मिलेगी। (Fig 5)

छोटे जॉब को प्लायर या अन्य उपयुक्त औजार से पकड़ना चाहिए। (Fig 5)

ऑफ-हैण्ड ग्राइंडर पर सुरक्षा से काम करना (Safe working on off - hand grinders)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- एक ऑफ - हैण्ड ग्राइंडर में सुरक्षित ढंग से काम करना।

एक ऑफ हैण्ड ग्राइंडर से कैसे काम करना है?

ऑफ हैण्ड ग्राइंडर में काम करते समय, हमें इन निम्न उपायों का पालन करना चाहिए।

Fig 5

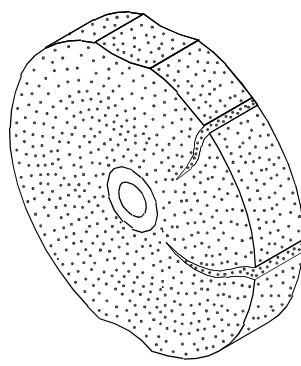


कॉटन वेस्ट या अन्य किसी भी सामान से नहीं पकड़ना चाहिए।

भारी जॉब ग्राइंडिंग करते समय हाथों में दस्ताना पहनना चाहिए।

ग्राइंडिंग पहिया की ओर या साइड में ग्राइंड नहीं करना चाहिए। (Fig 6)

Fig 6

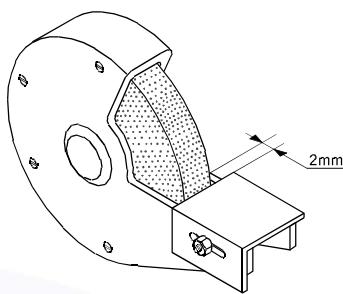

वर्क पीस को ग्राइंड करते समय व्हील पर अच्छे से घुमाना चाहिए ताकि ग्राइंडिंग एक समान हो। (Fig 7)

Fig 7


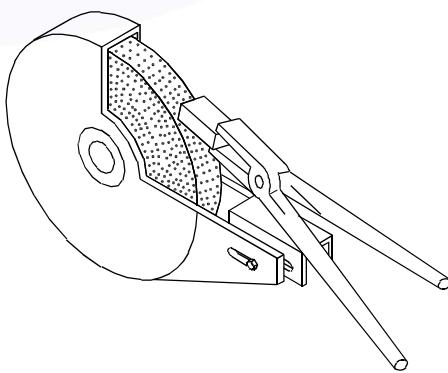


Fig 1

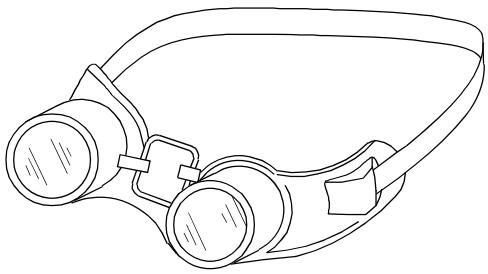


MDN130381

जो ग्राइंडिंग व्हील लोडेड या ग्लैजड हो उससे मत काम करो। जहाँ आवश्यक हो पहियों को ड्रेस और टूट करो। (Fig.2)

अगर असामान्य धनि सुनाई दे, तब मशीन को बंद कर दें। दरार या अनुचित तरीके से ग्राइंडिंग व्हील बहुत खतरनाक होते हैं।

शुरू करते समय मशीन की एक तरफ खड़े हो जाएं।

Fig 2

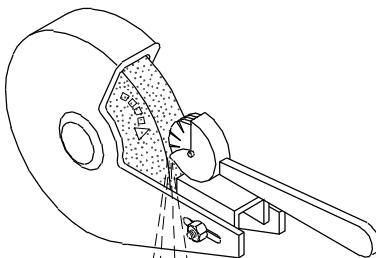

MDN130382

लिमिट एंव फिट की भारतीय मानक प्रणाली - शब्दावली (The Indian Standard System of limits and fits - Terminology)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- BIS प्रणाली में लिमिट एंव फिट के पदों का समझाना
- BIS प्रणाली में लिमिट एंव फिट के पदों की परिभाषा देना।


साइज (Size)

लम्बाई की माप में किसी निश्चित इकाई में व्यक्त किये जोने वाली यह एक संख्या है।

मूल साइज (Basic Size)

यह वह साइज है जिस पर विमाओं के विचलन (Deviation) दिए जाते हैं। (Fig 1)

Fig 1

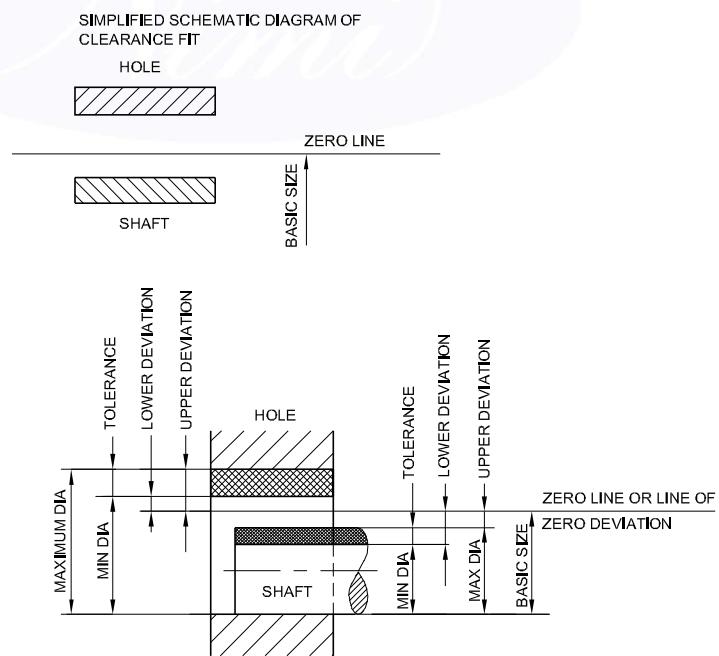

MDN130391

वास्तविक साइज (Actual Size)

यह अवयव की वह साइज है जो उसके उत्पादन के पश्चात वास्तविक माप से मिलती है। यदि अवयवों को स्वीकृत करना हो तो यह दो साइजों की सीमाओं (limit) के बीच में होता है।

साइज की सीमाएं (limits)


दो चरम (extreme) मान्य साइजे होती हैं जिसके बीच ही आपरेटर अवयवों को बनाता है (Fig 2) ये क्रमशः अधिकतम एंव न्यूनतम सीमाएं हैं।

साइज की अधिकतम सीमा (Max. limit)

यह दो सीमाओं में बड़ा होता है। (Fig 2) तालिका (1)

साइज की न्यूनतम सीमा (Min. limit)

यह दो सीमाओं में छोटा होता है। (Fig 2) तालिका (1)

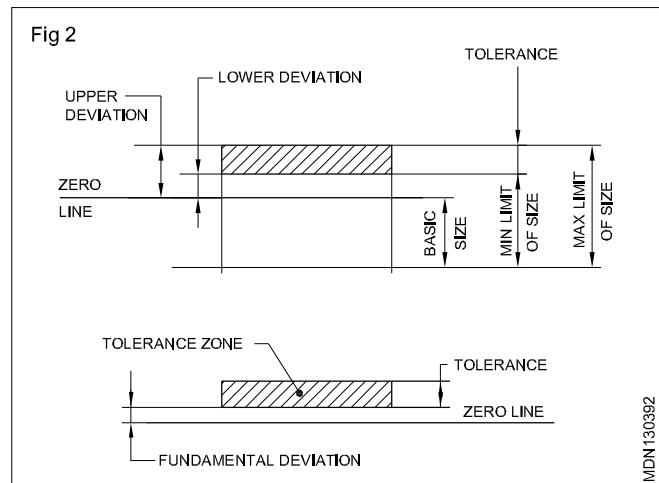

छिद्र (Hole)

BIS की प्रणाली में लिमिट एंव फिट के लिए किसी अवयव की आन्तरिक लक्षणों (चाहे वह बेलनाकार न हो,) को छिद्र (hole) का नाम दिया जाता है। (Fig 3)

टेबल 1 (उदाहरण)

क्र.संख्या	अवयव का आकार	ऊपरी विचलन	नीचला विचलन	आकार की अधिकतम सीमा	आकार की कम से कम सीमा
1	+.008 20-.005	+0.008	-0.005	20.008	19.995
2	+.028 20+.007	+0.028	+0.007	20.028	20.007
3	-.012 20-.021	-0.012	-0.021	19.988	19.979

नीचला विचलन (Lower Deviation)

यह साइज की न्यूनतम सीमा और उसकी संगत मूल साइज का बीजगणितीय अन्तर है। (Fig 2) तालिका (1)

ऊपरी विचलन वह विचलन (deviation) है जो साइज की अधिकतम सीमा बताता है। नीचला विचलन वह विचलन (deviation) है जो साइज की न्यूनतम सीमा बताता है।

वास्तविक विचलन (Actual Deviation)

यह वास्तविक साइज की अधिकतम सीमा एंव न्यूनतम सीमा का अन्तर है। यह सदैव धनात्मक होता है तथा बिना किसी संकेत के संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। (Fig 2)


सहिष्णुता (Tolerance)

यह साइज की अधिकतम सीमा एंव न्यूनतम सीमा का अन्तर है। यह

शाफ्ट (Shaft)

BIS की प्रणाली में लिमिट एंव फिट के लिए किसी अवयव के बाह्य लक्षणों (चाहे वह बेलनाकार न हो) को शाफ्ट (shaft) का नाम दिया जाता है। (Fig 3)

Fig 3

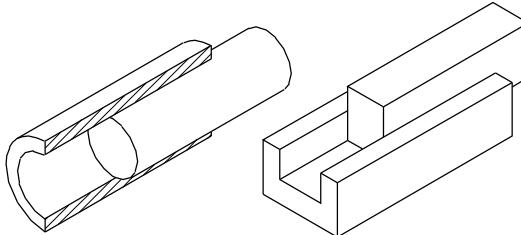

MDN130393

विचलन (Deviation)

यह किसी साइज और उसकी संगत मूल साइज के बीच का बीजगणितीय अन्तर होता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है।

ऊपरी विचलन (Upper Deviation)

यह साइज की अधिकतम सीमा और उसकी संगत मूल साइज (Basic size) का बीजगणितीय अन्तर होता है। (Fig 2) तालिका (1)

सदैव धनात्मक होता है तथा बिना किसी संकेत के संख्या द्वारा व्यक्त की जाता है। (Fig 2)


शून्य रेखा (Zero line)

उपरोक्त पदों को ग्राफ में प्रदर्शित करने में शून्य रेखा मूल साइज (basic size) को वर्णित करता है। इस रेखा को शून्य विचलन की रेखा भी कहते हैं। (Fig 1 & 2)

मूल विचलन (Fundamental deviation)

BIS प्रणाली में 25 मूलभूत विचलन हैं जिन्हे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। (बड़ा अक्षर छिद्र के लिए तथा छोटा अक्षर शाफ्ट के लिए) अर्थात् छिद्र (hole) के लिए ABCD.....Z जिनमें। LO Q & W नहीं हैं। से प्रदर्शित किया जाता है। (Fig 4)

Fig 4

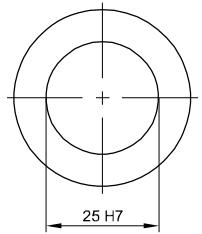

INDICATION FOR HOLES


CAPITAL LETTERS REFER TO HOLES OR INSIDE DIMENSIONS e.g 25 H7

MDN130394

उपरोक्त के अतिरिक्त अक्षरों के चार सेट JS, ZA, ZB तथा ZC भी शामिल किए जाते हैं।

शाफट के लिए सभी 25 अक्षर छोटे अक्षरों में प्रयोग किए जाते हैं। (Fig 5)

Fig 5

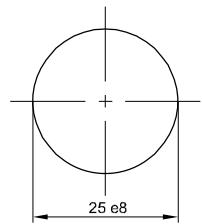


INDICATION FOR SHAFTS

SMALL LETTERS REFER TO SHAFTS OR OUTSIDE DIMENSIONS e.g. 25 e8

MDN130395

शून्य रेखा के सापेक्ष सहायक क्षेत्र (tolerance zone) (Fig 6) तथा (Fig 7) में प्रदर्शित हैं -


Fig 6

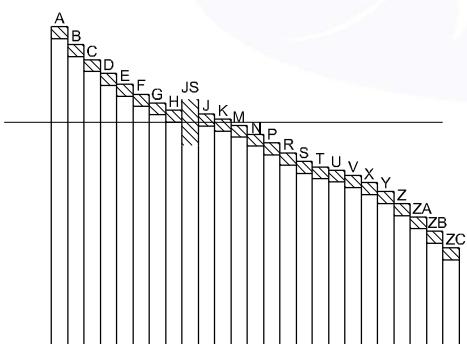

CAPITAL LETTERS INDICATE FUNDAMENTAL DEVIATION OF HOLES

AU130376

Fig 7

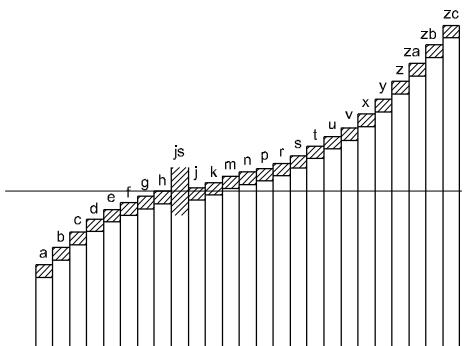


SMALL LETTER INDICATE FUNDAMENTAL DEVIATION OF SHAFTS

MDN130397

विभिन्न श्रेणियों की फिट (fits) प्राप्त करने के लिए मूलभूत (fundamentals) विचलन होते हैं। (Fig 8 तथा 9)


Fig 8

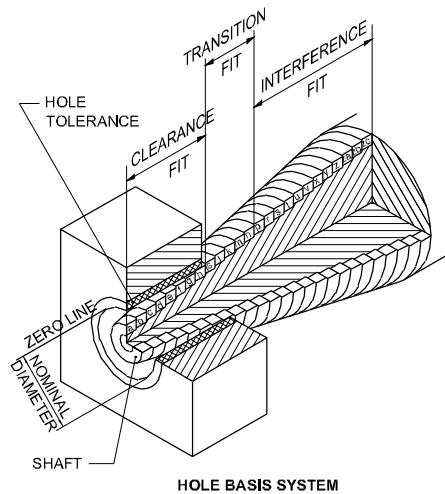

HOLE BASIS SYSTEM

MDN130398

Fig 9

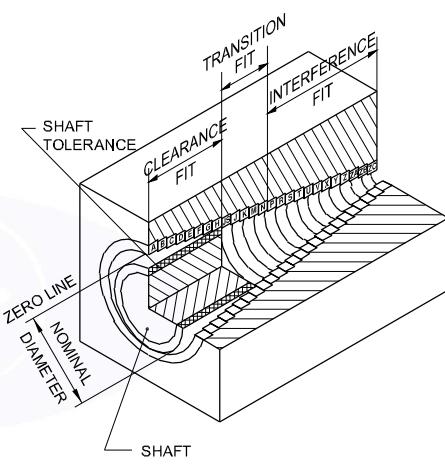


SHAFT BASIS SYSTEM

MDN130399

मूलभूत सहिष्णुता (Fundamental tolerance)

इसे सहायक की श्रेणी (grade of tolerance) भी कहा जाता है। भारतीय मानक प्रणाली में छिद्र (hole) एवं शाफ्ट (shaft) दोनों के लिए संख्या-संकेतों से प्रदर्शित सहायक की श्रेणीयां हैं। ये IT 01, IT 0, IT 1, ..., IT 16 तक होती हैं। (Fig 10) बड़ी संख्या बड़ी सहायक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है।

Fig 10

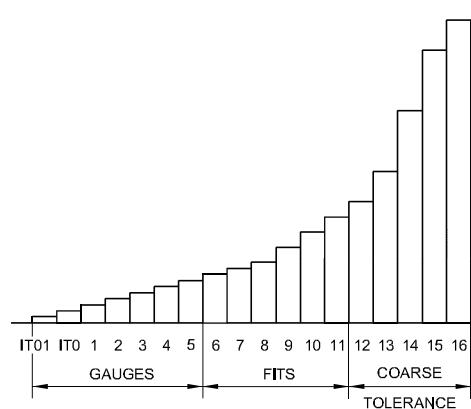

MDN13039A

टॉलरेन्स की श्रेणी उत्पादन की यथार्थता (accuracy) को संदर्भित करता है।

एक मानक चार्ट में मूलभूत विचलन एंव सहायक के प्रत्येक संयोग के लिए ऊपरी तथा निचले विचलन वाली 500 mm तक की साइज़ प्रदर्शित की गई है। (IS 919)


सहायक साइज़ (Tolerance size)

इसमें मूल साइज़ मूल विचलन तथा सहायक ग्रेड होता है।

उदाहरण


छिद्र की सहायक साइज़ में मूल साइज़ 25 है। मूल (fundamental) विचलन संकेत H तथा 7 द्वारा सहायक की श्रेणी को व्यक्त किया जाता है। (Fig 11)

Fig 11

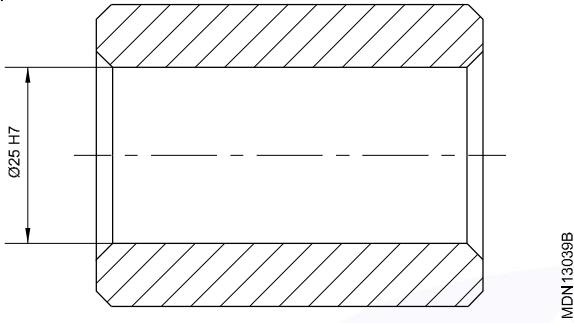

25e8 शाफ्ट का सहायक साइज़ है जिसका मूल साइज़ 25 है। मूलभूत (fundamental) विचलन को संकेत से तथा सहायक-श्रेणी को संख्या 8 से व्यक्त किया जाता है। (Fig 12)

Fig 12

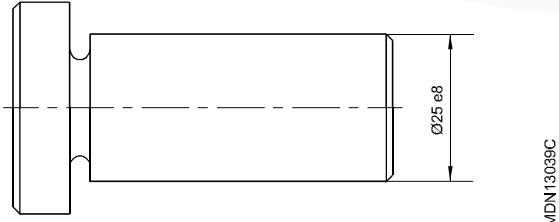

चयन के एक बड़ी सीमा (range) को 25 मूलभूत विचलन तथा 18 सहायक श्रेणी के संयोग से पाया जा सकता है।

उदाहरण

Fig 13 में एक छिद्र 25 ± 0.2 से प्रदर्शित किया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि 25 mm मूल साइज़ तथा ± 0.2 विचलन कहते हैं।


ड्राइंग पर विचलन मुख्यतः विमाओं के साथ दिया जाता है।

उदाहरण 25 ± 0.2 में ± 0.2 छिद्र के 25 mm व्यास का विचलन है। (Fig 13) इसका तात्पर्य है कि छिद्र की वह साइज़ मान्य होगी जिसकी विमा (dimension) निम्नलिखित के बीच है।

$$25 + 0.2 = 25.2 \text{ mm}$$

$$\text{अथवा } 25 - 0.2 = 24.8 \text{ mm.}$$

Fig 13

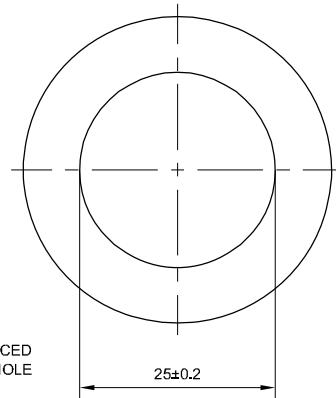

25.2 mm अधिकतम सीमा है। (Fig 14)

24.8 mm न्यूनतम सीमा है। (Fig 15)

Fig 14


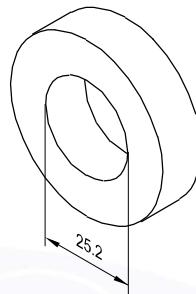


Fig 15

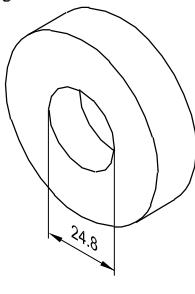

अधिकतम एंव न्यूनतम लिमिट के अन्तर को टॉलरेन्स (tolerance) कहते हैं। यहाँ टॉलरेन्स 0.4mm है। (Fig 16)

Fig 16


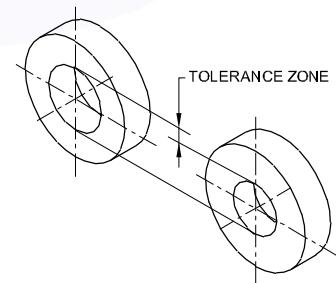


Fig 17 में टॉलरेन्स क्षेत्र में सभी साइज़ मान्य साइज़ हैं।

Fig 17

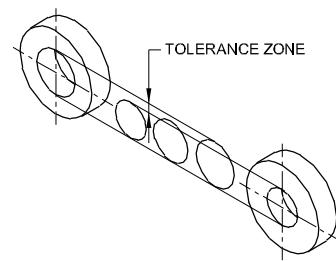

IS 696 के अनुसार ड्राइंग के संकेत के रूप में अवयवों का विमांकन करते समय टॉलरेन्स सहित व्यक्त किया जाता है।

भारतीय मानक के अनुसार फिट एंव उनका वर्गीकरण (Fits and their classification as per the Indian Standard)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- भारतीय मानक के अनुसार फिट की परिभाषा देना
- भारतीय मानक के अनुसार लिमिट एंव फिट के पदों (terms) की सूची बनाना
- प्रत्येक फिट के वर्ग का उदाहरण बताना
- विभिन्न वर्ग को ग्राफ (graph) के रूप में किए गये प्रदर्शन का मतलब बताना।

फिट (fit)

संयोजन (assembly) से पूर्ण विमाओं में अन्तर के संदर्भ में दो मिलान पुर्जों (mating parts) (छिद्र और शाफ्ट) के बीच के सम्बंध को फिट (fit) कहते हैं।

फिट की अभिव्यक्ति

फिट को व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम उसकी मूल साइज (जो छिद्र एंव शाफ्ट दोनों में उभयनिष्ठ हो) लिख कर छिद्र के लिए संकेत तथा शाफ्ट के लिए संकेत लिखा जाता है।

उदाहरण


30 H7/g6 अथवा 30 H7 – g6 अथवा 30 $\frac{H7}{g6}$

क्लीयरेंस (Clearance)

किसी फिट में क्लीयरेंस (clearance) अवयव के छिद्र की साइज तथा शाफ्ट की साइज के बीच अन्तर होता है जो सदैव धनात्मक होता है।

क्लीयरेंस फिट (clearance fit)

यह वह फिट है जो सदैव क्लीयरेंस देता है। यहाँ छिद्र का सहायक क्षेत्र शाफ्ट के सहायक क्षेत्र से ऊपर रहता है। (Fig 1)

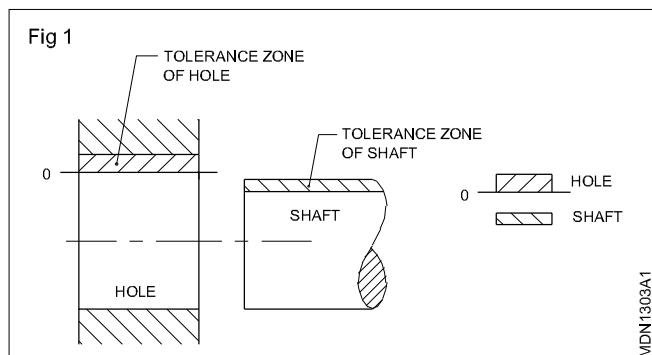

उदाहरण 20 H7/g6


दिए गये फिट के साथ हम चार्ट से विचलन प्राप्त कर सकते हैं।

20 H7 के छिद्र के लिए चार्ट में हम +21 पाते हैं।

इन संख्याओं से माइक्रॉन में विचलन सूचित होता है।

(1 माइक्रॉन = 0.001 mm)

छिद्र की लिमिट $20 + 0.021$ mm तथा $20 + 0 = 20.000$ mm (Fig 2)

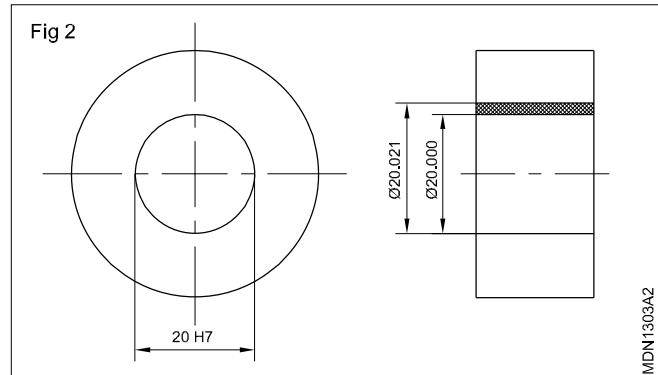


20 g6 शाफ्ट के लिए तालिका में हमें मिलता है – 7 mm

– 20 mm

इस प्रकार शाफ्ट की सीमाएं (limits) हैं


$$20 - 0.007 = 19.993 \text{ mm}$$

$$20 - 0.020 = 19.980 \text{ mm} \text{ (Fig 3)}$$

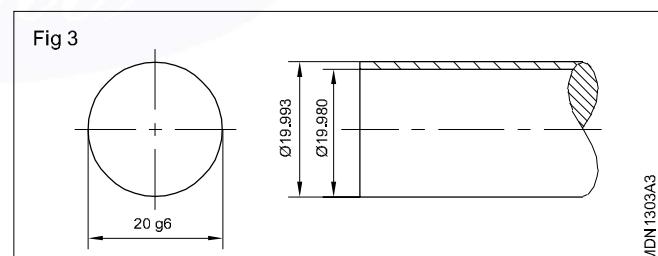

अधिकतम क्लीयरेंस (Max. clearance)

क्लीयरेंस फिट अथवा ट्रांजिशन (transition) फिट में यह अधिक छिद्र एंव न्यूनतम शाफ्ट के बीच अन्तर है। (Fig 4)

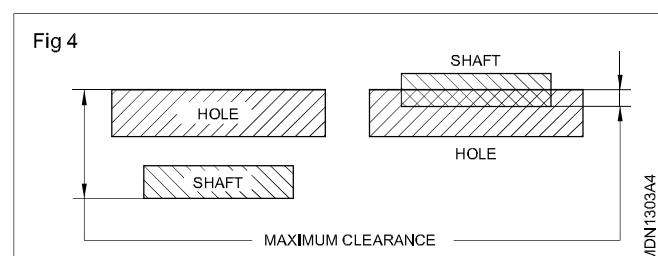


न्यूनतम क्लीयरेंस (Minimum clearance)

क्लीयरेंस फिट में यह न्यूनतम छिद्र एंव अधिकतम शाफ्ट के बीच अन्तर है। (Fig 5)

$$\text{न्यूनतम क्लीयरेंस } 20.000 - 19.993 = 0.007 \text{ mm. (Fig 6)}$$

Fig 5

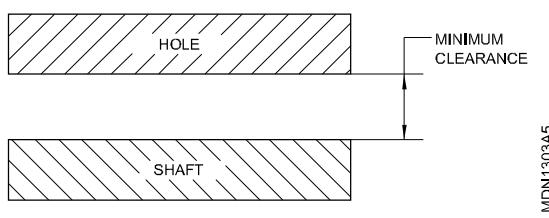

MDN1303A5

अधिकतम अवकाश $20.021 - 19.980 = 0.041$ mm. (Fig 7)

छिद्र एंव अवकाश के बीच सदैव अवकाश रहता है। यह अवकाश फिट है।

Fig 6


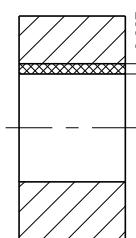


Fig 7

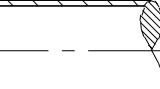

MDN1303A6


व्यतिकरण (Interference)

यह संयोजन से पहले छिद्र की साइज तथा शाफ्ट की साइज के बीच अन्तर होता है। तथा सदैव ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में शाफ्ट सदैव छिद्र से बड़ा होता है।

व्यतिकरण फिट (Interference fit)

यह फिट सदैव व्यतिकरण उत्पन्न करता है। यहाँ छिद्र के टॉलरेन्स जोन सदैव शाफ्ट के टॉलरेन्स जॉन से नीचे रहता है। (Fig 8)

Fig 8

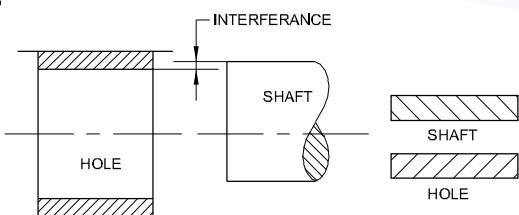


MDN1303A8

उदाहरण फिट Fit 25 H7/p6 (Fig 9)

छिद्र की सीमाएं (limits) 25.000 तथा Fit 25.021 mm है तथा शाफ्ट की सीमाएं (limits) 25.022 तथा Fit 25.035 mm है। शाफ्ट सदैव छिद्र से बड़ा होता है। यह व्यतिकरण फिट है।

Fig 9

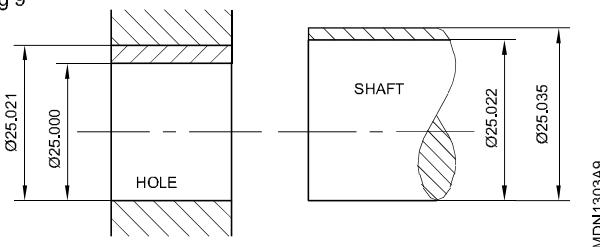


MDN1303A9

अधिकतम व्यतिकरण (Maximum interference) (Fig 10)

किसी व्यतिकरण फिट अथवा अन्तर्कालीन फिट में यह न्यूनतम छिद्र एंव अधिकतम शाफ्ट का बीजगणितीय अन्तर है।

Fig 10

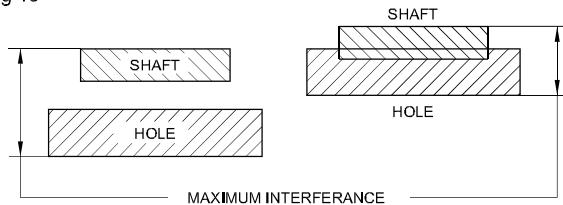


MDN1303AA

न्यूनतम व्यतिकरण (Minimum interference)

किसी व्यतिकरण फिट में यह अधिकतम छिद्र एंव न्यूनतम शाफ्ट का बीजगणितीय अन्तर है। (Fig 11)

Fig 11

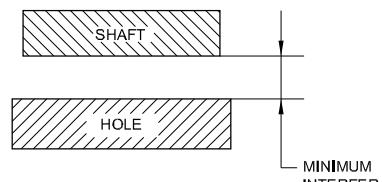

MDN1303AB

Fig 9 में प्रदर्शित उदाहरण में


अधिकतम व्यतिकरण = $25.035 - 25.000 = 0.035$

न्यूनतम व्यतिकरण = $25.022 - 25.021 = 0.001$

अन्तर्कालीन फिट (Transition fit)

यह वह फिट है जिसमें कभी अवकाश तो कभी व्यतिकरण (interference) प्राप्त होता है। जब इस प्रकार की फिट को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो छिद्र (hole) एंव शाफ्ट के टॉलरेन्स जॉन एक दूसरे के ऊपर होते हैं। (Fig 12)

Fig 12

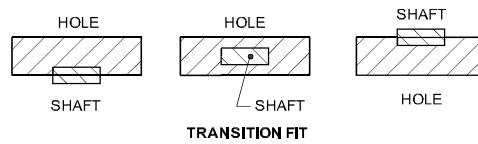


MDN1303AC

उदाहरण - फिट 75 H8/j7 (Fig 13)

छिद्र की सीमाएं (limits) 75.000 तथा 75.046 mm तथा शाफ्ट की सीमाएं (limits) 75.018 तथा 74.988 mm हैं।

Fig 13

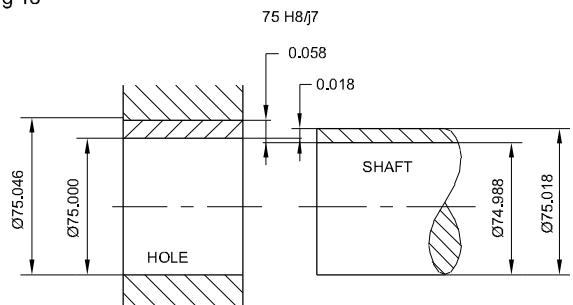

MDN1303AD

अधिकतम अवश्काश $75.046 - 74.988 = 0.058$ mm.


यदि छिद्र 75.000 तथा शाफ्ट 75.018 mm हो तो शाफ्ट छिद्र की अपेक्षा 0.018 mm बड़ा है। परिणाम स्वरूप व्यतिकरण (interference) है। यह एक अन्तर्कालीन फिट है क्योंकि इससे अवकाश फिट अथवा व्यतिकरण फिट प्राप्त होता है।

छिद्र आधारित प्रणाली (Hole basic system)

लिमिट एंव फिट की मानक प्रणाली में जहाँ विभिन्न वर्ग की फिट पाने हेतु छिद्र की साइज स्थिर रहती है और शाफ्ट की साइज घटती बढ़ती है वहाँ इसे छिद्र आधारित प्रणाली कहा जाता है।

छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र के लिए मूलभूत विचलन का संकेत 'H' है। इसे मूल छिद्र (basic hole) कहा जाता है। (Fig 14)

Fig 14

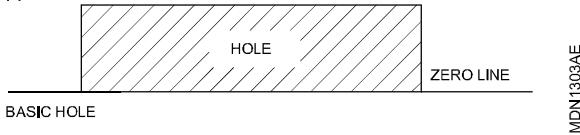


शाफ्ट आधारित प्रणाली (Shaft basic system)

लिमिट एंव फिट की मानक प्रणाली में जहाँ विभिन्न वर्ग की फिट पाने हेतु शाफ्ट की साइज स्थिर रहती है और छिद्र की साइज घटती बढ़ती

है वहाँ इसे शाफ्ट आधारित प्रणाली कहा जाता है। शाफ्ट आधारित प्रणाली में शाफ्ट के लिए मूलभूत विचलन का संकेत 'h' चूना जाता है। यह इसलिए है क्योंकि h शाफ्ट का ऊपरी विचलन शून्य है। इसे मूल शाफ्ट (basic shaft) कहते हैं। (Fig 15)


Fig 15

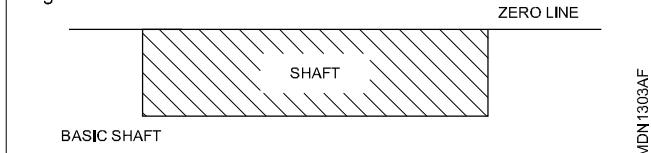

अधिकतर छिद्र आधारित प्रणाली अपनाई जाती है। यह इसलिए है कि फिट का वर्ग पर निर्भर करता है और शाफ्ट की साइज को बदलना अधिक आसान होता है क्योंकि यह बाहरी साइज होगी और इसकी अपेक्षा छिद्र की साइज में परिवर्तन करना अधिक कठिन होता है। इसके अतिरिक्त छिद्र बनाने के लिए मानक औजार का प्रयोग ही किया जाता है।

छिद्र आधारित एंव शाफ्ट आधारित दोनों के लिए तीनों वर्ग के फिट Fig 16 में प्रदर्शित किए गये हैं।

Fig 16

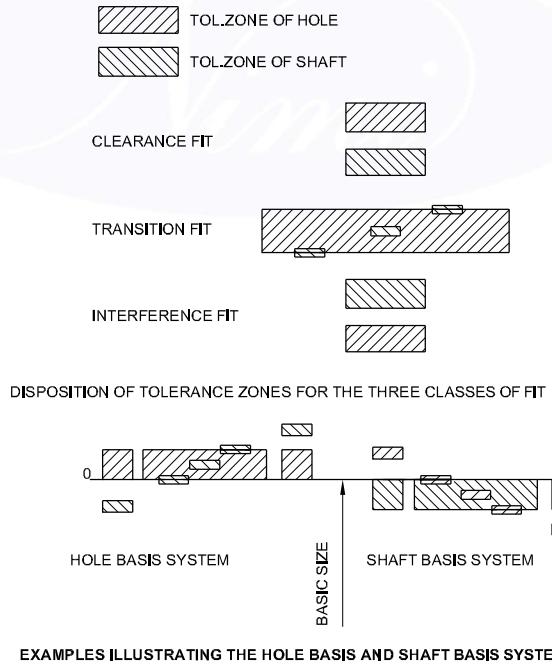

MDN1303AG

सोल्डरिंग (Soldering)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- सोल्डरिंग प्रक्रम का वर्णन करना
- सोल्डरिंग आयरन का उपयोग बताना
- विभिन्न प्राकर के सोल्डर तथा उनके उपयोग बताना ।

धातु चाँदरों को जोड़ने की कई विधियां हैं । सोल्डरिंग उनमें से एक है । सोल्डरिंग वह प्रक्रम है जिसमें धात्विक पदार्थों को दूसरे द्रवीभूत (liquified) धातु (सोल्डर) द्वारा जोड़ा जाता है ।


सोल्डर का गलनाँक (melting point) जोड़े जाने वाले पदार्थ की अपेक्षा कम होता है ।

सोल्डर आधार धातु को बिना उसे पिघलाये नम (wet) करता है ।

सोल्डरिंग आयरन (Soldering iron) (Fig 1)


सोल्डरिंग आयरन सोल्डर को पिघलाने तथा जोड़ी जाने वाली धातुओं को गरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।

Fig 2

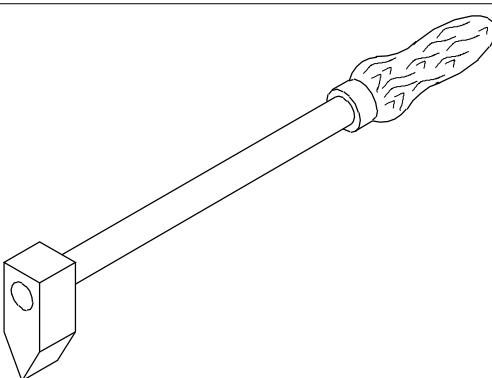

MDN130512

Fig 1

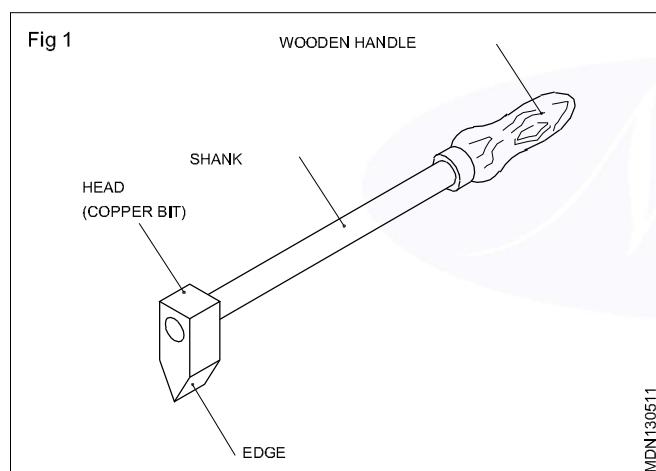

MDN130511

सोल्डरिंग आयरन में निम्नलिखित पुर्जे होते हैं -

- शीर्ष (तांबे की बिट)
- शैंक (Shank)
- लकड़ी की हैण्डल
- कोर (edge)


शीर्ष का आकार (Shape of head) (Figs 1 , 2 & 3)

आयरन का शीर्ष फोर्जित तांबे का बना होता है । यह इसलिए है क्योंकि तांबे की ऊपरा सुचालकता अच्छी होती है तथा सोल्डरिंग के लिए उसका स्वभाव मजबूत होता है ताकि सोल्डर आसानी से पिघल कर बिट पर लग सके ।

कोर V आकार का (वर्ग के दो सिरों से) होता है । इसे हैचेट किस्म (hatchet type) का सोल्डरिंग आयरन कहा जाता है ।


इस प्राकर का इस्तेमाल सोल्डरिंग जोड़ के लिए किया जाता है

Fig 3

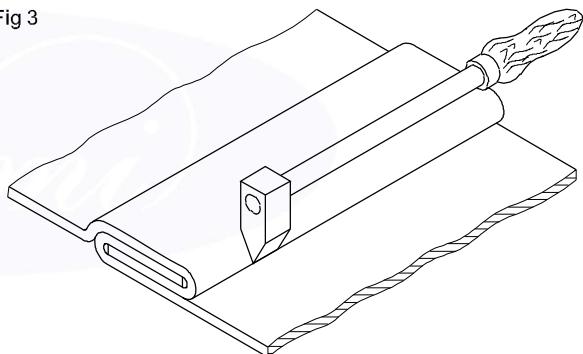

MDN130513


Fig 4

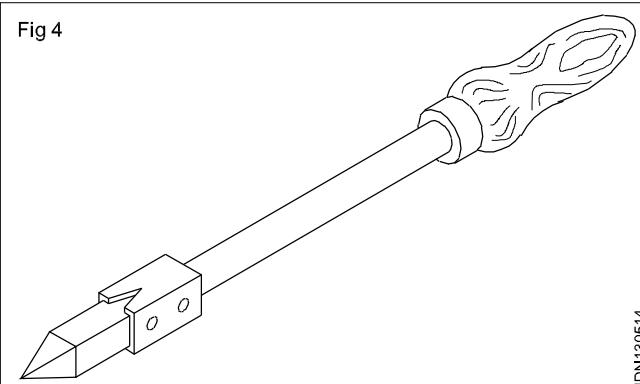

MDN130514

धातु (Metal) : पूरक सामग्री को निकट स्थित सतहों के बीच वितरित किया जाता है, कोशिका क्रिया द्वारा संयुक्त सतहों के बीच पूरक सामग्री (Figs 5 & 6) को वितरित कर जोड़ने या सम्मिलित करना एकीकीरण कहा जाता है।

Fig 5

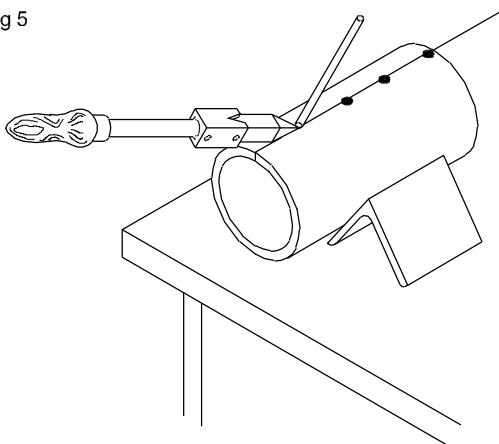

ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग सिद्धांत (Principle of Brazing and Braze Welding) : ब्रेजिंग एक चिपकाव प्रक्रिया है, जिसमें धातु जिहें जोड़ते हैं उन्हें गर्म किया जाता है, बल्कि पिघलाया नहीं जाता। ब्रेजिंग की फिलर धातु, 840°F (450°C) तापमान के ऊपर पिघलकर प्रवाह करती है। आसंजन सतहों के बीच आणविक आर्कपण है।

ब्रेजिंग किए गए जोड़ सोल्डरिंग किए गए जोड़ से मजबूत होते हैं क्योंकि इसमें मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। कुछ हद तक ये वेल्डिंग जोड़ों जैसे मजबूत होते हैं। जहाँ पर मशीनी शक्ति और रिसाव रहित जोड़ की आवश्यकता होती है। वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ अनुप्रयोगों में ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग, वेल्डिंग से भी बेहतर है, क्योंकि वह मूल धातुओं में वेल्डिंग की तरह उष्मा उपचार को प्रभावित नहीं करते हैं।

ऐसे जोड तथा पदार्थ जिनकी ब्रेजिंग होनी होती है उन्हें उद्देशानुसार विशेष रूप से बनाया जाता है।

ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग मूल धातुओं को कम लेपित करती हैं और मिश्र धातुओं को जोड़ना संभव है। उदाहरण के लिए स्टील ट्यूबिंग ढलवाँ लोहा के साथ ब्रेजन कर सकते हैं। तांबा ट्यूबिंग को इस्पात के साथ ब्रेजन कर सकते हैं और टूल इस्पात को निम्न कार्बन इस्पात से ब्रेजन कर सकते हैं।


धातुएं जो एक साथ कसकर फिट की जाती है उन पर ब्रेजिंग करते हैं। केशिका क्रिया द्वारा जोड़ में धातु खींचा जाता है। (दो कसे हुए फिट्ट सतहों के बीच में द्रव खींचा जाता है)। इस खींचने वाली प्रक्रिया को केशिका किया कहते हैं। ब्रेजिंग करते समय बहुत पतली पूरक धातु की परत का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेजन करते समय कमजोर फिट और संरक्षण के कारण की वजह से कमजोर जोड़ उत्पन्न होता है और ब्रेजिंग धातुओं का अकुशल प्रयोग होता है।

ब्रेजन वेल्डिंग में ऑक्सी इंधन या आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए संयुक्त डिजाइन संतोषजनक हैं। ब्रेजन वेल्डिंग करते समय, ब्रेजिंग भराव धातुओं की मोटी परतों को इस्तेमाल करते हैं।

सोल्डर (solders) (Fig 7)

सोल्डर करने के लिए शुद्ध धातु अथवा एलाय (मिश्र धातु) प्रयोग किए जाते हैं।


Fig 7

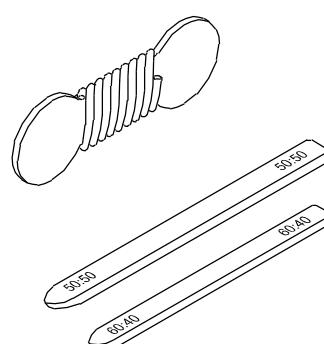

MDN130517

सोल्डर का इस्तेमाल तार, छड़ी, पिण्ड (ingot), छड़, चूड़ी, टैप, रूप कार पूर्ण तथा लैई (पेस्ट) के रूप में किया जाता है।

Fig 6

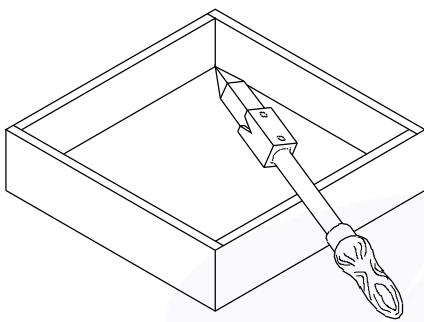

MDN130516

ब्रेजन वेल्डिंग (Brazewelding) : एक वेल्डिंग प्रक्रिया परिवर्तन में पूरक सामग्री का तरल तापमान 840°F (450°C) से ऊपर तथा आधार धातु का ठोस तापमान इससे नीचे या कम होगा। ब्रेजिंग से विपरीत, ब्रेज वेल्डिंग में कोशिका क्रिया द्वारा जोड़ों में पूरक सामग्री को वितरित नहीं किया जाता है।

ब्रेजिंग सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को बड़े और छोटे वस्तुओं में लौहार, जौहरी, असिका और अन्य कलाकारों ने इस्तेमाल किया हैं। इतिहास रिकार्ड करने से पहले यह जोड़ों की पद्धति दोनों मात्रा और लोकप्रियता में धीरे से आगे बढ़ रही है। यह एक मुख्य ओद्योगिक प्रक्रिया है, साथ ही आभूषण बनाने और मरम्मत की प्रक्रिया से ब्रेजिंग की कला विज्ञान से संबंधित है, इससे भौतिक, रासायनिक और धातु विज्ञान में वृद्धि हुई है।

आमतौर पर ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग अलौह धातु मिश्रण का इस्तेमाल करने का संकेत करता है। तांबा, टिन, जस्ता, एल्युमिनियम, बेरिलियम, मेगतिशियम, चांदी, सोना और अन्य की मिश्रण धातु इन गैर अलौह मिश्रण में उपलब्ध हैं।

पीतल कॉपर और जस्ता से मिलकर बना कॉसा मुख्यतः कॉपर और टिन से मिलकर बना है। लोह धातुओं को ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग में उपयोग की गई अधिकतर छड़ें, कॉसे की अपेक्षा पीतल की होती है। कॉसा में कुछ मात्रा में टिन मिला होता है। लगभग (1%)।

सोल्डर के प्रकार (Types of solders)

दो तरह के सोल्डर होते हैं-

- मुलायम सोल्डर
- कठोर सोल्डर

मुलायम सोल्डर का गलनांक 45°C से नीचे तथा कठोर सोल्डर का गलनांक 45°C से ऊपर होता है। इस बात से दोनों में अन्तर किया जा सकता है।

मुलायम सोल्डर (Soft solders)

यह टिन, सीसा (lead), एन्टीमनी, ताँबा, कैडमियम तथा जस्ता आदि धातुओं के मिश्र धातु हैं तथा भारी (मोटी) तथा हल्की धातुओं की सोल्डरिंग के लिए उपयोगी है।

कठोर सोल्डर (Hard solders)


यह ताँबा, टिन, चाँदी, जस्ता, कैडमियम तथा फास्फोरस का मिश्र धातु है तथा भारी धातुओं की सोल्डरिंग के लिए उपयोगी हैं।

कठोर (Brazing)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- ब्रेजिंग की विधियाँ स्पष्ट करना
- ब्रेजन के लाभों और हानियों की व्याख्या करना
- ब्रेजन तथा सोल्डरन के बीच अंतर का बताना।

ब्रेजन (Brazing) (Fig 1): ब्रेजन एक धातु को जाड़ने की प्रक्रिया है, जो सोल्डरिंग, जो 450°C से नीचे की जाती है की तुलना में, 450°C से ऊपर के तापमान पर की जाती है।

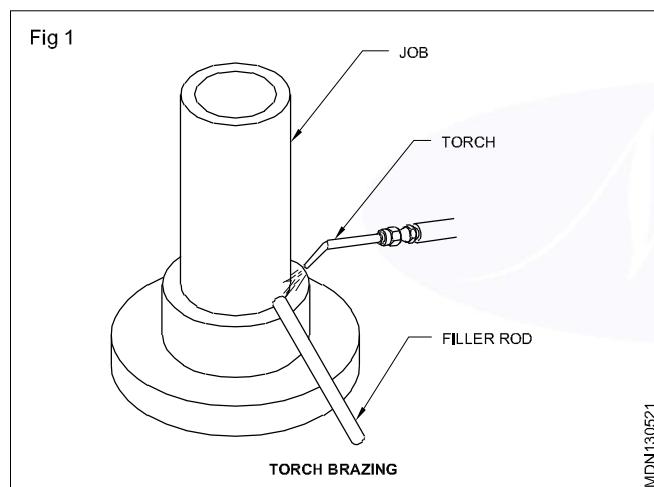

इसलिए ब्रेजन एक के प्रक्रम है, जिसमें निम्नलिखित पद उपयोग होते हैं।

- तेल, ग्रीस, पेन्ट इत्यादी को हटाने के लिए तार के ब्रश, एमरी तथा रसायनिक विलायकों से जोड़ क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ करें।
- उचित क्रैमिंग के उपयोग से जोड़ को कस कर फिट करें। (जोड़ने वाले दो सतहों के बीच, अनुमेय अधिकतम अन्तराल, केवल 0.08mm हैं)
- गालक को लेप के रूप में लगायें। (लेप बनाने के लिए 25% बोरिक अम्ल) (द्रव्य रूप) के साथ 75% बोरेक्स पाउडर का मिश्रण, लोह तथा इस्पात के ब्रेजन के लिए उपयोग होता हैं।) सामान्यतः ब्रेजन फ्लक्स में क्लोराइड, फ्लोराइड, बोरेक्स, बोरेट, फ्लोरो बोरेट, बोरिक अम्ल, आद्रक तथा जल होता हैं।

इसलिए उपयोग होने वाली धातु पर आधारित उचित गालक संयुक्त का चयन किया जाता है। जहां तन्य जोड़ की आवश्यकता होती है, वहां पर ब्रेजन का प्रयोग किया जाता है।

ब्रेजन पूरक छड़े / धातु को 860°C से 950°C के तापमान पर पिघलाते हैं, तथा आयरन तथा उसके अलाय को ब्रेज करने के लिए उपयोग होते हैं।

ब्रेजन फ्लक्स (Brazing fluxes): अधिकांश धातुओं के लिए फ्लूज्ड बोरेक्स, सामान्य प्रयोजन फ्लक्स होता है। जल के साथ मिलाकर बनाए एक लेप के रूप में इसे जोड़ पर लगाया जाता है।

यदि ब्रेजन निम्नतर तापमान पर किया जाना है तो क्षारीय (alkali) सामग्रियों के फ्लोराइडों का सामान्य उपयोग किया जाता है।

ये फ्लक्स एल्युमिनियम, क्रोमियम, सिलिकॉन तथा बैरीलियम के उच्च तापसह ऑक्साइडों को दूर करेंगे।

ब्रेजन की विभिन्न विधियाँ (VARIOUS METHODS OF BRAZING)

टार्च ब्रेजन (Torch brazing): ऑक्सी-एसीटिलीन ज्वाला का प्रयोग करते हुए मूल धातु को अपेक्षित तापमान के अनुरूप तप्त करें।

संतोषप्रद ब्रेज या सोल्डरित जोड़ प्राप्त करने के लिए शर्तें (Conditions to obtain satisfactory brazed or soldered joint)

मूल धातु को गीला करें।

पूरक धातु को फैलायें तथा जोड़ सतह के साथ संपर्क बनायें। सोल्डर, कैशिकीय क्रिया द्वारा जोड़ में चला जायेगा।

सोल्डरन तथा ब्रेजन के लिए प्रस्तावित जोड़ डिजाइन दर्शाये गये हैं।

ब्रेजन के लाभ (Advantages of brazing)

पूरे किए जोड़ के लिए परिष्कृति की आवश्यकता नहीं होती।

अपेक्षाकृत निम्न ताप जिस पर जोड़ बनाया जाता है, विरूपण को कम करता है।

कोई फ्लैश या वेल्ड छितराव नहीं होता है।

ब्रेजन तकनीक के लिए उतनी प्रवीर्णता की आवश्यकता नहीं होती है, जितनी संगलन वेल्डन के लिए।

प्रकम को सरलता से मशीनकृत किया जा सकता है।

उपयुक्त लाभों के कारण प्रकम किफायती होता है।

ब्रेजन की हानियां (Disadvantages of brazing)

यदि जोड़ संक्षारक माध्यम के सामने खुला हो तो, प्रयुक्त पूरक धातु में अपेक्षित संक्षारक प्रतिरोध होना चाहिए।

बढ़ाये गये तापमान पर सभी ब्रेजन एलाए में शक्ति की हानि होती है।

ब्रेजन एलाय का रंग जो सिल्वर सफेद से ताम्र लाल तक होता है, मूल धातु के साथ निकटता से मिलान नहीं करता।

ब्रेजन तथा ब्रेज वेल्डन (Brazing and braze welding): ब्रेजन तथा ब्रेज वेल्डन दोनों ही धातु को जोड़ने की प्रक्रियाएं हैं जो सोल्डरन, जिसे

840°F (450°C) के नीचे तापमान पर प्रयोग किया जाता है, कि तुलना में 840°F (450°C) से अधिक तापमान पर निष्पादित किया जाता है।

अमेरिका वेल्डन समिति, इन प्रक्रियाओं को निमानुसार परिभाषित करती है -

ब्रेजिंग - "वेल्डन प्रक्रमों का एक समूह है जो कि पदार्थों को उपयुक्त तापमाप पर तथा पूरक धातु जिसका द्रव्य 840°F (450°C) तापमाप के ऊपर तथा मूल धातु के ठोसकृत के नीचे उपयोग कर सम्मिलन (coalescence) को उत्पन्न करता है। जोड़ को निकट रूप से फिट की हुई सतहों के बीच केशिका क्रिया के द्वारा पूरक धातु वितरित होती है।

गेसकट (Gasket)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- गेसकट की आवश्यकता स्पष्ट करना
- गेसकट पैकिंग की सामग्री को बता पाना।


मोटर गाड़ियों में गैसकेट को उच्च और निम्न तापमान से पैदा होने वाली सीलिंग समस्याओं का, विस्तरण और संकुचन, स्पंदन, दबाव या वैकुम, संक्षारण व आक्सीडेशन आदि को संभालना है। अपर्याप्त सीलिंग से गाड़ी का जीवन कम हो जाता है और घटकों की दक्षता बाधित होती है।

दो स्थावर घटकों के बीच में रहने वाले सीलों को स्थितिगत सील कहते हैं। सबसे आम स्थिर सील गैसकेट है। गैसकेटों को इस ढंग से विकल्पित किया जाता है कि वे खास जरूरतों को संभाल सकें और इन्हें तांबा, अत्यूमिनियम, कार्क फैबर, आसबेस्टस, सिथेटिक रंबर, कागज और इन सामग्रियों के विभिन्न संयोग से किया जाता है।

सिलिंडर हेड गेसकेट के अभिकल्प और निर्माण में काफी जटिलता है। चूंकि इन्हें अत्यधिक दबाव, स्पंदन, उच्चतापमान और विस्तरण संभालना है। उनका दबाव तेल और कूलेंट के विरुद्ध सील बद्ध

होता है। उनएहंरप निचूशण, प्रलंबन, आक्सीडेशन और रसायन का प्रतिरोध करना चाहिए। सिलिंडर हेड गेसकेट में कूलेंट और तेल पैसेज का बहुपर्तीय सामग्री रहती है।

Fig 1

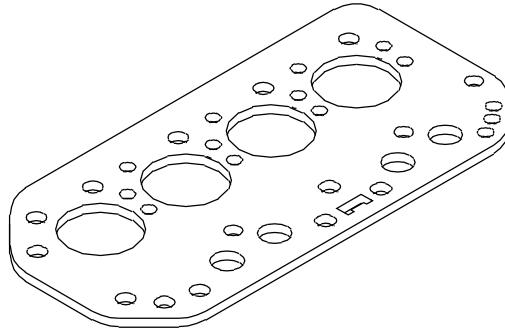

MDN130611

आयल सील (Oil Seal)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- आयल सील का उपयोग बताना
- विभिन्न प्रकार के आयल सील के बारे में समझाना
- आयल सील के लिए प्रयोग सामग्री के बारे निर्दिष्ट करना।

सील्स (Seals) : सील मशीन, पाइप तथा टैंकों की स्थिर तथा धूमती हुई सतहों के मध्य एक सीलिंग भाग है जो एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न दबाव उत्पन्न करने वाली सतहों या जगहों को सील होती है। उदाहरण दहन कक्ष (Combustion Chamber) और आयल जाने के रास्ते आदि। आयल सील में लचीले होंठ हैं जिससे वह शाफ्ट या हाउसिंग के साथ रगड़ता है ताकि तरल पदार्थ (ग्रीस, तेल इत्यादि) के रिंसाव को रोक सकें।

सभी सीलें तरल पदार्थ पर लुवरिंकेंट को बनाये रखने या अलग करने के लिए उपयोग की जाती हैं।

प्रकार (Types)

- i) लचीला होंठ
- ii) रेडियल होंठ
- iii) रोटरी शाफ्ट सील

समाकृति: (configuration)

- a) एकल होंठ

b) डबल होंठ

c) ट्रिपल होंठ


d) फेन होंठ

दो घटकों को सील करने लायक सील जो एक दूसरे से इन्सुलेशन को स्थानांतरित या धुमाते हैं उन्हें डयनामिक सील कहा जाता है। सबसे आम डयनामिक सील को 'O' रिंग कहा जाता है जिन्हें आरपार खंडों में सहन सीमा तक मोल्ड करके भीतरी और बाहरी व्यास के मुताबिक बनाया जाता है।

बियरिंग आइसोलेटर (Bearing Isolator) (Fig. 1)

बाहरी संदूषित से बियरिंग की रक्षा के लिए बियरिंग आइसोलेटर को गतिशील (डायनामोमैसेड) डिजाइन किया गया है। O-rings के दूसरे प्रयोगों में रोटर (धूमनेवाला) और स्टेटर (स्थित में) के मेम्बर में समान बियरिंग आइसोलेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो पेचीदा है।

Fig 1

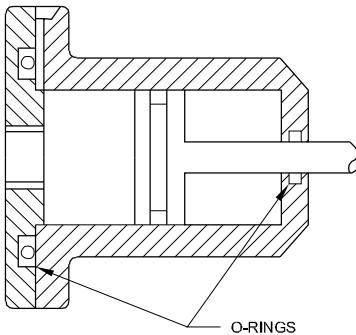

सीलेंट (Sealants):

सीलेंट के प्रकार (Type of sealant):

तीन प्रकार के सीलेंट का उपयोग किया जाता है।

1 टेफ्लॉन टेप (The Teflon tape)

2 पाइप टेप (Pipe tape)

3 अवायु रेजिन यौगिक (Anaerobic resin compound)

1 टेफ्लॉन टेप (Teflon tape)

इस टेफ्लॉन टेप का कार्य चिपकाना नहीं होता यह स्नेहक की तरह कार्य करता है। जब पाइपों को जोड़ा जाता है तो इन के श्रद्धों (चूड़ी), में इनका उपयोग किया जाता है।

2 पाइप टेप (Pipe tape)

यह पाइप टेप एक प्रकार का विलायक है। जो सामग्री के विलायक वाहक और हार्डवेयर पर निर्भर करती है। परिणामस्वरूप सील सभी प्लास्टिक धातु के पाइपों पर चिपकायी जाती है।

3 अवायु रेजिन यौगिक (Anaerobic resin compound)

इस सीलेंट का उपयोग पाइप कनेक्शन के सथम पाइप के ग्रेड में लगाकर पाइपों को कस दिया जाता है जो कि वायु रोधी होता है। यह उम्र बढ़ाने के बाद भी सीलिंग गुणों को बनाए रखता है।

प्रमुख धारणाएँ (Key concepts)

- यह स्नेहक न की टेपसील।
- टेप कठोर और भंगुर हो सकता है।
- एनारोबिक पाइप फिटिंग सामग्री के साथ सुसंगत होना चाहिए।

सीलेंट चयन कारक (Sealant selection factors)

- पदार्थ (Material)
- तापमान (Temperature)
- दाव (Pressure)
- कंपन (Vibration)

Fig 2

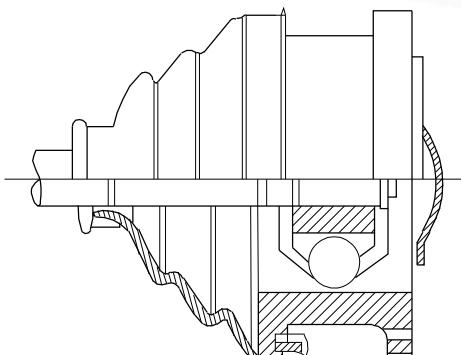


Fig 3

