

कच्चा लोहा (Pig Iron)

उद्देश्य: इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले लौह धातुओं के नाम बताना
- कच्चे लोहे के गलाने (smelting) में प्रयुक्त कच्चे माल के विषय में बताना एवं उसके उपयोग का वर्णन करना
- कच्चा लोहा बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले अयस्कों (ores) के नाम बताना
- वायु भट्टी (blast furnace) की बनावट के लक्षणों को बताना
- कच्चे लोहे के गुण एवं इस्तेमाल का वर्णन करना।

धातु जिनमें अधिक मात्रा में लोहा होती है धातु कहलाती है। विभिन्न उपयोग के लिए तरह तरह के गुण वाली लौह धातुएं इस्तेमाल की जाती हैं।

सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली लौह धातु एवं एलाय निम्न हैं -

- कच्चा लोहा
- ढलवा लोहा
- पिटवां लोहा
- इस्पात तथा एलाय इस्पात

लोहा एवं इस्पात उत्पन्न करने के अनेक विधिया हैं।

लौह-अयस्क (Iron ore) का रासायनिक विघटन करके कच्चा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। लौह अयस्क का अपचयन करके कच्चा लोहा प्राप्त करने की विधि को गलाना (smelting) कहते हैं।

कच्चा लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल निम्नवत् हैं।

लौहा अयस्क (iron ore)

कोक (coke)

गालक (flux)

लौह अयस्क (iron ore)

प्रमुख लौह अयस्क निम्न हैं-

मैग्नेटाइट (Magnetite)

हेमाटाइट (Hematite)

लिमोनाइट (Limonite)

कार्बोनेट (Carbonate)

इनमें विभिन्न अनुपात में लोहा होता है तथा यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है।

कोक (coke)


कोक का प्रयोग अपचायी क्रिया करने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करना है। कार्बन मोनोआक्साइड के रूप में कोक का कार्बन लौह अयस्क से मिलाकर उसे लोहे में बदलता है।

गालक (flux)

वायु भट्टी (blast furnace) में डाला जाने वाला यह एक खनिज पदार्थ है। जो अयस्क (sore) का गलनाक घटाता है तथा यह अयस्क के अधात्विक अंशों को पिघली राख के रूप में निकाल देता है।

वायु भट्टी में सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाला गालक लाइम स्टोन है।

वायु भट्टी (Blast furnace) (Fig 1)

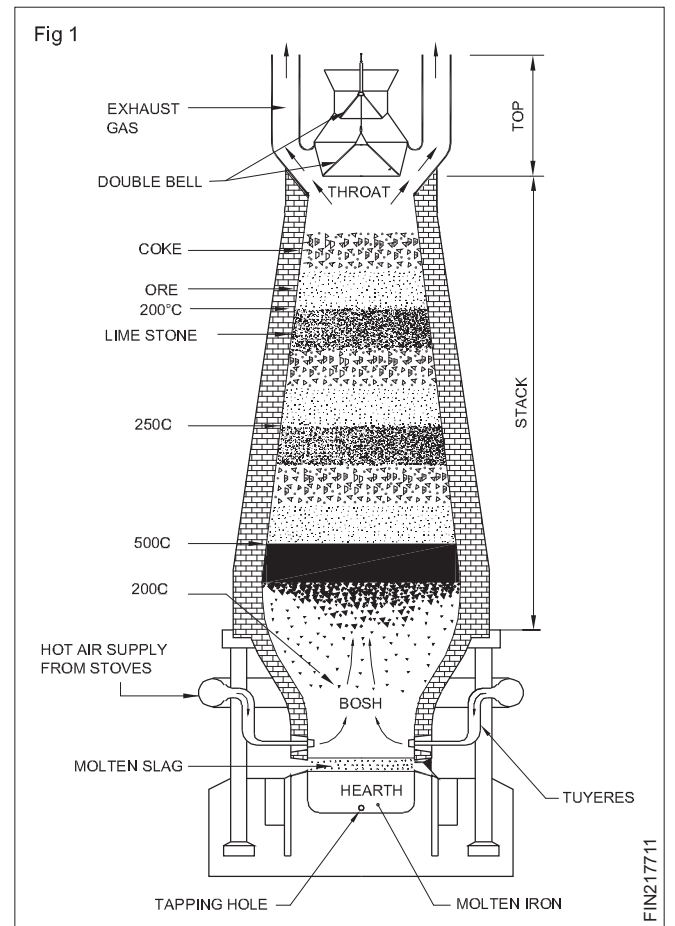


लौह अयस्क के प्रदवण (semilting) के लिए प्रयुक्त भट्टी वायु भट्टी होती है। इसके द्वारा कच्चा लोहा मिलता है। वायु भट्टी के मुख्य भाग निम्नवत् हैं।

- थ्रोट (throat)
- स्टेक (stack)
- वोश (bosh)

- हार्थ (hearth)
- डबल बेल चार्जिंग यंत्रावली (double bell charging mechanism)
- वायु टोंटी (tuyeres)

वायु भट्टी में प्रद्रवण (Smelting in a blast furnace)

डबल बेल मैकेनिज्म का प्रयोग करके भट्टी में कच्ची सामग्री को लौह अयस्क, कोक तथा गालक की एकान्तर परतों द्वारा चार्ज किया जाता है।
(Figs 1 & 2)

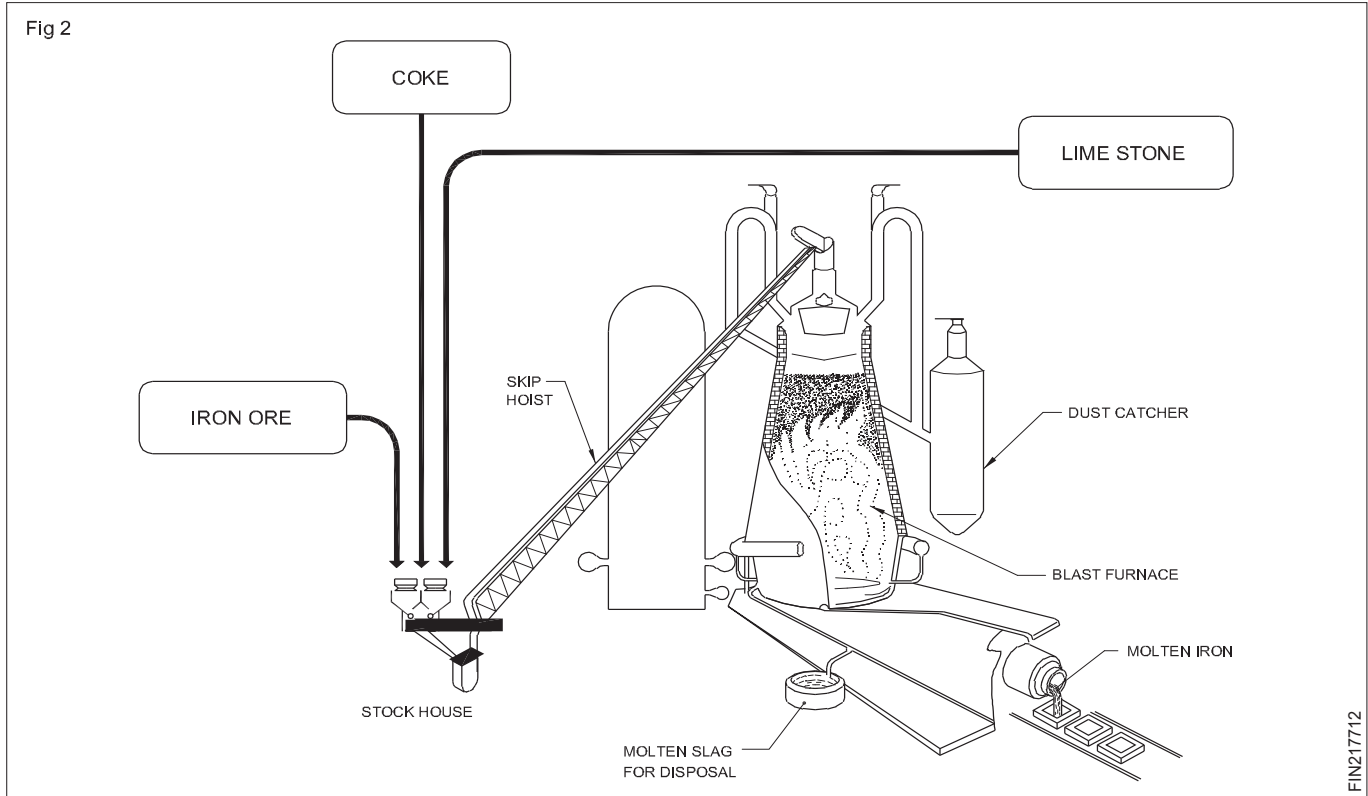

भट्टी में गरम वायु (blast) कई नोजलों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। वायु-टोंटी (tuyeres) कहते हैं।

वायु-टोंटी से जरा सा ऊपर भट्टी का तापक्रम 1000°C से 1700°C के बीच रखा जाता है जबकि सभी तत्व पिघलना शुरू होता है।

लाइम स्टोन, जो एक गालक (flux) के रूप में कार्य करता है, जो अयस्क (ore) में अवांछित तत्वों से संयोग करके उन्हें पिघली राख (slag) के रूप में बदल देता है जो पिघले लोहे के ऊपर तैरता है। इस राख (slag) को राख-छिद्र से बाहर निकाल लिया जाता है।

अलग टैपिंग छिद्र द्वारा कुछ समय अन्तराल पर पिघले लोहे को भी निकाल दिया जाता है।

पिघले लोहे को एक पिग-बेड में ढाल दिया जाता है अथवा इस्पात बनाने के संयंत्र में ले जाया जाता है।

कच्चा लोहा के गुण एवं इस्तेमाल (Properties and use of pig-iron)

प्रद्रवण (smelting) प्रक्रम में अलग अलग मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस तथा मैगनीज होते हैं। कार्बन की उच्च मात्रा से कच्चा लोहा बहुत कठोर एवं भंगुर (brittle) बन जाता है और वह किसी उपयोगी वस्तु बनाने के लायक नहीं रह जाता।

इसलिए कच्चे लोहे को परिशोधित किया जाता है तथा पुनः पिघलाया जाता है। इसे कई तरह का लोहा एवं इस्पात उत्पादित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

ढलवा लोहा (प्रकार) (Cast iron (types))

उद्देश्य: इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- विभिन्न प्रकार के ढलवा लोहे के नाम बताना
- प्रत्येक प्रकार के ढलवा लोहे के गुण बताना
- प्रत्येक प्रकार के ढलवा लोहे का इस्तेमाल बताना।

ढलवा लोहा आयरन, कार्बन तथा सिलिकॉन का एक एलाय है। इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% तक होती है।

ढलवा लोहे की किस्में (Types of cast iron)

निम्न प्रकार के ढलवा लोहा होता है -

- भूरा ढलवा लोहा (grey cast iron)
- श्वेत ढलवा लोहा (white cast iron)
- धातवर्द्धनीय ढलवा लोहा (malleable cast iron)
- ग्रंथिल ढलवा लोहा (nodular cast iron)

भूरा ढलवा लोहा (Grey cast iron)

मशीन-पुर्जों की ढलाई के लिए इसे सामान्यतः प्रयोग किया जाता है जिसे आसानी से मशीनन भी किया जा सकता है।

मशीन के आधार, मेज, स्लाइड-पथ आदि ढलवा लोहे के बनाये जाते हैं क्योंकि काफी समय के बाद भी इनकी विमाएं (dimension) स्थाई बनी रहती हैं।

ग्रेफाइट की मात्रा के कारण ढलवा लोहा सबसे अच्छी बेयरिंग एंव स्लाइडिंग सतह प्रदान करता है।

इस्पात से इसका गलनांक कम होता है। भूरा ढलवा लोहा में अच्छी तरलता (fluidity) होती है जिससे जटिल कास्टिंग भी बनाई जा सकती है।

भूरा ढलवा लोहे से मशीन-टूल्स बनाये जाते हैं क्योंकि यह कम्पन को कम करने एंव औजार की चिटचिटाहट (chattering) को कम करने में सक्षम है।

बिना एलाय के भूरा ढलवा लोहा बहुत ही भंगुर (brittle) होता है और उसकी तनन सामर्थ्य (tensile strength) कम होती है। इस कारण उच्च प्रतिबल एंव आघात सहने वाले पुर्जों को बनाने में इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता।

भूरे ढलवा लोहे के चीमड़ बनाने के लिए प्रायः इसे निकल, क्रोमियम, वेनाडियम अथवा तांबे से एलाय बनाया जाता है।

भूरे ढलवाँ लोहा वेल्डिंगकृत होता है परन्तु उसका आधार धातु को पूर्वउष्मित करना आवश्यक है।

श्वेत ढलवा लोहा (White cast iron)

यह बहुत कठोर तथा इसकी मशीन कठिन होती है और इसी कारण इसे ऐसे अवयवों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपघर्षणरोधी हों।

श्वेत ढलवा लोहा सिलीकॉन की मात्रा को कम करते हुए तेजी से ठंडा करके बनाया जाता है। जब इस प्रकार से ठंडा किया जाय तो प्राप्त उत्पाद को शीतित (chilled) ढलवा लोहा कहते हैं।

श्वेत ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती।

धातवर्द्धनीय ढलवा लोहा (Malleable cast iron)

इस ढलवा लोहे में भूरे ढलवे लोहे की अपेक्षा अधिक तन्यता, तनन सामर्थ्य तथा चीमड़पन होता है।

श्वेत ढलवा लोहे को लम्बी अवधि अर्थात् लगभग 30 घंटे तक ऊष्मा उपचारित करते हुए धातवर्द्धनीय ढलवा लोहा बनाया जाता है।

ग्रन्थिल (Nodular) ढलवा लोहा (Nodular cast iron)

यह धातवर्द्धनीय ढलवा लोहे की भांति होता है। लेकिन इसे बिना किसी ऊष्मा उपचार के बनाया जाता है। ग्रन्थिल (nodular) ढलवे लोहे को जोड्यूलर आयरन-डक्टाइल आयरन स्पेरोइडल आयरन भी कहते हैं।

इसमें अच्छी मशीनन योग्यता, ढलाई योग्यता, टूट-फूट रोधकता तथा कठोरता होती है। इसका गलनांक कम होता है।

धातवर्द्धनीय (malleable) तथा ग्रन्थिल (nodular) ढलाई का इस्तेमाल ऐसे मशीन पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है जिन पर उच्च तनन प्रतिबल (tensile stress) तथा हल्का (moderate) आघात भार लगता हो। इसकी ढलाई कम खर्चीली होती है तथा यह इस्पात ढलाई के बदले में प्रयोग की जा सकती है।

सामान्य स्क्रैपर और स्क्रैपिंग (Simple scrapers and scraping)

उद्देश्य: इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- स्क्रैपिंग सतह की जरूरत को निर्दिष्ट करें
- हाई स्पाट्स क्या है निर्दिष्ट करें
- बियरिंग सतह क्या है निर्दिष्ट करें
- कितने प्रकार के स्क्रैपर प्रयोग करते हैं उनके सामग्री और आकार की सूची बनाओं
- स्क्रैपर को सही कोण स्थिति में पकड़ें।

स्क्रैपिंग सतह की जरूरत (Necessity of scraping surface)

सभी फ्लैट या घुमावदार सतहों पर मामूली त्रुटियों को ठीक करने के लिए शुद्धता से समाप्त करने के लिए स्क्रैपरों का इस्तेमाल करते हैं।


दो समतल या दो घुमावदार सतहों के बीच में उच्च डिग्री का फिट उत्पादन हो जो विशेष रूप से जहाँ सतहों को उपयोग में एक साथ मिलाया जा सकता है।

जब सतहों की रेतनी ओर मशीनिंग से शुद्धता सही रूप और उसमें आगे सुधार लाने के लिए पहले रफ स्क्रैपिंग और उसके बाद फिनिश स्क्रैपिंग प्रयुक्त किया जाता है।


उच्च स्पाट्स और बियरिंग सतह (High spots and bearing surfaces) प्रशियन ब्लू या रेड लेड को तेल के साथ मिलाकर या उपयुक्त कार्बन को सतह प्लेट पर लगाना चाहिए। जो जॉब स्क्रैप करेंगे वह जॉब में धीमी नीचे की ओर दबाव देते हुए पूरा जॉब में स्क्रैप करते हैं। जॉब को बहुत सावधानी से लम्बवत् दिशा में उठाइये।

स्क्रैप करने के पहले मार्किंग काम्पाउंड का पैच को अध्ययन करना चाहिए।

- पहला परीक्षण में 3 चमकीला धब्बा है। सिर्फ तीसरा धब्बा का स्क्रैप करना चाहिए (उच्च स्थान) (Fig 1)

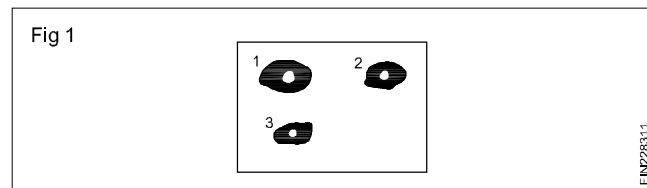


- दूसरा परीक्षण में भी मार्किंग काम्पाउंड का वितरण (उच्च स्थान) (Fig 2)

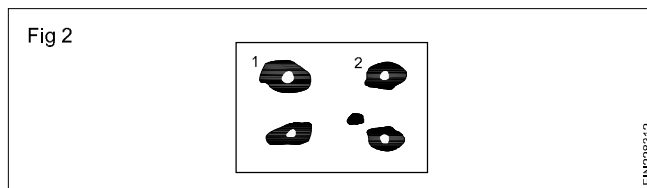


- बियरिंग संस्पर्श प्राप्त करने के विविध प्रकार (Fig 3)

- 1 प्लेट सतह से धातु स्पर्श प्वाइंट को चमकदार मला कर दिया जाता है।
- 2 मार्किंग कॉम्पाउंड स्पर्श में है और उसके द्वारा रंगीन हो गयी। यह भाग सामान्य संपर्क कहा जाता है।

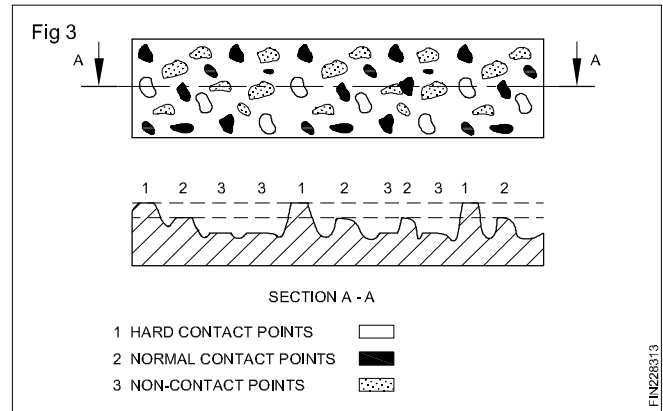


- 3 गैर संपर्क प्वाइंट, मार्किंग कॉम्पाउंड से संपर्क में नहीं है।


- तीसरा स्क्रैपिंग पूरा होने और चमकने का परीक्षण करने के बाद चमकदार धब्बे वाले रंग से अधिक चमकदार होते हैं धब्बे अधिक समान रूप से विस्तृत आकार में संख्या में अधिक होते हैं। (Fig 4)

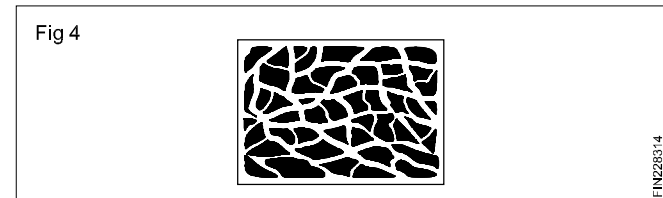

- छोटी पैच कि स्क्रैप के निशान के पैटर्न के बड़े हुए दृश्य Fig 5 में दर्शाते हैं।

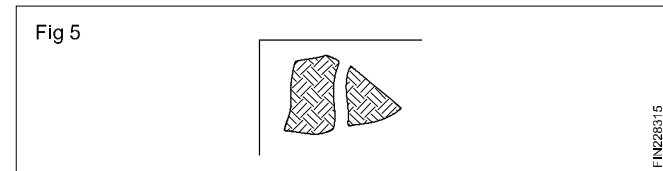


- आगे जांच करने से स्क्रैपिंग से छोटे पैच की आकार की बड़ी संख्या का एक और अधिक भी वितरण का उत्पादन होगा (बियरिंग दब्बे) (Fig 6)

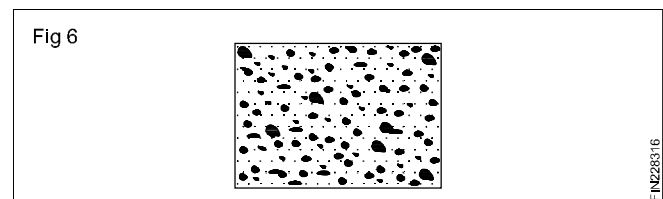

25 mm में SQ = 25 बियरिंग भाग


Types and uses of scraper: स्केपर के प्रकार और उनका इस्तेमाल

 – समतल सतहों का स्केपिंग (Fig 7)



यह बड़े समतल सतहों का स्केपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी काम करने वाली कोर की मोटाई 3 mm या उससे कम होना चाहिए।

 
– आयताकार ब्लेड के साथ हुक स्केपर (Fig 8)



हुक स्केपर से बड़ा स्पॉट सतहों की मध्य भाग की स्केप करने का प्रयोग करते हैं जहाँ फ्लैट स्केपर कि इस्तेमाल करने के लिए सुविधाजनक नहीं है।

घुमावदार सतह को स्केप करने के लिए

 
– आधा घुमाव स्केपर घुमावदार सतह की ओर थोड़ा घुमावदार (Fig 9)




यह बियरिंग ब्लॉक या पीतल को स्केप करने को इस्तेमाल करते हैं, दबाव रेडियल दिशा में लगाते हैं और कर्तन कोर को इसकी लंबाई के समकोण पर ले जाया गया है।

– तीन वर्ग कोण का त्रिकोण स्केपर

 उसकी तीन मुखों को हॉलो ग्राइंड किया गया है। छोटा व्यास छिद्र और शुद्धता से छिद्र के बर् हटाने के लिए, स्केपिंग करने के लिए इस्तेमाल है। Fig 10



 – बूल नोस स्केपर को डिस्क कि आकार में फोर्ज किया गया है। इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्पॉट स्केपर का परिधीय आंदोलन और दूजा फ्लैट स्केपर का अनुर्द्ध आंदोलन। (Fig 11)




स्केपर सामग्री (Scraper material) उच्च ग्रेड टूल इस्पात या विशेष धातु इस्पात और टंगस्टन कार्बाइड टिप्ड टूल की बनी हाती हैं।

विनिर्देश (Specification) 150 से 500 mm रेंज ब्लेड का पूरा लम्बाई हो सकता है।


प्लेट स्केपर को पकड़ने का तरीका (Holding position of flat scraper) दाहिने हाथ से स्केपर का हेण्डल को पकड़कर उसे घकेलों। जब कर्तन स्ट्रोक शुरू करते हैं तब शरीर से दहनी कोहनी को दूर करें।

बाएँ हाथ से ब्लेड को गाइड और नीचे कि ओर दबावों। ब्लेड को छोटी उंगली टूल से 40 mm से 50 mm कर्तन कोर की आगे से पकड़ें। (Fig 12)

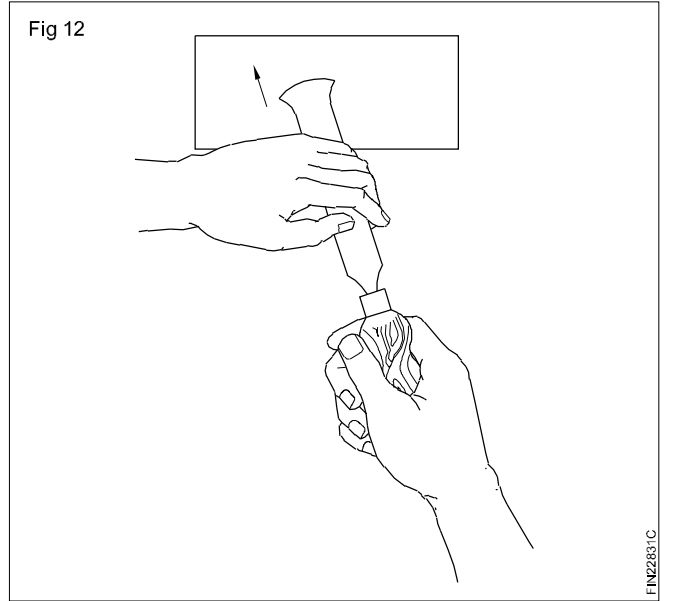


ब्लेड के आसपास हल्के से छोड़कर छोटी उंगली और दूसरी उंगली को घुमाकर पकड़ें। पहले उंगली ब्लेड के ऊपर शिथिल रहती है और ब्लेड को ऊपर अंगूठा से पकड़ते हैं, जो समकोण में होता है।

स्केपर का ब्लेड को सतह से 30° कोण में पकड़कर, औसत कठोरता को कम कर सकते हैं। बहुत हार्ड धातु में काम करने के लिए कोण ज्यादा होता है, और मुलायम धातुओं के लिए कोण को 20° कम करते हैं। (Fig 13)

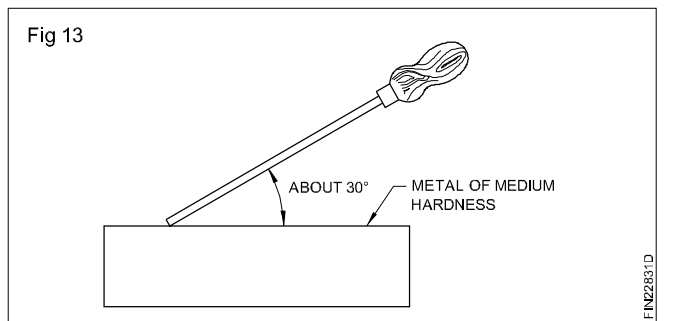

एक साधारण दिशा में स्क्रैपिंग करने के लिए और सतह प्लेट को परीक्षण करने के बाद, स्क्रैपिंग करने की दिशा को 90° को बदलते हैं। (Fig 14)

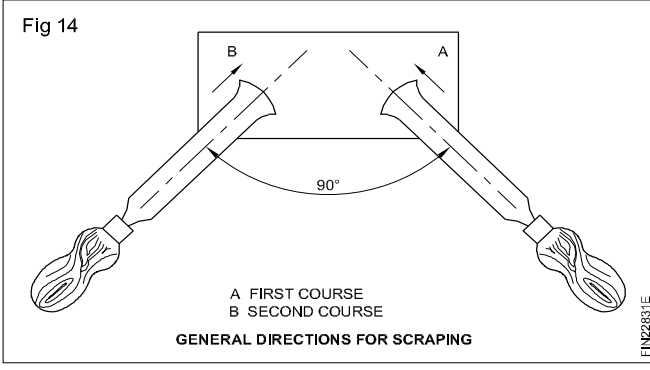

स्क्रैपस की देखभाल और रखरखाव (Care and maintenance of scrapers)

- स्क्रैपस तेज हो सकता है और हैंडल को अच्छी स्थिति में रखना चाहिए।
- कर्तन कोर को रबड या चमड़े की शिथ से ढकों।
- कर्तन कोर इस्तेमाल करने के बाद ग्रीस लगाओ ताकि जीर्णशीर्ण से बचें।
- बेंच से स्क्रैपर नीचे नहीं गिरना चाहिए।
- दूसरी उपकरणों से मिलाकर न रखें।

तीन प्लेट विधि (व्हिटवर्थ सिद्धांत) द्वारा सही प्लेट सरफेस को बनाना (Originating true flat surfaces by three-plate method (Whitworth principle))


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- तीन प्लेट विधि द्वारा प्लैट स्कैप सरफेस बनाना।


एक प्लैट सरफेस को कैसे प्राप्त करते है?

यह कहना आसान होता है कि यह बिखरा हुआ है लेकिन उच्च (high) प्वाइंट को हटाने के लिए कोई कैसे जानता है।

यदि तीन प्लेटों की एक दुसरे के साथ विपरित जोड़े में तुलना की जाती है। तो वे केवल सभी भागों पर पुरी तरह से प्लेट होंगे तो वे बिल्कुल सपाट हो जायेगी। (Fig 1 के अनुसार)

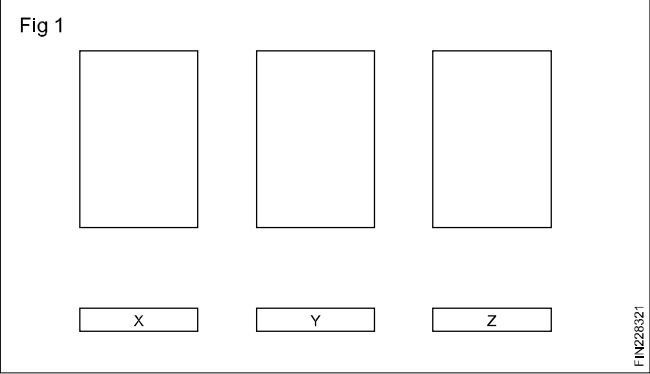


फाईल करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी तीनों प्लेट फिनिशिंग साइज और स्क्वायर में बन जाती है (Fig 2 के अनुसार)

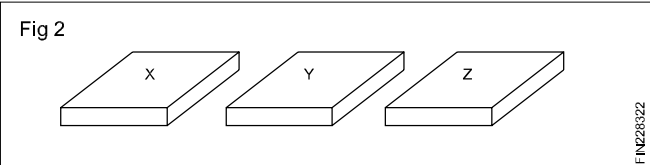


नाइफ एज (Knif edge)/स्ट्रेट एज से लेवल की जाँच करें।

एक लेटर पँच के साथ प्लेटे X, Y और Z चिन्हित करें


प्लेट X और Y के फेस प्लेट पर पर्शियन ब्लू की एक बहुत पतली कोटिंग करना चाहिये जिसे स्क्रैपिंग किया जाना है (Fig 3 के अनुसार)

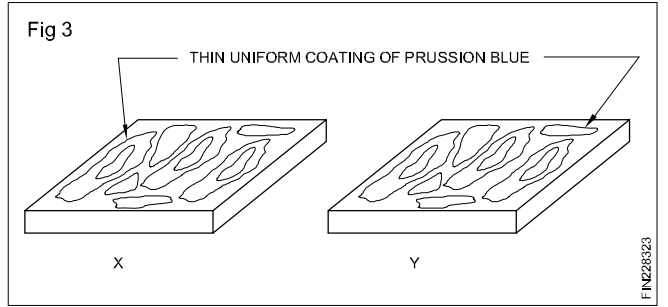

दोनों टुकड़े को एक साथ रखे और प्लेटों को एक दुसरे के विपरित रगड़ना चाहिये (Fig 4 के अनुसार)

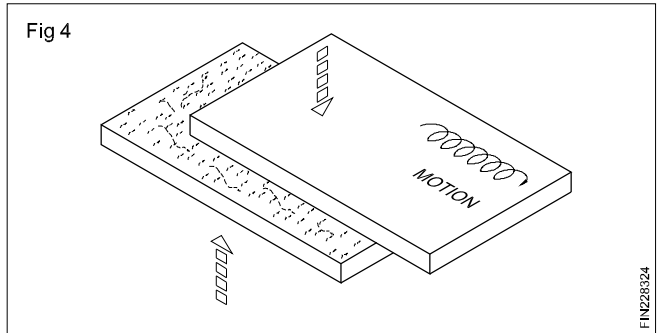

प्लेटों पर हाई स्पार्ट (उचे धब्बों) का निरीक्षण करें X और Y को स्क्रैपिंग करते हुये हटाना। (Fig 5)

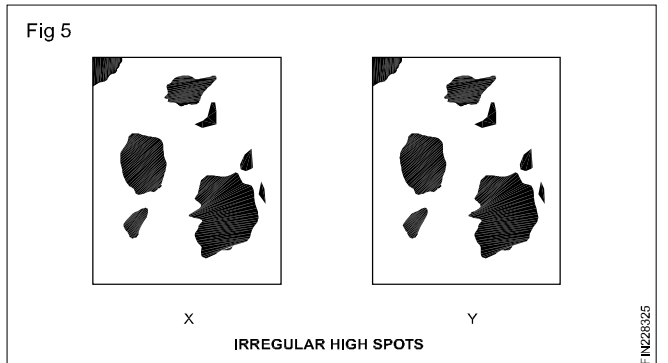

बनाये हुये फेस को सुती कपड़े से साफ करें



आयल स्टोन के साथ रगड़े और धीरे से बर को हटाये और फिर से किये हुये फेस को सुती कपड़े से साफ करें

यह प्रक्रिया को दुबारा करते रहे जब तक कि दोनों फेस अच्छी असर वाली सरफेस के साथ मैटिंग (mating) कर रहें हो तब यह प्रक्रिया दोहराते रहना चाहिये जब तक अच्छी फिनिशिंग न हो जाये

प्लेट Z के फेस एक बहुत पतली कोटिंग या पर्शियन ब्लू लगाये जिससे स्क्रैपिंग किया जाना है

प्लेट X और Z के फेस को एक साथ रखें और प्लेट्स को एक दुसरे के आगे पीछे रगड़ना चाहिये।

प्लेट Z में उच्च धब्बों का निरीक्षण करें और खुरच कर हटा दें। (Fig 6 और 7)

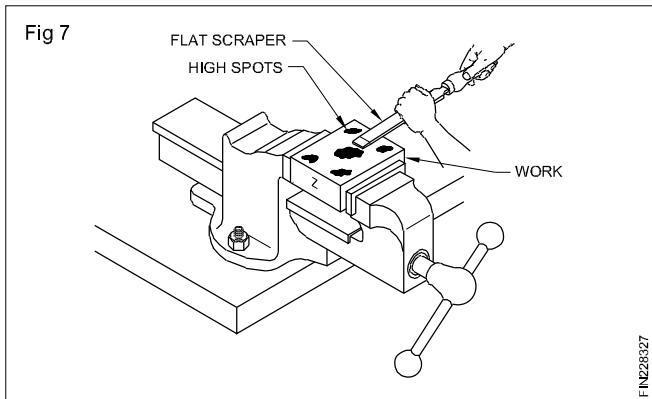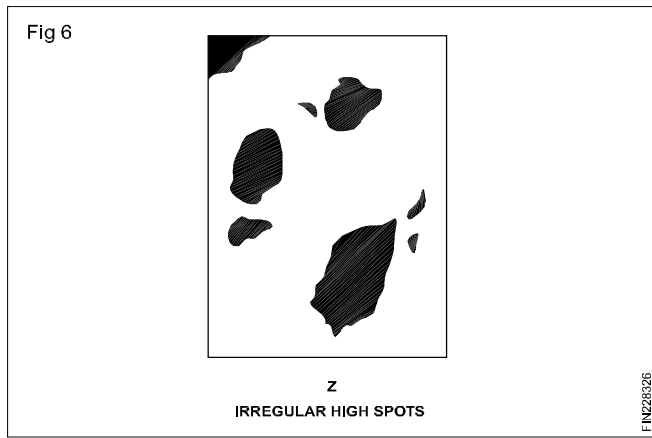

प्लेट X को स्क्रैप नहीं करना चाहिये यह एक सर्वभ (Reference) सरफेस के रूप में लिया जाता हैं।

तब तक यह प्रक्रिया को दोहराये जब तक X और Z दोनों के फेस अच्छे मैटिंग (mating) न हो जाये

यह प्रक्रिया को दोहराएँ जब तक कि प्लेट्स Y और Z अच्छे असर या फिनिशिंग वाली सरफेस के साथ मैटिंग (mating) न हो जायें।

अब ऑपरेशन का एक पूरा चक्कर हो गया है।


नोट : प्लेट्स X प्लेट Y और Z के साथ अच्छी मैचिंग कर लेना लेकिन Y और Z मेच नहीं करेंगे। सभी तीनों प्लेटें तभी संभलती है जब तीनों प्लेटें होती है।

विनियम (interchangeable) फ्लैट, तक चक्र को कई बार दोहराएँ और अच्छी फिनिशिंग सरफेस की प्राप्ती की जा सकती है।

सभी प्लेटों को मिट्टी के तेल से साफ करें।

सफाई प्लेटों को मिट्टी के तेल से साफ करें।

जब 5 से 10 प्वाइंट दिखाई देते हैं और परिष्करण के बाद वर्कपीस सरफेस पर समान रूप से प्रति cm^2 वितरित (Distributed) किया जाता है तो एक अच्छी फिनिशिंग वाली सरफेस प्राप्त की जाती है। (Fig 8)

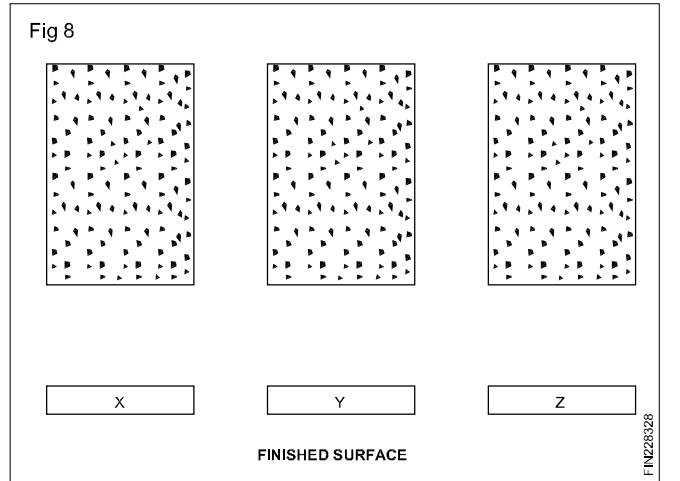

इस अभ्यास के लिए एक समुह में तीन प्रशिक्षणार्थी कार्य करेंगे। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को स्क्रैपिंग के लिए एक प्लेट दी जायेगी। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अन्य प्रक्रिया के अनुसार अन्य प्लेटों के साथ अपनी प्लेट की तुलना करेगा और तीन प्लेट विधि द्वारा सपाट सरफेस का निर्माण करें।

कर्व सरफेस की स्क्रैपिंग (Scraping curved surfaces)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- कर्व सरफेस को स्क्रैप करना और परीक्षण (test) करना।


हॉफ राउड स्क्रैपर कर्व (घुमावदार) सरफेस का स्क्रैपिंग के लिये सबसे उपयुक्त स्क्रैपर होता है। स्क्रैपिंग कि यह विधि फ्लैट स्क्रैपिंग से भिन्न होती है।

विधि (Method)



कर्व (घुमावदार) सरफेस को स्क्रैपिंग की लिए हैण्डल को इस तरह से पकड़ कर रखा जाना चाहिये ताकि आवश्यक दिशा में स्क्रैपर की आवाजाही आसान हो सके (Fig 1 में दिखाया गया है)

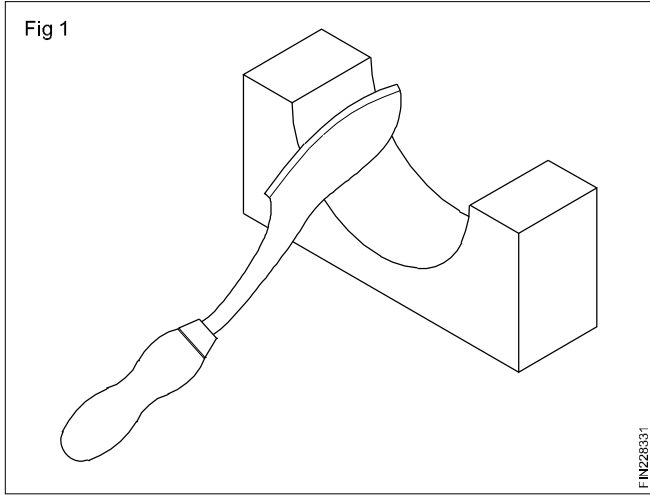


कटिंग के लिये शंक पर दुसरे हाथ से दबाव डाली जाती हैं।
लम्बे स्ट्रोक और अधिक दबाव से रफ स्कैपिंग होती है।
सही स्कैपिंग के लिए दबाव कम हो जाता है और स्ट्रोक की लम्बाई भी कम हो जाती है।
कटिंग की कार्यवाही आगे और पीछे स्ट्रोक दोनों पर होती है (Fig 2)

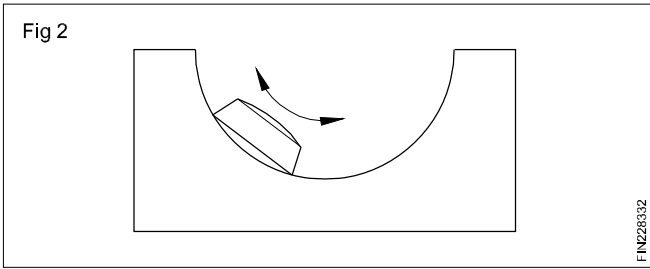

आगे की गति के लिए एक कटिंग एज, और दूसरा कटिंग एज विपरीत स्टोक में कार्य करता है।
प्रत्येक पीस के बाद काटने की दिशा बदलना चाहिये यह एक समान सरफेस सुनिश्चित करता हैं। (Figs 3 और 4)

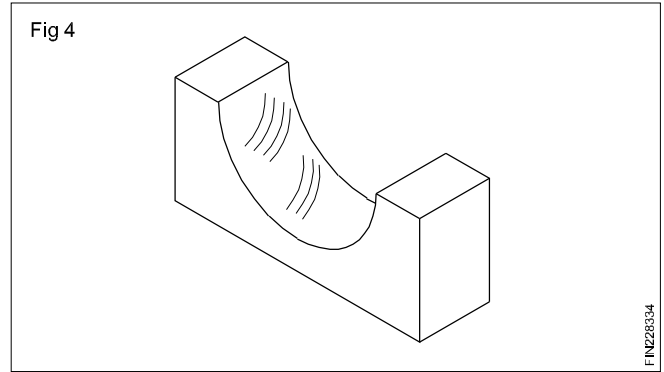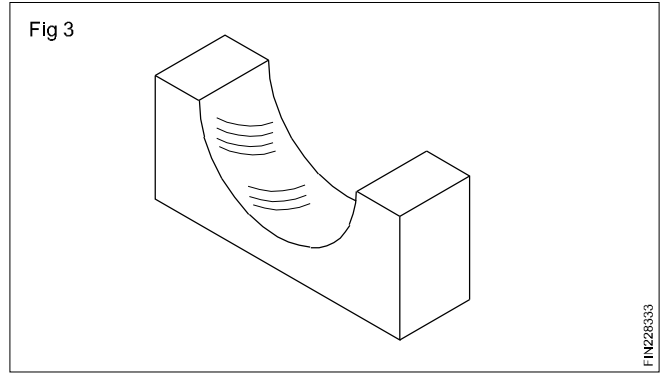

सरफेस के स्केपर की शुद्धता की जाँच के लिए एक मास्टर बार का उपयोग करना चाहिये। (Fig 5)

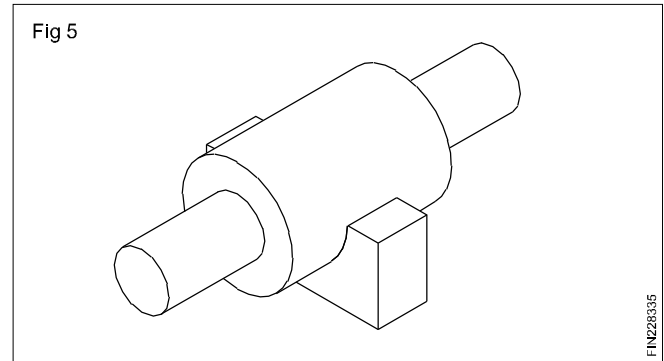

ऊचे धब्बे का पता लगाने के लिए मास्टर बार पर प्रशियन ब्लू की एक पतली कोटिंग लगानी चाहिये।