

सामान्य स्क्रैपर और स्क्रैपिंग (Simple scrapers and scraping)

उद्देश्य: इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- स्क्रैपिंग सतह की जरूरत को निर्दिष्ट करें
- हाई स्पाट्स क्या है निर्दिष्ट करें
- बियरिंग सतह क्या है निर्दिष्ट करें
- कितने प्रकार के स्क्रैपर प्रयोग करते हैं उनके सामग्री और आकार की सूची बनाओं
- स्क्रैपर को सही कोण स्थिति में पकड़ें।

स्क्रैपिंग सतह की जरूरत (Necessity of scraping surface)

सभी फ्लैट या घुमावदार सतहों पर मामूली त्रुटियों को ठीक करने के लिए शुद्धता से समाप्त करने के लिए स्क्रैपरों का इस्तेमाल करते हैं।


दो समतल या दो घुमावदार सतहों के बीच में उच्च डिग्री का फिट उत्पादन हो जो विशेष रूप से जहाँ सतहों को उपयोग में एक साथ मिलाया जा सकता है।

जब सतहों की रेतनी ओर मशीनिंग से शुद्धता सही रूप और उसमें आगे सुधार लाने के लिए पहले रफ स्क्रैपिंग और उसके बाद फिनिश स्क्रैपिंग प्रयुक्त किया जाता है।


उच्च स्पाट्स और बियरिंग सतह (High spots and bearing surfaces) प्रशियन ब्लू या रेड लेड को तेल के साथ मिलाकर या उपयुक्त कार्बन को सतह प्लेट पर लगाना चाहिए। जो जॉब स्क्रैप करेंगे वह जॉब में धीमी नीचे की ओर दबाव देते हुए पूरा जॉब में स्क्रैप करते हैं। जॉब को बहुत सावधानी से लम्बवत् दिशा में उठाइये।

स्क्रैप करने के पहले मार्किंग काम्पाउंड का पैच को अध्ययन करना चाहिए।


- पहला परीक्षण में 3 चमकीला धब्बा है। सिर्फ तीसरा धब्बा का स्क्रैप करना चाहिए (उच्च स्थान) (Fig 1)

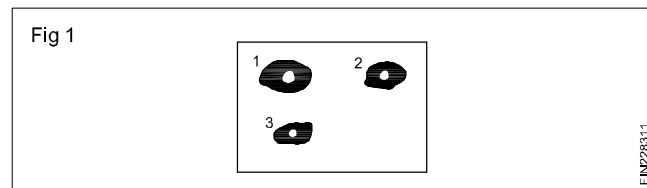

- दूसरा परीक्षण में भी मार्किंग काम्पाउंड का वितरण (उच्च स्थान) (Fig 2)

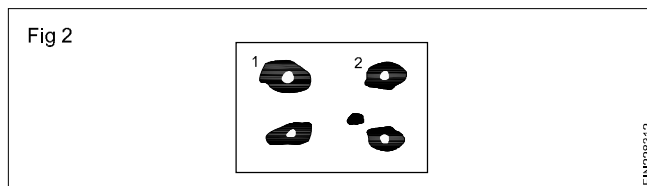


- बियरिंग संस्पर्श प्राप्त करने के विविध प्रकार (Fig 3)
- 1 प्लेट सतह से धातु स्पर्श प्वाइंट को चमकदार मला कर दिया जाता है।
- 2 मार्किंग कॉम्पाउंड स्पर्श में है और उसके द्वारा रंगीन हो गयी। यह भाग सामान्य संपर्क कहा जाता है।

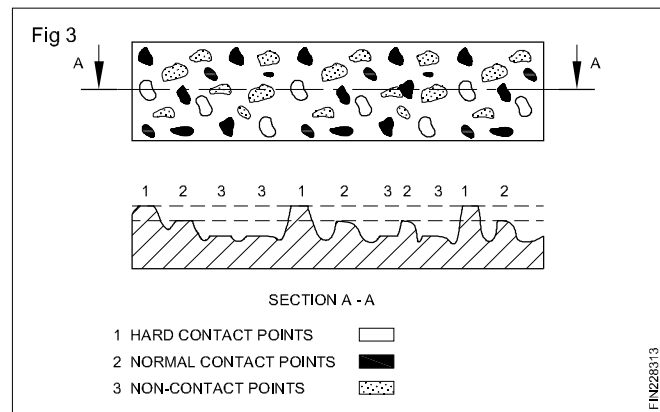


- 3 गैर संपर्क प्वाइंट, मार्किंग कॉम्पाउंड से संपर्क में नहीं है।


- तीसरा स्क्रैपिंग पूरा होने और चमकने का परीक्षण करने के बाद चमकदार धब्बे वाले रंग से अधिक चमकदार होते हैं धब्बे अधिक समान रूप से विस्तृत आकार में संख्या में अधिक होते हैं। (Fig 4)

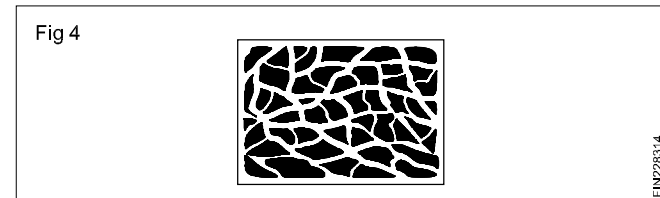

- छोटी पेचस कि स्क्रैप के निशान के पैटर्न के बड़े हुए दृश्य Fig 5 में दर्शाते हैं।

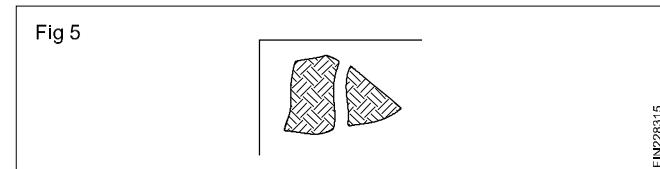


- आगे जांच करने से स्क्रैपिंग से छोटे पैच की आकार की बड़ी संख्या का एक और अधिक भी वितरण का उत्पादन होगा (बियरिंग धब्बे) (Fig 6)

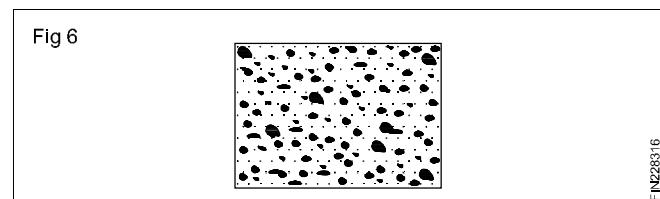

25 mm में SQ = 25 बियरिंग भाग


Types and uses of scraper: स्क्रेपर के प्रकार और उनका इस्तेमाल

 - समतल सतहों का स्क्रैपिंग (Fig 7)



यह बड़े समतल सतहों का स्क्रैपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी काम करने वाली कोर की मोटाई 3 mm या उससे कम होना चाहिए।

 
- आयताकार ब्लेड के साथ हुक स्क्रेपर (Fig 8)



हुक स्क्रेपर से बड़ा स्पॉट सतहों की मध्य भाग की स्क्रैप करने का प्रयोग करते हैं जहाँ फ्लैट स्क्रेपर कि इस्तेमाल करने के लिए सुविधाजनक नहीं है।

घुमावदार सतह को स्क्रैप करने के लिए

 
- आधा घुमाव स्क्रेपर घुमावदार सतह की ओर थोड़ा घुमावदार (Fig 9)




यह बियरिंग ब्लॉक या पीतल को स्क्रैप करने को इस्तेमाल करते हैं, दबाव रेडियल दिशा में लगाते हैं और कर्तन कोर को इसकी लंबाई के समकोण पर ले जाया गया है।

- तीन वर्ग कोण का त्रिकोण स्क्रेपर

 उसकी तीन मुखों को हॉलो ग्राइंड किया गया है। छोटा व्यास छिद्र और शुद्धता से छिद्र के बर्र हटाने के लिए, स्क्रैपिंग करने के लिए इस्तेमाल है। Fig 10



 - बूल नोस स्क्रेपर को डिस्क कि आकार में फोर्ज किया गया है। इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्पॉट स्क्रेपर का परिधीय आंदोलन और दूजा फ्लैट स्क्रेपर का अनुर्द्ध आंदोलन। (Fig 11)




स्क्रेपर सामग्री (Scraper material) उच्च ग्रेड टूल इस्पात या विशेष धातु इस्पात और टंगस्टन कार्बाइड टिप्ड टूल की बनी हाती हैं।

विनिर्देश (Specification) 150 से 500 mm रेंज ब्लेड का पूरा लम्बाई हो सकता है।


फ्लैट स्क्रेपर को पकड़ने का तरीका (Holding position of flat scraper) दाहिने हाथ से स्क्रेपर का हेण्डल को पकड़कर उसे घकेलों। जब कर्तन स्ट्रोक शुरू करते हैं तब शरीर से दहनी कोहनी को दूर करें।

बाएँ हाथ से ब्लेड को गाइड और नीचे कि ओर दबावों। ब्लेड को छोटी उंगली टूल से 40 mm से 50 mm कर्तन कोर की आगे से पकड़ें। (Fig 12)

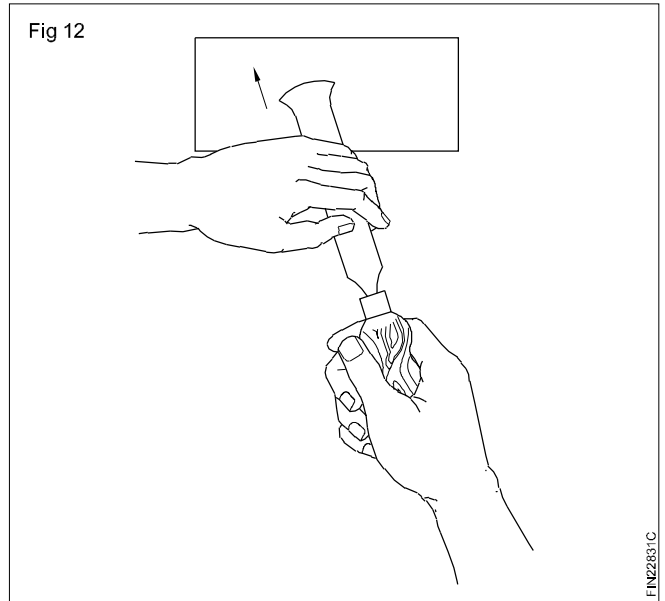


ब्लेड के आसपास हल्के से छोड़कर छोटी उंगली और दूसरी उंगली को घुमाकर पकड़ें। पहले उंगली ब्लेड के ऊपर शिथिल रहती है और ब्लेड को ऊपर अंगूठा से पकड़ते हैं, जो समकोण में होता है।

स्क्रेपर का ब्लेड को सतह से 30° कोण में पकड़कर, औसत कठोरता को कम कर सकते हैं। बहुत हार्ड धातु में काम करने के लिए कोण ज्यादा होता है, और मुलायम धातुओं के लिए कोण को 20° कम करते हैं। (Fig 13)

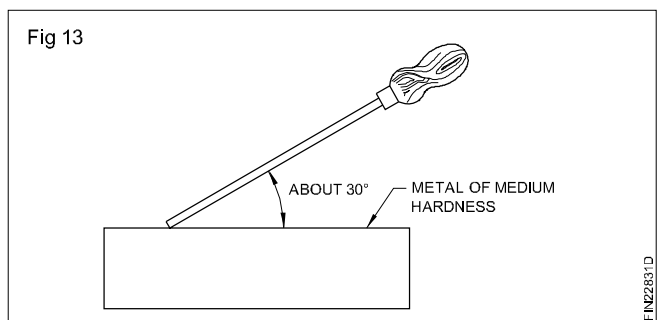

एक साधारण दिशा में स्क्रैपिंग करने के लिए और सतह प्लेट को परीक्षण करने के बाद, स्क्रैपिंग करने की दिशा को 90° को बदलते हैं। (Fig 14)

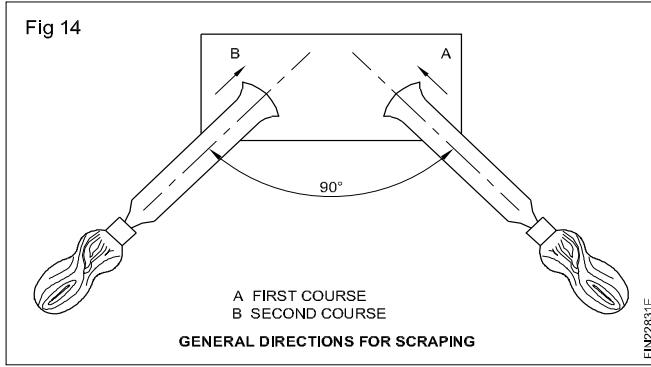

स्क्रैपस की देखभाल और रखरखाव (Care and maintenance of scrapers)

- स्क्रैपस तेज हो सकता है और हैंडल को अच्छी स्थिति में रखना चाहिए।
- कर्तन कोर को रबड या चमड़े की शिथ से ढकों।
- कर्तन कोर इस्तेमाल करने के बाद ग्रीस लगाओ ताकि जीर्णोद्धार से बचें।
- बेंच से स्क्रैपर नीचे नहीं गिरना चाहिए।
- दूसरी उपकरणों से मिलाकर न रखें।

तीन प्लेट विधि (व्हाटवर्थ सिद्धांत) द्वारा सही प्लेट सरफेस को बनाना (Originating true flat surfaces by three-plate method (Whitworth principle))


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- तीन प्लेट विधि द्वारा प्लैट स्कैप सरफेस बनाना।


एक प्लैट सरफेस को कैसे प्राप्त करते हैं?

यह कहना आसान होता है कि यह बिखरा हुआ है लेकिन उच्च (high) प्वाइंट को हटाने के लिए कोई कैसे जानता है।

यदि तीन प्लेटों की एक दूसरे के साथ विपरित जोड़े में तुलना की जाती है। तो वे केवल सभी भागों पर पूरी तरह से प्लेट होंगे तो वे बिल्कुल सपाट हो जायेगी। (Fig 1 के अनुसार)

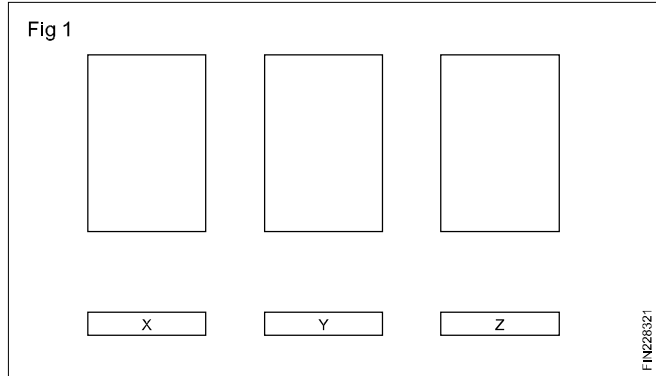


फाईल करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी तीनों प्लेट फिनिशिंग साइज और स्क्वायर में बन जाती है (Fig 2 के अनुसार)

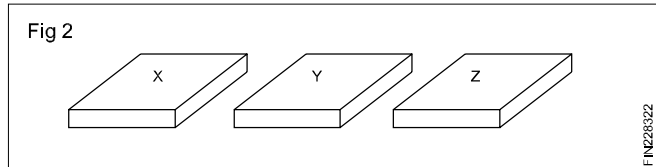


नाइफ एज (Knif edge)/स्ट्रेट एज से लेवल की जाँच करें।

एक लेटर पेंच के साथ प्लेटे X, Y और Z चिह्नित करें


प्लेट X और Y के फेस प्लेट पर पर्शियन ब्लू की एक बहुत पतली कोटिंग करना चाहिये जिसे स्कैपिंग किया जाना है (Fig 3 के अनुसार)

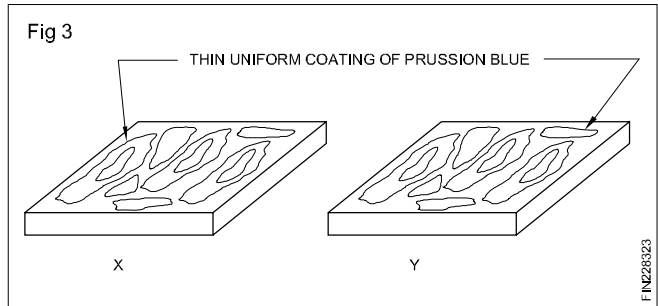

दोनों टुकड़े को एक साथ रखे और प्लेटों को एक दूसरे के विपरित रगड़ना चाहियें (Fig 4 के अनुसार)

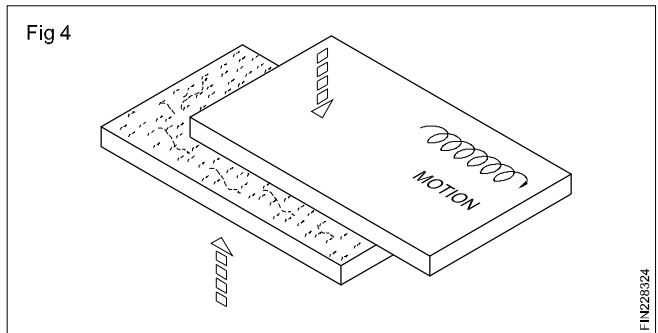

प्लेटों पर हाई स्पार्ट (उचे धब्बों) का निरीक्षण करें X और Y को स्क्रैपिंग करते हुये हटाना। (Fig 5)

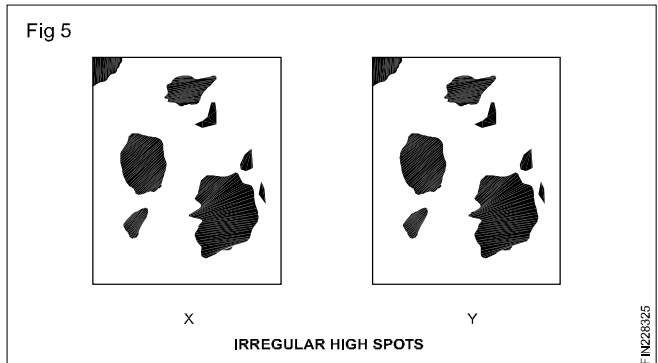

बनाये हुये फेस को सुती कपड़े से साफ करें



आयल स्टोन के साथ रगड़े और धीरे से बर को हटाये और फिर से किये हुये फेस को सुती कपड़े से साफ करें

यह प्रक्रिया को दुबारा करते रहे जब तक कि दोनों फेस अच्छी असर वाली सरफेस के साथ मैटिंग (mating) कर रहें हो तब यह प्रक्रिया दोहराते रहना चाहिये जब तक अच्छी फिनिशिंग न हो जाये

प्लेट Z के फेस एक बहुत पतली कोटिंग या पर्शियन ब्लू लगाये जिससे स्क्रैपिंग किया जाना है

प्लेट्स X और Z के फेस को एक साथ रखें और प्लेट्स को एक दुसरे के आगे पीछे रगड़ना चाहिये।

प्लेट Z में उच्च धब्बों का निरीक्षण करें और खुरच कर हटा दें। (Fig 6 और 7)

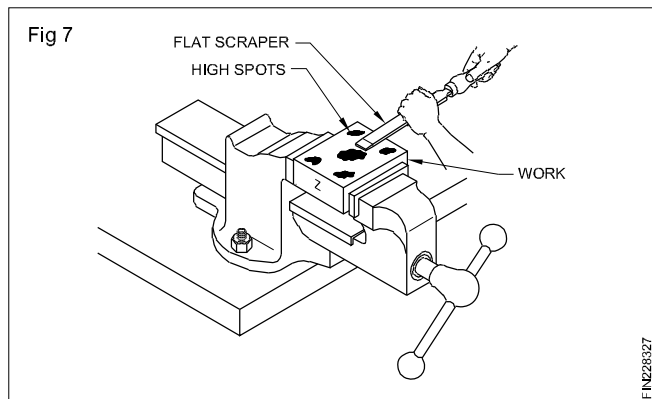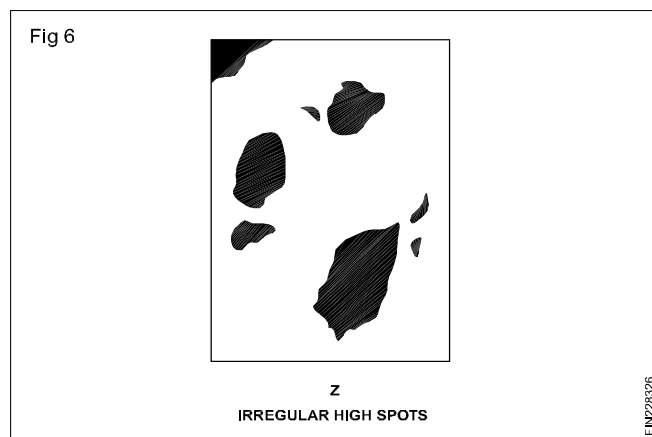

प्लेट X को स्क्रैप नहीं करना चाहिये यह एक सर्वर्भ (Reference) सरफेस के रूप में लिया जाता हैं।

तब तक यह प्रक्रिया को दोहराये जब तक X और Z दोनों के फेस अच्छे मैटिंग (mating) न हो जाये

यह प्रक्रिया को दोहराएँ जब तक कि प्लेट्स Y और Z अच्छे असर या फिनिशिंग वाली सरफेस के साथ मैटिंग (mating) न हो जायें।

अब ऑपरेशन का एक पूरा चक्कर हो गया है।


नोट : प्लेट्स X प्लेट Y और Z के साथ अच्छी मैचिंग कर लेना लेकिन Y और Z मेच नहीं करेंगे। सभी तीनों प्लेटें तभी संभलती है जब तीनों प्लेटें होती है।

विनियम (interchangeable) फ्लैट, तक चक्र को कई बार दोहराएँ और अच्छी फिनिशिंग सरफेस की प्राप्ति की जा सकती है।

सभी प्लेटों को मिट्टी के तेल से साफ करें।

सफाई प्लेटों को मिट्टी के तेल से साफ करें।

जब 5 से 10 प्वाइंट दिखाई देते हैं और परिष्करण के बाद वर्कपीस सरफेस पर समान रूप से प्रति cm^2 वितरित (Distributed) किया जाता है तो एक अच्छी फिनिशिंग वाली सरफेस प्राप्त की जाती है। (Fig 8)

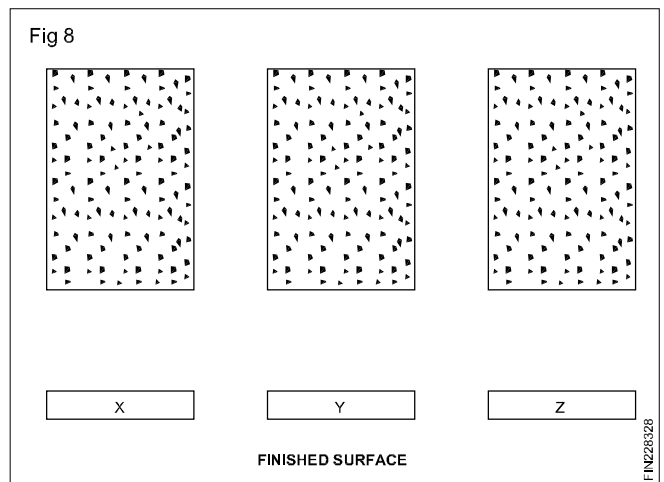

इस अभ्यास के लिए एक समुह में तीन प्रशिक्षणार्थी कार्य करेंगे।

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को स्क्रैपिंग के लिए एक प्लेट दी जायेगी।

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अन्य प्रक्रिया के अनुसार अन्य प्लेटों के साथ अपनी प्लेट की तुलना करेगा और तीन प्लेट विधि द्वारा सपाट सरफेस का निर्माण करें।

कर्व सरफेस की स्क्रैपिंग (Scraping curved surfaces)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- कर्व सरफेस को स्क्रैप करना और परीक्षण (test) करना।


हॉफ राउड स्क्रैपर कर्व (घुमावदार) सरफेस का स्क्रैपिंग के लिये सबसे उपयुक्त स्क्रैपर होता है। स्क्रैपिंग कि यह विधि फ्लैट स्क्रैपिंग से भिन्न होती है।

विधि (Method)



कर्व (घुमावदार) सरफेस को स्क्रैपिंग की लिए हैण्डल को इस तरह से पकड़ कर रखा जाना चाहिये ताकि आवश्यक दिशा में स्क्रैपर की आवाजाही आसान हो सके (Fig 1 में दिखाया गया है)

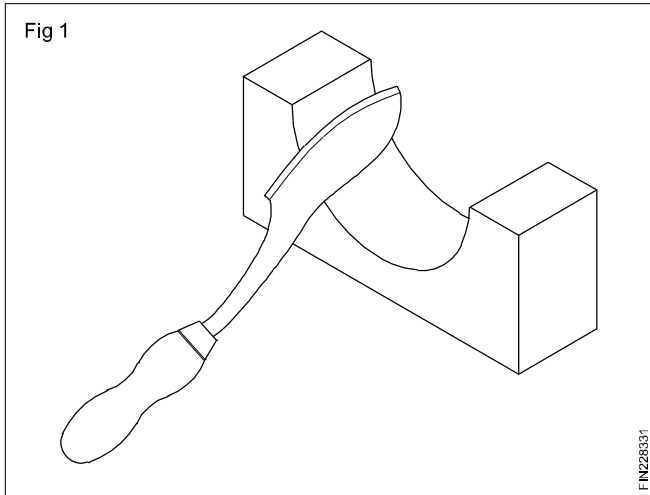


कटिंग के लिये शंक पर दुसरे हाथ से दबाव डाली जाती हैं।
लम्बे स्ट्रोक और अधिक दबाव से रफ स्क्रेपिंग होती है।
सही स्क्रेपिंग के लिए दबाव कम हो जाता है और स्ट्रोक की लम्बाई भी कम हो जाती है।
कटिंग की कार्यवाही आगे और पीछे स्ट्रोक दोनों पर होती है (Fig 2)

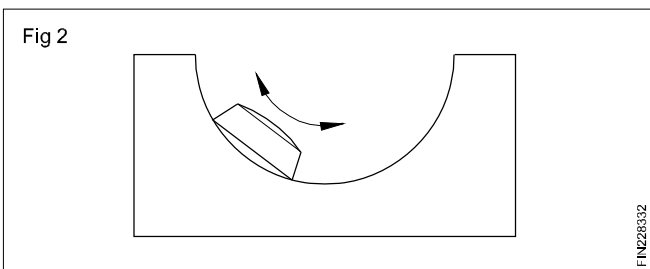

आगे की गति के लिए एक कटिंग एज, और दूसरा कटिंग एज विपरीत स्टोक में कार्य करता है।
प्रत्येक पीस के बाद काटने की दिशा बदलना चाहियें यह एक समान सरफेस सुनिश्चित करता हैं। (Figs 3 और 4)

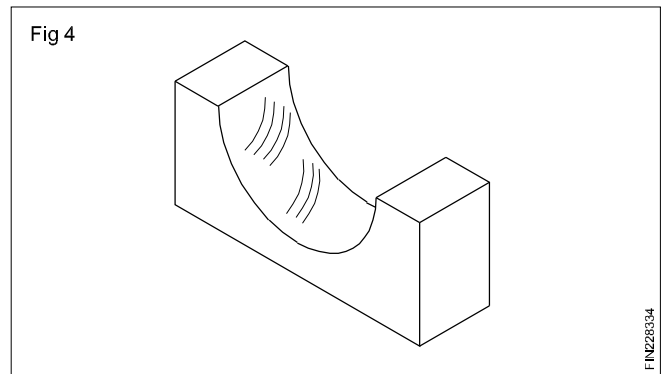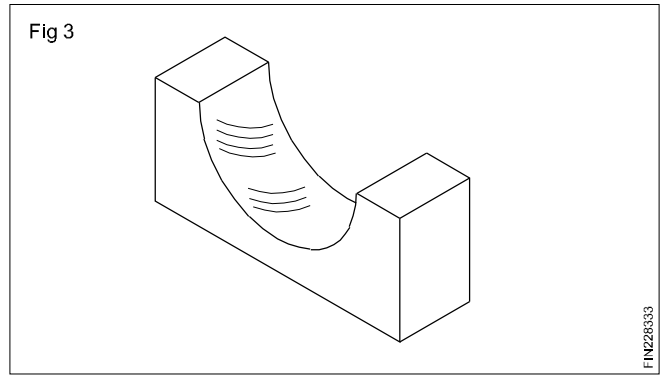

सरफेस के स्केपर की शुद्धता की जाँच के लिए एक मास्टर बार का उपयोग करना चाहिये। (Fig 5)

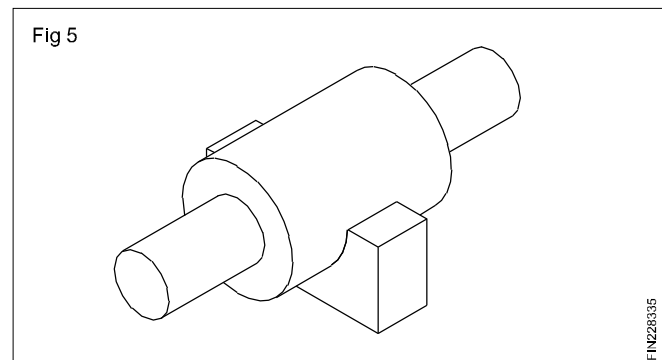

ऊँचे धब्बे का पता लगाने के लिए मास्टर बार पर प्रशियन ब्लू की एक पतली कोटिंग लगानी चाहिये।
