

GMAW में शील्डिंग गैस के प्रकार बताएं (Types of shielding gases for GMAW)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किये जाने वाली शील्डिंग गैसों के अलग-अलग प्रकार बताएं
- शील्डिंग गैस के अलग अलग प्रकार बताएं नॉन फैरस पर पडने वाले प्रभाव बताएं
- अलग अलग मैटिरियल पर अक्रिया गैस और गैस मिक्सर में अलग अलग मेटल ट्रांसफर का प्रयोग बताएं
- CO₂ वेल्डिंग प्लाट में गैस हीटर का प्रयोग क्यों करते हैं।

GMAW में तीन प्रकार की गैसों प्रयोग की जाती है। ये सब अक्रिय गैस है रियाक्टिव और गैस मिक्सचर।

अक्रिय गैस (Inert gases) : आर्क धातु इलेक्ट्रोड और वेल्ड धातु को संदूषण से बचाने के लिए शुद्ध आर्गन और हीलियम गैस अच्छी है। आर्गन और हिलियम का उपयोग आमतौर पर नॉन फैरस मेटल के लिए किया जाता है। हिलियम में बहुत अच्छी चालकता है और आर्गन की तुलना में उष्मा का संचालन बेहतर है। इसलिए हिलियम के साथ साथ तांबा और एल्यूमीनियम जैसे उच्च चालकता, वाली धातुओं के लिए चुना जाता है। जब गैस मेटल आर्क स्प्रे ट्रांसफर प्रक्रिया के साथ इस्तेमाल किया जाता है।

आर्गन बीड के केंद्र रेखा के माध्यम से गहरी पेनीट्रेशन पैदा करता है। हीलियम की तुलना में आर्गन स्प्रे ट्रांसफर अधिक असानी से होता है।

GMAW में प्रयुक्त रिएक्टिव गैस और गैस मिश्रण (Reactive gases and gas mixtures used in GMAW)

कार्बनडाइआक्साइड (Carbondioxide) : कार्बनडाइआक्साइड आर्गन की तुलना में अधिक उष्मीय चालक है। इस गैस को आर्गन की तुलना में अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। चूंकि यह भारी है यह वेल्ड की अच्छे से कवर करती है इसलिए कम गैस खर्च होता है।


CO₂ आर्गन की तुलना में CO₂ गैस सस्ती है। यह मूल्य अन्तर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। CO₂ से बने बीड में बहुत अच्छा कॉन्टूर है। बीड चौड़ी और अधिक पेनीट्रेशन होती है कोई अन्डरकटिंग नहीं होती है।

पतली प्लेटों पर वेल्डिंग करने के लिए कम चालकता के लिए आर्गन बेहतर विकल्प है। इसके अलावा आर्गन की अक्सर इसकी कम तापीय चालकता के कारण स्थिति से बाहर वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है आग्रन गैस हिलियम गैस में 10 गुना भारी है इसलिए इसकी तुलना में एक अच्छी ढाल प्रदान करने के लिए कम आर्गन गैस आवश्यकता होती है।

वेल्ड बीड कांटूर और पेनीट्रेशन की उपयोग की जाने वाली गैस से प्रभावित होते हैं। आर्गन के साथ किए गये वेल्ड में गहरी पेनीट्रेशन होती है। इसके पास किनारों को काटने की प्रवृत्ति भी है। हिलियम से बने वेल्ड में व्यापक और मोटे वेल्ड होती है। विभिन्न प्रकार के गैसों और गैस मिश्रण के साथ किए गए वेल्ड के आकार को दर्शाता है। (Fig 1)

CO₂ वेल्डिंग वातावरण में आर्क अस्थिर है और स्पैटर ज्यादा निकलते हैं। यह छोटी आर्क करके, एल्युमिनियम मैगनीज या सिलिकान जैसे डी ऑक्साइडाइजर अक्सर उपयोग किए जाते हैं। डीआक्साइडाइजर वेल्डर

Fig 1

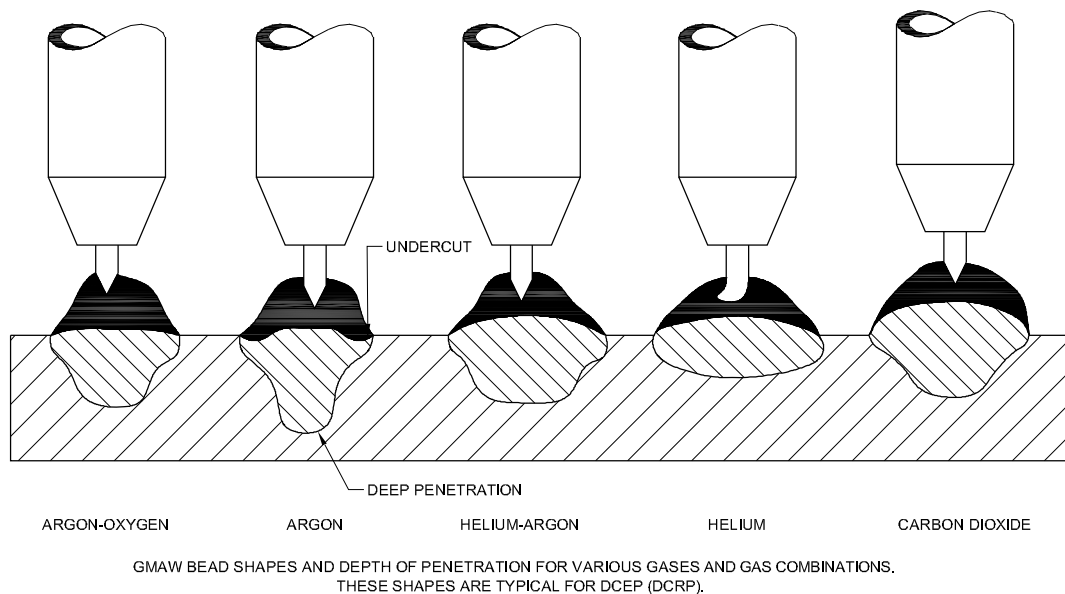

धातु से आक्सीजन निकालते हैं। शुद्ध CO₂ का प्रयोग करते समय अच्छे वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। CO₂ का लगभग 7-12 आर्क कार्बन

मोनो आक्साइड बन जाता है आर्क की लंबाई के साथ राशि भी बढ़ जाती है।

CO₂ वेल्डिंग में आर्गन और हिलियम गैस से गैस में 25 हाई करंट प्रयोग किया जाता है। यह वेल्ड पडल के और अधिक कारक बनता है इसलिए इससे आने वाले गैस वेल्ड के सर फेस की बढ़ाती है इसलिए कम वेल्ड पोरोसिटी होती है। इसमें काम करते हैं।

आर्गन कार्बनडाइऑक्साइड (Argon carbondioxide): CO₂ आर्गन में CO₂ गैस मोल्टन गैस आर्क में पिघली हुई धातु की अधिक प्रवहित करती है। यह GMAW वेल्डिंग कार्बन स्टील वेल्डिंग को खत्म करने में मदद करता है।

CO₂ वेल्डिंग आर्क की स्थिर रखता है, स्पैटर को कम करता है और आर्क के माध्यम में एक सीधी रेखा धातु हस्तांतरण को बढ़ावा देता है।

आर्गन आक्सीजन (Argon-Oxygen): आर्गन आक्सीजन गैस मिश्रण लो अलाय कार्बन और स्टील लेस में प्रयोग किया जाता है। कमी उगली के आकार पैनीट्रेशन के साथ आक्सीजन भी वेल्ड को बेहतर बनाता है।

आर्गन कार्बनडाइऑक्साइड (Argon carbondioxide): CO₂ आर्गन में CO₂ गैस मोल्टन गैस आर्क में पिघली हुई धातु की अधिक प्रवहित करती है यह GMAW वेल्डिंग कार्बन स्टील वेल्डिंग को खत्म करने में मदद करता है।

GMAW स्प्रे ट्रांसफर में उपयोग के लिए, गैसों और गैसों मिश्रण का सुझाव दिया

धातु	परिरक्षित गैस	फायदे
एल्युमिनियम	आर्गन 75% हिलियम 25% आर्गन	0.1 in (2.5mm) मोटा ; अच्छा धातु स्थानांतरण और आर्क स्थिरता कम से कम छोटें 1-3 in (25 - 76mm) मोटा; आर्गन से ज्यादा ऊष्मा इनपुट
तांबा निकल और मिश्र धातुओं	आर्गन	अच्छा गीला प्रदान करता है; 1/8 in.(3.2mm) मोटाई तक मोटाई के लिए वेल्ड पूल का अच्छा नियंत्रण
मेगानिशियम	आर्गन	उत्कृष्ट सफाई कार्रवाई
कार्बन स्टील	आर्गन 5-8% CO ₂	अच्छी आर्क स्थिरता; एक ज्यादा तरल और वेल्ड नियंत्रण पूल का उत्पन्न अच्छा तालमेल और बीड सम्मोच अंडरकटिंग को न्यूनतम करना, आर्गन की तुलना में उच्च गति का अनुमति देना;
कम मिश्र धातु इस्पात	आर्गन 2% ऑक्सीजन	अंडरकटिंग को निम्न करना; अच्छा चीमडयन प्रदान करना
स्टेनलस स्टील	आर्गन 1% ऑक्सीजन आर्गन 2% ऑक्सीजन	अच्छा आर्क स्थिरता, अधिक द्रव और नियंत्रणीय वेल्ड पूल का निर्माण करना, अच्छा तालमेल और बीड सम्मोच, भारी स्टेनलस स्टील पर अंडरकटिंग को कम करता है। अच्छा आर्क स्थिरता प्रदान करना तालमेल और पतले स्टेनलस स्टील सामग्री के लिए 1% प्रतिशत ऑक्सीजन मिश्रण की वेल्डिंग गति
एल्युमिनियम तांबा, मेगानिशियम, निकल और उनके मिश्र धातुओं	आर्गन और आर्गन हिलियम	चादर धातु में आर्गन संतोषजनक मोटा चावर धातु पर, आर्गन-हिलियम पसंद किया जाता है
कार्बन स्टील	आर्गन 20-25% CO ₂ CO ₂	1/8 in.(3.2mm) मोटाई से कम; उच्च वेल्डिंग गति बिना पिघले, विरूपण और छिंटे न्यूनतम, अच्छा पैठ गहरा पैठ; तेज वेल्डिंग गति; कम लागत
स्टेनलस स्टील	90% हिलियम 7.5% आर्गन 2.5% CO ₂	जंग प्रतिरोध छोटा गर्मी प्रभावित क्षेत्र पर कुछ प्रभाव नहीं, न्यूनतम विरूपण, अच्छा आर्क स्थिरता

CO₂ वेल्डिंग आर्क की स्थिर रखता है, स्पैटर को कम करता है और आर्क के माध्यम में एक सीधी रेखा धातु हस्तांतरण को बढ़ावा देता है।

आर्गन आक्सीजन (Argon-Oxygen) : आर्गन आक्सीजन गैस मिश्रण लो अलाय कार्बन और स्टेन लैस में प्रयोग किया जाता है। कमी उगली के आकार पैनीट्रेशन के साथ आक्सीजन भी वेल्ड को बेहतर बनाता है। यह सारे वेल्ड पूल को अधिक तरल बनाता है और अडरकटिंग को खत्म करता है।

आक्सीजन आर्क को स्थिर कसा और स्पैटर को कम करता है। आक्सीजन के उपयोग से धातु की सतह थोड़ा आक्सीजन हो जाएगी यह आक्सीजन लौ अलाय स्टील पर प्रयोग करो जाए इसके लिए इलेक्ट्रोड अधिक भाग में खर्च होगी यदि 2% से ज्यादा आक्सीजन अलाय स्टील पर खर्च की जाती है इलेक्ट्रोड वायर के साथ अगल से डी आक्साइड प्रयोग करते हैं।

गैस प्रवाह इलेक्ट्रोड वायर टाइप के उपर निर्भर करता है इससे स्पीड और करंट और मेटल ट्रांसफर पर निर्भर करता है



रूल के अनुसार छोटे वैल्ड पूल 10 L/min
मध्यम वैल्ड पूल 15 L/min
और बड़े स्प्रे वैल्ड पूल 20-25 L/min

ज्यादा मात्रा में गैस फ्लो हानिकारक है। हमें उस कारण को जानना चाहिए जिसके कारण गैस फ्लो बहुत अधिक मात्रा में मिग टार्च से निकलता है।

CO₂ गैस सिलेंडर और रेगुलेटर (CO₂ gas cylinder and regulator): GMAW/CO₂ वेल्डिंग के लिए आवश्यक गैस की गैस सिलेण्डर से आउटलेट वाल्व और रेगुलेटर से स्पलाई की जाती है।

गैस प्रवाह मीटर (Gas flow meter) : यह एक इकाई है जिसमें ग्लास ट्यूब पर चिन्ह बने होते हैं। फ्लो मीटर में लगे एक फ्लोरेट एडजस्टमेंट वाल्व प्रति यूनिट लीटर में वेल्डिंग गन में अक्रिय गैस / CO₂ गैस के प्रवाह की दर नियंत्रण करता है। (Fig 2)

गैस प्रीहीटर CO₂ गैस के प्रवाह की दर नियंत्रण करता (Gas Preheater for CO₂ welding) (Fig 3) : कार्बन डाइआक्साइड तरल कार्य में भरते

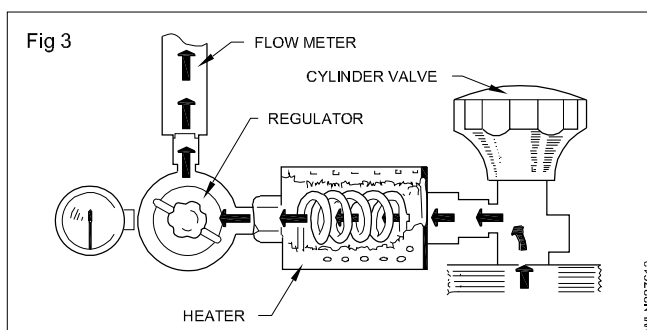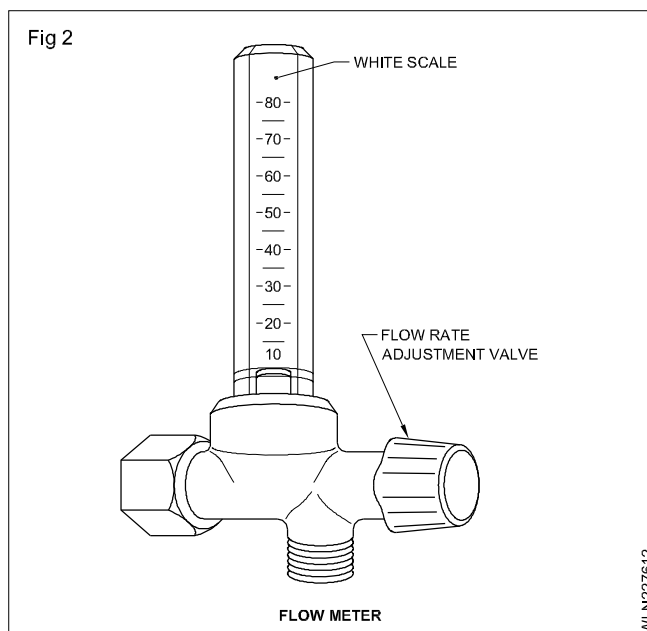

हैं कमरे का तापमान पर CO₂ और उच्च दाब संचनक के रूप में। इसलिए तरल वेल्डिंग CO₂ को गैसीय रूप में होना चाहिए क्योंकि यह इससे वेल्डिंग टार्च में प्रवेश करता है CO₂ तरल और गैस में फैलता है क्योंकि यह रेगुलेटर से गुजरता है इससे गैस भरी जाती है। यह नमी रेगुलेटर इनमें मौजूद है यह रेगुलेटर में सघनन और जम जाएगा जिससे गैस मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए गैस की ठंडा करने से बचने के लिए सिलेण्डर से गैस का तापमान बढ़ाने के लिए सिलेण्डर से कनेक्ट किया जाता है इसलिए वेल्डिंग के दौरान गैस का प्रवाह एक समान रहता है।


फलक्स कोर आर्क वेल्डिंग (Flux Cored Arc Welding (FCAW))

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- फलक्स कोर आर्क वेल्डिंग और नैरो गैस वेल्डिंग के बारे में बताओ
- फलक्स कोर आर्क वेल्डिंग में मेटल ट्रांसफर के प्रकार बताएं
- फलक्स कोर वायर का वर्गीकरण करें।

फलक्स कोर आर्क वेल्डिंग (Flux Cored Arc Welding) (FCAW)

(Fig 1) यह एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें वेल्डिंग के लिए गर्मी फलक्स को रेड ट्यूबलर पिघलने वाला इलेक्ट्रोड तार और वर्कपीस के बीच स्थापित आर्क द्वारा निर्मित होती है।

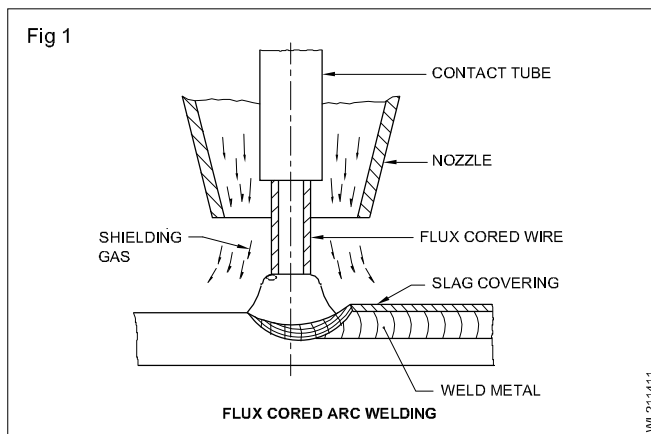

इस प्रक्रिया के दो प्रमुख चरण हैं स्वयं शील्ड प्रकार जिसमें फलक्स शील्ड के सभी कार्य करता है और 'गैस शील्ड प्रकार' अतिरिक्त गैस शील्ड की आवश्यकता होती है।


प्लेट हीरीजैन्टल और ओवर हेड पोजीशन में कार्बन स्टील लो अलाय स्टील की वेल्डिंग के लिए गैस शील्ड प्रकार FCAW व्यापक रूप से कार्यरत है।

हालांकि गैस शील्ड प्रकार FCAW में मुख्य रूप से कार्बन स्टील वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है और इस प्रकार से निर्मित वेल्ड की गुणवत्ता आमतौर पर गैस शील्ड प्रकार से अप्रधान है।

उपकरण (Equipment) : GMAW और FCAW मुख्य रूप से कार्बन स्टील वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है और इस प्रकार से उपकरणों में ध्यान योग्य अंतर वेल्डिंग गन और फील्ड रोलर्स में से, वेल्डिंग टार्च में प्रयोग किए जाने वाली सेल्फ शील्ड वायर निर्माण बहुत सरल है क्योंकि इसमें गैस नोजल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के फील्ड रोलर्स का उपयोग फलक्स का कोरड वायर के लिए किया जाता है ताकि साफ्ट ट्यूबलर वायर पर बहुत अधिक दबाव बिना वायर की फीडिंग की जा सके।

FCAW में धातु ट्रांसफर (Metal transfer in FCAW) : FCAW में धातु ट्रांसफर GMAW प्रक्रिया के काफी भिन्नता होता है। GMAW और FCAW में उपयोग किये गये उपकरणों में उल्लेखनीय भिन्नता हैं कि, वेल्डिंग टार्च और फीड रोलर्स का निर्माण में, FCAW प्रक्रिया दो भिन्न मोड (mode) का मेटल ट्रांसफर का प्रदर्शन करती है, अर्थात् बड़े ड्रॉपलेट ट्रांसफर और छोटी ड्रॉपलेट ट्रांसफर। लेकिन दोनों फ्रि फलाइट ट्रांसफर करके वगीकृत किया गया है। FCAW प्रक्रिया GMAW ठोस वायर के जैसे एक स्थिर डिप ट्रांसफर उत्पन्न नहीं करता है। बड़ा ड्रॉपलेट ट्रांसफर कम करंट

वोल्टेज रेंज में होते हैं। उच्च करंट वोल्टेज रेंज में, ट्रांसफर मोड (mode) में छोटा ड्रॉपलेट ट्रांसफर में परिवर्तित होते हैं। FCAW धातु ट्रांसफर के दौरान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलु है। आर्क कालम के कोर में "फलक्स पोल" मौजूद है जो आर्क में फैला हुआ है। "फलक्स पोल" केवल बेसिक प्रकार फलक्स कोरड वायर के साथ वेल्डिंग करते समय दिखता है। लेकिन रूटाइथल वायर में "फलक्स पोल" नहीं होता है और धातु ट्रांसफर स्प्रे टाइप के प्रकार है। Fig 2(b)

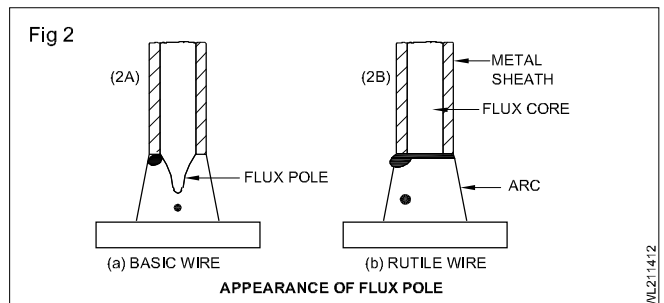

फलक्स कोरेड तारों का वर्गीकरण (Classification of flux cored wires) : फलक्स काबेसिक कार्य ट्यूबलर वायर के भीतर मौजूद फलक्स में शामिल वेल्ड वीड पर सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करना है। वेल्ड पूल में आवश्यक एलायजिंग तत्वों और डी आक्सीनेटर को प्रस्तुत करना और आर्क की सुरक्षा के अलावा स्थिरता प्रदान करने के अलावा आर्क को स्थिरता प्रदान करना अधिक शामिल है।

फलक्स कोरेड वायर अब कार्बन स्टील लो अलाय स्टील के वेल्डिंग के लिए हार्ड फेसिंग अनुप्रयोगों के लिए भी उपलब्ध है। फलक्स की प्रकृति के अनुसार इन तारों को रूटाइल गैस शील्ड बेसिक गैस शील्ड धातु कोरड और आल शील्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

स्टाइल गैस शील्ड वायर में बहुत अच्छा आर्क बनता है जो, (उत्कृष्ण स्थितिय वेल्डिंग क्षमताओं) और अच्छा स्लैग हटाने और यांत्रिक गुणों का उपयोग करता है।

बेसिक गैस शील्ड वायर उचित ताप आर्क विशेषताओं को पिचालन मापदंडों और बहुत अच्छे यांत्रिक गुणों के उत्कृष्ण होते हैं।

धातु के कोर वाले तारों में बहुत कम खनिज फलक्स होते हैं, जिनमें आयरन पाउडर और फेरो अलाया प्रमुख कन्स्टिट्युट होते हैं। ये वायरों आर्गन/ CO₂ गैस मिश्रण में अच्छी स्प्रे ट्रांसफर देती है। वे न्यूनतम स्लेग उत्पन्न करते हैं और यंत्रिक वेल्डिंग अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है। स्व परिरक्षित वायर सामान्य प्रयोजन के लिए डाउन हेण्ड वेल्डिंग उपलब्ध है।

फलक्स कोरेड वायर सीमलेस और मुड़े हुए दोनों में उपलब्ध है (सीमलैस) प्रकार आमतौर पर ताबों के साथ लेपित होता है जबकि मुड़े हुए प्रकार के

तारो बट को विशेष योगिकी के साथ हु प्रकार के तारो बट को विशेष योगिको के साथ बेक किया जाता है।

डिपोजिट रेट और दर्शाता (Deposition rate and efficiency):

जमाव की दर प्रति युनिट जमा धातु के वजन के रूप में प्रभावित किया जाता है। जमा की गई दक्षता को वेल्ड धातु के वजन के अनुसार के रूप में प्रभावित किया जाता है। जो प्रभावी रूप से खर्च वायर के भार के अनुसार जमा होता है।

GRAW वेल्डिंग में डिपोजिशन दक्षता 93% से 97% के बीच होती है और $fcaw$ में यह 80% प्रतिशत से 86% प्रतिशत के बीच होता है ये अनुमाप स्पेटर लोस और स्लेग से जांची गई है। लौ डिपोजिशन दक्षता $fcaw$ में स्लेग फोरमेशन के कारण होती है।

आमतौर पर स्पेटर नुकसान को कम कर सकते हैं, CO_2 गैस के बजाए आर्गन/ CO_2 मिश्रित गैस का उपयोग करके।