

धातुओं (GMAW) में विभिन्न मोटाई में बढ़त तैयारी (Edge preparation of various thickness of metals) (GMAW)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- GMAW के बढ़त तैयारी का व्याख्या करो
- विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग प्रक्रिया, बहुत तैयारी के लिए, वर्णन करो।

धातु की तैयारी (Base metal preparation) : GMAW/CO₂ वेल्डिंग में धातु के किनारों की तैयारी प्लेट सर फेस वेल्डिंग के लिए फैरस और नान फैरस मेटल smaw वेल्डिंग की तरह साफ किए जाते हैं। युव कोण सिंगल वी वट जोड CO₂ वेल्डिंग में 40° से 45° से मापे जाते हैं, (अलग-

अलग वेल्डिंग smaw 60° से मापे जाते हैं)। परिरक्षित धातु आर्क वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किये जाने 60° की तुलना में। अलग-अलग वेल्डिंग प्रक्रिया में किनारों की सही तैयारी की जरूरत होती है। (Figs 1,2 & 3)

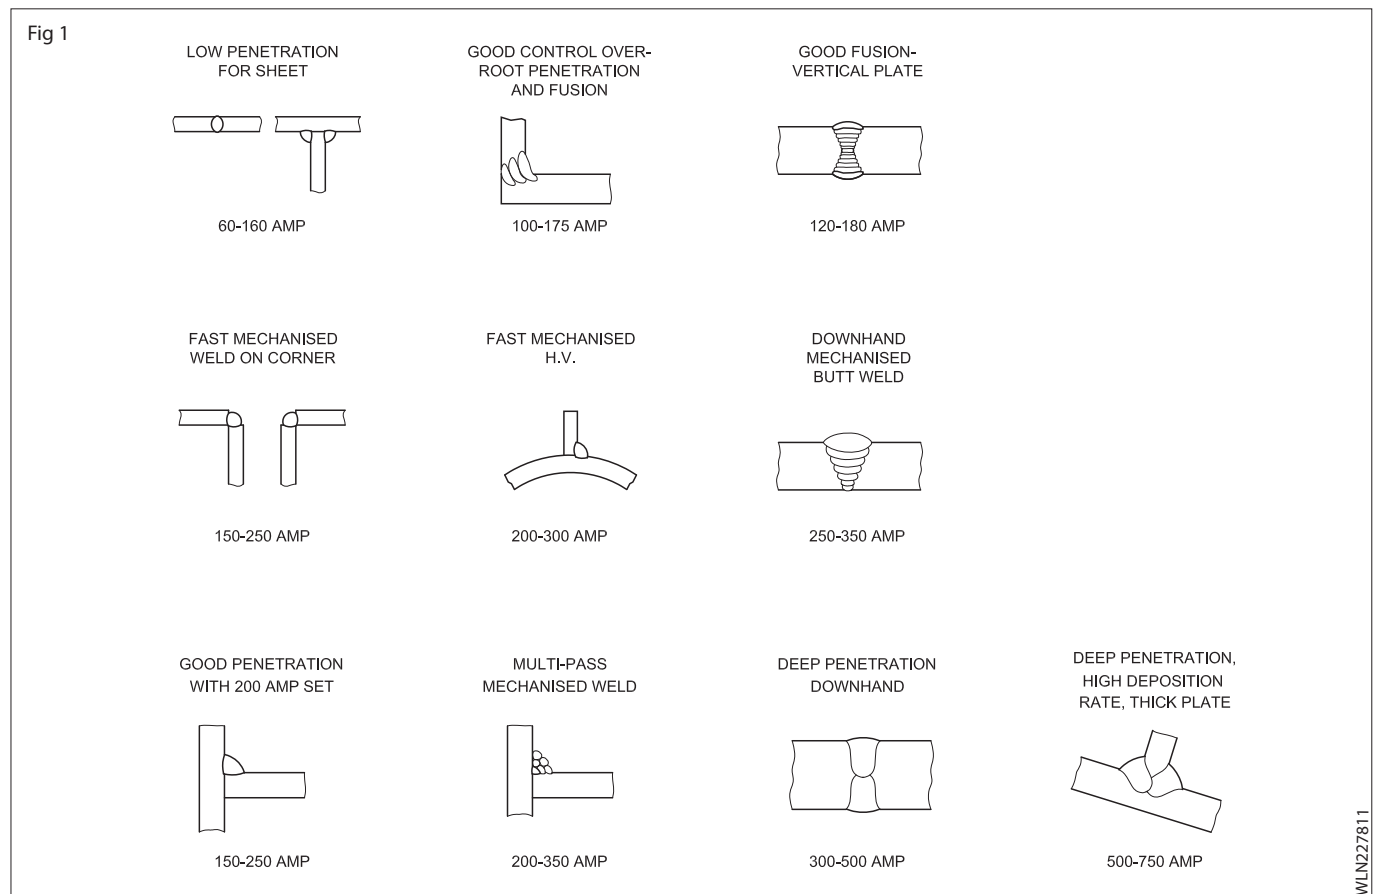


Fig 2

MATERIAL THICKNESS	PROCESS				
	MANUAL METALLIC ARC	MANUAL CO ₂ DIP. TRANSFER	MANUAL CO ₂ SPRAY TRANSFER	MACHINISED CO ₂	SUBMERGED ARC
0.9					
1.6					
3					
5					
6					
10					
12.5					

WLN2278:2

Fig 3

MATERIAL THICKNESS	PROCESS				
	MANUAL METAL ARC	MANUAL CO ₂ DIP TRANSFER	MANUAL CO ₂ SPRAY TRANSFER	MACHINISED CO ₂	SUBMERGED ARC
19					
25					
38					
76					


WLN2278:3

GMAW दोष, कारण और उपाय (GMAW defects, causes and remedies)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- वेल्ड दोष कारण और उपाय के बारे में विस्तार से वर्णन करें।

अत्यधिक स्पैटर **Excessive spatter**

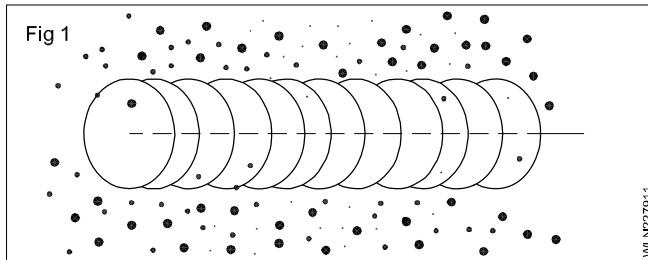


अधिकतम स्पैटर : बिखरा हुआ पिघला धातु कणों जो वेल्ड वीड के पास ठंडा होने के वजह से ठोस रूप धारण करता है।

संभावित कारण (Possible causes)	उपाय (Corrective actions)
वायर स्पीड की गति बहुत अधिक है	कम तार फीड गति का चयन करें
वोल्टेज अधिक है	कम वोल्टेज रेंज का चयन करें
इलेक्ट्रोड स्टिक आउट लम्बी है।	घोटी स्टिक आउट इलेक्ट्रोड का प्रयोग करें
वर्कपीस गन्दा है	वेल्डिंग करने से पहले जॉब के उपर से ग्रीस, तेल, जंग, पेंट अण्डर कोटिंग और काम सतह से गंदगी को साफ करना
वेल्डिंग आर्क में अपर्याप्त परिरक्षित गैस	वेल्डिंग करते समय गैस रेगुलेटर में से शील्डिंग गैस की मात्रा बढ़नी चाहिए या वेल्डिंग आर्क के पास ड्राफ्ट को रोकना
खराब वेल्डिंग वायर।	हमेशा साफ और सुथरी वेल्डिंग वायर प्रयोग करनी चाहिए
	वेल्डिंग वायर से कोई भी तेल या तरल पदार्थ वायर फीडर पर नहीं रहना चाहिए।

संरघ्नता (Porosity)

Fig 2

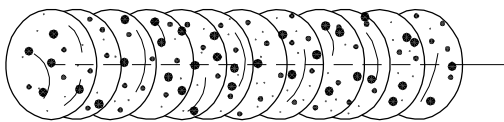


WLN227512

पोरोसिटी-वेल्ड मेटल मे छोटे-छोटे होल और छिद्र गेस पोकेट के कारण बनते हैं।

संभावित कारण (Possible causes)	उपाय (Corrective actions)
शील्डिंग गेस को सही से कवर न होना खराब वेल्डिंग वायर वर्कपीस का खराब होना वेल्डिंग तार नोजल से दूर तक फैला हुआ है।	सही गेस प्रवाह की चैक करे। गलत गेस का प्रयोग वेल्डिंग नोजल से स्पेटर दूर करे। गेस होल को रिसाव के लिए जांचे। वेल्डिंग आर्क के पास ड्राफ्ट दूर करना। आर्क वेल्डिंग के समय पास में की ज्वलनशील समान नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग ग्रेड के अनुसार शील्डिंग गेस प्रयोग करनी चाहिए हमेशा साफ और सूखा वेल्डिंग वायर प्रयोग करनी चाहिए वेल्डिंग वायर फीडर और लाइनर के पास कोई भी तेल या ग्रीस नहीं होनी चाहिए हाई डी आक्साइडजिंगवेल्डिंग वायर प्रयोग करनी चाहिए कार्यखण्ड गंदा हमेशा ध्यान रखो वेल्डिंग वायर साइज से ज्यादा ना हो सुनिश्चित करें कि वेल्डिंग वायर नोजल से 13mm से ज्यादा बाहर न ले।

अधूरा संचयन (Incomplete fusion)

Fig 3

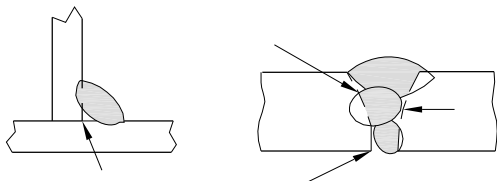


WLN227913

अधूरा संचयन-वेल्ड धातु की विफलता आधार धातु के साथ या एक पूर्ववर्ती।

संभावित कारण (Possible causes)	उपाय (Corrective actions)
वर्क चाप गंदा होने पर अधिक मात्रा में हीट निकलन वेल्डिंग तकनीक सही न होना	उपाय वेल्डिंग करने से पहले वर्कपीस से सभी प्रकार के ग्रीस, जंग, पैन्ट और गंदगी साफ कर लेनी चाहिए। उच्च हायर वोल्टेज रेंज का चयन करें और फीड गति को समायोजित करें। वेल्डिंग करते समय जाइंट में स्ट्रिंगर बीड को सही स्थान में रखें। वेल्डिंग करते समय वर्क ऐंगल ओर ग्रव एडजस्ट करने चाहिए। जब हम विविंग तकनीक प्रयोग कर रहे हैं आर्क की होल्ड करके साइड की वाल पर करनी चाहिए। आर्क को वेल्ड पेडल के किनारे पर रखो आर्क वेल्डिंग गन का ऐंगल 0 से 15° रखें।

अधिक पैठ (Excessive penetration)

 Fig 4  EXCESSIVE PENETRATION GOOD PENETRATION VLN227914	वेल्ड धातु मूल धातु के द्वारा गलना और नीचे लटका हुआ वेल्ड लटका हुआ वेल्ड कम वोल्टेज रेंज का चयन करो और वायर फीड गति को कम करो ट्रावल गति को बढ़ाओ
संभावित कारण (Possible causes)	सुधारात्मक कार्रवाई (Corrective actions)
अत्यधिक गर्मी इनपुट	कम वोल्टेज रेंज का चयन करो और वायर फीड गति को कम करो ट्रावल गति को बढ़ाओ

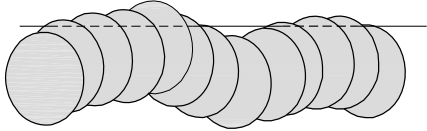
अधुरी पैनिट्रेशन (Lack of penetration)

Fig 5  LACK OF PENETRATION GOOD PENETRATION VLN227915	अधुरी पैनिट्रेशन-वेल्ड धातु और आधार धातु के बीच उथले संचयन
संभावित कारण (Possible causes)	सुधारात्मक कार्रवाई (Corrective actions)
अनुचित संयुक्त तैयारी। अनुचित वेल्डिंग तकनीक। अपर्याप्त गर्मी इनपुट।	सामग्री बहुत मोटा। उचित वेल्डिंग तार विस्तार और चाप विशेषताओं को बनाये रखते हुए, ग्रुव को नीचे तक पहुँच प्रदान करना चाहिए अधिकतम प्रवेश प्राप्त करने के लिए 0 से 15° तक सामान्य गन कोण को बनाए रखें। वेल्ड पोखर के अग्रणी धार पर आर्क को रखो। सुनिश्चित करो की वेल्डिंग, वायर (13mm) से ज्यादा बाहर न निकलें। उच्च तार फीड गति का चयन करे या उच्च वोल्टेज श्रेणी का चयन करें। ट्रावल गति कम करे।

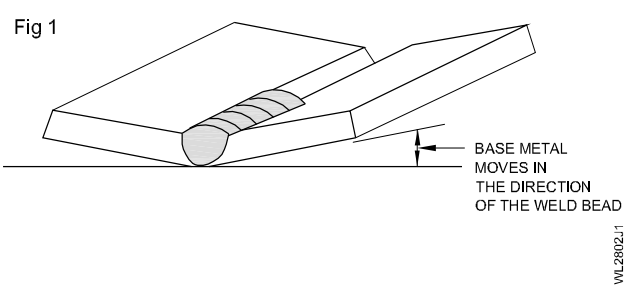
मैटल को जलना (Burn through)

Fig 6  VLN227916	बेस मैटल में बहुत अधिक मात्रा में वेल्ड मैटल गल जाता है और होल हो जाना जहाँ कोई धातु नहीं बची है।
संभावित कारण (Possible causes)	सुधारात्मक कार्रवाई (Corrective actions)
अधिक मात्रा में हीट होना	करंट की मात्रा और कम वोल्टेज प्रयोग करे और वायर स्पीड को बढ़ाओ वेल्डिंग ट्रेवल स्पीड की नियंत्रण करे।

बीड का लहरदार (Waviness of bead)

Fig 7  VVLN2279.17	वेल्ड मेटल एक सीधा में न होना और बसे मेटल का सही से कवर नहीं करना।
संभावित कारण (Possible causes)	उपाय (Corrective actions)
हाथ का सही ढंग से प्रयोग न करना	ठोस सतह पर हाथ को समर्थन करे या दो हाथ का उपयोग करे।

डिस्टॉर्शन (Distortion)

Fig 1  VVL2802.11	विरूपण- वेल्डिंग के दौरान वेल्ड मेटल का संकुचन जो आधार धातु को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है।
संभावित कारण (Possible causes)	उपाय (Corrective actions)
अधिक मात्रा में हीट होना	बेस मेटल को सही पोजिशन में पकड़ने के लिए क्लैम्प का प्रयोग करें। मेटल में पकड़ने के लिए क्लैम्प का प्रयोग करें। वेल्डिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले जाइंट में टैक वेल्ड का प्रयोग करें। कम वोल्टेज, और वायर स्पीड पर नियंत्रण रखें। ट्रावेल गति को बढ़ावा दें। छोटे खंडों में वेल्ड करें और वेल्डिंग करने के नीचे ठंडा होने का अनुमति दें।