

प्रीहीटिंग और पोस्ट हीटिंग उपचार (Preheating and post heating treatment)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- वेल्डिंग के हीट उपचार का महत्व बताएं
- वेल्डिंग में हीट उपचार की अलग अलग प्रक्रियाएं बताएं
- प्रीहीटिंग का उद्देश्य बताएं
- पोस्ट हीटिंग की उद्देश्य बताएं।

हीट उपचार की अलग अलग विधियां (Different methods of heat treatment)

हीट उपचार के विभिन्न तरीके प्रत्यक्ष प्रीहीटिंग अप्रत्यक्ष प्रीहीटिंग लोकल प्रीहीटिंग

प्रीहीटिंग और उसका उद्देश्य (Preheating and its purpose) :

प्रीहीटिंग और उसका उद्देश्य: प्रीहीटिंग का मतलब है एक ज्वाइंट को गरम करना वेल्ड से पहले और वेल्ड करते समय एक निश्चित माप पर जेसा की टेबल 1 और टेबल 2 में दिखाया जाता है।

टेबल 1

विभिन्न धातुओं की प्रीहीटिंग


मैटल	तापमान डिग्री सेल्सियस °C
निकल अलाय (राट)	16° से कम गर्म करना
निकल अलाय (कास्ट)	90° - 200°
कापर और कापर अलाय	200° अधिकतम
सिलिकॉन ब्रॉज	90°
मिश्र धातु	200° - 260°
पीतल उच्च धातु	260° - 370°
फास्कोर ब्रॉज	150° - 200°

प्रीहीट वेल्डिंग के बाद ठंडा होने की दर को कम करता है। यह वेल्ड धातु को संयमित, कठोर जोड़ों में टूटने से रोकने के लिए आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ गैर लौह धातुएं जैसे कि तांबा पीतल एल्युमिनियम आदि का विस्तार हिटिंग के कारण होता है और पीतल, एल्युमिनियम कच्चा लोहा मध्यम और उच्च कार्बन स्टील्स जैसे लौह धातुओं को प्रीहीटिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि ये भंगुरी होते हैं। दरार या विकृति से बचने के लिए इन सामग्रियों को पहले गरम किया जाता है। कुछ मामलों में पिघलने की दर (प्रत्येक) परत के बीच वेल्डिंग के दौरान पहले से गरम करना भी कुछ आवश्यक है।



स्टील, कच्चा लोहा अलौह धातुओं के विभिन्न ग्रेडों के संतोषजनक वेल्ड के लिए न्यूनतम प्रीहीटिंग तापमान इस पर निर्भर करता है (Fig 1)

- धातु के प्रकार
- पेरेंट धातु का संरचना और गुणों
- प्लेट की माटाई
- जॉइंट के प्रकार

Fig 1

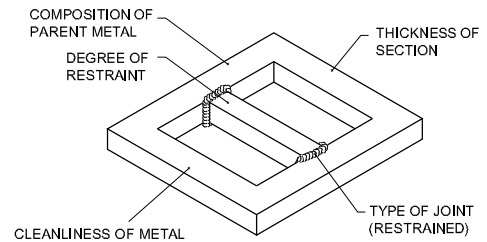

FACTORS DETERMINING MINIMUM PREHEATING TEMPERATURE

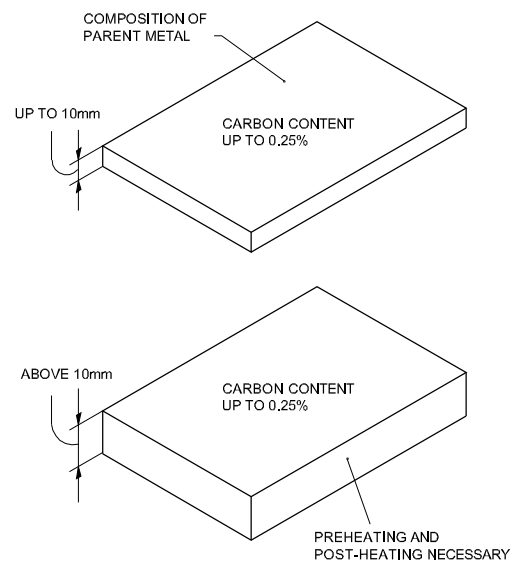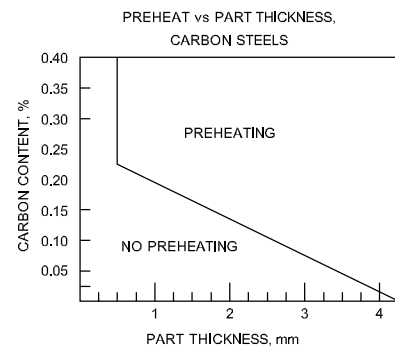


FACTORS AFFECTING PRE HEATING AND POST HEATING


- संयुक्त के संयम की डिग्री
- हीट इनपुट की दर

प्रत्येक वेल्ड रन के बीच तापमान को न्यूनतम प्रीहिटिंग तापमान से नीचे गिरने का अनुमति न दें।


प्रीहिटिंग तापमान को तापमान संकेतिक क्रेयानस से जाँच सकते हैं। (Fig 2)

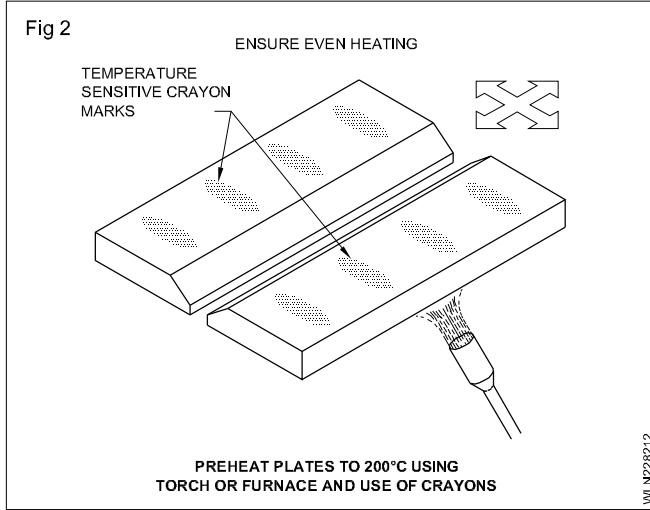

अगर जाब और प्रीहिटिंग करने का क्षेत्र बड़े है, तब उसे प्रीहिटिंग भट्टी में करना चाहिए। (Fig 3)

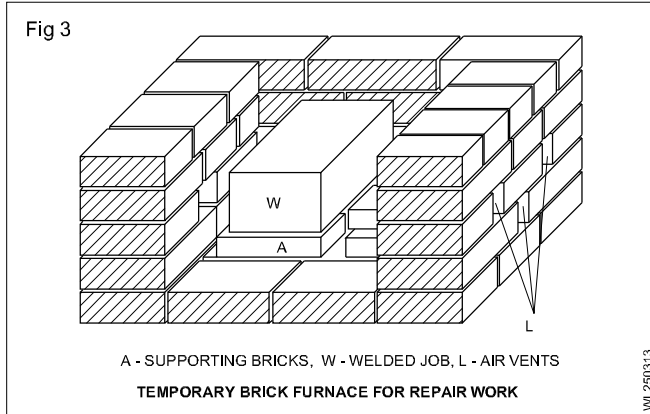

यदि यह छोटा स्थानीयकरण प्रीहिटिंग संयुक्त क्षेत्र के लिए लागू किया जाता है। इसे स्थानीयकरण प्रीहिटिंग कहते हैं। (Fig 4)

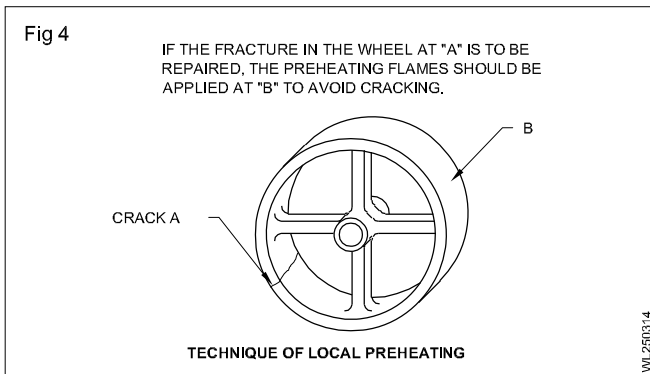


पोस्ट हिटिंग (Post heating) : पोस्ट हिटिंग का मतलब है जाँब की वेल्डिंग के बाद तुरंत गर्म किया जाता है। जिस कारण हिटिंग के बाद वेल्ड में कठोर और भंगुर धब्बे रोकने के लिए है। इससे होने वाले अविशिष्ट तनाव से भी राहत मिलती है जिससे यह वेल्डिंग हीट और कठोर ज्वाइंट बनता है।

पोस्ट हिटिंग के बाद निम्न पहलुओं पर विचार करते हैं:

- हिटिंग की दर
- तापमान जिस पर भाग को गर्म किया जाना है
- भट्टी में होल्डिंग टाइप
- शीतलन की दर

कार्बन स्टील की पोस्ट हिटिंग बेस मेटल और इसकी कार्बन सामग्री की मोटाई पर निर्भर करता है। (Fig 5)

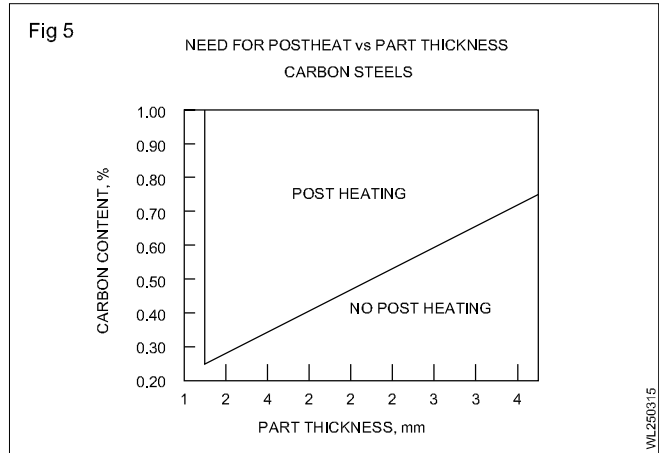

वेल्डेड ज्वाइंट की शीतलन की दर को कम करता है।

प्लेन कार्बन स्टील के लिए संयुक्त को 100°C से 300°C तक सामान्य पोस्ट हिटिंग के लिए। यह उपचार कार्बन स्टील और कच्चा लोहा की टूटती प्रवृत्ति को कम करता है। अगर पोस्ट हीट नहीं करते करते, दरारें विकसित हो सकती हैं।

इसके अलावा वेल्डिंग गर्मी के दौरान कुछ ज्वाइंट में कठोरता और भंगुरता विकसित हो सकती है। (गर्मी प्रभावित क्षेत्र में और फ्यूजन क्षेत्र में साइज बढ़ेगा जो वेल्ड की प्रोफ़ेटी में जो विस्तार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है) भंगुरता विकसित हो सकता है। इसके अलावा, उष्मा प्रभावित क्षेत्र और फ्यूजन क्षेत्र में मूल धातु का ग्रेड साइज में बढ़ेगा जो वेल्डेड ज्वाइंट का गुण को बदलेगा। यानी संयमित जोड़ों और जिन जोड़ों में वेल्डिंग से पहले ही एक तनाव मौजूद होता है वहां के अवशेष ठंडा होने के बाद अधिक हो जाएंगे यानी वेल्ड के बाद इन अवशिष्ट तनावों को दूर नहीं किया जाता है तो ज्वाइंट विफल या खराब हो जाएगा या जब वे उपयोग में डाल दिए जाते हैं या खराब हो जाते हैं या जोड़ को गतिशील लोडिंग के अधीन दिया जाता है।

उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए वेल्डेड जाँब आमतौर पर या तो सामान्यीकृत अनीटाइल या तनाव से राहत मिलती है।

TABLE 2
Preheating temperatures for plain and alloy steels

	Approximate composition (percentage)			Recommended preheating temperature	
	% Carbon			°C	°F
PLAIN CARBON STEELS	C				
Plain carbon	Below 0.20			Up to 95	Up to 200
Plain carbon	0.20 to 0.30			95 to 150	200 to 300
Plain carbon	0.30 to 0.45			150 to 280	300 to 500
Plain carbon	0.45 to 0.80			260 to 425	500 to 800
CARBON MOLYBDENUM STEELS	C	Mo			
Carbon molybdenum	0.10 to 0.20	0.50		150 to 260	300 to 500
Carbon molybdenum	0.20 to 0.30	0.50		200 to 315	400 to 600
Carbon molybdenum	0.30 to 0.35	0.50		260 to 425	500 to 800
MANGANESE STEELS	C	Mn	Si		
Silicon structural	0.35	0.80	0.25	150 to 260	300 to 500
Medium manganese	0.20 to 0.25	1.0 to 1.75		150 to 260	300 to 500
SAE T 1330	0.30	1.75		200 to 425	400 to 600
SAE T 1340	0.40	1.75		260 to 425	500 to 600
SAE T 1350	0.50	1.75		315 to 480	600 to 900
12% Manganese		1.25	12.0	Usually not required	Usually not required
NICKEL STEELS	C	Ni			
SAE 2015	0.10 to 0.20	0.50		Up to 150	Up to 300
SAE 2115	0.10 to 0.20	1.50		95 to 150	200 to 300
2% Nickel	0.10 to 0.20	2.50		95 to 200	200 to 400
SAE 2315	0.15	3.50		95 to 260	200 to 500
SAE 2320	0.20	3.50		95 to 260	200 to 500
SAE 2330	0.30	3.50		150 to 315	300 to 600
OSAW 2340	0.40	3.50		200 to 370	400 to 700
LOW CHROME MOLYBDENUM STEELS	C	Cr	Mo	°C	°F
2% Cr. 0.05% Mo	Up to 0.15	2.0	0.5	200 to 315	400 to 600
2% Cr. 0.1% Mo	0.15 to 0.25	2.0	0.5	260 to 425	500 to 800
2% Cr. 1% Mo	Up to 0.15	2.0	1.0	260 to 370	500 to 700
2% Cr. 1% Mo	0.15 to 0.25	2.0	1.0	315 to 425	600 to 800
MEDIUM CHROME MOLYBDENUM STEELS	C	Cr	Mo		
5% Cr. 0.05% Mo	Up to 0.15	5.0	0.5	260 to 425	500 to 800
5% Cr. 0.1% Mo	0.15 to 0.25	5.0	0.5	315 to 480	600 to 900
8% Cr. 1% Mo	0.15 Max.	8.0	1.0	315 to 480	600 to 900
PLAIN HIGH CHROMIUM STEELS	C	Cr			
12 to 14% Cr TYPE 410	0.10	13.0		150 to 260	300 to 500
16 to 18% Cr TYPE 430	0.10	17.0		150 to 260	300 to 500
23 to 30% Cr TYPE 446	0.10	26.0		150 to 260	300 to 500

प्री हीट उपचार और पोस्ट वेल्ड हीट उपचार (Pre-heat treatment and post weld heat treatment)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- उद्देश्य इस पाठ की समाप्ति पर
- हीट उपचार की व्याख्या करो।

उपचार हीट (Heat treatments) : उपचार हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग कुछ वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनिवार्य रूप से ठंडा और गर्म उपचार करने वाली धातुओं में ठोस अवस्था में पहुंचने के बाद से गर्म करना और ठण्डा करना। शामिल है आज के उद्योग में विभिन्न स्टील के लिए गर्मी उपचार के कई तरीके हैं।

नोरमलाइजिंग (Normalising) : नोरमलाइजिंग नोर्मलाइजिंग बहुत हद तक एनीलिंग के समान होता है सिवाय इसके स्टील को महत्वपूर्ण तापमान के उपर बहुत संक्षेप में रखा जाता है। और शीतल सामान्य तापमान पर हवा में होता है। नोरमलाइजिंग से धातु में संरचना को ग्रेन किया जाता है। इसे कभी-कभी शमन के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

एनीलिंग (Annealing) : एनीलिंग में किसी महत्वपूर्ण बिन्दु पर धातु को गर्म कर उसके तापमान को गर्म करो और इसको धीरे धीरे ठंडा करना है। एनीलिंग का उद्देश्य निम्नलिखित में से एक या अधिक को पूरा करना हो सकता है

- धातु की नरम करने के लिए उदा: मशीनीकरण में सुधार के लिए
- आंतरिक अवशेष तनाव की दूर करने के लिए
- ग्रेन की रिफाइन करने के लिए
- लचीलापन बढ़ाने के लिए
- होमोजीन को कम करने के लिए

हार्डनिंग (Hardening) : हार्डनिंग करने के बाद जाब या पीस की ताकत बढ़ जाती है। यहाँ महत्वपूर्ण बिन्दु के उपर के तापमान पर स्टील को गर्म करने पूरा किया जाता है, और फिर इसे तेल पानी या चूने में तेजी से ठंडा किया जाता है। केवल माध्यम, उच्च और बहुत उच्च कार्बन स्टील को इस विधि द्वारा कठोर किया जाता है। जिस तापमान पर स्टील को गर्म किया जाना चाहिए वह इस्तेमाल किए गए स्टील के साथ बदलता रहता है।

केस हार्डनिंग (Case hardening) : यह स्टील की बाहरी सतह को सख्त करने की प्रक्रिया है। यह स्टील के मामले में अतिरिक्त कार्बन के द्वारा किया जाता है। यह कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है जिनमें से सभी को उच्च तापमान पर गर्म करने और तेजी से ठंडा करने की आवश्यकता है।

हार्डनिंग और टेम्परिंग (Hardening and tempering)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- हार्डनिंग के सिद्धांत की व्याख्या करे
- हार्डनिंग में कार्बन के प्रभाव का वर्णन करे
- हार्डनिंग की प्रक्रिया को समझाए
- स्टील की टेम्परिंग का व्याख्या करे
- स्टील की टेम्परिंग को व्याख्या करे
- उन कारकों की व्याख्या करे जिन पर कठोर स्टील के यांत्रिक गुण निर्भर करते हैं।

इनमें से कुछ तरीके निम्न हैं :

एक सील धातु के बक्से में स्टील के हिस्से को पैक करने के लिए जिसमें कुछ कार्बोनाइजिंग सामग्री होती है।

- एक पिघला हुआ साइनाइड नमक बाथ (bath) के स्टील भाग को डुबोना
- साइनाइड पाउडर वाले कंटेनर में गर्म स्टील वाले हिस्से को डूबाना
- स्टील के हिस्से को गर्म करना और उस पर कार्बोनाइजिंग गैस को पास करना।
- नियमावली या मशीन द्वारा आक्सीएसिटिलीन फ्लेम को क्रटोल करना।

टेम्परिंग (Tempering) : स्टील के एक टुकड़े के पूरी तरह से सख्त हो जाने के बाद और स्टील को सख्त बनाने के बाद के लिए होने वाली कुछ भंगुरता को दूर करने के लिए टेम्परिंग का प्रयोग किया जाता है।

यह निर्दिष्ट तापमान पर कठोर धातु को दोबारा गर्म करके पूरा किया जाता है जो कठोरता निकालने पर निर्भर करता है, फिर शमन (Quenching) करना।

क्वेंचिंग (Quenching) : शमन में एक धातु को आमतौर पर तेल या पानी में डुबोकर किया जाता है। इससे धातु की संरचना में कुछ बदलाव होंगे। उदाहरण के लिए कार्बन स्टील, जिसे क्वेंच किया जाता है एक मार्सेसाइट संरचना बनती है।

तनाव से राहत (Stress relieving) : तनाव से राहत उन आंतरिक तनावों को दूर करने के एक साधन है जो वेल्डिंग आपरेशन के दौरान विकसित होते हैं।

इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सीमा लगभग 590°C के नीचे के तापमान पर संरचना को गर्म करके और इसे धीरे धीरे ठंडा करने की अनुमति होती है। तनाव को दूर करने का एक और तरीका है पिनिंग, हालांकि पिनिंग काफी सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि धातु की भौतिक शक्ति को कमजोर करने का खतरा हमेशा रहता है।


तनाव से राहत केवल तभी मिलनी चाहिए जब ऐसी संभावना हो कि संरचना होने पर दरार आ जायेंगे और विस्तार और संकुचन बलों को खत्म करने के लिए किसी अन्य साधन का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

परिचय (Introduction) : परिचय : यदि एक स्टील का टुकड़ा पर्याप्त रूप से उच्च तापमान पर गरम किया जाता है तो सभी प्रकार के कार्बन ठोस लोहे में भंग करे दिये जाते हैं। जिससे स्टील को जोड़ा जा सकेगा जब इसे धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है तो लोहे के परमाणुओं की व्यवस्था में बदलाव से फेराइट नामक ठोस घोल पैदा होगा। ठोस घोल में केवल 0.006% तक कार्बन की मात्रा होती है और इसलिए अंतरिक्ष कार्बन को ठोस घोल से छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यह फेराइट के साथ, पर्लाइट नामक लेमिनेटड संरचना बनती है।

सख्त करने का सिद्धांत (The principle of hardening) : यदि स्टील को तेजी से ठंडा किया जाता है अतिरिक्त कार्बन के पास ठोस सोल्यूशन छोड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता जिसके परिणाम स्वरूप यह लोहे में फंसा हुआ होगा और इसलिए एक आंतरिक विकृति स्टील को कठोरता में वृद्धि का कारण है इसकी ताकत और लचीलापन में इसकी कमी आती है। यह हार्डनेस की प्रक्रिया है। इस उपचार के परिणाम स्वरूप उत्पादित यांत्रिक गुण पर निर्भर करेगा।

- स्टील की कार्बन सामग्री
- जिसे तापमान पर इसे गर्म किया जाता है
- हीटिंग की अवधि
- क्वेंचिंग शुरू करते समय स्टील का तापमान
- क्वेंचिंग द्वारा उत्पन्न शीतलन दर


इस प्रक्रिया में (Fig 1) में जैसे दिखाया गया जैसे कठोर उत्पन्न पर कार्बन कंटेंट का प्रभाव।

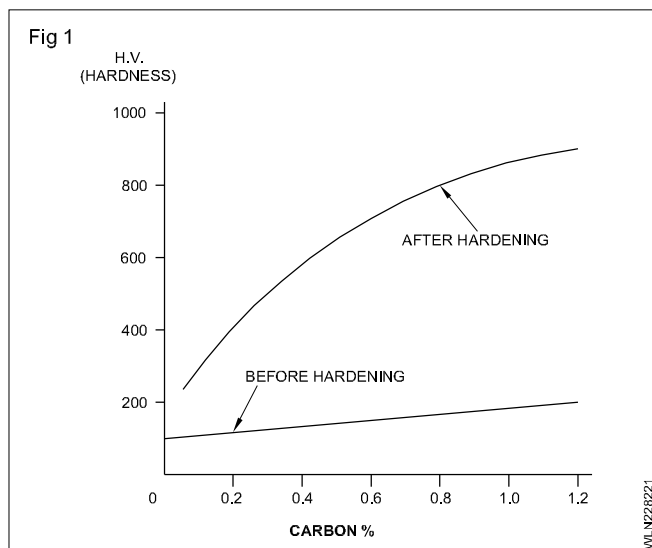


(Fig2) शमन के प्रारम्भ में स्टील का तापमान प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कठोरता पर कार्बन सामग्री के प्रभाव को चित्र में दर्शाया गया है।

सोकिंग टाइम (Soaking time): गर्म करने के बाद कुछ समय के लिए उस तापमान पर स्टील को मोटाई के 10 mm के लिए आमतौर पर 5 mts की अनुमति दी जाती है।

कुलिंग (Cooling): तब स्टील को एक न्यूनतम दर पर एक उपयुक्त शमन माध्यम में ठंडा किया जाता है। जिसे महत्वपूर्ण शीतलन दर कहा जाता है महत्वपूर्ण शीतलन दर स्टील की संरचना पर निर्भर करती है। यह शीतलन

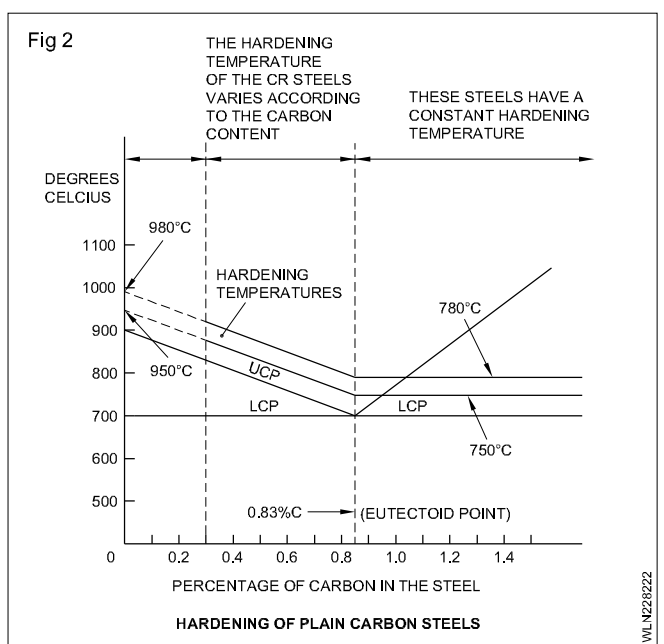

सभी आस्टेनाइट को सूर्य की संरचना में बदल देता है जिस मार्टेसाइट कहा जाता है। जिस Fig 3 में दिखाया गया है।

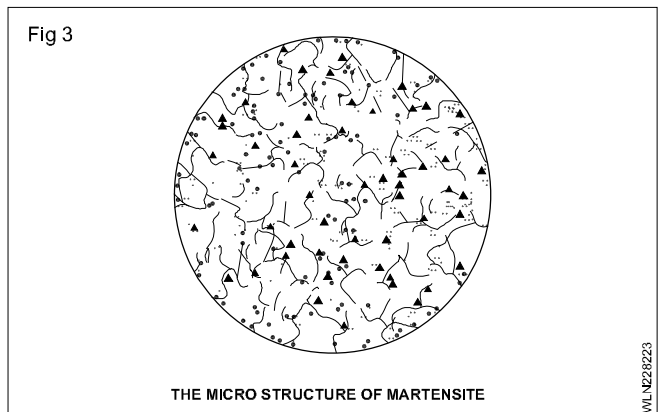

इस तरह से उपचारित इसपात की संरचना बहुत कठिन है और मजबूत है लेकिन यह बहुत भंगुर है।

शमन माध्यम (The quenching medium) : शमन माध्यम शीतलन की दर को नियंत्रित करता है।

तेजी से शमन के लिए पानी में नमक या कास्टिक सोडा के घोल प्रयोग किया जाता है।

बहुत धीमी गति से शमन के लिए हवा का विस्फोट पर्याप्त है। तेल एक मीडियम शमन देता है। पानी और तेल सबसे आम शमक माध्यम हैं।

हवा शमन के लिए केवल कुछ विशेष मिश्र धातु स्टील के उपयुक्त है।

टैम्परिंग (Tempering) : सख्त होने के बाद स्टील को आमतौर पर इसकी कठोरता और लचीलापन में सुधार करने के लिए निचले महत्वपूर्ण बिन्दु के नीचे एक उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है लेकिन यह कठोरता और ताकत की कीमत पर किया जाता है। यह इसपात को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए किया जाता है।


स्टील पर टैम्परिंग लगाने का उद्देश्य (Purpose of tempering the steel): स्टील और इसकी कठोर स्थिति में आमतौर पर बहुत भंगुर और

बहुत गभीर रूप में तनावपूर्ण होता है इस स्थिति में स्टील का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे टेम्पर्ड करना होगा।

टेम्परिंग के उद्देश्य :

- आंतरिक तनाव और तनाव से स्टील को राहत देने के लिए
- कठोरता और कठोरता को विनियमित करने के लिए
- भंगुरता को कम करने के लिए
- कुछ लचीलापन बहाल करने के लिए
- शॉक प्रतिरोध को कम करने के लिए

टेम्परिंग की प्रक्रिया (Process of tempering): टेम्परिंग का तापमान आवश्यक गुणों पर निर्भर करता है। लेकिन यह 180° से 650° के बीच होता है। (Fig 4) हीटिंग की अवधि मेटिरियल की मोटाई पर निर्भर करती है। उपरकण आमतौर पर कम तापमान पर टेम्पर्ड होता है। तापमान पर उत्पादित आक्साइड फिल्म के रंग से ही तापमान का अंदाजा लगाया जाता है।

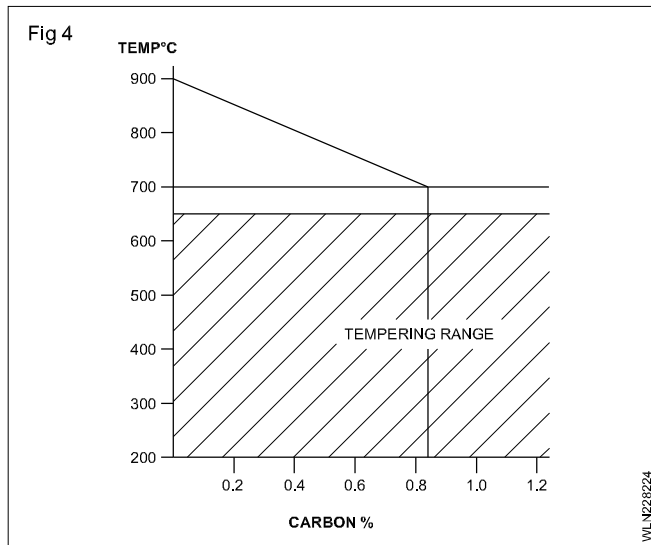


एक विनिर्माण क्षेत्र में जब उत्पादन के आधार पर गर्मी का प्रयोग करते हैं तो उसमें आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक उपकरणों द्वारा नियंत्रित तापमान के साथ नियंत्रित वायुमंडल भट्टियों में टेम्परिंग किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों के किसी भी संख्या में स्टीक और समान परिणाम प्राप्त करना संभव है।

टेबल 1

टेम्परिंग तापमान

टेम्पर रंग	तापमान °C में
पेल स्ट्रॉ	230
डार्क स्ट्रॉ	240
ब्राउन	250
ब्राउन पर्पल	260
प्रपल	270
डार्क पर्पल	280
ब्लू	300


हार्डन और टेम्पर्ड स्टील माइक्रोस्ट्रक्चर की उपस्थिति दिखाता है। (Fig 5)

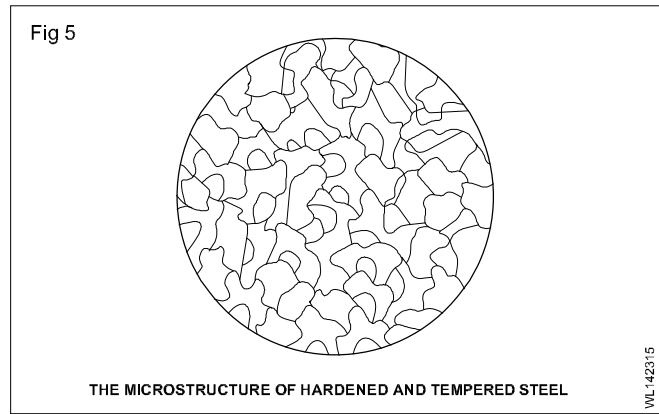

आमतौर पर बड़े हुए समय के लिए निचले तापमान रेंज में टेम्परिंग वांछनीय यांत्रिक गुणों को हासिल करने अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। ऐसी हीट उपचार सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है।

स्टीक कार्य के लिए जहां परिणाम विधि को सही ठहराते हैं और यांत्रिक गुणों के कुछ संयोजन के लिए कम तापमान रेंज के लंबे समय तक टेम्परिंग से वांछित परिणाम प्राप्त करके के लिए यह विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है नीचे यांत्रिक गुणों को कैसे संशोधित किया जा सकता है।

Fig 6 illustrates how the mechanical properties of hardened steel can be modified by tempering.

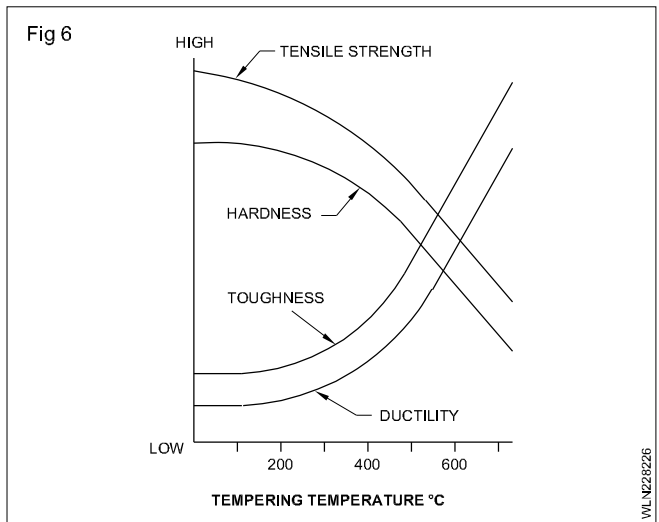

स्टील का उष्मा उपचार (Heat treatment of steels (Annealing and normalising))

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- हीट उपचार की व्याख्या करे
- एनीलिंग की व्याख्या करके उद्देश्य स्पष्ट करे
- एनीलिंग और नार्मलाइजिंग की प्रक्रियाओं के बीच अन्तर।

स्टील के गुण इसकी संरचना और इसकी संरचना पर निर्भर करते हैं। इस्पात और इसकी संरचना के गुणों को एक विशेष तापमान पर गर्म करके और फिर एक निश्चित दर पर ठंडा करने की अनुमति देकर बदल जा सकता है। स्टील की संरचना को बदलने और इस प्रकार आवश्यक गुण प्राप्त करने के लिए गर्म करने और ठंडा करने की प्रक्रिया को स्टील का हीट ट्रीटमेंट कहा जाता है।

स्टील को एक उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होने पर स्टील नरम कमजोर और नमनीय होगा।


स्टील को एक उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर तेजी से ठंडा करें स्टील कठोर और भंगुर होगा।

गर्मी उपचार का वर्गीकरण (Classification of heat treatments)

उपचार जो संतुलन की स्थिति पैदा करते हैं वे और सामान्य कर रहे हैं।

गैर संतुलन की स्थिति पैदा करने वाले उपचार कठोर और टेम्परिंग हैं (आमतौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर किए जाते हैं)।

एनीलिंग (Annealing) : इस प्रक्रिया में स्टील को उसके कठन सामग्री (Fig 1) के आधार पर एक उपयुक्त तापमान तक गर्म किया जाता है और उस तापमान पर पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है, और धीरे धीरे कमरे के तापमान तक ठंडा किया जाता है।

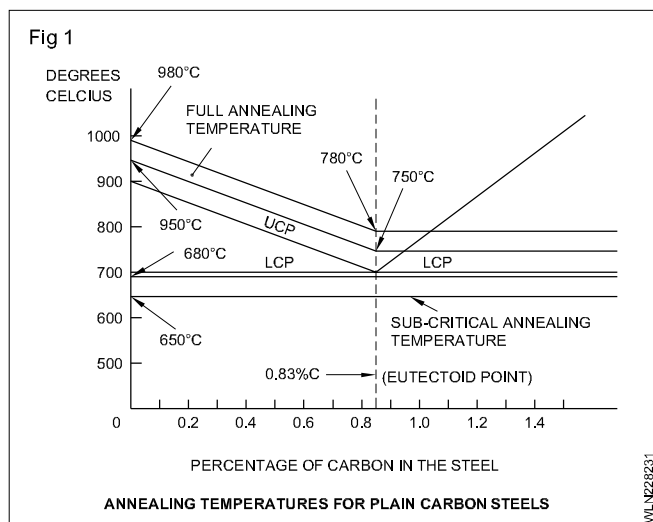

हीटिंग, सोकिंग और धीमी गति से ठंडा करने से दाने बड़े हो जाते हैं और इसलिए कोमलता और लचीलापन पैदा करते हैं। एनीलिंग के लिए हाइपोएक्टेक्टाइड स्टील को उपर महत्वपूर्ण तापमान से ऊपर 30° से 50° तक गर्म किया जाता है, और यह निचले महत्वपूर्ण तापमान से 50° से उपर होता है। (Fig 1)

कार्बन स्टील के लिए इस तापमान पर सोकिंग का समय 5 min, 10 mm, कार्बन स्टील का मोटाई से।

कार्बन स्टील की शीतलन दर 100 से 150° डिग्री सेल्सियस होता है। भट्टी में ठंडा किया जाता है, भट्टी को बंद करके या स्टील को रेत या सूखे चूने और सूखी राख के साथ कवर किया जाता है।

अनीलिंग तापमान

कार्बन कंटेंट %	तापमान°C
<0.12	875 से 925
0.12 से 0.25	840 से 970
0.25 से 0.50	815 से 840
0.50 से 0.90	780 से 810
0.90 से 1.3	760 से 780

एनीलिंग का उद्देश्य (Purpose of annealing)

एनीलिंग किया जाता है:


- कोमलता प्राप्त करना
- मशीनीकरण में सुधार करना
- लचीलापन बढ़ाने के लिए
- आंतरिक तनाव दूर करने के लिए
- संरचनात्मक उपयोग को कम या खत्म करना
- ग्रेन के आकार को परिष्कृत करने के लिए
- बाद में गर्मी उपचार प्रक्रिया के लिए स्टील तैयार करना

नॉर्मलाइजिंग (Normalising) : स्टील की आंतरिक संरचना में लगातार हथौड़े या असामान्य शीतलन के कारण तनाव और तनाव बनता है। इन्हें कास्टिंग या फोर्जिंग से हटा दिया जाता है अन्यथा उपयोग के दौरान वे किसी भी समय विफल हो सकते हैं।

संरचना की एक रूपता और बेहतर यांत्रिक गुणों के लिए एक बढ़िया उत्पादन करने के लिए सामान्यीकरण किया जाता है।

सामान्य करने की प्रक्रिया (The normalising process) : इस प्रक्रिया में स्टील को उसकी कार्बन सामग्री Fig 2 के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है, और उसी तापमान पर रखा जाता है और फिर हवा में ठंडा किया जाता है।

स्टील को एक तापमान अपर क्रिटिकल तापमान से 300 से 400°C उपर गरम किया जाता है, जिस पर उच्च कठिन स्टील के मामले में भी सभी ऑस्टेनाइट मौजूद है।

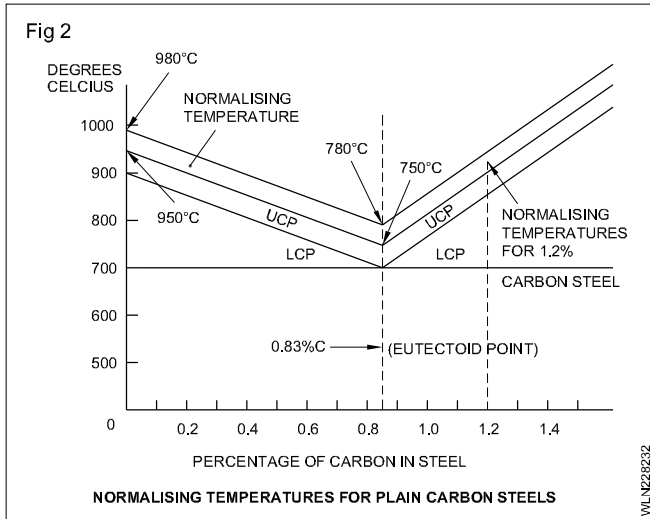

ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रक्रिया अंतिम उचित गुणों को प्रदान करने की दिशा में पहला कदम है, और समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए आस्टनाइट के साथ शुरू करना आवश्यकता है।

सामान्य करने के लिए गरम किया हुआ टुकड़ा गीली हवा में नमी जगह में यह जबरन हावा में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वे थोड़ी कठोरता पैदा करेगा।

क्रेयॉन्स को इंगित करने वाले तापमान का उपयोग (Use of temperature indicating crayons)

प्रीहिटिंग जॉब के तापमान को मोम क्रेयॉन द्वारा जाँचा जा सकता है। प्रीहिटिंग करने से पहले इन क्रेयान द्वारा इनकी जॉब के टुकड़ों पर निशान बनाए जाते हैं, और जॉब के टुकड़ों को प्रीहिटिंग तापमान तक पहुँचाने के बाद निशान गायब हो जाते हैं।

यह इंगित करता है कि जॉब को आवश्यक प्रीहिटिंग तापमान पर गरम किया गया है। विभिन्न तापमान की जाँच के लिए विभिन्न मोम क्रेयान उपलब्ध है। तापमान जो क्रेयान द्वारा जाँचा जाता है उस पर अंकित किया जाएगा।