

DC जनरेटर - सिद्धान्त - भाग - कार्य-प्रकार - EMF समीकरण (DC generator - principle - parts - types - function - e.m.f. equation)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- धूमने वाले विद्युत मशीन की साधारण अवधारणा का वर्णन करना
- DC जनरेटर के सिद्धांत का अध्ययन करना
- फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का स्पष्टीकरण करने में
- गतिक प्रेरित EMF के उत्पादन की विधि उसके परिमाण और दिशा का स्पष्टीकरण करने में।
- एक DC जनरेटर के भागों का वर्णन करने में और उनके प्रकारों को बताने में
- विभिन्न प्रकार के जनरेटरों और उनके टर्मिनल चिन्हों का वर्णन करने में
- आर्मेचर परिपथ के रैजिस्टेंस और इसके संबंध की व्याख्या करना
- EMF समीकरण प्राप्त करना और DC जनरेटर में वोल्टेज की गणना करना
- विभिन्न प्रकार के वाइंडिंग के साथ पृथक रूप से उत्तेजित DC जनरेटर के बारे में व्याख्या करना।

धूमने वाले विद्युत मशीन की सामान्य अवधारणा (General concept rotating electrical machine)

धूमने वाले मशीनों में दो भाग होते हैं - स्टेटर और रोटर। धूमने वाले विद्युत मशीन भी दो प्रकार के होते हैं - DC और AC मशीन। विद्युत मशीन ज्यादातर प्रयोग होते हैं। DC मशीन में स्टेटर का प्रयोग फील्ड के रूप में और रोटर का प्रयोग आर्मेचर के रूप में होता है, जबकि AC मशीन में इसके विपरीत होता है। जो सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। इंडक्शन मोटर अन्य प्रकार का AC मशीन है, जो स्वतंत्र तरीके से चलता है, जिसके स्टेटर में AC वोल्टेज दी जाती है और रोटर को सप्लाई नहीं दी जाती है। DC मशीन और सिंक्रोनस मशीनों में फील्ड हमेशा उत्तेजित होता है।

जनरेटर (Generator) : एक वैद्युत जनरेटर ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।

जनरेटर का सिद्धान्त (Principle of the Generator): इस ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक करने के लिये जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बक प्रेरण नियमों के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं।

फैराडे के वैद्युत चुम्बक प्रेरण के नियम (Faraday's Laws of Electromagnetic Induction): दो नियम हैं

पहले नियम के अनुसार (The first law states) :

पहले नियम (First Law) : जब किसी चालक अथवा परिपथ के फलक्स में परिवर्तन होता है तो emf उत्पन्न होती है।


दूसरे नियम (Second Law) : इस प्रकार प्रेरित emf का परिमाण फलक्स मात्रा की परिवर्तन दर पर निर्भर होता है।

$$e \propto \frac{\text{फलक्स परिवर्तन}}{\text{परिवर्तन के लिये लिया गया समय}} \quad \text{या} \quad \frac{d\theta}{dt}$$

emf के प्रकार (Types of emf): फैराडे के नियमों के अनुसार emf का प्रेरण चालक और चुम्बकीय फील्ड की आपेक्षिक गति अथवा एक स्थिर चालक में फलक्स मात्रा के परिवर्तन द्वारा हो सकता है।

गतिक प्रेरित emf (Dynamically induced emf): यदि प्रेरित emf स्थिर चुम्बकीय फील्ड में Fig 1a के अनुसार चालक की गति के कारण है अथवा Fig 1b के अनुसार एक स्थिर चालक में चुम्बकीय फील्ड के गति की कारण है तो प्रेरित emf को गतिक प्रेरित emf कहते हैं।


Fig 1a & 1b के अनुसार दोनों प्रकरणों में बल रेखायें emf को प्रेरित करने के लिये चालक को काटती हैं और emf की उपस्थिति की सुई के विक्षेपण गल्वेनोमीटर 'G' के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस सिद्धान्त का प्रयोग DC और AC जनरेटर के उत्पादन में किया जाता है।

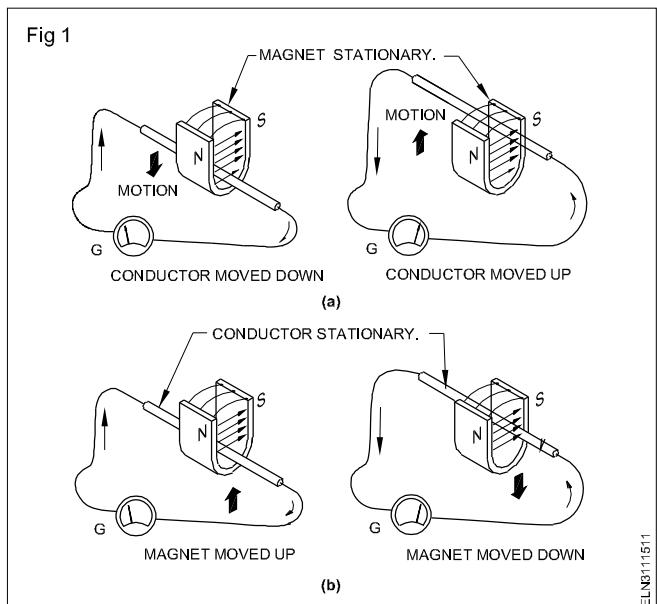

स्थिर प्रेरित emf (Statically induced emf): यदि एक चालक में फलक्स मात्रा में परिवर्तन के कारण Fig 2 के अनुसार emf प्रेरित होता है तो इस प्रेरित emf को स्थैतिक प्रेरित emf कहते हैं। Fig 2 में प्रदर्शित क्वायल 1 और 2 को स्पर्श नहीं करते हैं और उनके बीच कोई वैद्युत सम्बन्ध नहीं है।

Fig 2 के अनुसार जब एक बैटरी (DC) आपूर्ति का उपयोग क्वायल 1 में होता है तो स्विच S के बंद और खुलने के समय क्वायल 2 में emf प्रेरित होता है। यदि स्विच को स्थायी रूप से बंद या खोल दिया जाय तो

Fig 2

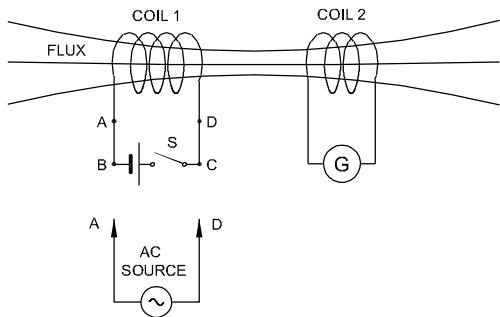

AS AN ALTERNATIVE USE OF THE AC SOURCE
(AFTER REMOVING BATTERY AND SWITCH)

ELN811512

क्वायल 1 में फलक्स स्थिर अथवा शून्य होगा और क्वायल 2 में कोई emf प्रेरित नहीं होगा। emf केवल उस स्थिति में ही प्रेरित होगा जबकि बंद और खोलते समय क्वायल 1 में DC परिपथ में स्विच द्वारा फलक्स में परिवर्तन होता है।

अथवा बैटरी और स्विच को हटा कर क्वायल 1 को Fig 2 के अनुसार एक AC आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है। इस स्थिति में क्वायल 2 में निरन्तर emf प्रेरित होगा, जबतक क्वायल 1 AC स्रोत से सम्बन्धित रहता है। जो क्वायल 1 में प्रत्यावर्ती चुम्बकीय फलक्स उत्पन्न करते हैं और क्वायल 2 से जोड़ता है। इस सिद्धान्त का प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है।

गतिज प्रेरित emf का उत्पादन (Production of dynamically induced emf): चालक जब भी चुम्बकीय फलक्स को काटता है उसमें एक गतिज प्रेरित emf उत्पन्न होता है यह emf चालक परिपथ के बन्द किये जाने पर करंट प्रवाहित करता है।

गतिज प्रेरित emf उत्पादन के लिये निम्न आवश्यकतायें होती हैं :

- चुम्बकीय फील्ड (magnetic field)
- चालक (conductor)
- चालक और चुम्बकीय फील्ड के बीच आपेक्षिक गति ।

यदि चालक फील्ड के साथ आपेक्षिक वेग 'V' से गति करता है तो प्रेरित emf 'E' होगा-

$$E = BLV \sin\theta \text{ वोल्ट्स}$$

जहाँ

B = टेसला में मापा गया चुम्बकीय फलक्स घनत्व

L = मीटर्स में फील्ड में चालक की प्रभावकारी लम्बाई


V = फील्ड और चालक के बीच m/sec में आपेक्षिक वेग

θ = वह कोण जिस पर चालक चुम्बकीय फील्ड को काटता है।

Fig 3a को देखें जिसमें A से | चालक चुम्बकीय पोलों के बीच आर्मेचर के परिरेखा में रखें हैं। इस विशेष जनरेटर के लिये Fig 3a में BLV का मान 100V है।

इसलिये चालक A एक emf प्रेरित करता है

Fig 3

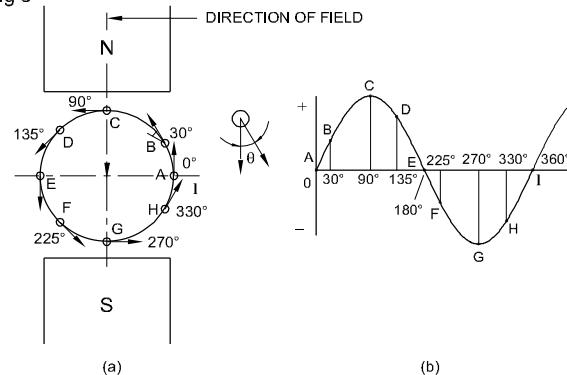

PRODUCTION OF THE SINEWAVE

ELN811513

$$= BLV \sin \theta \text{ जहाँ } \theta = 0 \text{ और } \sin 0 = 0$$

$$= 100 \times 0 = \text{zero.}$$

emf induced in

$$\text{चालक B में प्रेरित emf} = BLV \sin 30^\circ$$

$$= 100 \times 0.50$$

$$= 50 \text{ Volts}$$

emf induced in

$$\text{चालक C में प्रेरित emf} = BLV \sin 90^\circ$$

$$= 100 \times 1$$

$$= 100 \text{ Volts}$$

emf induced in

$$\text{चालक D में प्रेरित emf} = BLV \sin 135^\circ$$

$$= BLV \sin 45^\circ$$

$$= 100 \times 0.707$$

$$= 70.7 \text{ Volts}$$

emf induced in

$$\text{चालक E में प्रेरित emf} = BLV \sin 180^\circ$$

$$= \sin 180^\circ = 0$$

$$= 100 \times 0$$

$$= 0$$

इसी प्रकार परिरेखा में अन्य चालकों की प्रत्येक स्थिति के लिये प्रेरित emf की गणना की जा सकती है। यदि इन मानों को एक ग्राफ पर अंकन किया जाय तो इस चालक में प्रेरित emf का sin तंरग का प्रतिरूप ब्यक्त करेगा। जब इसे समरूप चुम्बकीय फील्ड के N और S ध्रुवों के बीच घूर्णित किया जाता है।

Fig 3b में इस विधि से प्रेरित emf मूल रूप से प्रत्यावर्ती प्रकृति की होती है और कम्प्यूटेटर द्वारा इस प्रत्यावर्ती करंट को दिए गए मूल रूप से DC जनरेटर द्वारा परिवर्तित किया जाता है।

फ्लेमिंग के दाये हाथ का नियम (Fleming's right hand rule):

इस नियम द्वारा गतिज प्रेरित emf की दिशा का अभिनिर्धारण किया जा सकता है। दायेने हाथ के अगुठे, तर्जनी और मध्य अंगुली को परस्पर सम्बन्धित किया जाता है। इसके अनुसार इस प्रकार रखें कि तर्जनी फलक्स की

Fig 4


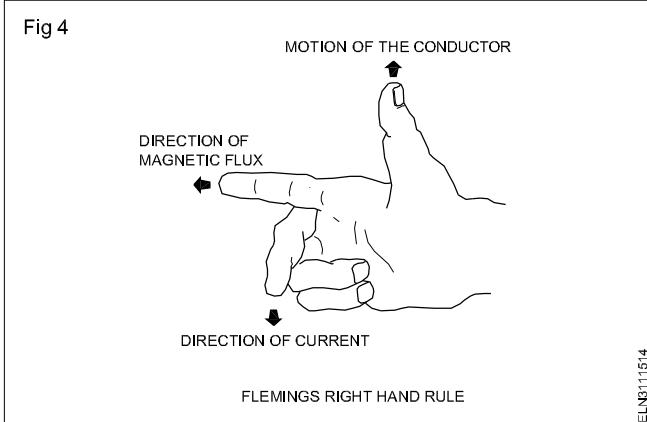


Fig 5

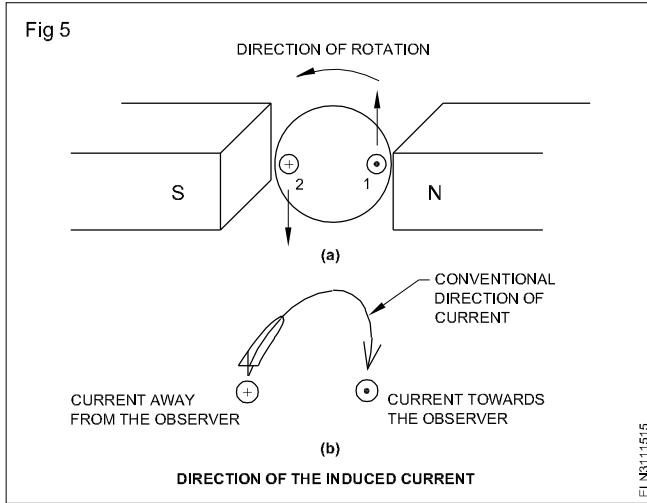

दिशा में अंगूठा चालक गति की दिशा में हो तो मध्य अंगुली प्रेरित emf की दिशा अर्थात प्रेक्षक की ओर अथवा प्रेक्षक से दूर का संकेत करेगी।

कल्पना करें कि Fig 5a के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी पोलों के बीच एक चालक वामावर्ती दिशा में गति कर रहा है।

फलेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि चालक 1 उत्तरी पोल के अन्तर्गत ऊपर की ओर गति करता है तो प्रेक्षक की ओर एक emf प्रेरित होता है जिसे बिन्दु चिन्ह द्वारा संकेतिक किया जाता है, और चालक 2 जो दक्षिण पोल के अन्तर्गत नीचे की ओर गति करता है यह प्रेक्षक से दूर एक emf प्रेरित करता है जिसे धन चिन्ह से संकेतित किया जाता है।

Fig 5b में करंट दिशा को तीर चिन्ह द्वारा संकेतित किया गया है। बिन्दु चिन्ह तीर के नुकीले शीर्ष को करंट की दिशा प्रेक्षक की ओर प्रदर्शित करता है और धन चिन्ह तीर के दूसरे सिरे को प्रदर्शित करता है जो प्रेक्षक से दूर की दिशा में है।

DC जनरेटर के भाग (Parts of DC generator)

Fig 6 के अनुसार एक DC जनरेटर में निम्न आवश्यक भाग होते हैं

- 1 फ्रेम अथवा योक
- 2 फील्ड पोल और पोल सुज (Figs 8,9 & 10)
- 3 फील्ड क्वाइल या फील्ड वाइंडिंग (Fig 11)
- 4 आर्मेचर कोर

5 आर्मेचर वाइंडिंग अथवा आर्मेचर चालक

6 कम्प्युटेटर

7 ब्रशेज

8 बियरिंग और अंत पटिटयां


9 पंखों के लिये वायु फिल्टर

10 शाफ्ट

योक पोल शू आर्मेचर कोर और पोलों के बीच एयर गैप तथा आर्मेचर कोर चुम्बकीय परिपथ निर्मित करते हैं। जबकि आर्मेचर चालक फील्ड क्वाइल कम्प्युटेटर और ब्रशेज वैद्युत परिपथ निर्मित करते हैं।

योक (Yoke): वाय्य फ्रेम अथवा योक दो प्रयोजन सिद्ध करता है प्रथम यह पोलों के लिये यांत्रिक आधार प्रदान करता है और कुल मशीन के लिये रक्षक आवरण उपलब्ध कराता है जैसा कि Fig 6 में प्रदर्शित किया गया है, दूसरे यह अपने से चुम्बकीय परिपथ को पूर्ण होने देता है।


Fig 6

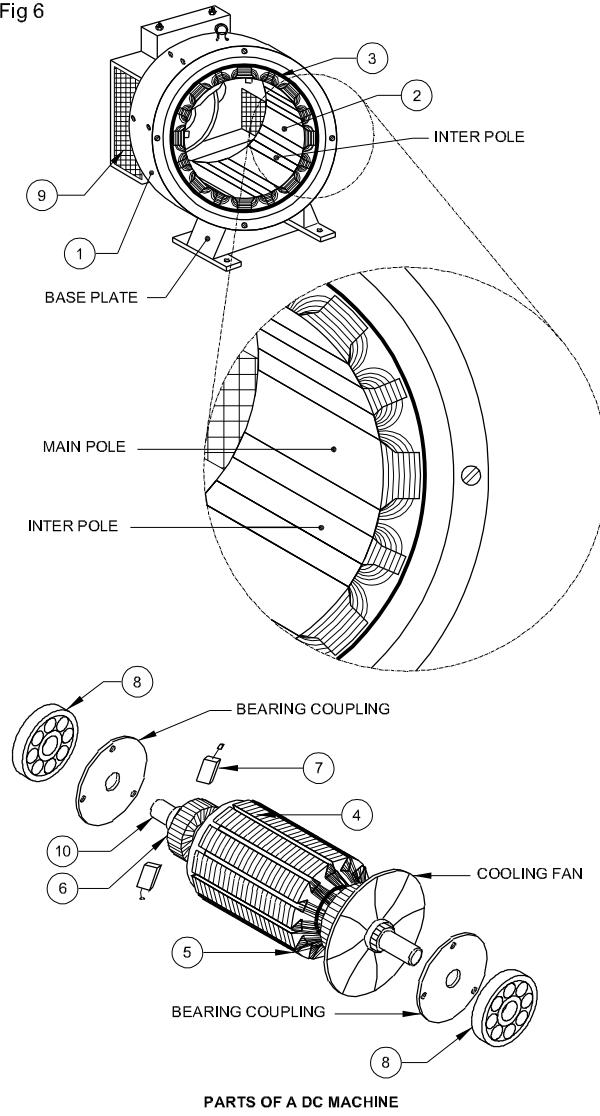

छोटे जनरेटरों में जहां भार की तुलना में कम मूल्य मुख्य निर्धारण होता है योक ढलवे लोहे से बनाये जाते हैं लेकिन बड़ी मशीनों में प्रायः ढलवे स्टील अथवा माइल्ड स्टील उपयोग में लायी जाती है। योक निर्माण की आधुनिक विधि में एक बेलनाकार खराद पर स्टील शाफ्ट को चारों ओर

वेल्लित या रोल्ड कर के किनारों पर उसको बेल्ड कर देते हैं पर टर्मिनल बाक्स इत्यादि फ्रेम से बेल्ड कर दिये जाते हैं जैसा कि Fig 7 में प्रदर्शित किया गया है इस प्रकार के योक में यथेष्ट यांत्रिक दृढ़ता और उच्च पारगम्यता होती है।


Fig 7

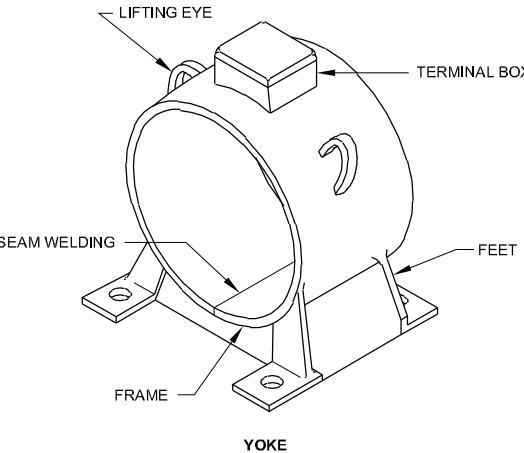

पोल कोर और पोल शू (Poles cores and pole shoes) (Fig 8):

फील्ड चुम्बक पोल कोर और पोल शूज से निर्मित होती है पोल शू दो कार्य करते हैं । (i). इनसे वायुअन्तराल से समान रूप से फ्लक्स विस्तारित होता है क्योंकि इनका बड़ा अनुपस्थ परिच्छेद चुम्बकीय पथ की रिलवेन्सेस को कम करता है और (ii). इनसे फील्ड क्वायलों का आधार भी प्राप्त होता है।

Fig 8

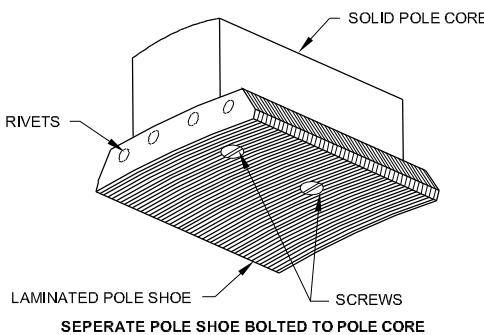

पोल रचना दो मुख्य प्रकार से होती है।

स्वयं ढलवे लोहे अथवा ढलवे स्टील के ठोस टुकड़ों से बने हो सकते हैं लेकिन पोल शू पटलित होता है ओर पोल सम्मुख से अभिसंक पेचों (countersunk) द्वारा Fig 8 के अनुसार बंधा रहता है।

वर्तमान अभिकल्पना में पूर्ण पोल कोर और पोल शूज पतले पटलित एनील्ड स्टील से बनाये जाते हैं जो वायु दाव से परस्पर रिवेट कर दिये जाते हैं। पटलन की मोटाई 1mm से 0.2mm तक परिवर्तित होती है। पटलित पोल निम्न दो विधियों में किसी एक विधि द्वारा योक से जुड़े होते हैं।

पोल योक से पेंचों द्वारा जुड़े होते हैं जो योक से पोल की काय में निकाले जाते हैं जैसा कि Fig 9 में प्रदर्शित किया गया है अथवा बद्धक पेचों को स्टील छड़ में बोल्ट किया जाता है जो पोल से होकर Fig 10 के अनुसार पटलन के तल से निकलता है।

पोल क्वायल (फील्ड क्वायल) (Pole coils (Field coils)): पोल क्वायल अथवा पोल क्वायल जो तावें के तार अथवा पटिट्यों से निर्मित

Fig 9

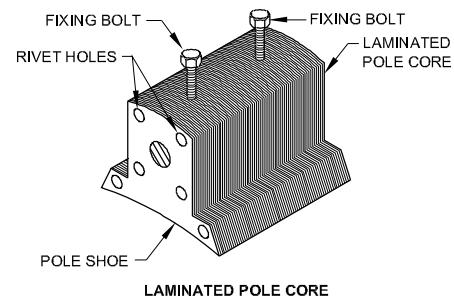


Fig 10


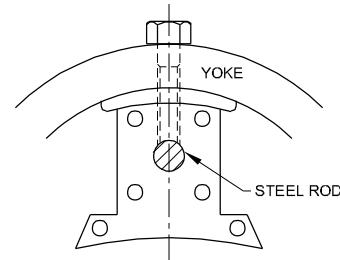


Fig 11

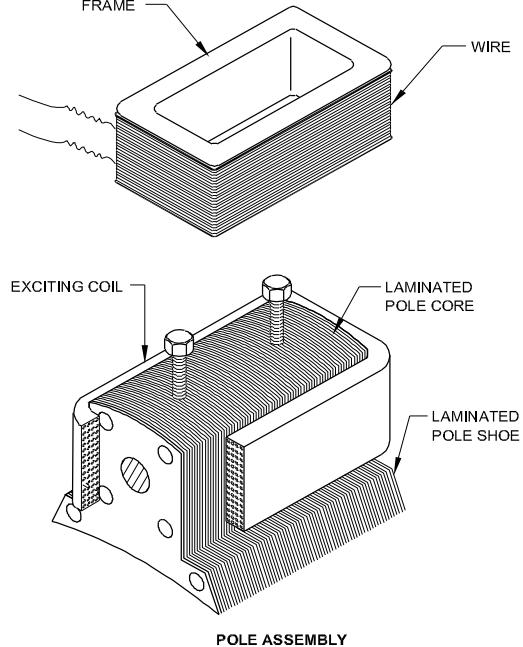


होते हैं और यथार्थ परिमाप के लिये फार्मर वाउंड होते हैं। इसके पश्चात फर्मर हटा देते हैं और वाउंड क्वाइल कोर के ऊपर Fig 11 के अनुसार यथा स्थिति में रख दिये जाते हैं।

जब क्वायलों में करंट प्रवाहित की जाती है यह ध्रवों को चुम्बित कर देते हैं जो आवश्यक फ्लक्स को उत्पन्न करता है। और आर्मेचर चालकों के घूर्णन से कट होता है।

मोटी गेज तार वाइंडिंग (सिरिज) और पतली गेज वाइंडिंग (शन्ट) दोनों एक दूसरे के ऊपर वाउंड होते हैं जिनका इंसुलेशन पृथक होता है और टर्मिनल को पृथक रूप से बाहर निकालते हैं।


आर्मेचर कोर (Armature core): आर्मेचर कोर आर्मेचर चालकों को आवासित करता है और चुम्बकीय फील्ड को घूर्णित करता है जिससे

Fig 12

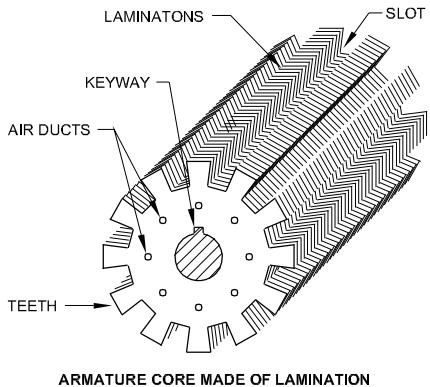

ELN31151C

Fig 13

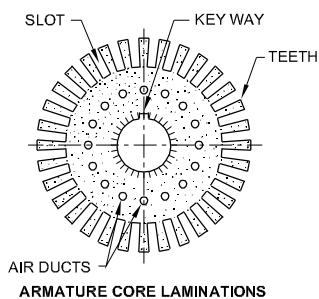


ELN31151D

चालक चुम्बकीय फलक्स को कट करें। इसके अतिरिक्त इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार्य अति लघु रिलेवेसेस पर फील्ड फलक्स को एक पथ प्रदान करना होता है। जिससे चुम्बकीय परिपथ योक और पोलों से पूर्ण होता है।

आर्मेचर कोण Fig 12 के अनुसार बेलनाकार अथवा ड्रम आकार का होता है। और वृत्ताकार स्टील चक्कियों अथवा पटलित अथवा 0.5mm मोटी परतों से बना होता है जैसा कि Fig 13 में दिखाया गया है।

खांचें डाइ कट अथवा पंच किये होते हैं जो चक्की की वाह्य परिरेखा पर होते हैं और स्विच छिद्र दर्शाये अनुसार आन्तरिक व्यास पर स्थित होता है। छोटी मशीनों में आर्मेचर स्टैमिंग शाफ्ट से सीधा स्विचयत होती है। प्रायः यह परते वायु नली के छिद्र के लिये हाते हैं आर्मेचर से वायु का रेखीय प्रवाह आर्मेचर को शीतल रखने के लिये होता है। Fig 12, Fig 13 Fig 14 में यह वेंटिलेटिंग छिद्र स्पष्टतयः दृश्य है।

Fig 14

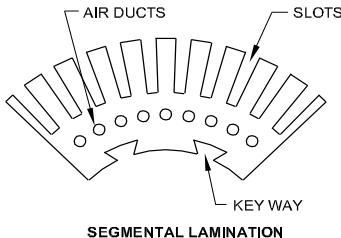

ELN31151E

लगभग एक मीटर व्यासों तक के आर्मेचर में वृत्ताकार स्टैमिंग एक टुकड़े में काटी जाती है जैसा कि Fig 13 में दिखाया गया है लेकिन इस परिमाण से ऊपर यह वृत्त अति पतले विशेष भागों से बने होते हैं जिनका प्रहसन कठिन होता है क्योंकि उनका विरूपण संभव होता है और समुच्चयन करने पर वह समरूप नहीं रह ड्रापे इसलिये वृत्ताकार पटलन एक पीस में से काटने की अपेक्षा उपर्युक्त भागों के अनेक संख्या से बनाये जाते हैं जो पूर्ण वलय का निर्माण करते हैं।

इलेक्ट्रिकल : इलेक्ट्रीशियन (NSQF स्तर - 5) - अध्यास 3.1.115 & 3.1.116 से सम्बंधित सिद्धांत


चार अथवा छः अथवा आठ तक खण्डीय परत एक पूर्ण वृत्ताकार परत में होते हैं। साधारण तयः दो स्विच पथ प्रयोग खण्ड में लगे रहते हैं और पटलन को स्वपोषित स्थिति में Fig 14 के अनुसार रखने के लिये वेज अथवा डब चलित होते हैं। परतों को प्रयोग करने का प्रयोजन भवंर धाराओं का कम करना होता है। परत जितना अधिक पतला होगा एडी करंट हास के विरोध में उत्पन्न विरोध उतना ही अधिक होगा।

आर्मेचर वाइंडिंग (Armature windings): आर्मेचर वाइंडिंग प्रायः फर्मी वाउंड होता है यह चपटे आयताकार कुडलों के रूप में प्रथम लपेट होते हैं और एक क्वायल पुलर (coil puller) द्वारा इनको उचित आकृति में लाया जाता है। विभिन्न चालकों के लपेट परस्पर रोधित होते हैं। चालकों को आर्मेचर खाचों में रखा जाता है, जो दृढ़ इन्सुलेटेड पदार्थों से रेखाकित होते हैं। चालकों को खाचों में रखने के पूर्व इन खाचों इन्सुलेशन को इन्सुलेट कर आर्मेचर चालकों को रख दिया जाता है और विशेष दृढ़ लकड़ी अथवा फाइबर वेज से अपनी स्थिति में सुरक्षित कर दिये जाते हैं।

कम्प्यूटर (Commutator): एक कम्प्यूटर का प्रकार्य आर्मेचर चालकों से करंट संग्रह को सुविधा जनक करना होता है इससे दिप्तीकरण अर्थात आर्मेचर चालकों में प्रत्यावर्ती प्रेरित करंट को वाह्य लोड (भार) परिपथ के लिये दिप्त करंट में परिवर्तित करना होता है। यह बेलनाकार रचना का होता है और उच्च चालकता दृढ़ खिंचे हुये अथवा ड्रॉफ फोर्ज (Drop forged) किये हुये ताबें के वेज के आकार के खण्डों से बना होता है। यह अश्वक की पतली रोधित खण्डों से बने होते हैं खण्डों की संख्या आर्मेचर क्वायलों की संख्या के समान होती है।


प्रत्येक कम्प्यूटर खण्ड ताबें के लग अथवा उत्तोलक (Hoist) द्वारा आर्मेचर चालक से जुड़े होते हैं अभिकेन्द्र बलों के कारण इनके भाग जाने को बचाने के लिये खण्डों में V खाचें होते हैं जो कोण आकार के माइका नाइट रिंग द्वारा रोधित होते हैं। एक कम्प्यूटर का खण्डीय दृश्य (section view) Fig 15 में प्रदर्शित किया गया है जिसका समुच्चयन (assemble) हो जाने के पश्चात सामान्य रूप Fig 16 में दिखाया गया है।

Fig 15

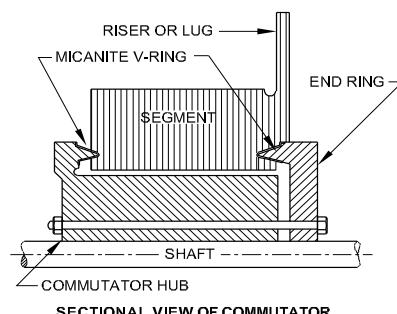

ELN31151F

Fig 16

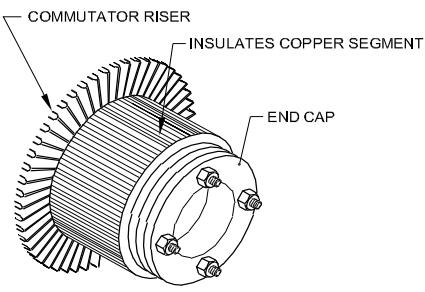


ELN31151G

ब्रुश (Brushes): ब्रुश जिसका प्रकार्य कम्प्यूटेटर से करंट को संग्रह करना होता है प्रायः काबर्न और ग्रेफाइट से बने होते हैं और एक आयताकार खण्ड की आकृति के होते हैं।

ब्रुश धारकों में Fig 17 के अनुसार ब्रुश स्थित होते हैं जिनमें ब्रुश के लिये एक बाक्स धारक (Holder) ब्रुश तनाव को बनाये रखने के लिये एक स्प्रिंग और धारक (Holder) को रॉकर भूजा में आबद्ध (Fix) करने के लिये और एक छेद होता है। ब्रश दोनों सिरों पर खुले आयताकार बाक्स में स्थापित हो सकता है। ब्रुशों का कार्य कम्प्यूटेटर पर स्प्रिंग को दबाये रखना होता है जिसके खिचाव को खांचों में खिचाव तीव्र की स्थित को परिवर्तन करने के लिये होता है। एक नम्ब (Flexibke) ताबां पिगटेल ब्रश के शीष पर लगा होता है जो करंट को ब्रश से धारक (Holder) में ले जाता है। कम्प्यूटेटर से संग्रहित होने वाली धार के परिमाण पर प्रति स्पिन्डल ब्रुश की संख्या निर्भर होती है।


Fig 17

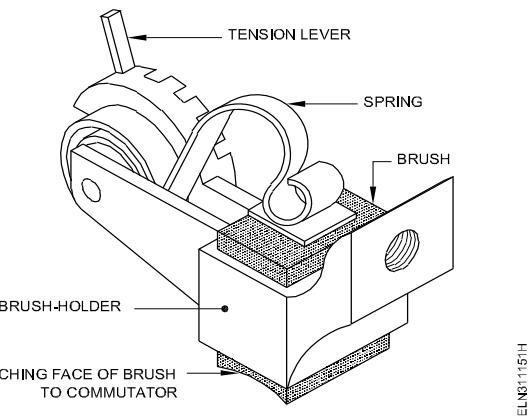

ब्रुश रॉकर (Brush - rocker): बड़ी मशीन में अनेक ब्रुश वाली स्पिन्डल को प्रयोग में लाया जाता है। एक छोटी मशीन के लिये केवल दो ब्रुश भी हो सकते हैं सभी स्पिन्डल इंसुलेटेड होते हैं और ब्रुश होल्डर से जुड़े होते हैं।


ब्रुश होल्डर छोटी मशीन में एक धारक (Holder) आवरण अथवा Fig 18 के अनुसार योक से जुड़े ब्रेकेट पर आधारित होता है। ब्रुश होल्डर की स्थिति को परिवर्तित करके इसे उदासीन अक्ष पर लाया जा सकता है।

Fig 18

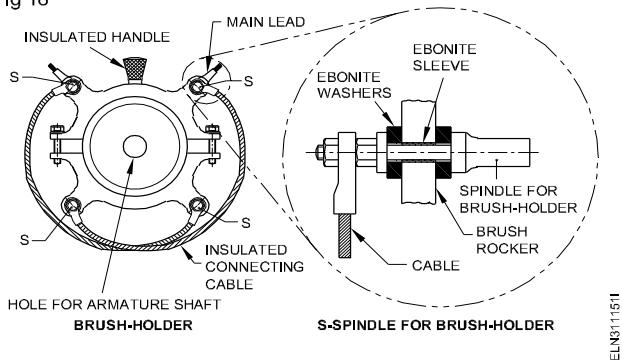


बियरिंग (Bearings (Fig 19)): उनकी विश्वसनीयता के कारण हाफ-बियरिंग अधिक लगाये जाते हैं। हालांकि अधिक भारी कार्यों के लिए रोलर बियरिंग्स को प्राथमिकता दी जाती है। शांत प्रचालन और बियरिंग चढ़ाने में आसानी के लिए बाल रोलर सामान्यतः कठोर तेल से भरे होते हैं। जब स्लीव (sleeve) बियरिंग का प्रयोग किया जाता है जो रिंग आयलर द्वारा बियरिंग ब्रेकेट में भरे तेल द्वारा लुब्रिकेटेड होते हैं।

Fig 19

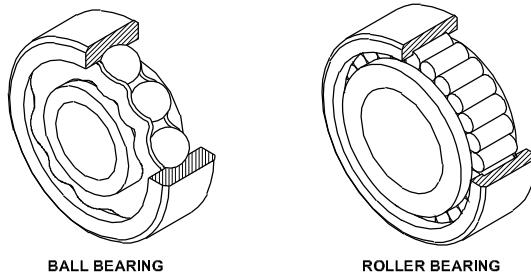

बाहरी प्लेट (End plates (Fig 20)): बियरिंग्स इन बाहरी प्लेटों में रखकर इन्हें योक (बाड़ी) में लगा दिया जाता है। ये आर्मेचर के घपर्ण रहित धूर्णन और फील्ड पोलों के एयर गेप की स्थिति को बनाने में सहायता करते हैं।

Fig 20

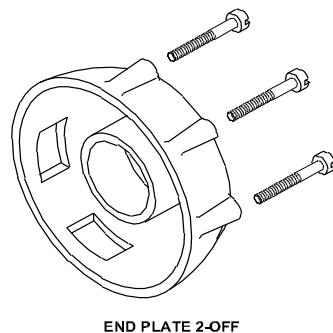

कूलिंग फैन (Cooling fan)

DC मशीन का चयन प्रायः एक विशेष कार्य या लोड की आवश्यकता के लिए होता है। ज्यादातर मामलों में DC मशीन के शाफ्ट पर लगे कूलिंग फैन से गर्मी को हटाते हैं। DC मशीन गर्मी को हटाने की अन्य विधि तेज हवा प्रवाह कर कूलिंग करना होता है। यह आमतौर पर बाहरी रूप से विद्युत पंखे द्वारा DC मशीन में हवा भर देना होता है। तेज हवा से कूलिंग करने पर गर्मी मशीन की संरचना में स्थानांतरित कर कम की जा सकती है और मशीन के उच्च लोड पर प्रचालित करने की अनुमति देता है।

DC जनरेटरों के प्रकार (Types of DC generators): फील्ड उत्तेजन किस प्रकार से किया जाता है इस पर दिए जाने वाले जनरेटर का प्रकार निर्धारित होता है। सामान्य रूप से फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग को सम्बन्धित करने के लिये प्रयोग में लायी गयी विधियां नीचे दिये गये समूहों (Fig 21) में आती हैं।

Fig 21

