


जब हैण्डिल भुजा को दाहिनी ओर ले जाते हैं स्टार्टिंग प्रतिरोध कम होता है और मोटर क्रमशः गतिमान होती है अन्तिम सम्पर्क पहुँच जाने पर आर्मेचर सीधा आपूर्ति सिरों से सम्बन्धित हो जाता है और मोटर की स्पीड पूर्ण हो जाती है।

एक ओवरलोड क्वायल मोटर के ओवरलोडिंग से क्षति को रोकने के लिये होता है लोड की सामान्य स्थिति के अर्न्तगत O/L क्वायल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स आर्मेचर सम्पर्क को आकर्षित करने की स्थिति में नहीं होगा। जब लोड करंट एक निश्चित निर्धारित मान से परे हो जाती है तो O/L क्वायल का फ्लक्स ओवरलोड रिले कांटेक्ट को आकर्षित करेगा। रिले कांटेक्ट के सम्पर्क बिन्दु रोक क्वायल को लघु पथित कर अचुम्बकित करेंगे। इससे हैण्डिल सर्पिल स्प्रिंग तनाव के कारण बन्द स्थिति में ले आने के योग्य होता है।

- मिट्रिक एचपी, लोड धारा, निर्धारित वोल्टता, आघर्ण और दिष्ट मोटर की स्पीड से सम्बन्धित प्रश्नों को हल करने में ।

यही बल सर्पिल स्प्रिंग के तनाव के साथ होता है जब करंट का मान एक विशेष मान से कम हो जाता है हैण्डिल खुल स्थिति में बाहर आकर बन्द स्थिति पर पहुँच जाता है। यह एक अवांछित प्रभाव होता है। इसको दूर करने के लिये तीन बिन्दु स्टार्टर परिपथ में संशोधन किया जाता है और रोक क्वायल परिपथ फील्ड परिपथ से स्वतन्त्र रखा जाता है। इस प्रकार के स्टार्टर को चार बिन्दु स्टार्टर कहते हैं।


चार बिन्दु स्टार्टर (Four - point starter): अनुप्रयोगों में जहां मोटर को निर्धारित स्पीड से अधिक कई स्पीडों तक बढ़ाना होता है एक चार टर्मिनल मुख पट्टी स्टार्टर मोटर के साथ प्रयुक्त किया जाता है। चार (टर्मिनल) बिन्दु स्टार्टर Fig.4 के अनुसार तीन बिन्दु स्टार्टर से इसलिये भिन्न होता है कि रोक क्वायल शन्ट फील्ड के साथ सिरिज में सम्बन्धित नहीं किया जाता है इसे एक प्रतिरोध के साथ आपूर्ति के सिरों पर सिरिज में जोड़ा जाता है। यह प्रतिरोध रोक क्वायल में करंट को वांछित मान तक सीमित कर देता है। रोक क्वायल एक फील्ड रहित संरोकने के स्थान पर वोल्टता रहित संरोकने का काम करता है। यदि लाइन वोल्टता को एक वांछित मान से कम हो जाती है, तो रोक क्वायल का चुम्बकीय आकर्षण कम हो जाता है और तब स्प्रिंग स्टार्टर हैण्डिल को बन्द स्थिति में खींच लाती है।

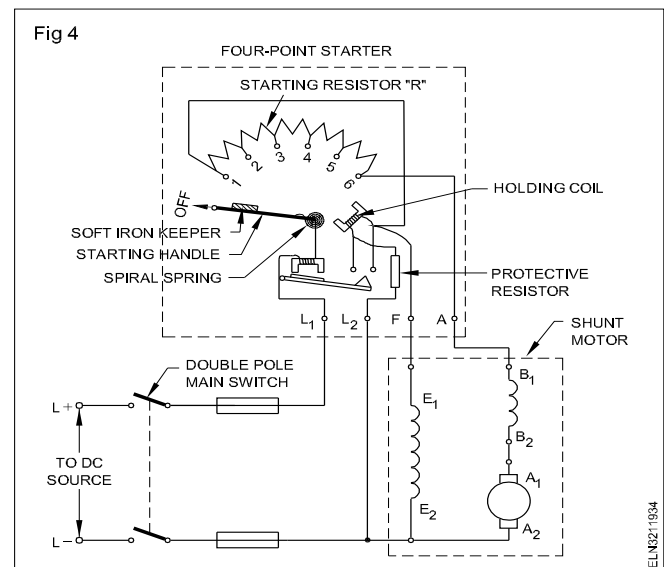

आर्मेचर करंट फ्लक्स और आघूर्ण के बीच सम्बन्ध (Relation between armature current, flux and torque):

आघूर्ण (torque): एक बल का घूर्णन अथवा ऐठन गति आघूर्ण कहलाता है। यह बल और पुली के अर्धव्यास के गुणनफल के बराबर होता है।

माना कि r मीटर अर्धव्यास की एक पुली है जो एक परिधीय बल f न्यूटन पर कार्य करती है। और Fig 1 के अनुसार 'n' rps की स्पीड पर घूर्णित होती है।

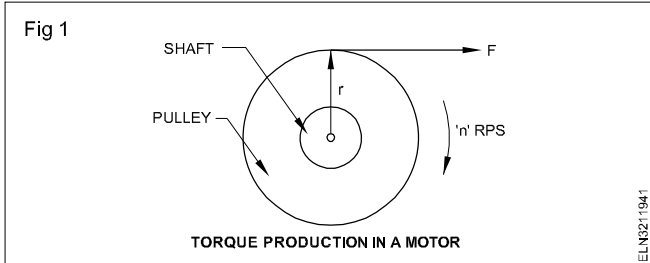

इस स्थिति में आघूर्ण $T = F \times r$ न्यूटन मीटर (nm)

इस बल द्वारा एक चक्र में

किया गया कार्य = बल $\times$ दूरी
 $F \times 2\pi r$ जूल

एक सेकेण्ड में उत्पन्न शक्ति = $F \times 2\pi r \times n$ जूल / सेकण्ड या
 $= (F \times r)2\pi n$ वाट्स

अथवा वाट रेडियन/ सेकण्ड में = $(F \times r)2\pi n$ वाट्स चूंकि $2\pi N$

कोणीय वेग W है और $(F \times r) =$ आघूर्ण T

उत्पन्न शक्ति = $T \times \omega$ watts

$$P = tw \text{ वाट्स}$$

माना कि न्यूटन मीटर में एक मोटर के आर्मेचर द्वारा उत्पन्न आघूर्ण T_a है और rps में आर्मेचर की स्पीड n है। तो आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति = $T_a 2\pi n$ Watts

जैसा कि हमें ज्ञात है कि वैद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित किया जाता है।

आर्मेचर को आपूर्ति वैद्युत शक्ति = $E_b I_a$

यहां E_b बकी emf है।

I_a आर्मेचर करंट है।

आर्मेचर को आपूर्ति वैद्युत शक्ति = आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति

हमें प्राप्त होता है $E_b I_a = T_a 2\pi n$

चूंकि है। $E_b = \frac{\phi Z n P}{A}$ volts r.p.s में)

$$T_a \times 2\pi n = \frac{\phi Z n P}{A} \times I_a$$

प्रतिगुणनफल से हमें प्राप्त होता है

$$T_a = \frac{\phi Z P \times I_a}{2\pi A} \text{ Newton - metre}$$

$$\text{or } T_a = \frac{0.159 \phi Z P}{A} \times I_a \text{ Newton - metre}$$

एक दिये गये मोटर के लिये ZP और A स्थिरांक है क्योंकि वे बनावट (design) पर निर्भर करते हैं

$\frac{0.159 Z P}{A}$ को एक स्थिरांक K लिया जा सकता है

$$\text{तब } T_a = K \phi I_a$$

जहां वेबर में ϕ फ्लक्स ध्रुव है

I_a आर्मेचर करंट है

$$K = \frac{0.159 Z P}{A}$$

T_a न्यूटन मीटर में आर्मेचर आघूर्ण है इसलिये हम कह सकते हैं कि DC मोटर का आघूर्ण फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट का समानुपाती होता है।

अन्य सूत्र जो आघूर्ण देता है

$$T_a = \frac{9.55 \times E_b I_a}{N} \text{ न्यूटन मीटर}$$

जहां N rpm में स्पीड है।

शाफ्ट आघूर्ण (Shaft torque): ऊपर गणना की गई है कि पूर्ण आर्मेचर आघूर्ण उपयोगी कार्य करने के लिये उपलब्ध नहीं होता क्योंकि मोटर में ह्रास होता है।

आघूर्ण जो कार्य करने के लिये उपलब्ध होता है उसे शाफ्ट अथवा निर्गत आघूर्ण कहते हैं और T_{sh} से व्यक्त किया जाता है।

$(T_a - T_{sh})$ अन्तर मोटर के बन्धन ह्रास के कारण आघूर्ण ह्रास होता है

$$\text{एक HP मीट्रिक} = \frac{2\pi n T_{sh}}{735.5} = \frac{2\pi N T_{sh}}{60 \times 735.5} \text{ HP}$$

जहां n rps में स्पीड है और N rpm में स्पीड है और T_{sh} न्यूटन मीटर में शैफ्ट आघूर्ण है। यदि आघूर्ण Kg मीटर में है तो निम्न के अनुसार इसे न्यूटन मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है।

$$\text{न्यूटन मीटर} = \text{Kg mter} \times 9.81$$

उदाहरण 1 (Example): एक 250V चार ध्रुव वेव वाइंडिंग DC सिरिज मोटर के आर्मेचर में 782 चालक हैं यह इसमें एक योगित आर्मेचर और सिरिज फील्ड प्रतिरोध 0.75 ohm है मोटर 40A धारालेती है। इसकी स्पीड आर्मेचर आघूर्ण और HP का आकलन करें यदि प्रतिध्रुव फ्लक्स 25 mw है।

$$\begin{aligned} E_b &= V - I_a R_a \\ &= 250 - (40 \times 0.75) \\ &= 250 - 30 = 220 \text{ Volts} \end{aligned}$$

$$\text{इसलिये } E_b = \frac{\phi Z N P}{A} \text{ Volts}$$

$$N = \frac{E_b \times 60 \times A}{\phi Z P} = \frac{220 \times 60 \times 2}{25 \times 10^{-3} \times 782 \times 4} = \frac{220 \times 60 \times 2 \times 10^{-3}}{25 \times 782 \times 4} = 338 \text{ rpm.}$$

$$T_a = \frac{9.55 \times E_b I_a}{N} = \text{Nm}$$

$$T_a = \frac{9.55 \times 220 \times 40}{338} = 248.64 \text{ Nm.}$$

माना कि आर्मेचर आघूर्ण T_a = शैफ्ट आघूर्ण T_{sh}

मीट्रिक HP

$$= \frac{2\pi N T_{sh}}{60 \times 735.5} = \frac{2 \times 22 \times 338 \times 248.64}{7 \times 60 \times 735.5} = 11.97 \text{ HP metric.}$$

उदाहरण 2 (Example): एक 220V DC शन्ट मोटर की स्पीड 500r pm है। जब कि आर्मेचर में करंट 50A है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ohm हो तो आघूर्ण को दोगुना कर देने पर स्पीड की गणना करें।

आघूर्ण $I_a \phi$ का समानुपाती है लेकिन ϕ स्थिरांक है इसलिये शन्ट मोटर के लिये $T_a \propto I_a$

इसलिये $T_{a1} \propto I_{a1}$ और $T_{a2} \propto I_{a2}$

$$\text{इसलिये } \frac{T_{a2}}{T_{a1}} = \frac{I_{a2}}{I_{a1}}$$

T_{a2} को T_{a1} का दोगुना करने पर हमें $\frac{T_{a2}}{T_{a1}} = 2$ प्राप्त होता है।

$$2 = \frac{I_{a2}}{I_{a1}} = \frac{I_{a2}}{50}$$

इसलिये $I_{a2} = 50 \times 2 = 100 \text{ amps}$

$$\begin{aligned} E_{b1} &= V - I_a R_a \\ &= 220 - (50 \times 0.2) \\ &= 220 - 10 = 210 \text{ Volts} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{b2} &= V - I_a R_a \\ &= 220 - (100 \times 0.2) \\ &= 220 - 20 = 200 \text{ volts.} \end{aligned}$$

$$\text{अब } \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}}$$

$$= \frac{N_2}{500} = \frac{200}{210}$$

इसलिये

$$N_2 = \frac{200 \times 500}{210} = 476 \text{ rpm}$$

DC मोटर स्टार्टरों की सेवा और रखरखाव (Service and maintenance of DC motor starters)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :


- DC स्टार्टर का अनुरक्षण सेवायी और दोष निवारण करने में
- हैण्डिल को उसके स्प्रिंग तनाव और स्टड के सम्पर्क दाब की जाँच करने में
- वोल्ट रहित क्वायल समुच्चय की जाच करने में
- वांछित करंट निर्धारण के लिये अतिलोड रिले का समंजन करने में ।



स्टार्टर की सेवायी (Servicing the starter): तीन बिन्दु और चार बिन्दु प्रवर्तक का प्रतिरोध कुण्डलित युरेका तार से होता है जो स्टड्स और स्टार्टर के बीच अवस्थिति रहता है। Fig 1 के अनुसार पीतल के स्टड स्टार्टर आमुख पट्टी पर अर्ध वृत्ताकार आकृति में व्यवस्थित रहते हैं। स्टड इंसुलेटेड आमुख पट्टी पर दृढ़ता से आबद्ध होते हैं। अनुरक्षण के समय स्टड को शून्य नम्बर के रेगमाल से यदि खुरुरा भाग छोटी है रगड़ना चाहिये और गर्तन तथा बड़े बर् के लिये चिकनी रेती का प्रयोग करने के बर्कीत एक सम्पर्क स्वच्छक से उचित रूप से स्वच्छ कर देना चाहिये। यदि स्टार्टर प्रतिरोध खुला पाया जाता है तो उसे एक नये प्रतिरोध क्वायल से जो निर्माताओं के मूल निर्धारण के अनुसार है लगा कर देना चाहिये।

Fig 2 & 3 क्रमशः 3 और 4 बिन्दु के योजना बद्ध आरेख प्रदर्शित करती है।

हैण्डिल (Handle): आमुख पट्टी स्टार्टर का हैण्डिल सर्पिल स्प्रिंग से जुड़े गति योग्य भुजा से बना होता है जो वोल्ट रहित क्वायल की चुम्बकीय क्रिया


के विरोध में कार्य करता है। स्प्रिंग के निर्वल हो जाने पर आपूर्ति के बन्द हो जाने पर भी भुजा अपनी बन्द स्थिति में नहीं आयेगी।

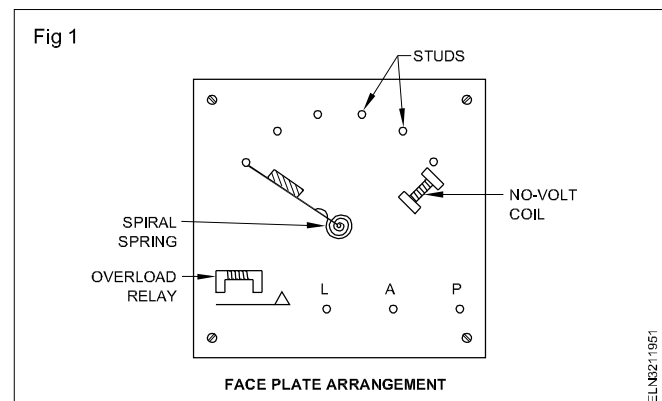

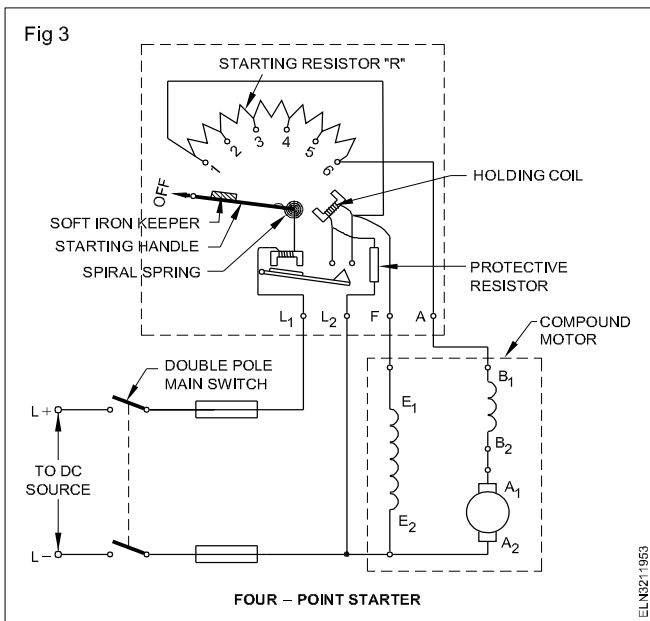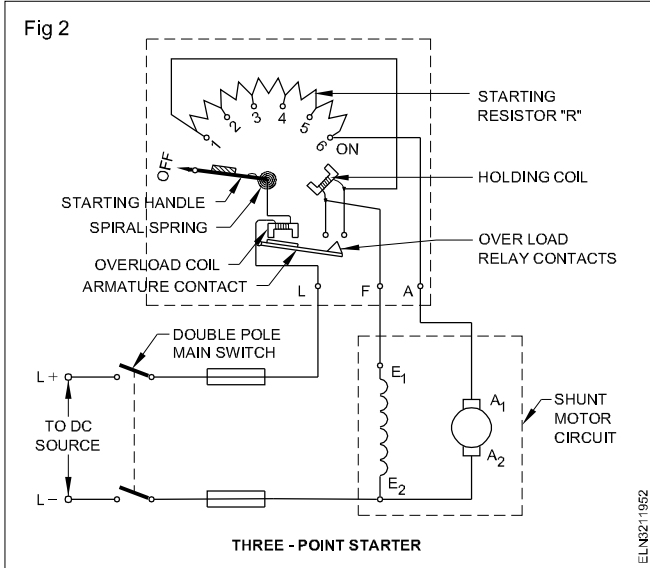


अनुरक्षण के समय इन बिन्दुओं की जांच करना होता है। यदि स्टार्टर हैण्डिल शक्ति आपूर्ति बन्द होने पर बन्द स्थिति में नहीं आता है तो निर्माता निर्धारण के अनुसार स्प्रिंग का बदलना आवश्यक होता है।

अनुरक्षण के समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि भुजा का चल सम्पर्क आमुख पट्टी के पीतल स्टड पर उचित रबाव, उपलब्ध है। यदि उचित दाब नहीं है तो स्टार्टर हैण्डिल के शीर्ष पर पेंचों की एक या दो चपटे वाशर्स की सहायता से अवस्थित कर देना चाहिये। (Fig 4)

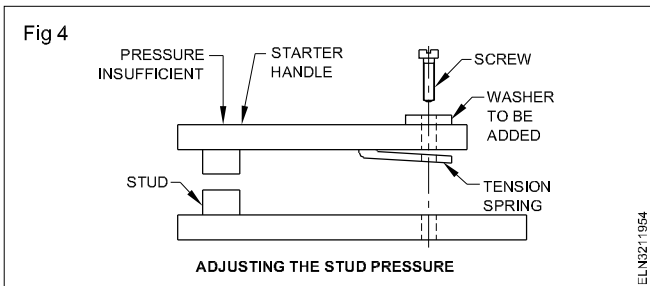


शून्य वोल्टता क्वायल समुच्चयन का अनुरक्षण और सेवायी (Maintenance and servicing of no-volt coil assembly): तीन बिन्दु स्टार्टर के लिए में शून्य वोल्ट क्वायल फील्ड वाइंडिंग के साथ सिरिज में सम्बन्धित होता है और 4 बिन्दु स्टार्टर में एक सीमक प्रतिरोध से एक आपूर्ति से समान्तर में जोड़ा जाता है। शून्य वोल्टता क्वायल एक महीन रोधित तार से वाइंडिंग किया रहता है और इसमें कुछ चक्कर होते हैं।

जब हैण्डिल को प्रचालित स्थिति में ले जाया जाता है तो हैण्डिल के आर्मेचर को शून्य वोल्ट क्वायल कोर की बाड़ी से स्पर्श करना चाहिये। यदि कोर की बाड़ी उचित रूप से स्पर्श नहीं कर रहा है तो कोर/ कुण्डली की बाड़ी को लंगे पेचों को ढीला करें और कोर को समजित करके पेचों को कस दें। (Fig 5)

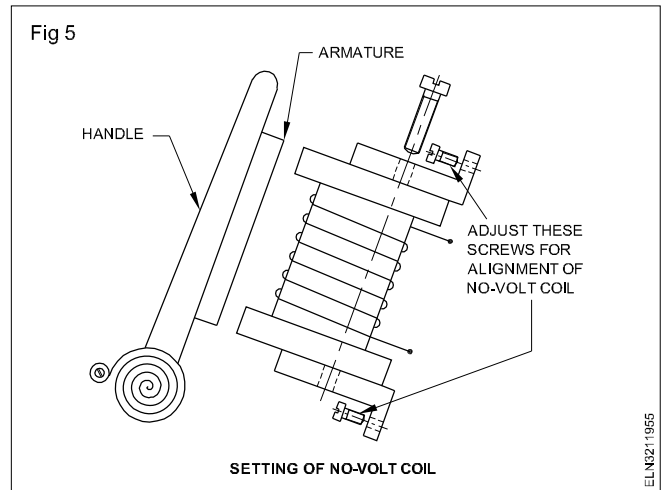

यदि NVC ऊर्जित नहीं होता है तो NVC की स्थिति को देख कर जांच करें। क्वायल के प्रतिरोध और मान को मापित करें उसके इंसुलेशन मान को मापे और इन प्रेक्षकों को लिख लें। इन मानों की आवर्ती जांच करें और इनकी तुलना मूल निर्माता आंकड़ों से करें। किसी भी प्रकरण में किसी भी समय यदि कोई मान सामान्य मान का 80% से कम है तो उसे विनिर्देशन के नये शून्य वोल्ट कुण्डल से बदल दें कर दें। एक चार बिन्दु स्टार्टर के प्रकरण में ऊपर की भांति शून्य वोल्ट क्वायल की जांच करें। यदि सही पाया जाय तो प्रोटेक्टिव प्रतिरोध की जांच एक मल्टीमीटर से करें। दोषित पाये जाने पर उसी निर्धार के प्रतिरोध द्वारा उसे बदल दें। (Fig 6)

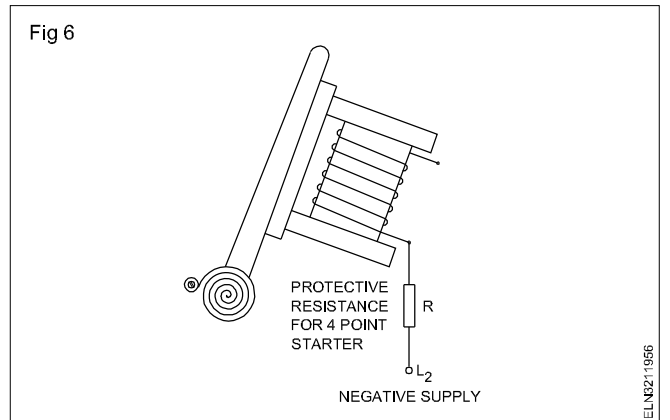

अतिलोड रिले क्वायल मोटे गेज के रोधित तार से वाउंड होता है जो लोड करंट को ले जाने के लिये उपयुक्त होता है चक्करों की संख्या बहुत कम होती है। जब लोड करंट निर्धारित करंट से अधिक होती है तो अति लोड क्वायल की बाड़ी का चुम्बकीय बल रिले का चुम्बकीय दृढ़ता कांटेक्ट को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त होगी। रिले कांटेक्ट का ऊपर की ओर चलना शून्य वोल्ट क्वायल के टैपिंग सम्पर्क को लघु पथित कर देता है जिससे शून्य वोल्ट क्वायल में करंट उपपथित (bypass) हो जाती है और शून्य वोल्ट क्वायल का अचुम्बकन होता है जिससे हैण्डिल बन्द स्थिति में चला जाता है।

अतिलोड रिले का अनुरक्षण (Maintenance of overload relay)

(Fig 7): स्टार्टर पृष्ठ पट्टी के बायी ओर हैण्डिल के पास एक चुम्बकीय अति लोड रिले होता है नीचे की ओर अति लोड रिले के साथ रिले कांटेक्ट होता है जो मोटर की लोड करंट के साथ समंजित किया जाता है।


अतिलोड रिले के परीक्षण के लिये मोटर को लोडेड करके अति लोड रिले के ट्रिपिंग को देखा जाता है यदि अति लोड रिले लघु करंट अथवा उच्च करंट मान पर ट्रिप कर जाता है जब उसकी तुलना सेट करंट मान से की जाती है तो करंट पैमाने को पुनः अंशांकित करना होता है।

एक DC सिरिज मोटर के अभिलक्षणिक और अनुप्रयोग (Characteristics and applications of a DC series motor)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :


- एक सिरिज मोटर के अभिलक्षणों को स्पष्ट करें
 - आघूर्ण के सापेक्ष लोड
 - स्पीड के सापेक्ष लोड
 - स्पीड के सापेक्ष आघूर्ण
- एक DC सिरिज मोटर के उपयोगों को बताने में
- एक DC सिरिज मोटर की धूर्णन दिशा को परिवर्तित करने की विधि स्पष्ट करने में
- मोटर के लोडिंग विधि को बताने और रोक (brake) परीक्षणों का स्पष्टीकरण करने में ।

DC सिरिज मोटर (DC series motors) : DC सिरिज मोटर में DC सिरिज जनरेटरों की भांति फील्ड आर्मेचर के साथ सिरिज में Fig 1 के अनुसार सम्बन्धित होते हैं। सम्बन्धन की इस विधि के कारण आर्मेचर से प्रवाहित कुल करंट फील्ड से भी प्रवाहित होना चाहिये। इस लिये लोड में परिवर्तन के साथ फील्ड प्रबलता भी परिवर्तित होती है।

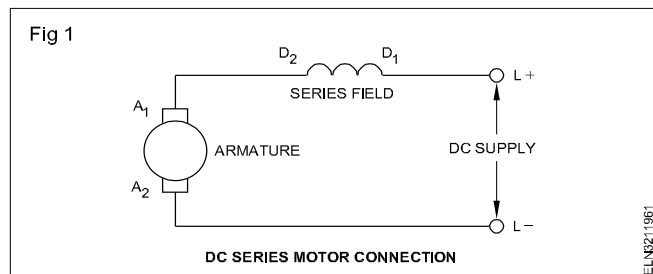

एक DC सिरिज मोटर का स्टार्टिंग आघूर्ण अति उच्च होता है कुछ मोटर्स में यह पूर्ण लोड आघूर्ण का पांच गुना तक हो सकता है। साथ ही DC सिरिज मोटर की स्पीड लोड के साथ परिवर्तित होती है।

DC सिरिज मोटरों के अभिलक्षणिक (Characteristics of DC series motors): एक DC सिरिज मोटर में आघूर्ण T फ्लक्स ϕ और आर्मेचर करंट I_A के समानुपाती होता है। स्पीड फ्लक्स की विलोमानुपाती

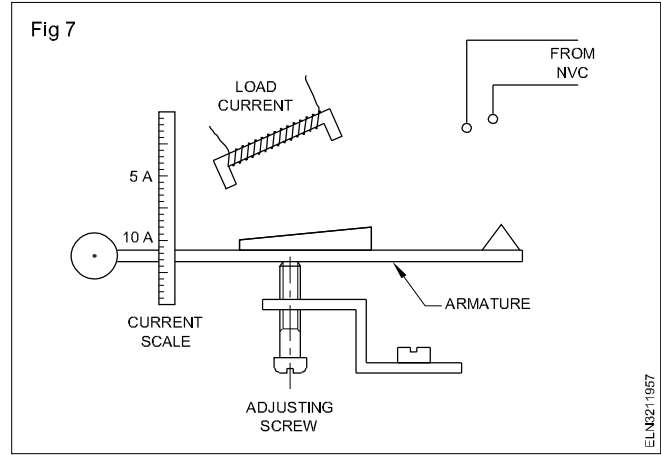

शून्य वोल्ट क्वायल (No-voltcoil) के तल पर खडखडाने का शोर पाये जाने पर कोर व बाड़ी के तल और आर्मेचर को स्वच्छ करने की आवश्यकता होती है। दोष निवारण प्रक्रिया के लिये व्यापार प्रयोगिक अभ्यास में दिये गये चार्ट को देखें।

होती है इन घटकों के बीच का सम्बन्ध अर्थात् आघूर्ण बनाम लोड, स्पीड बनाम लोड, और आघूर्ण बनाम स्पीड को एक ग्राफ पर आरेखित किया जाता है और इन्हें मोटर्स का अभिलक्षणिक वक्र कहते हैं। इन अभिलक्षणों के अध्ययन से हमें मोटर्स के विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार का ज्ञान होता है।

DC सिरिज मोटर का आघूर्ण लोड अभिलक्षणिक (Torque load characteristics of the DC series motor): Fig.2 में एक DC सिरिज मोटर का आघूर्ण लोड अभिलक्षणिक दिखाया गया है। लघु अथवा हल्के लोड पर आघूर्ण निम्न आर्मेचर करंट और निम्न फील्ड फ्लक्स के कारण कम होता है। लेकिन लोड में वृद्धि होने पर आघूर्ण भी आर्मेचर करंट के

